


عمليات التصنيع

الفصل الأول

## أدوات القياس

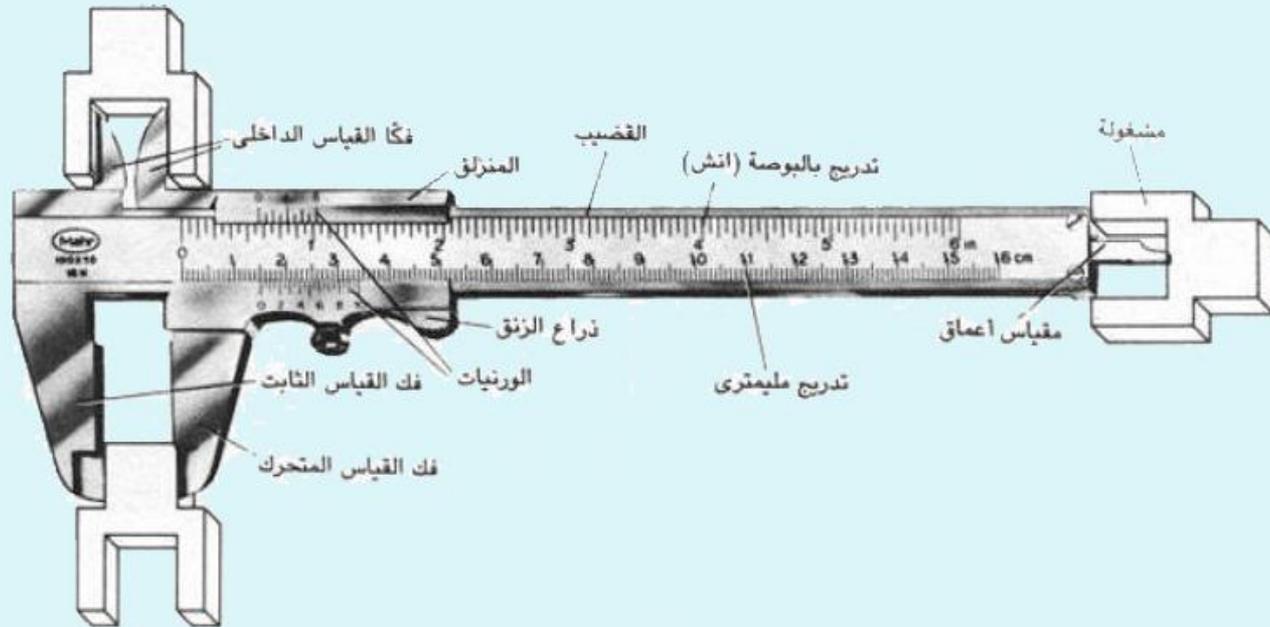

يعتبر القياس من أقدم الابتكارات التي عرفها الإنسان ، حيث كان يستخدم القدم والذراع في قياس بعض الأطوال مثل المساحات الزراعية والمسافات بين الأماكن السكنية وكذلك عمق وطول جداول السقي والحراثة وغيرها من الأمور التي كانت تمس حياته اليومية . ومع تطور الصناعة على مر العصور ، أبتكر الإنسان لنفسه أدوات قياس يعتمد عليها في احتياجاته ، حيث تطلب الأمر أن ينتقل من مكان لآخر ليعرض ما عنده من ابتكارات أو مواد يبيعها على أقوام آخرين فشاهد أن القياسات تختلف من مكان لآخر مما أستوجب عليه أن يوحد بعض المقاسات لتتوافق مع غيرها .

عملية القياس (Measurement):

تعرف عملية القياس بأنها : عملية مقارنة بين البعد المراد قياسه ووحدة قياس معلومة مجسدة في جهاز قياس .

تسمح عملية القياس بتحديد قيمة البعد المقاس بقيمة عددية بالنسبة لوحدية قياس معلومة. فمثلا نتيجة قياس أبعاد الشغلة باستخدام مسطرة القياس أعطت النتائج التالية :

الطول  $L = 45.5 \text{ mm}$  : الارتفاع  $H = 12.5 \text{ mm}$  :

تحتوي نتيجة عملية القياس على ثلاثة معلومات أساسية وهي :

- 1- القيمة العددية التي من خلالها يحدد وصف للبعد أو الخاصية المقاسة.
- 2- وحدة قياس مناسبة متفق عليها في إطار نظام وحدات القياس الدولي
- 3- نسبة خطأ معينة, بحيث أن كل عملية قياس إلا وفيها نسبة أخطاء معينة تعود لأسباب متعلقة بالجهاز أو مستخدم الجهاز و طريقة و ظروف استخدامه

ما يجب مراعاته عند القياس :

لا يعتبر للقياس أي قيمة ما لم يتبع ما يلي :

- 1- استخدام أداة القياس التي لها الدقة المطلوبة .
- 2- اختبار نقطة الصفر لأدوات القياس القابلة للتبديل .
- 3- تشطيب المشغولات المراد قياسها وتنظيفها من الحواف والرايش .
- 4- تنظيف أداة القياس .
- 5- النظر عموديا على مكان القراءة لأداة القياس .
- 6- يجب أن تكون درجة حرارة المشغولات المطلوب قياسها معتدلة .
- 7- عدم استخدام القوة والضغط على أدوات القياس عند القراءة .
- 8- عدم قياس المشغولات المتحركة أو الدوارة لتفادي المخاطر .
- 9- معايرة أدوات القياس للتأكد من دقتها .

طرق إجراء عملية القياس

- تجرى عملية القياس على طريقتين : إما أن يكون بطريقة مباشرة Direct Measurement أو غير مباشرة Indirect Measurement.
- يتم القياس المباشر بمقارنة البعد المراد قياسه مباشرة مع جهاز القياس .



- أما القياس الغير مباشر فيتم عن طريق وسائل مساعدة مثل الفراجيل لاستشعار البعد المراد قياسه ومن ثم مقارنته مع جهاز قياس مثل المسطرة أو القدمة ذات الورنية.

ولذلك تستخدم الفراجيل كأدوات مساعدة لإجراء عملية القياس للأبعاد بطريقة غير مباشرة بحيث أنها تسمح بنقل قيمة البعد المراد قياسه من الشغلة إلى جهاز القياس. تستعمل هذه الوسائل في الحالات التي يتعذر فيها وصول جهاز القياس الى البعد المقاس .



فرجال داخلي



فرجال خارجي

الخطأ في القياس وأسبابه

لا يمكن أن تكون أية عملية من عمليات القياس دقيقة بشكل مطلق ، حيث هناك دائما بعض الأخطاء في القياس ، تمثل الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للبعد ( الخطأ = القيمة الحقيقية - القيمة المقاسة ) . وهذا الخطأ يكون ناتج عن الأسباب التالية : -

1- أداة القياس

أن بعض الأخطاء الحاصلة بقياس الأبعاد يكون سببها أداة القياس نفسها وكالاتي : -

أ- دقة أداة القياس :- عند استخدام أداة قياس ذات دقة قليلة فإنها تعطي قيمة ذات دقة أقل مما لو استخدمت أداة قياس أخرى .

ب- بليان ( أستهلاك ) أجزاء أداة القياس :- وذلك ناجم عن الأستخدام المتكرر وبكثرة للأجزاء المتحركة لأداة القياس مما يسبب هذا الأستهلاك في حدوث أخطاء بالقياس .

ج- الخطأ الصفري :- وهو عبارة عن مقدار القراءة بأداة القياس بالوقت الذي يجب أن تكون مقدار القراءة مساويا للصفر .

2- عملية القياس

تنتج بعض الأخطاء بالقياس من الخطأ في الإجراءات المتبعة أثناء عملية القياس مع كون أداة القياس المستخدمة ملائمة وذلك للأسباب التالية :-

- أ- الوضع الخاطئ لأداة القياس عند إجراء القياس . حيث أن الانحراف عن خط القياس الصحيح ولو بمقدار قليل ينجم عنه خطأ بالقياس .
- ب- عدم تطابق فكوك أداة القياس مع حدود البعد المطلوب قياسه .

3- الشخص القائم بالقياس


أن تدخل العنصر البشري خلال إجراء عملية القياس يتسبب في حدوث أخطاء بالقياس وذلك بسبب :-

- أ- مهارة الشخص القائم بالقياس وخبرته ومعرفته بأداة القياس وطريقة استخدامها الصحيح .
- ب- اختيار أداة القياس الملائمة وذات الدقة المطلوبة .
- ج- قوة النظر وتحمله لأجهادات العمل المستمر .

لأجراء عملية قياس دقيقة لابد من استخدام أداة القياس المناسبة ولذلك يتوافر في مجال قياس الأطوال أنواع متعددة من معدات القياس تم تصميمها لتغطي أكبر عدد ممكن من الأبعاد المختلفة وأهم أدوات القياس التي سيتم تناولها بالدراسة هي :

## 1- المساطر المدرجة .

المساطر المدرجة والموضحة بالشكل التالي هي أدوات قياس بسيطة لقياس الأطوال . ويتم فيها قراءة القيمة المطلوب قياسها مباشرة من على التدرج الموجود عليها وتتراوح أطوال المساطر المدرجة من ( 100 ملم ) وحتى ( 5 م ) وتستخدم في ورش الإنتاج مساطر فولاذية بأطوال ( 100 ملم ، 300 ملم ، 500 ملم ) . ويتم تصنيعها من الصلب الكاربوني المصلد ، ويكون محفورا عليها تدرج مليمتري أو نص مليمتري وبالتالي يمكن استخدامها لقياس بعد حتى ( 0.5 ملم ) حيث أن ذلك هو أقل تقسيم على المسطرة ويسمى بحساسية المسطرة ( دقة المسطرة ) .

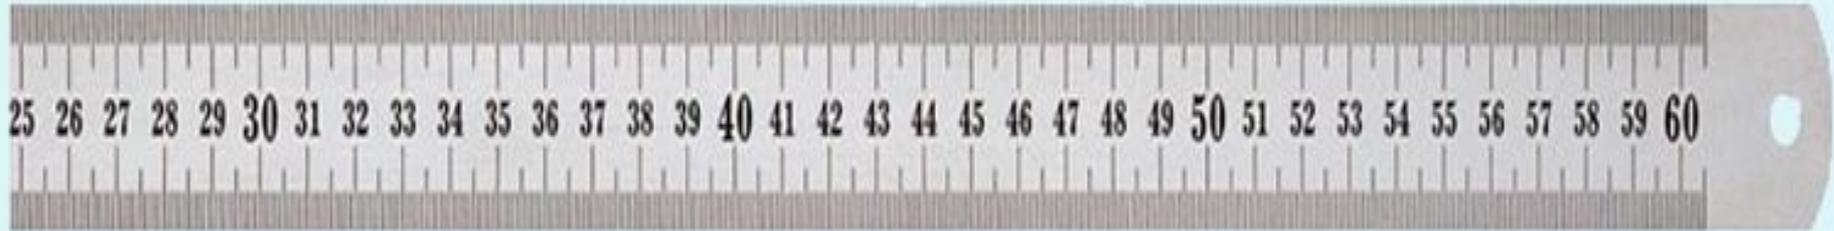


## 2- أدوات نقل الأبعاد ( الفراجيل Dividers )


تستخدم الفراجيل كأدوات قياس ناقلة ( أو مساعدة للقياس ) حيث تتم عملية القياس فيها بطريقة غير مباشرة فيتم بواسطتها نقل قيمة القياس من الشغلة المراد قياسها الى أداة القياس وبالعكس . وتصنع الفراجيل بأشكال مختلفة لتناسب كافة المشغولات ، فمنها الفرجال الداخلي والخارجي والفرجال ذو النابض وكما موضح بالشكل التالي . وتصل حساسية الفرجال ( الدقة : أي أقل قيمة يمكن قياسها ) الى 0.01 ملم .




## 3- القدمة المنزقة ذات الورنية ( Vernier Caliper )

تعتبر القدمة المنزقة ذات الورنية من أهم معدات القياس المستخدمة في تشغيل المعادن ، وذلك بسبب أمكاناتها المتعددة في القياس وبساطة وسهولة استخدامها بالإضافة لمناسبة دقتها للعديد من التطبيقات الميكانيكية في مجال التصنيع . كما أنها ملائمة بصفة خاصة للقياسات السريعة ، حيث يمكن أن تجري بها قياسات داخلية وخارجية وفي أحيان كثيرة لقياسات الأعماق والأرتفاعات لذلك فهي دائما موجودة على خطوط الإنتاج ومكائن القطع ومكونة من فكين متقاطعين للقياس الداخلي وفكين للقياس الخارجي وساق لقياس الأعماق ، وتصنع من الصلب الكاربوني المقاوم للصدأ .

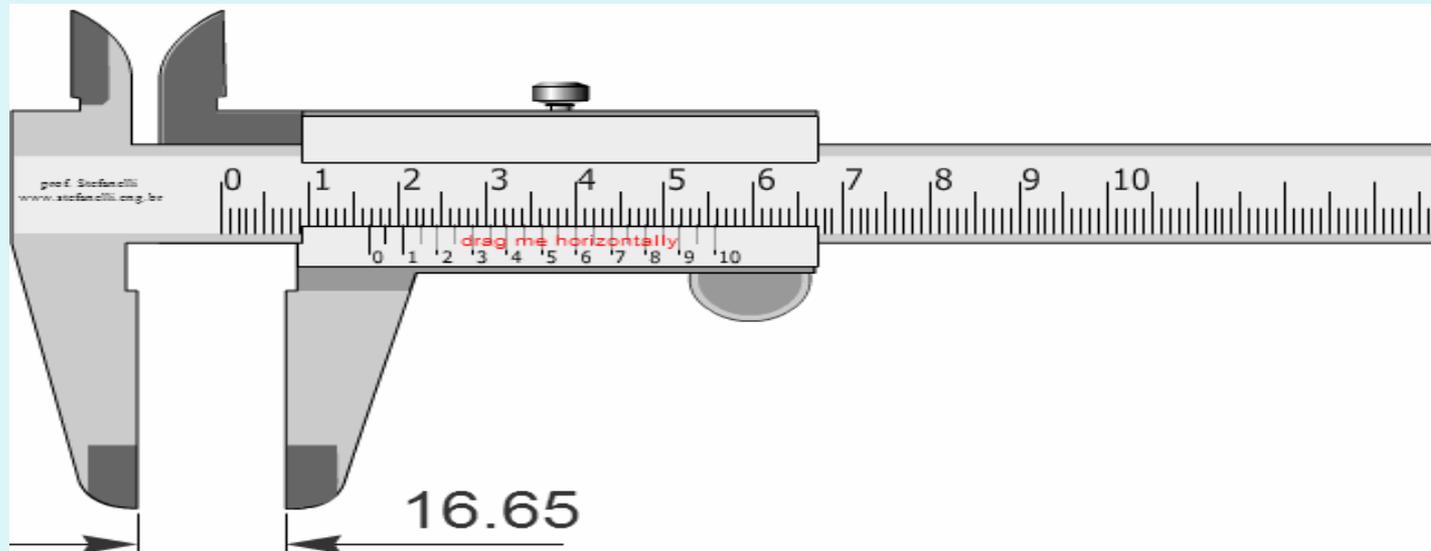

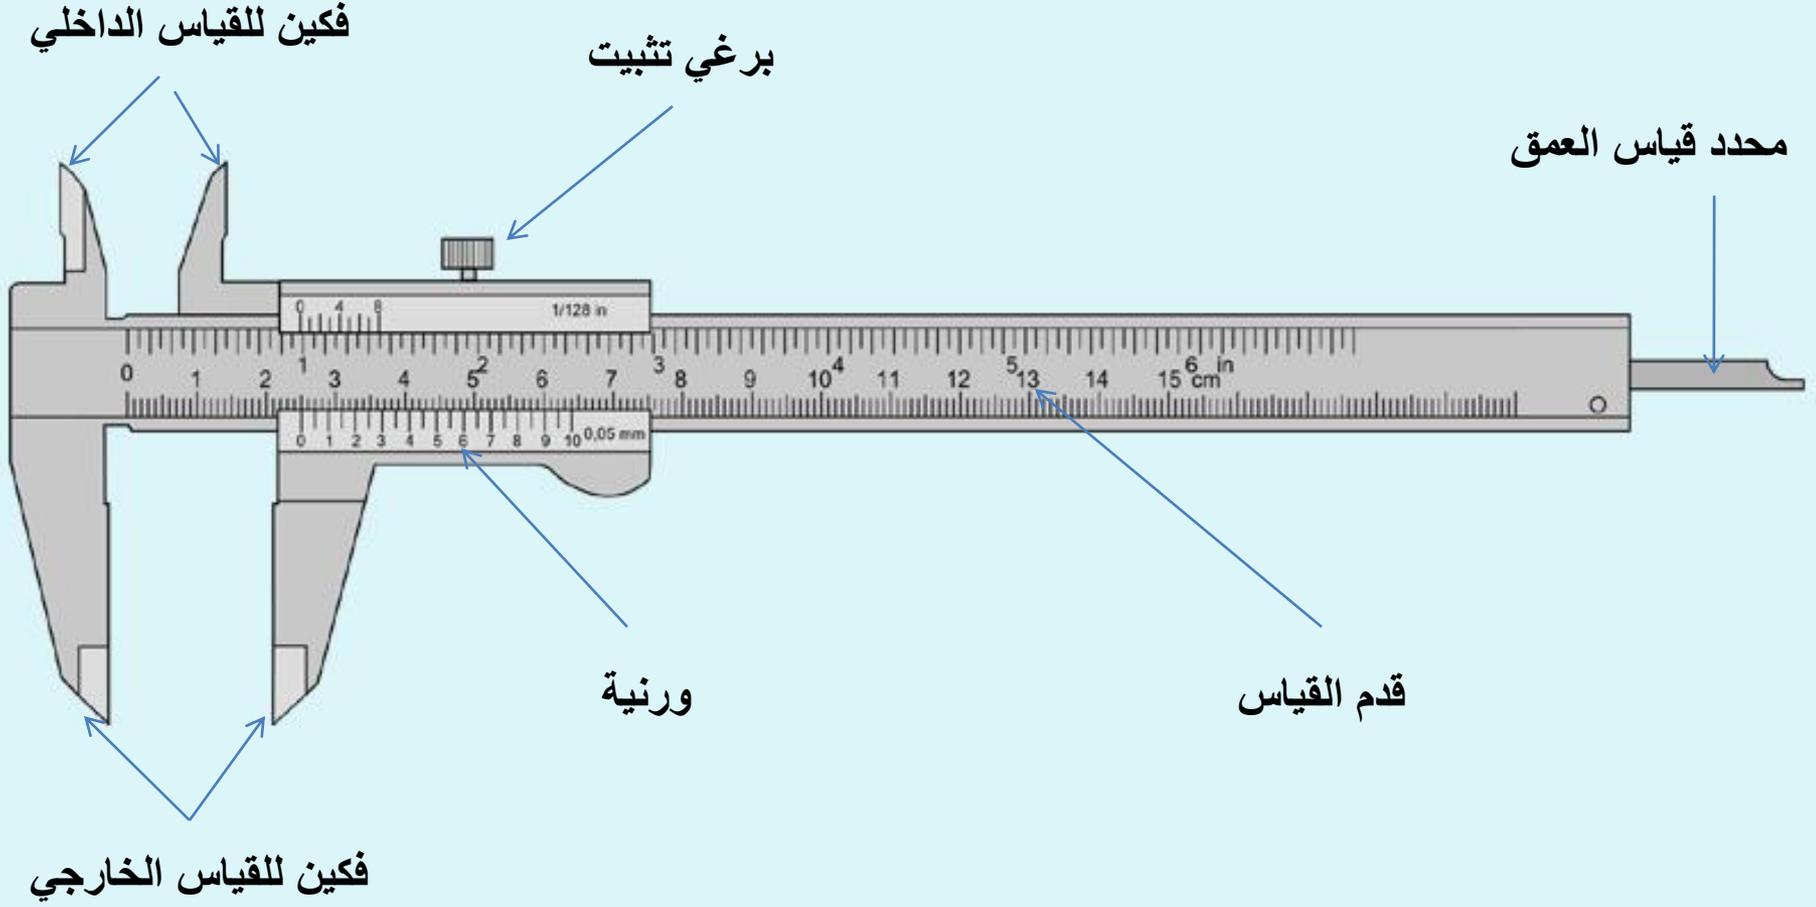


تتم عملية القياس باستخدام القدمة ذات الورنية بوضع المقاس المراد قياسه بين الفكين الثابت والمتحرك ( دون الضغط عليهما بقوة ) . كما تحتوي القدمة ذات الورنية على ساق أو عمود لقياس أعماق الثقوب. (stem for depth measurements) .

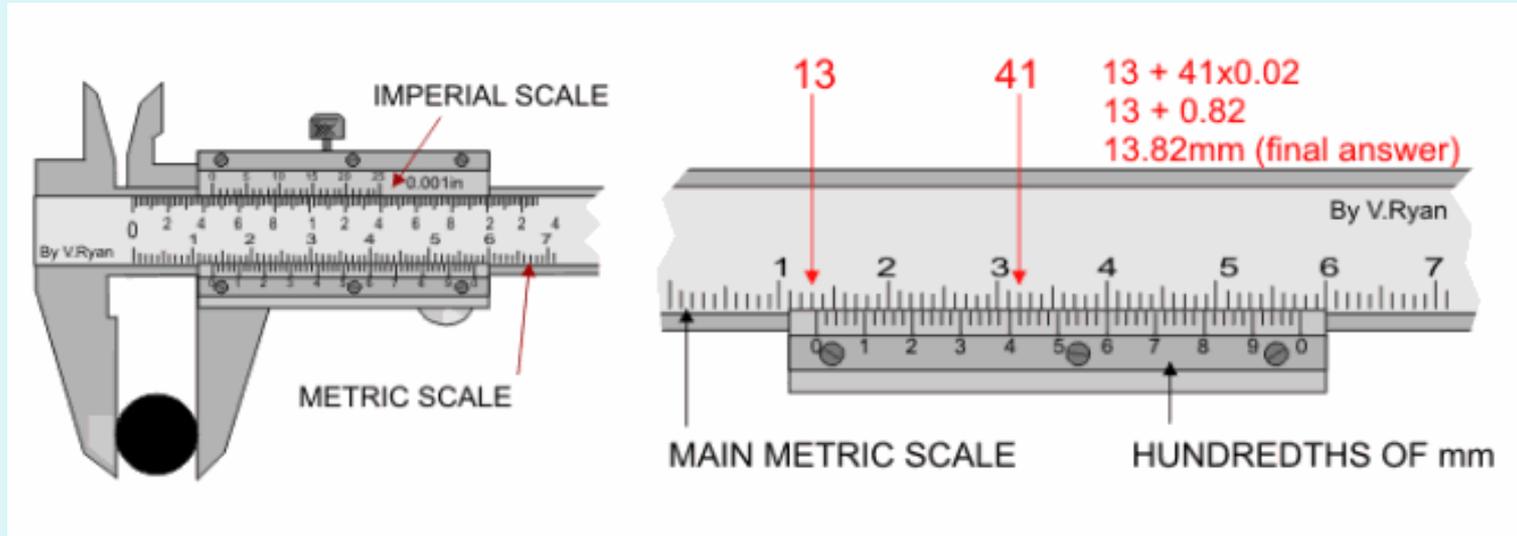

تمكن الورنية من قراءة الكسور الموجودة على مسطرة القياس الرئيسي بدقة قياس عالية. عادة ما تكون هذه الدقة ب: (  $10/1=0.1$  ملم ) أو (  $20/1=0.05$  ملم ) أو (  $50/1=0.02$  ملم ) .


طريقة قراءة قياس القدمة ذات الورنية :

**أولاً :** ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطره القياس الرئيسي. نسجل قيمه القراءة (A) بالمليمترات الصحيحة.

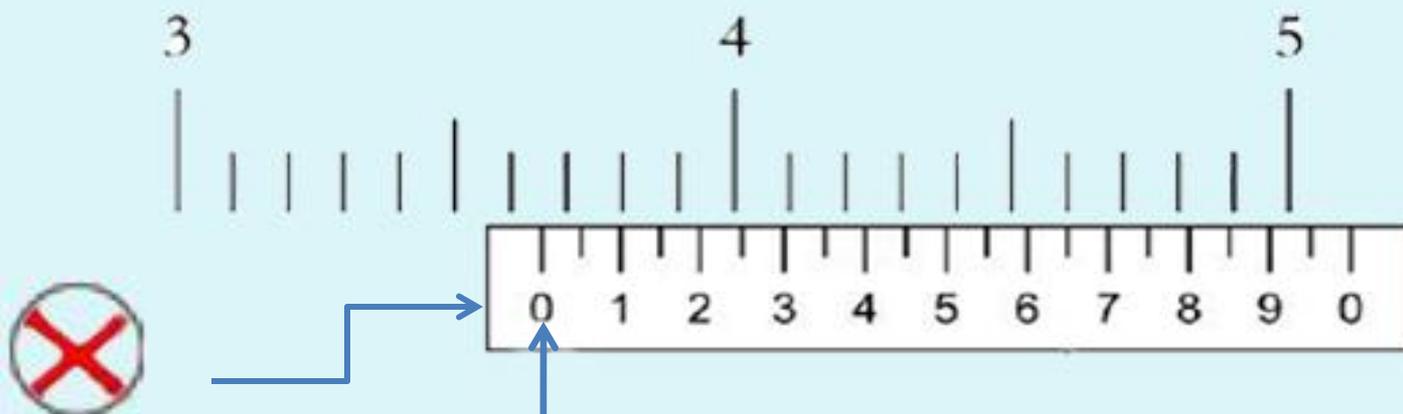

لا تقرأ من حافة الفيرنية

A

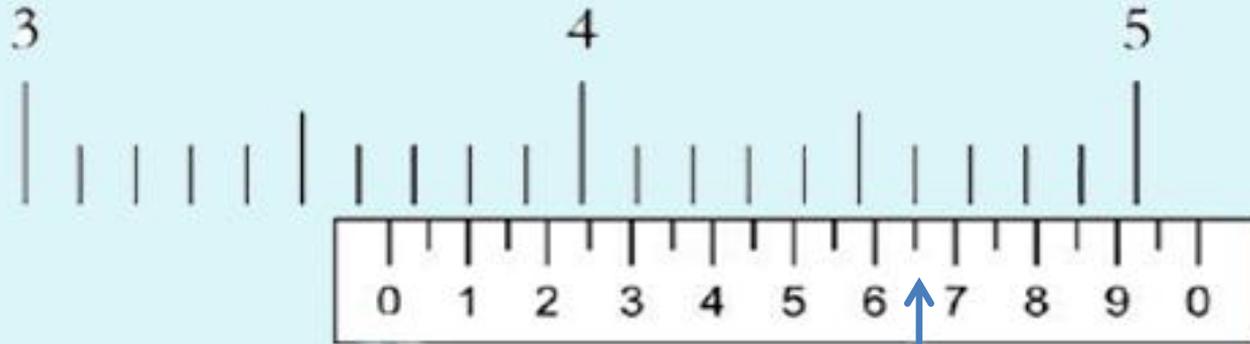

B

ثانياً : ننظر إبتداءاً من صفر الورنية ونحدد أول تطابق تام بين تدرجيات المسطرة و الورنية ثم نقرأ عدد تدرج الورنية المسجلة مع التطابق ، يضرب هذا العدد في دقة الورنية ويكون ذلك قيمة قراءة الورنية (B) بأجزاء المليمتر.

- يكون حاصل جمع قيمة (A) وقيمة (B) نتيجة قيمة القياس على جهاز القدمة ذات الورنية .

- يتم تحديد دقة الورنية من لوحة تفاصيل الجهاز و عادة ما تكون مسجلة على الجهاز.

إذا لم نتمكن من ذلك فيمكن حساب الدقة بطريقة بسيطة جدا بحيث إذا علمنا بأن مقياس الورنية الإجمالي يساوي 1 ملم؛ فيمكن عد عدد التدريجات في الورنية و لتكن (n) مثلا. تكون الدقة هي أصغر تدرج على الورنية و تحسب بالعلاقة :

$$\text{الدقة} = \left( \frac{1}{n} \right) \text{ ملم}$$

- بصفة عامة إذا كان عدد التدريجات على الورنية  $50 = n$  (و تسمى هذه الورنية الخمسينية ) و تكون دقتها تساوي  $50/1 = 0.02$  ملم .


- إذا كان عدد التدريجات على الورنية  $20 = n$  (و تسمى هذه الورنية العشرينية) و تكون دقتها تساوي  $20 / 1 = 0.05$  ملم .


دقة الجهاز =  $0.05 \text{ mm} = 20 / 1$  (القدمة العشرينية)

القياس الرئيسي A 2.4 mm

قياس الورنيه B  $14 \times 0.05 \text{ mm} = 0.07 \text{ mm}$

قيمه القياس على الجهاز A+B  $2.4 + 0.07 = 2.47 \text{ mm}$

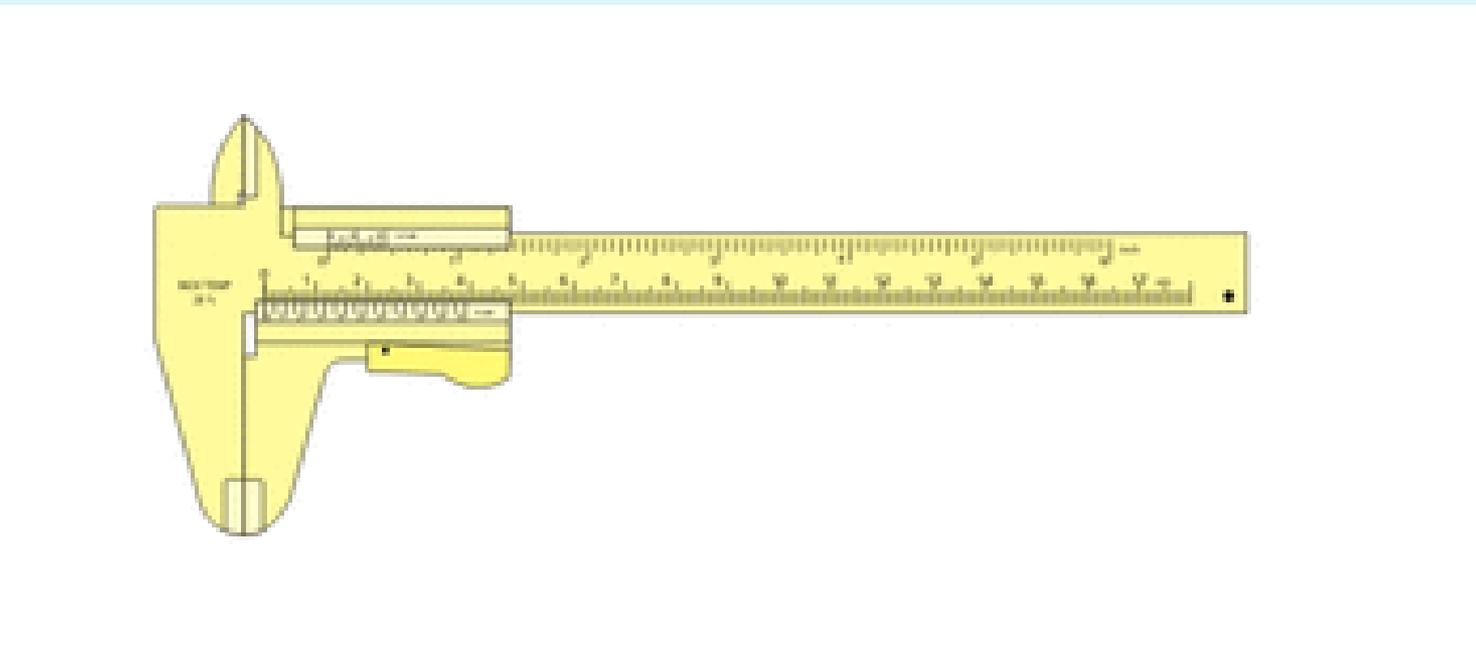

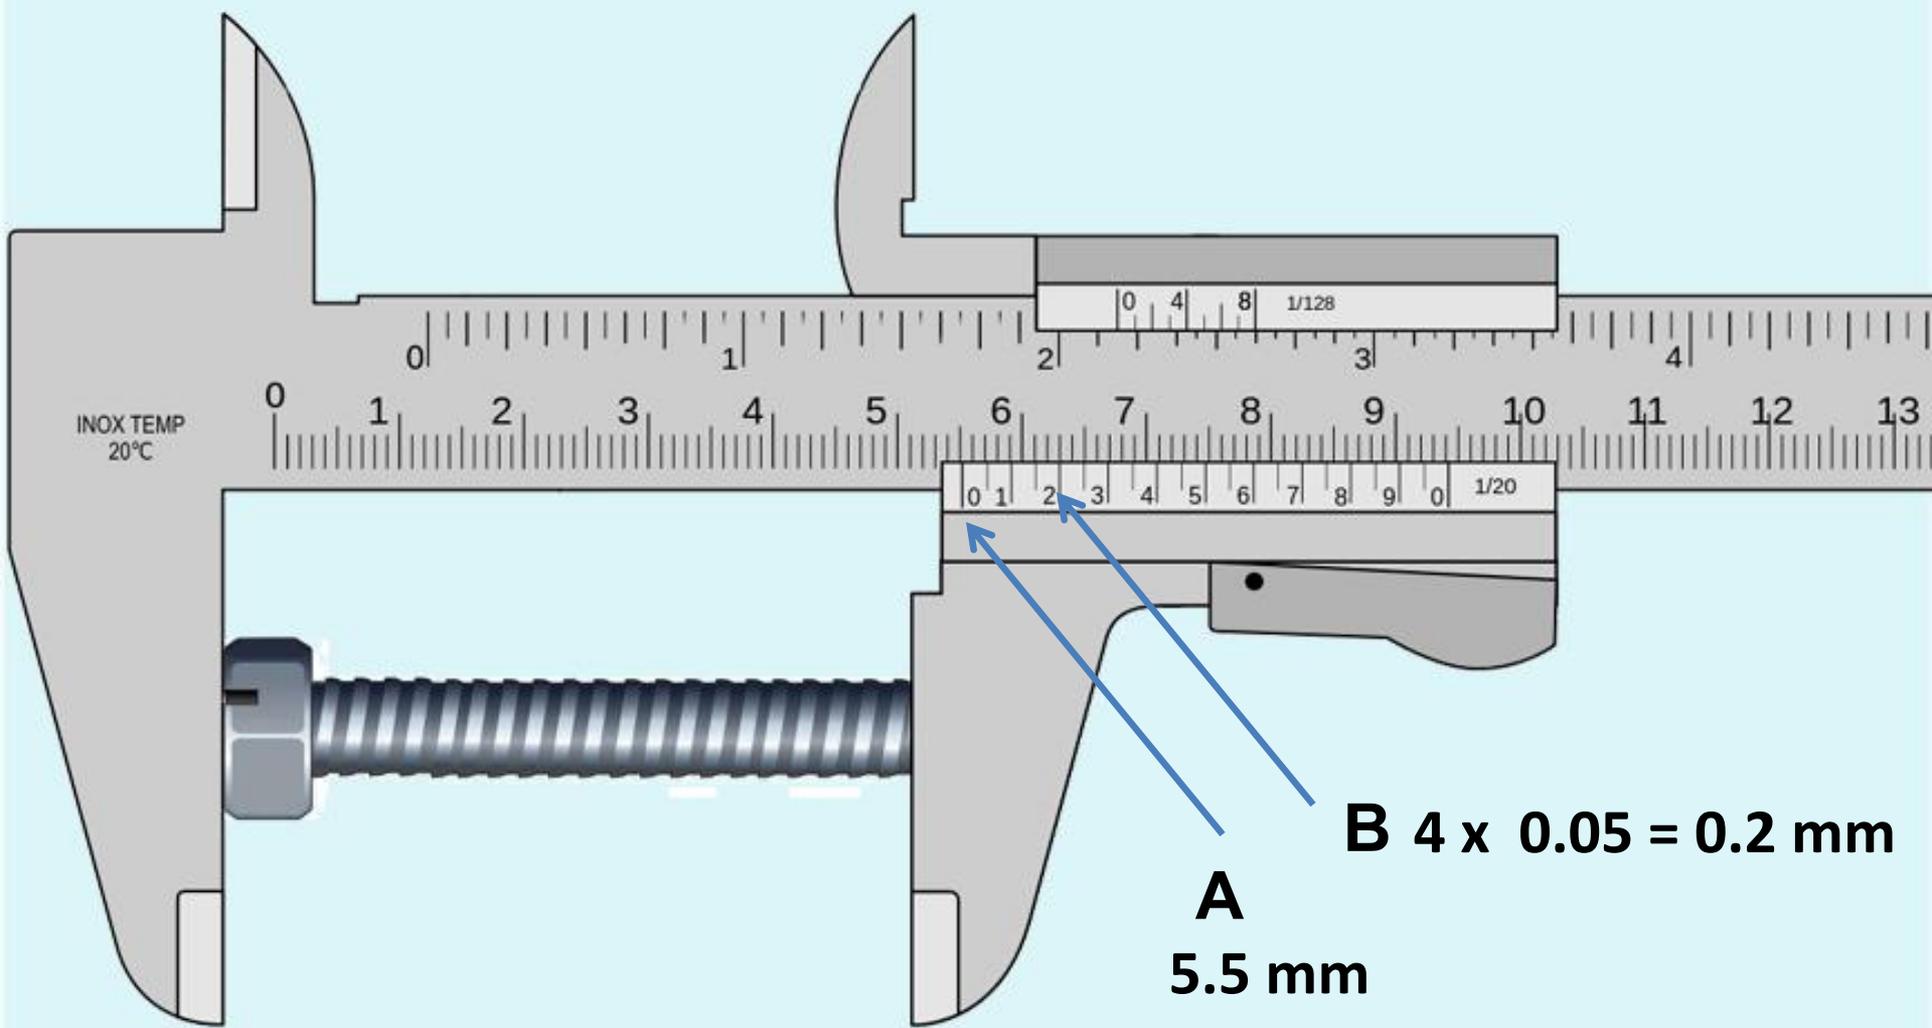

**B**  $4 \times 0.05 = 0.2 \text{ mm}$

**A**  
**5.5 mm**

**$5.5 \text{ mm} + 0.2 = 5.7$**

مدى قياس القدمة

مدى قياس القدمة يعني مجموعة الأطوال التي يمكن للقدمة أن تقيسها ، وهذا يعتمد على طول ساق القدمة وطول الورنية فيها . حيث لا يمكن الحصول على قراءة باستخدام القدمة مساوية للطول الكلي لساق القدمة نفسها .

لذلك فإن مدى القياس بالقدمة يمكن تحديده كما يلي : -

مدى القياس = طول ساق القدمة - طول مقياس الورنية


150 mm = طول ساق القدمة

9 mm = طول مقياس الورنية

مدى القياس = 150 - 9 = 141 mm

مدى قياس القدمة

1- طول مقياس الورنية في القدمة ذات الدقة 0.1 mm هو أما 9 mm مقسم الى عشرة أقسام أو 19 mm مقسمة الى عشرة أقسام

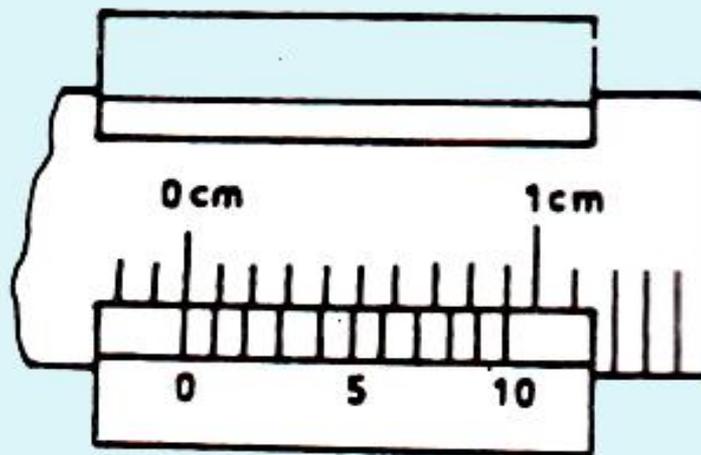

$$X = A - \frac{L}{n} = \text{الدقة}$$

حيث أن :-

$A =$  عدد التدريجات لطول الورنية على المقياس الأساسي

$L =$  طول مقياس الورنية

$n =$  عدد التقسيمات على مقياس الورنية

$$\text{الدقة} = \frac{1}{10} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ mm}$$

لنفرض طول ساق القدمة = 150 ملم

$$\text{مدى القياس} = 150 - 9 = 141 \text{ mm}$$

مدى قياس القدمة



$$X = A - \frac{L}{n} = \text{الدقة}$$

$$A = 2$$

$$X = 2 - \frac{19}{10} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ mm} = \text{الدقة}$$

نفرض طول ساق القدمة = 180 ملم


$$161 \text{ mm} = 19 - 180 = \text{مدى القياس}$$

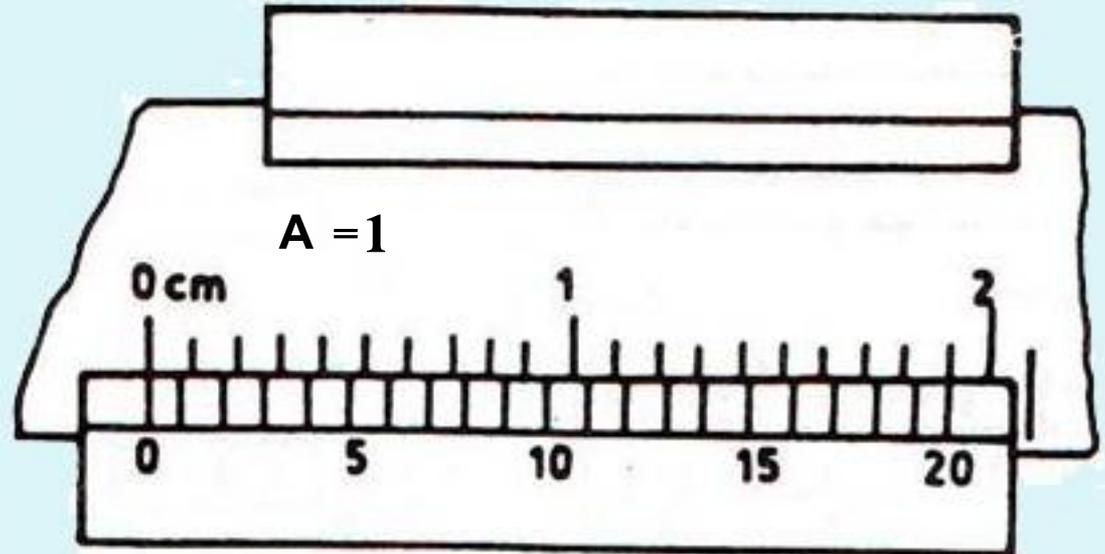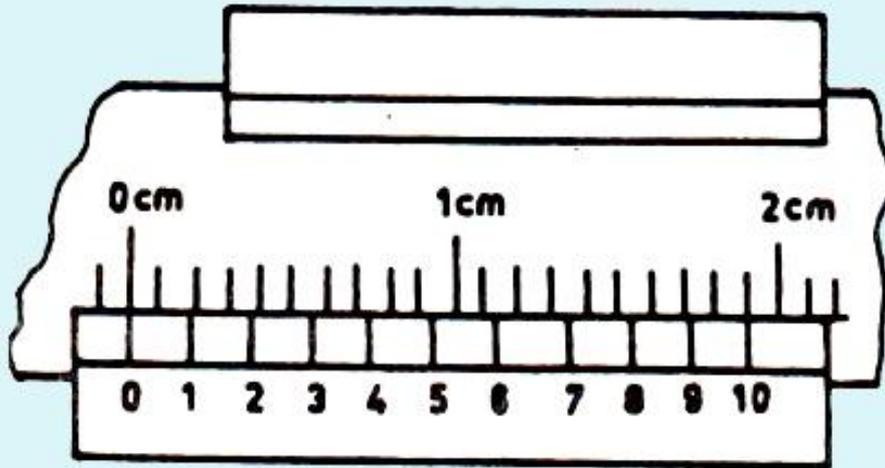


- ٢ -

$$A = 1$$

مدى قياس القدمة

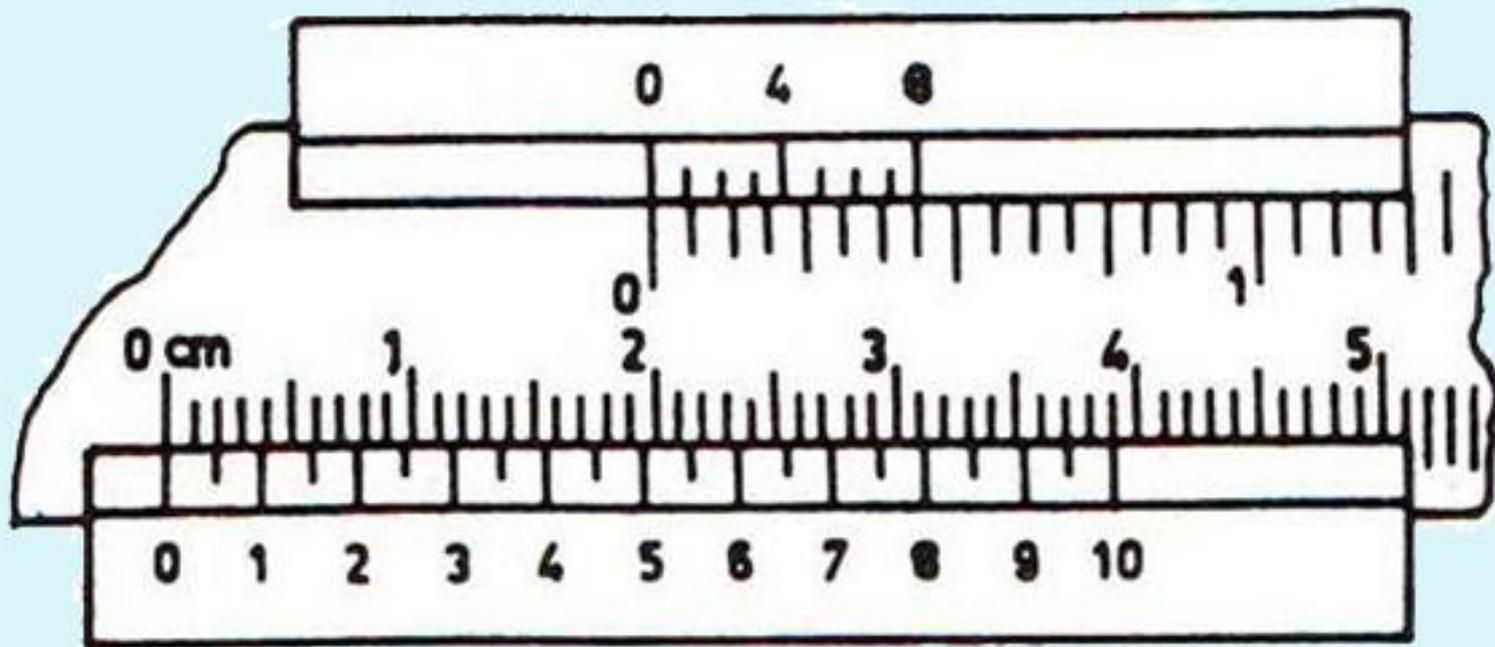


- ب -

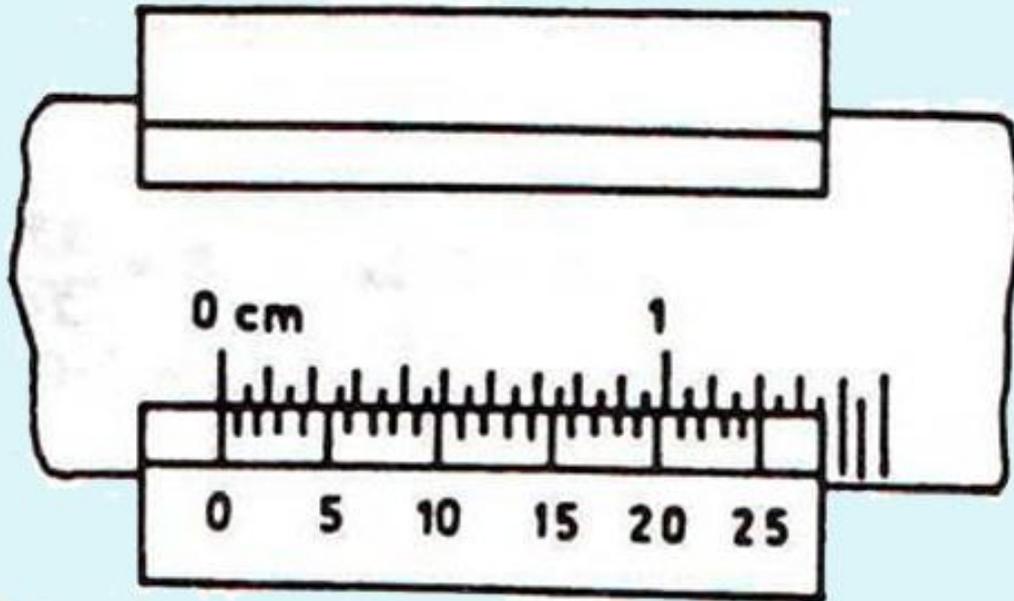

$$A = 0.5$$


- ٢ -

مدى قياس القدمة

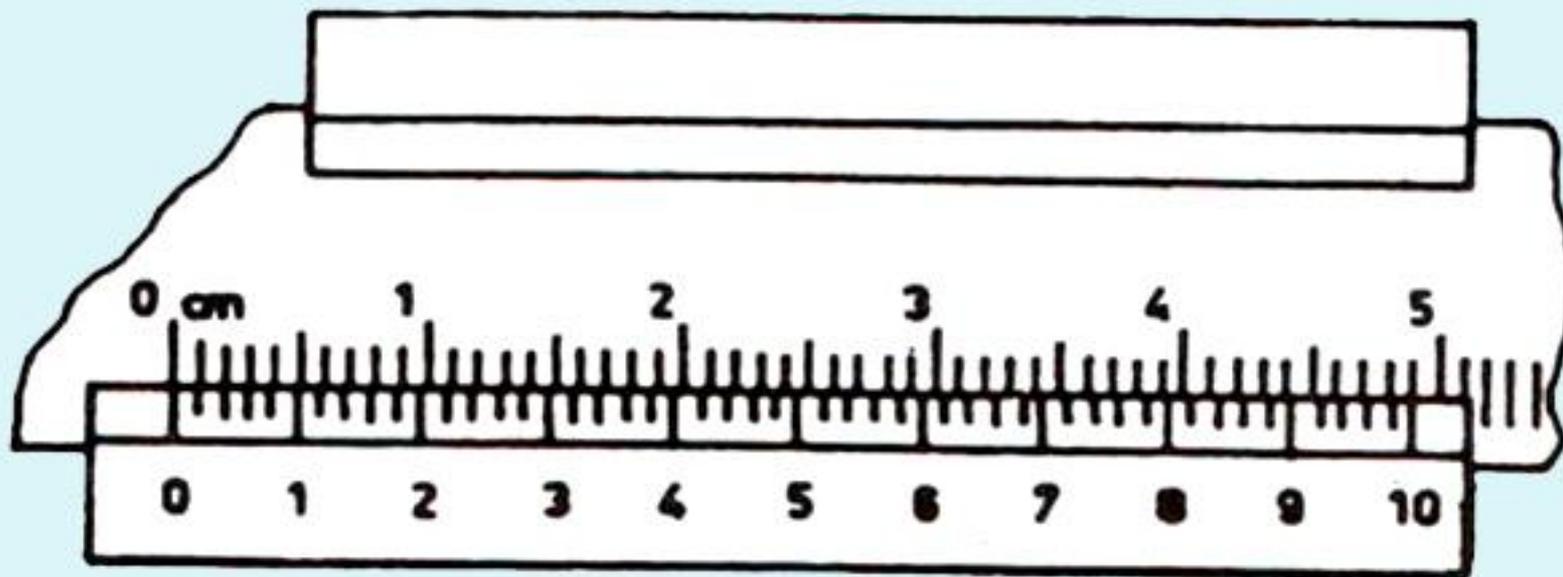

A = 1

- - -

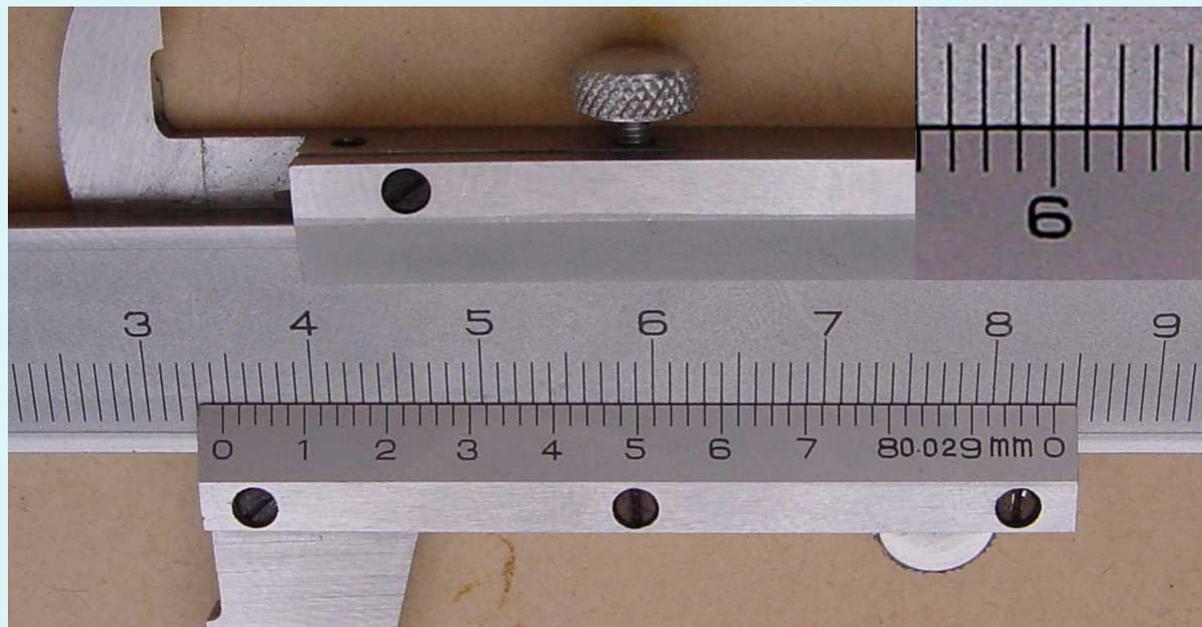


..... = دقة الجهاز

..... = قيمة القياس

..... = مدى القياس

200 mm = طول ساق القدمة

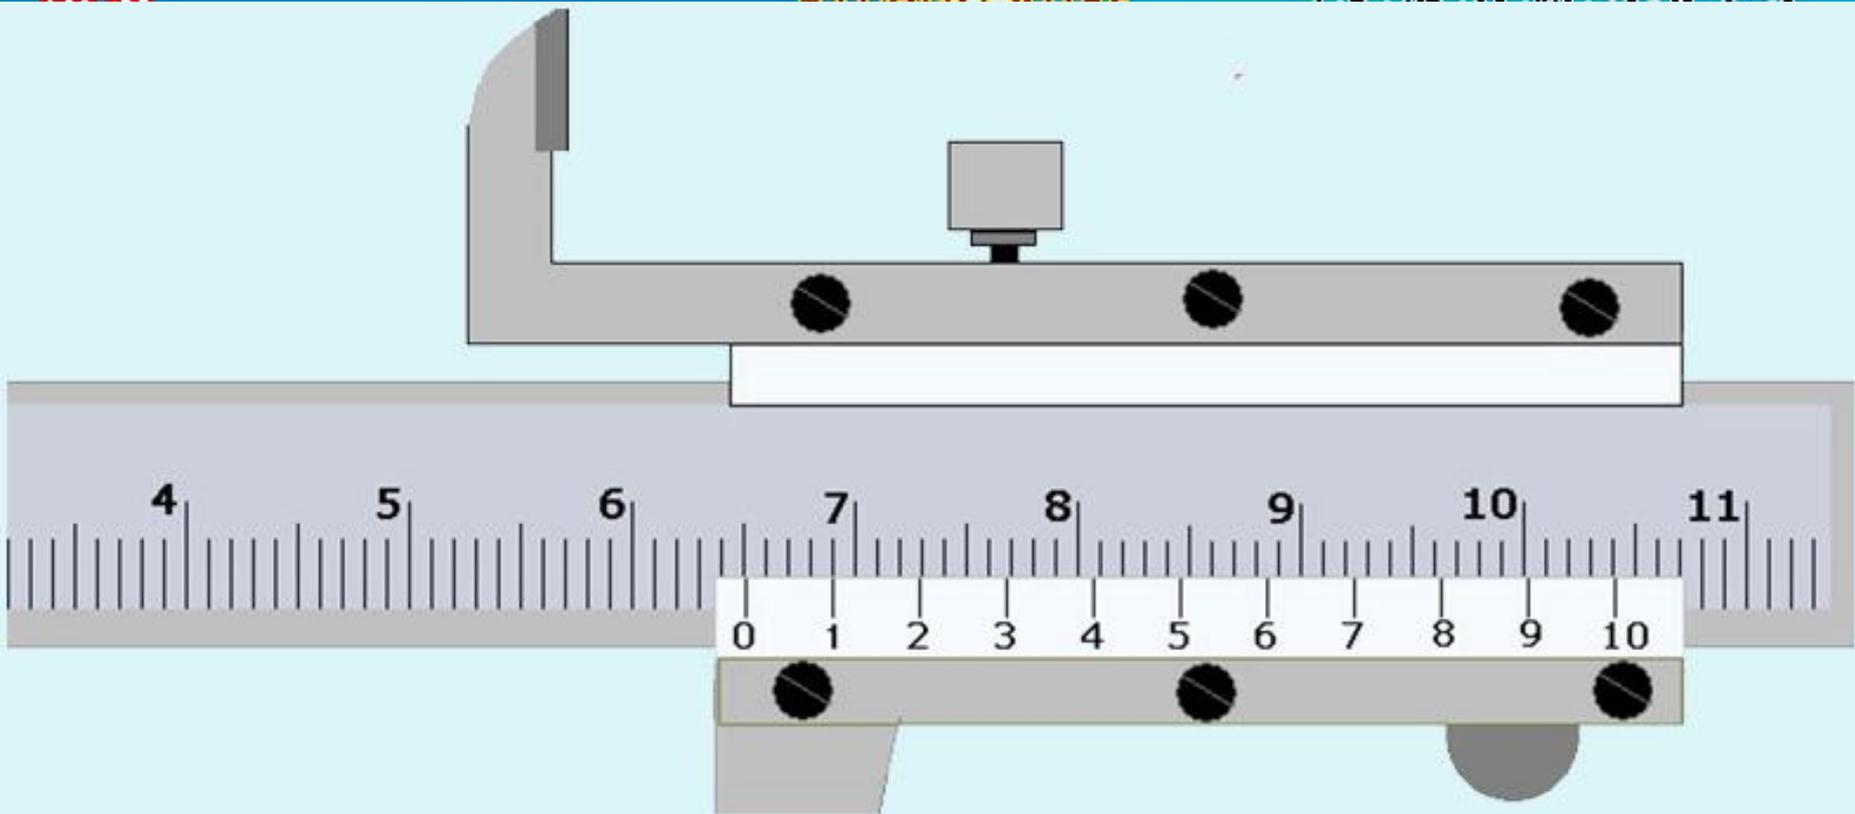


..... = دقة الجهاز

..... = قيمة القياس

..... = مدى القياس

180 mm = طول ساق القدمة

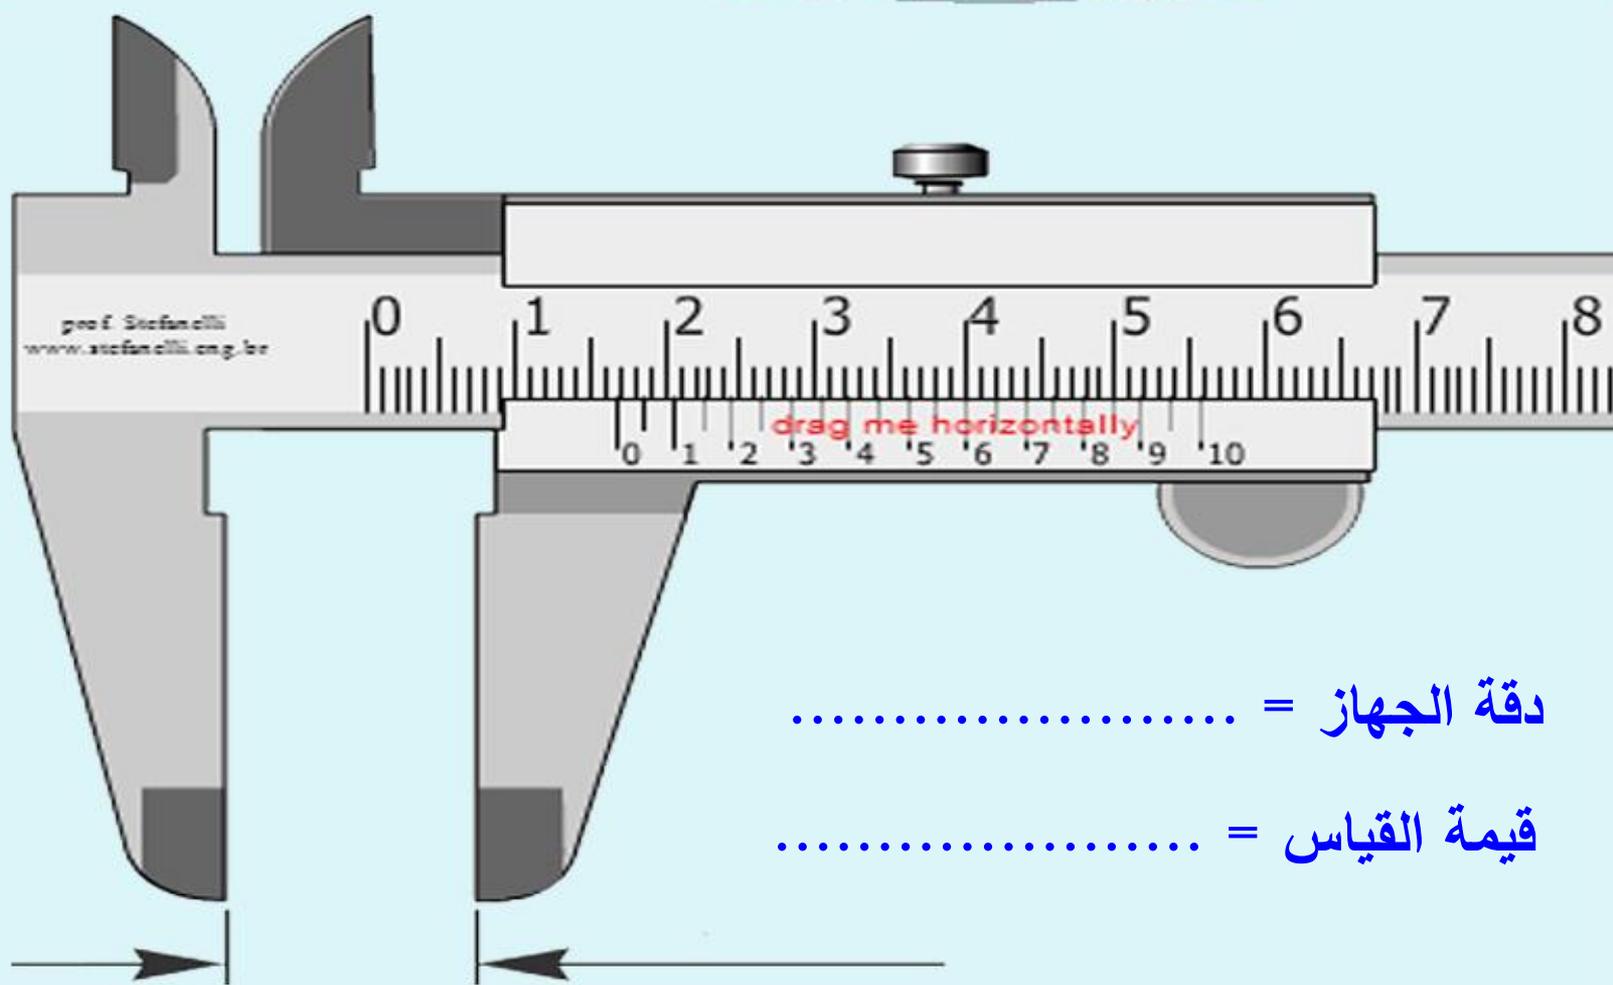

..... = دقة الجهاز

..... = قيمة القياس

..... = مدى القياس


170 mm = طول ساق القدمة


أنواع القدمات :

أ - القدمة ذات الورنية (Vernier Caliper)

ب - القدمة الألكترونية أو الرقمية (Digital Caliper)


يتميز هذا النوع بسهولة استعماله و لكنه حساس و قد تتأثر دقته بالحرارة, الرطوبة و المواد الكيماوية.

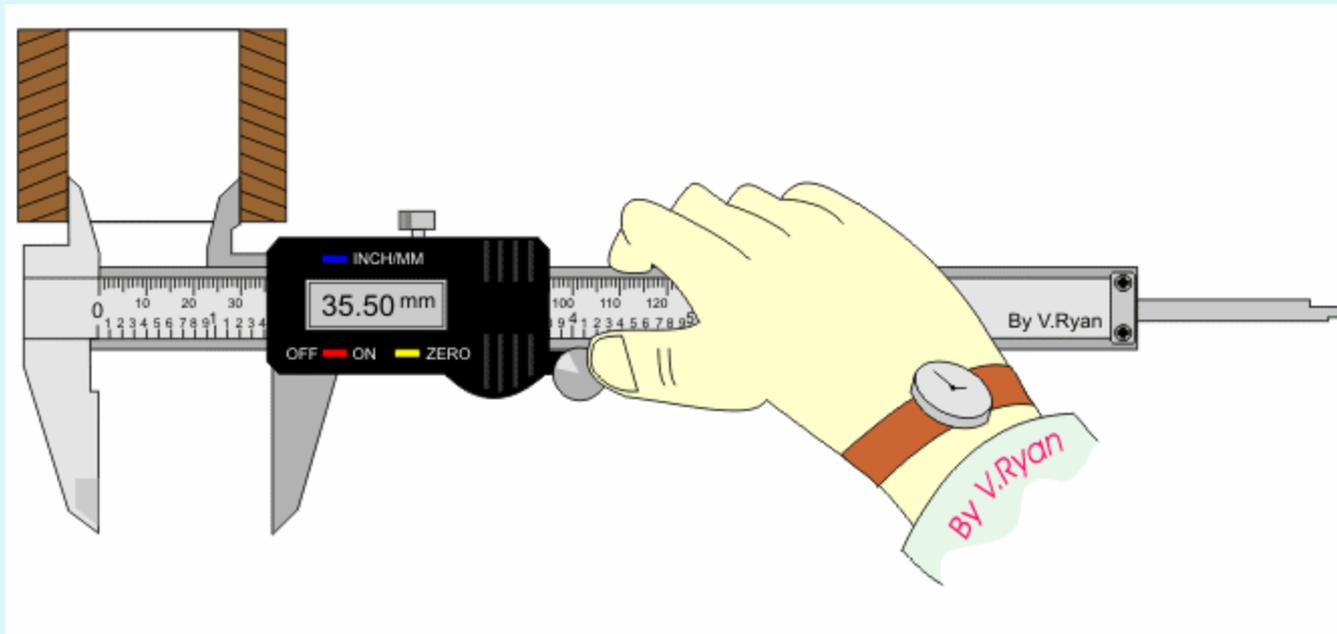

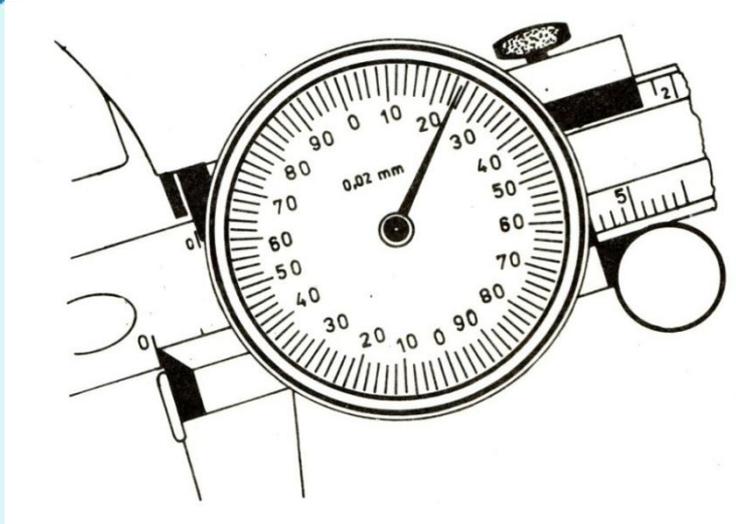

ج - القدمة ذات الساعة (Dial Caliper)


د - قدمة قياس الأعماق (Depth Caliper)

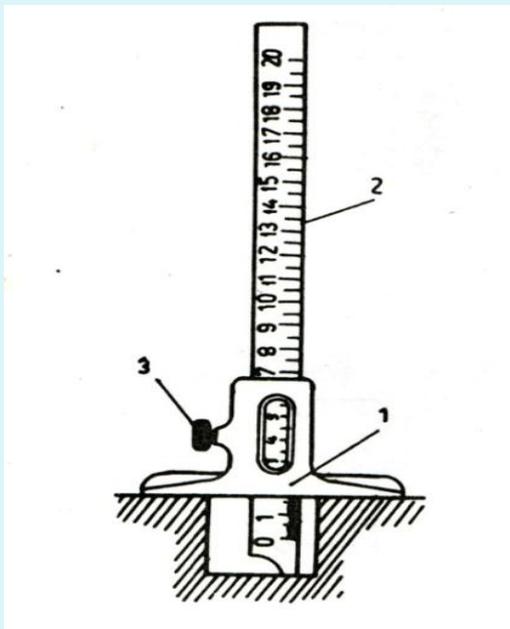

يستخدم هذا النوع من القدمات لقياس أعماق المجاري الطولية و أطوال الثقوب و التجاويف المختلفة. تتكون هذه القدمة من مسطرة للقياس الرئيسي و قنطرة موجودة عليها ورنية القياس. و هي على ثلاثة أنواع: ذات الورنية، الإلكترونية، ذات الساعة .

## هـ-قدمة قياس الإرتفاع (Height Caliper)


تستعمل هذه القدمة لقياس ارتفاع الشغلات و في إنجاز العلامات عليها (أي عملية الشنكرة) و منه يمكن تسمية هذا الجهاز بالشنكار. وتثبت هذه القدمة على سطح مستوي يسمى بزهرة القياس . أما طريقة أستخدامها لقياس الأرتفاعات فيمكن توضيحها بالمثال التالي حيث عند قياس الأرتفاع ( L ) الموضح بالشكل يتم وضع رأس الفك المتحرك عند بداية الأرتفاع وتأخذ القراءة عند هذا الوضع ولنفترض أن القراءة كانت ( 12.25 ) ثم يحرك الفك الى الأعلى حتى يتطابق رأس الفك مع نهاية الطول المراد قياسه وتؤخذ القراءة عند هذا الموضع ولتكن مثلا ( 67.15 ) ولمعرفة مقدار الأرتفاع أو الطول من خلال الفرق بين القراءتين .

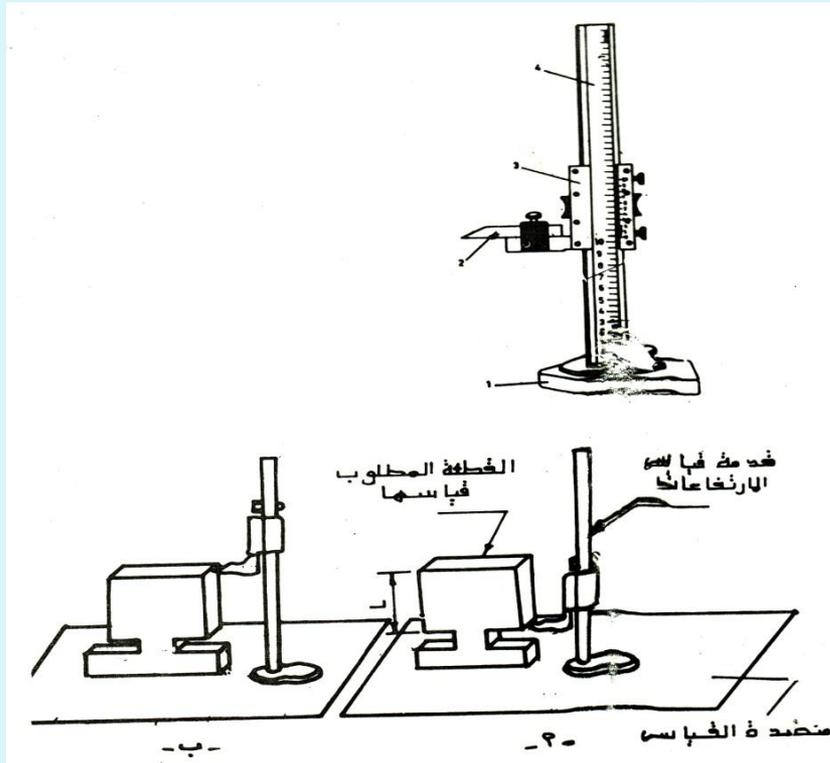

$$L = 67.15 - 12.25 = 55.10 \text{ mm}$$

و-قدمة قياس أسنان التروس

وهذه القدمة عبارة عن قدمتين متعامدتين أحدهما رأسيه والأخرى أفقيه . وتستخدم هذه القدمة لقياس سمك أسنان التروس عند عمق معين ، حيث يثبت العمق المطلوب بقياس سمك سن الترس عنده من خلال القدمة الرأسية ثم يحرك الجزء المنزلق بالقدمة الأفقية حتى يكون فكا القدمة بتماس مع سطحي السن وتؤخذ القراءة .

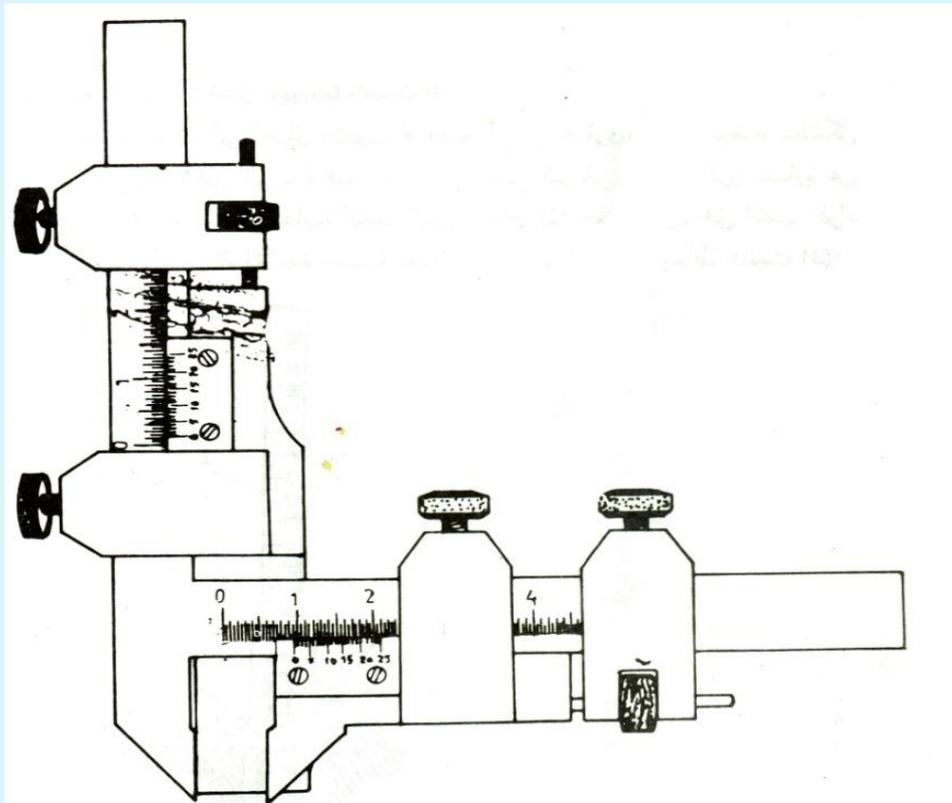





## الميكروميتر ( Micrometer )

الميكروميتر هو أحد أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفرة في ورش التشغيل و المختبرات بحيث أن دقته عادة ما تكون ( 0.01 ) مم و قد تصل في بعض الأجهزة قيما دون ذلك مثل ( 0.001 ) مم.


وزيادة على دقته يتميز جهاز الميكروميتر باستخداماته المتعددة في قياس الأبعاد و سهولة استخدامه. مبدأ عمل جهاز الميكروميتر مبني على الحركة الدورانية للولب. كما ويعتبر من أكثر أدوات القياس أستخدمًا وذلك للأسباب التالية : -

- 1- صغر حجمه وسهولة قراءة تدريجاته .
- 2- مدى القياس فيه يغطي معظم مجالات القياس .
- 3- رخص ثمنه نسبيًا .

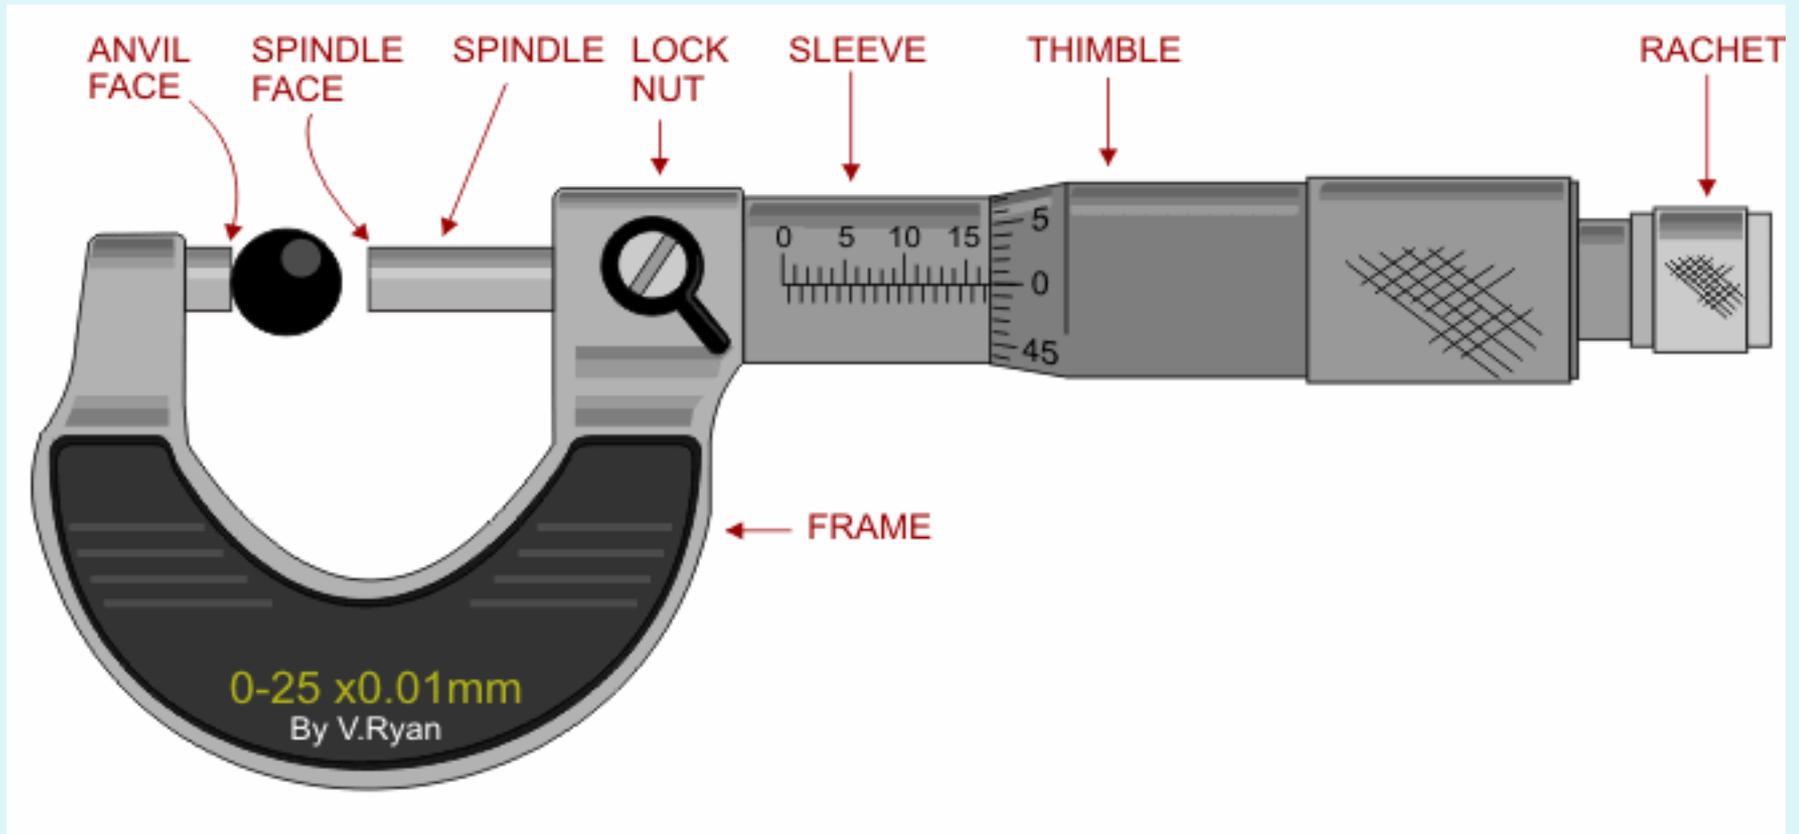

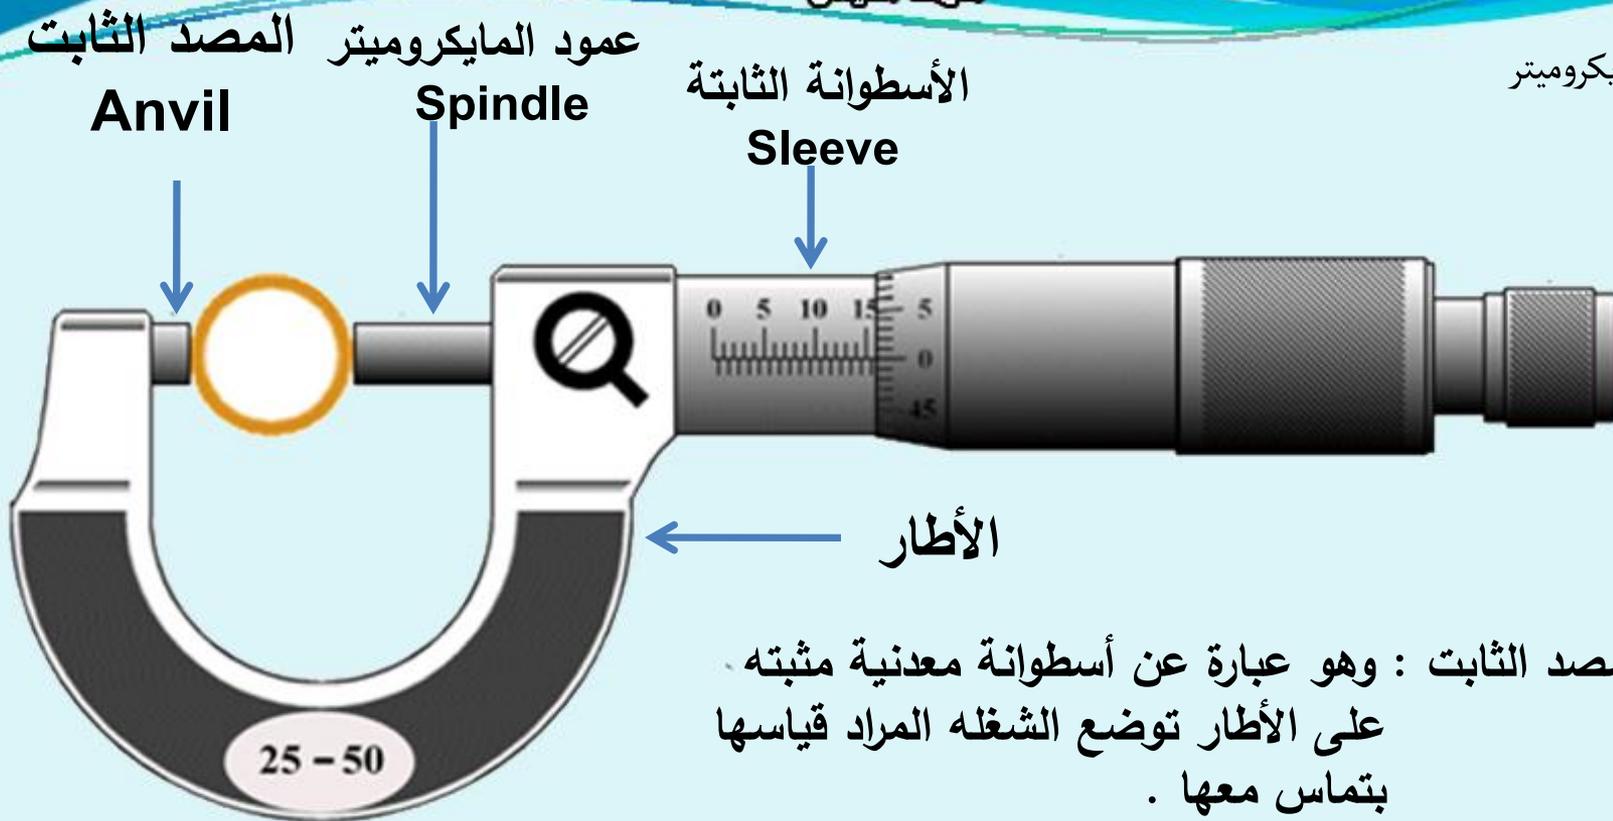

- 1- المصدر الثابت : وهو عبارة عن أسطوانة معدنية مثبتة على الأطار توضع الشغلة المراد قياسها بتماس معها .
- 2- الأطار : جسم معدني يربط المصدر الثابت الى أجزاء المايكروميتر الأخرى ويثبت عليه مدى القياس .
- 3- عمود المايكروميتر : وهو عبارة عن عمود أسطواني متحرك باتجاه المصدر الثابت ( أو بالعكس ) لتحديد بعد الجزء المطلوب قياسه .
- 4- الأسطوانة الثابتة : هي أسطوانة يثبت عليها التدرج الرئيسي للمايكروميتر وتكون ثابتة . وفي بعض المايكروميترات توجد تدرجات أخرى على الأسطوانة الثابتة موازية للخط الأفقي للحصول على دقة أفضل

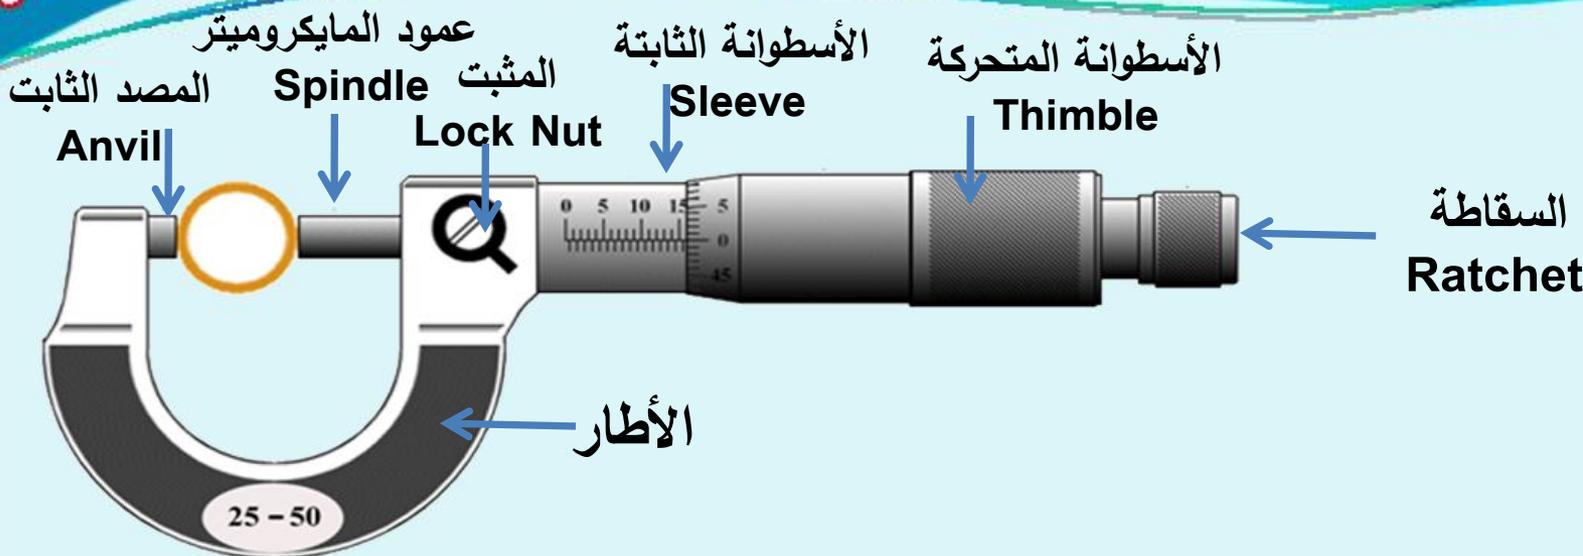

5- الأسطوانة المتحركة : هي عبارة عن أسطوانة تتحرك دورانيا وافقيا (مثل حركة الصامولة بالنسبة للولب) وتكون هذه الأسطوانة ذات سن داخلي خطوته تساوي ( 0.5 ) ملم بالحالة الاعتيادية ، ومن الخارج فيها جزء مشطوف ومرسوم عليه التدرج الثانوي ( التدرج المحيطي ) حيث يقسم محيط المايكروميتر الى عدد من التدرجات المتساوية .

6- السقاطة : وهي ذلك الجزء الذي بدورانه يحدد حركة عمود المايكروميتر الدقيقة ، وبعد أن يضغط الأخير على القطعة المراد قياسها وهي بتماس مع المصد الثابت .

7- المثبت : الغرض منه تثبيت حركة عمود المايكروميتر عند أخذ القراءة .

فكرة عمل المايكروميتر

أن فكرة القياس بالمايكروميتر مبنية على أساس العلاقة بين الحركة الدائرية للولب وحركته المحورية بالنسبة للصامولة الثابتة . ويعتمد مقدار الحركة المحورية على مقدار الخطوة لسن اللولب . فإذا كانت خطوة السن =  $P$  ملم ، وعدد التدريجات المحورية على الأسطوانة المتحركة =  $n$  ، فإن دوران الأسطوانة المتحركة دورة كاملة

يعني تقدمها محوريا مسافة =  $X = \frac{1 \times p}{n} = \frac{1 \times p}{1}$  ملم .

حيث تمثل (  $X$  ) المسافة المحورية التي تتحركها الأسطوانة عند دورانها بمقدار تدريجة واحدة فقط . وهذه تمثل دقة المايكروميتر .

$$\text{الدقة} = \frac{\text{الخطوة}}{\text{عدد التدريجات}} \cdot \text{ملم} .$$

فإذا كانت خطوة السن للميكروميتر هي ( 0.5 ملم ) والأسطوانة المتحركة مدرجة الى ( 50 تدريجة ) فإن الدقة تساوي


$$\text{الدقة} = \frac{\text{الخطوة}}{\text{عدد التدريجات}} = \frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ ملم} .$$

أما بالنسبة للمايكروميترات التي تزيد دقتها عن ( 0.01 ) ملم فيتم فيها رسم عدد من الخطوط الأفقية على سطح الأسطوانة الثابتة وكما موضح بالشكل التالي ويكون هذا التدرج عبارة عن تدرج ورنية ، ويمكن حساب الدقة فيه كما في طريقة الورنية .

$$x = A - B$$

$$B = \frac{\text{طول مقياس الورنية}}{\text{عدد التدريجات}}$$

$$B = \frac{9 \times 0.01}{5} = 0.018 \text{ mm}$$

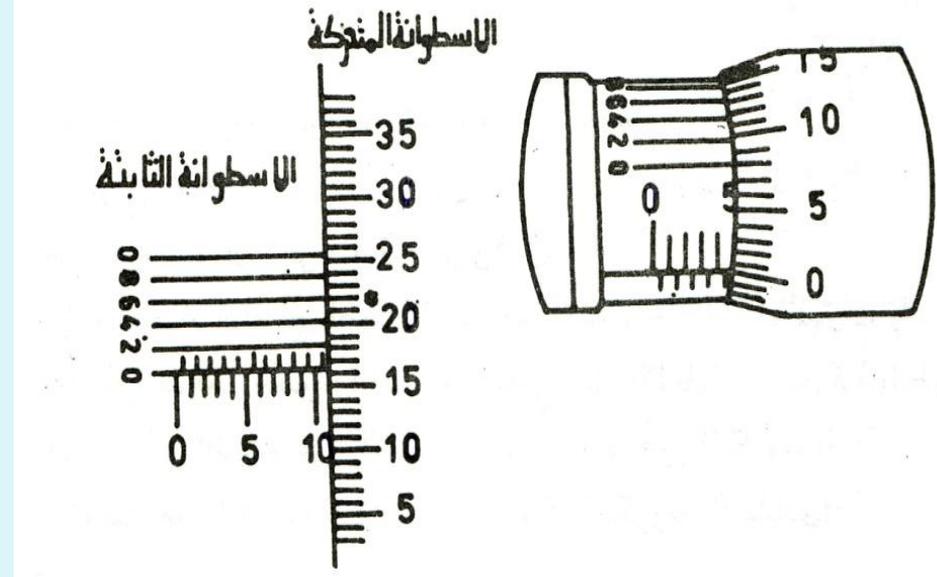

$$A = \text{التدريجة بين خطوط من خطوط الفيرنية} \times \text{دقة الفيرنية}$$

$$A = 2 \times 0.01 = 0.02 \text{ mm}$$

$$x = 0.02 - 0.018 = 0.002 \text{ mm}$$

- الطريقة الصحيحة للقياس بالميكروميتر الخارجي:



الشكل أعلاه يوضح الطريقة الصحيحة لاستعمال ميكروميتر القياس الخارجي. نقوم بمسك الميكروميتر باليد اليمنى حيث يكون الإطار في راحة اليد و الخنصر داخل الإطار. يستخدم الإبهام و السبابة لتدوير الجلبة قصد تحديد مقاس الشغلة التي نمسكها باليد اليسرى.

الطريقة الصحيحة لقراءة قياس المايكروميتر:

إن المايكروميتر جهاز حساس يستعمل في القياسات الدقيقة و لأغراض خاصة في المجال الصناعي, لذلك فإن على مستخدمه مراعاة بعض القواعد الأساسية التي تسمح بإجراء القياس الدقيق على الجهاز. تتم قراءة قياس المايكروميتر على النحو التالي:

### 1 - قراءة القياس الرئيسي :

يكون نظرنا على حافة جلبة القياس و نقرأ قيمة التدرج المسجل على أسطوانة التدرج الطولي بالمليمتر و نسجل قيمة A.

لاحظ وجود (أو عدمه) أي تدرج ( 0.5 ) مم على اسطوانة التدرج الطولي بعد قيمة A :  
في حالة وجود هـذا التدرج أضف قيمة  $B = 0.5 \text{ mm}$  إلى القياس , في حالة عدم وجود التدرج نأخذ قيمة  $B = 0 \text{ mm}$  .

### 2 - قراءة القياس على الجلبة :

نقوم بتحديد التطابق بين تدرج جلبة القياس و الخط الرئيسي على أسطوانة التدرج الطولي . نضرب قيمة التدرج المسجل على الجلبة بدقة الجهاز و تكون النتيجة هي قيمة القراءة على جلبة القياس و نرسم لها ب C.

3 - نتيجة القياس على المايكروميتر

هي حاصل جمع ( A + B + C )

$$A = 7.00 \text{ mm}$$

$$B = 0 \text{ mm}$$

$$C = 38 \times 0.01 = 0.38 \text{ mm}$$



$$\text{قياس الميكرومتر} = A + B + C$$

$$= 7.0 + 0 + 0.38 = 7.38 \text{ mm}$$


$$A = 7.00 \text{ mm}$$

$$B = 0.5 \text{ mm}$$

$$C = 22 \times 0.01 = 0.22 \text{ mm}$$

$$\text{الميكرومتر قياس} = A + B + C$$

$$= 7.00 + 0.50 + 0.22 = 7.72 \text{ mm}$$

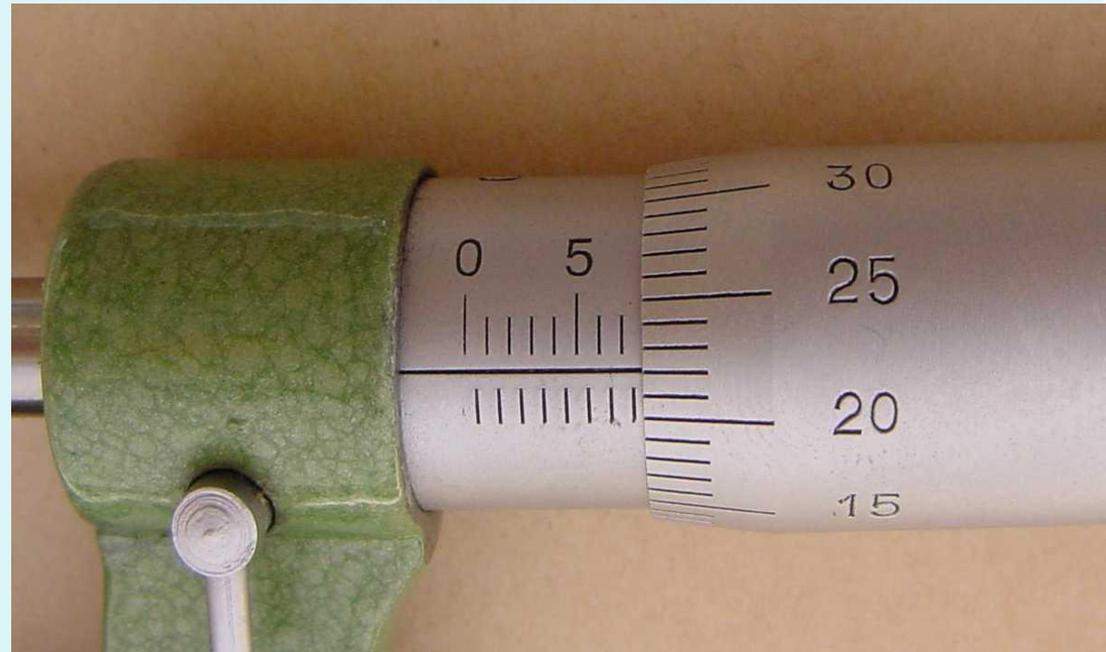



**A = ... mm    B = .. mm    C =... mm**



**A = ... mm    B = .. mm    C =... mm**

ساعات القياس بالميكروميتر

مع أن المايكروميتر يتميز بسهولة استخدامه وقراءته ، وعلو درجة القياس فيه ألا أن نطاق القياس به محدود ، الأمر الذي يستلزم استخدام مجموعة كبيرة من المايكروميترات كل منها يغطي جزء معين من مجال القياسيات التي تجري بأستخدام المايكروميتر .  
أن ساعات المايكروميترات المستخدمة هي كالآتي : -

1- ساعات القياس من صفر الى 200 ملم بمجال قياس قدره ( 25 ) ملم .  
أي ( ..... , 50 - 75 , 25 - 50 , 0 - 25 ) .

2- ساعات القياس من 200 الى 1000 ملم بمجال قياس قدره ( 100 ) ملم .  
أي ( ..... , 400 - 500 , 300 - 400 , 200 - 300 ) .

• أنواع واستخدامات المايكروميتر

تختلف أنواع المايكروميترات حسب الغرض الذي تستخدم لأجله ، وتقسم على هذا الأساس الى الأنواع الآتية :-

### 1- الميكرومتر الخارجي ( External Micrometer )

### 2- ميكرومتر القياس الداخلي ( Internal Micrometer )

يستخدم هذا النوع من الميكروميترات لقياس الأقطار الداخلية، الثقوب و التجاويف على الشغلات. هذا النوع مزود بأعمدة تطويل يمكن استخدامها لزيادة مجال القياس. تتم قراءة القياس على الميكرومتر الداخلي بنفس الطريقة للميكرومتر الخارجي يضاف إلى النتيجة قيمة الطول الصفري للميكرومتر (طول العمود المضاف)



### 3- ميكرومتر قياس الأعماق (Depth Micrometer)

يستخدم هذا النوع من الميكرومترات لقياس الأعماق الثقوب و المجاري. يتكون هذا النوع من جزء ثابت و جزء متحرك كما في الميكرومتر الخارجي. له قاعدة تستعمل لارتكاز الجهاز على الشغلة المراد قياسها.



### 4- المايكروميترات الخاصة

وهي مايكروميترات تستخدم بقياسات خاصة ومحددة ويكون استخدام كل مايكروميتر منها للقياس المخصص له فقط . وهذه المايكروميترات لا تختلف من حيث فكرة استخدامها للقياس عن المايكروميترات الأعتيادية ومنها :-


## أ- مايكروميتر ذو الثلاث نقاط

وهو مايكروميتر تكون أطراف القياس فيه عبارة عن ثلاث نقاط ( أو بروزات ) تتحرك باتجاه متعامد مع محور المايكروميتر وتكون حركة أطراف القياس بواسطة وصلة مخروطية الشكل ملولبة مثبتة مع الأسطوانة المتحركة للمايكروميتر ومتعامدة مع اتجاه حركة أطراف القياس . ويستخدم هذا النوع من المايكروميترات في قياس الأقطار الداخلية للأشكال الأسطوانية ويصنع بمجموعات مختلفة السعات تغطي مدى ( من 0 الى 200 ملم )




## ب- المايكروميتر ذو القرص المدرج

وهو مايكروميتر أعتيادي يركب فيه قرص مدرج عند طرف المصد الثابت. وكما هو معلوم بأن تحديد ضغط التلامس في المايكروميتر الأعتيادي يتم بأستخدام السقطة ، أما في هذا النوع فلا وجود للسقطة ويتم التحكم بالضغط من خلال القرص المدرج . حيث يتأثر هذا القرص بضغط التلامس الواقع على مواضع القياس ، فيتحرك مؤشر القرص حتى ينطبق على خط الصفر وعندها تؤخذ قراءة المايكروميتر . أما إذا كان المؤشر في الجانب الموجب أو السالب فهذا يعني أن ضغط التلامس أعلى أو أقل من الحد الأعتيادي .

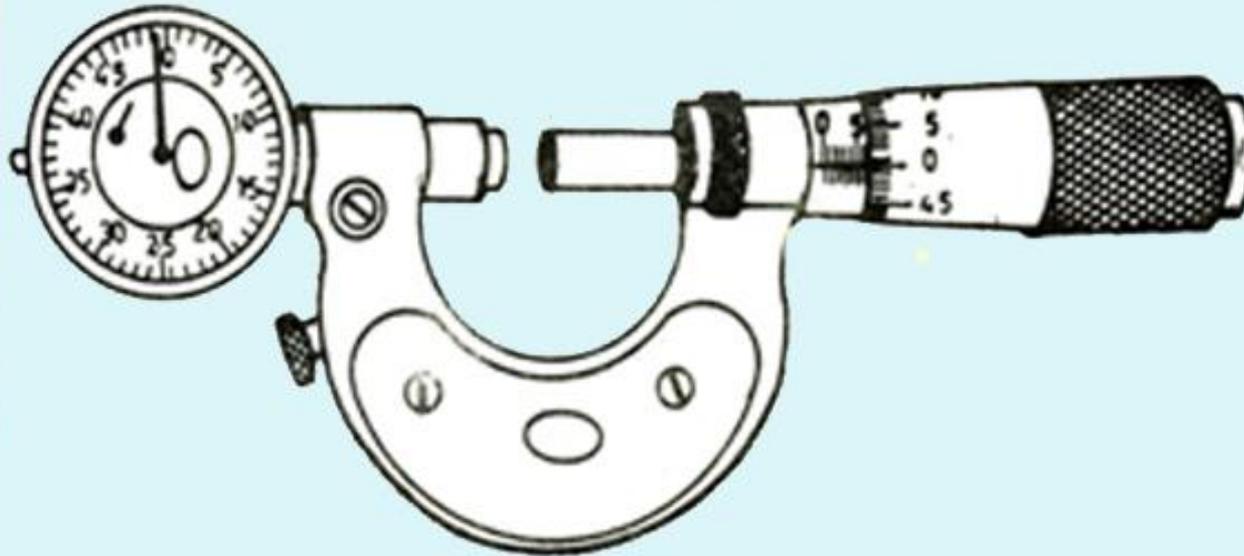


## ج- مايكروميترات قياس أسنان اللوالب


وهي المايكروميترات التي تستخدم لقياس أقطار اللوالب الخارجية والداخلية ، حيث تركيب معها فكوك خاصة مخروطية الشكل وذات زوايا تتلائم مع زوايا اسنان اللوالب

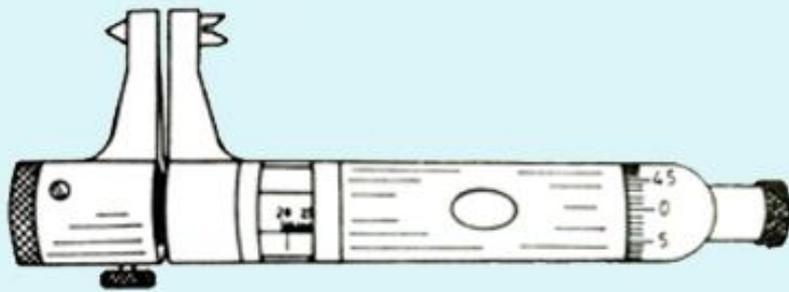

(ب)

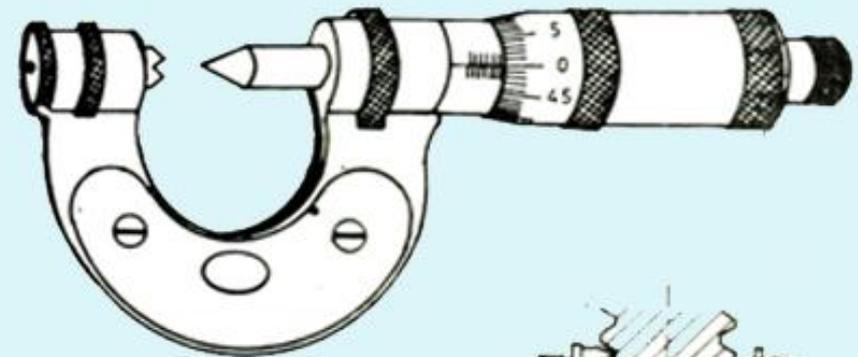


(ج)

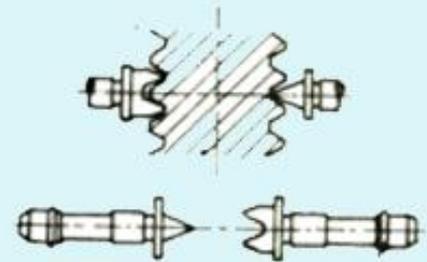


د- مايكروميتر قياس أسنان التروس

ويستخدم هذا النوع لقياس سمك أسنان التروس وخطوة السن

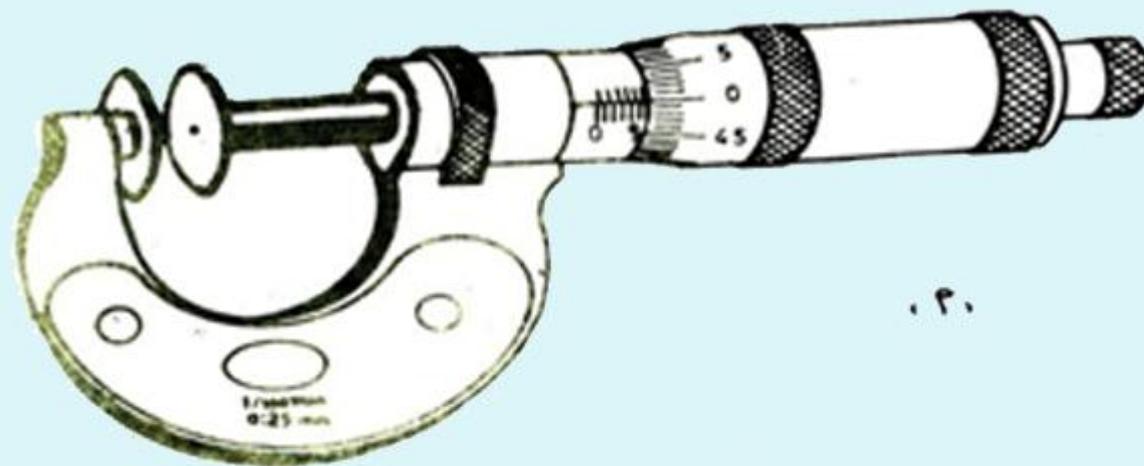


٢٠

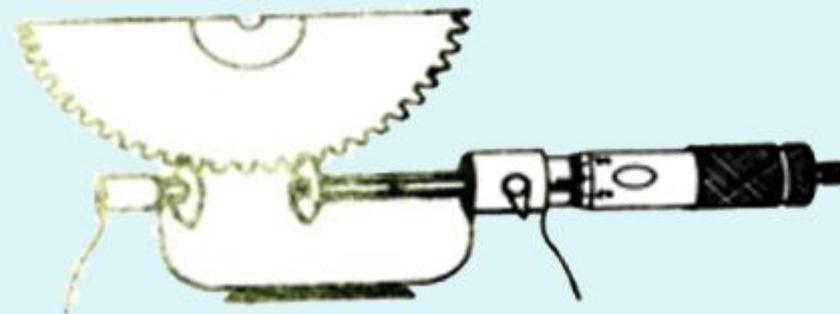

ب

## هـ - مايكروميتر قياس سمك الأنابيب


يستخدم هذا النوع لقياس سمك جدران الأنابيب وفيها يكون المصدر الثابت على شكل أسطوانة أو كرة حتى تكون حافته متطابقة تماما مع جدار الأنبوب الداخلي

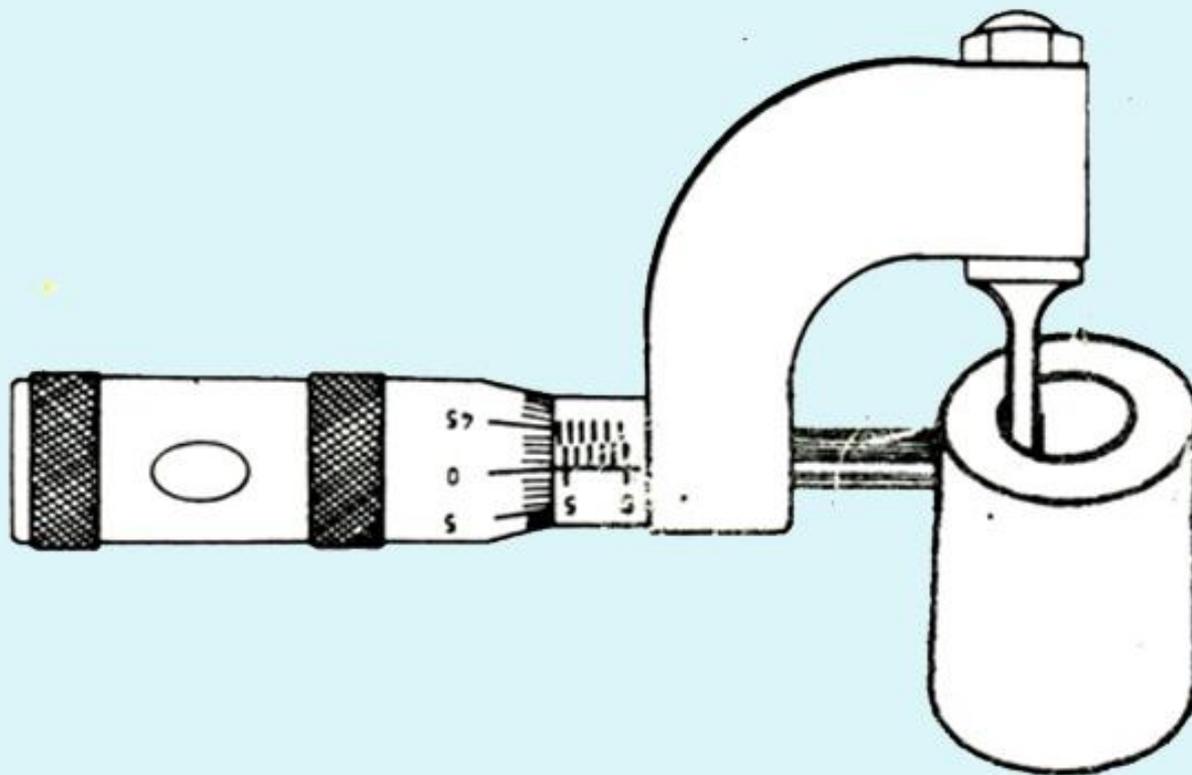



## قوالب القياس

وتصنع عادةً من الصلب السبائكي المصلد ( Alloy Steel ) المقاوم للبلل وتعامل معاملة حرارية خاصة للتخلص من الأجهادات الداخلية منها ، وذلك لتفادي تغير الأبعاد . تستخدم قوالب القياس في مراجعة ومعايرة أجهزة القياس الأخرى ، وكذلك تستخدم كأدوات قياس مباشرة في عمليات القياس المختلفة ولقالب القياس سطحان متوازيان وتتميزان عن الأسطح الأخرى بالأستواء العالي ودرجة النعومة وتسميان بـ ( سطحي القياس )

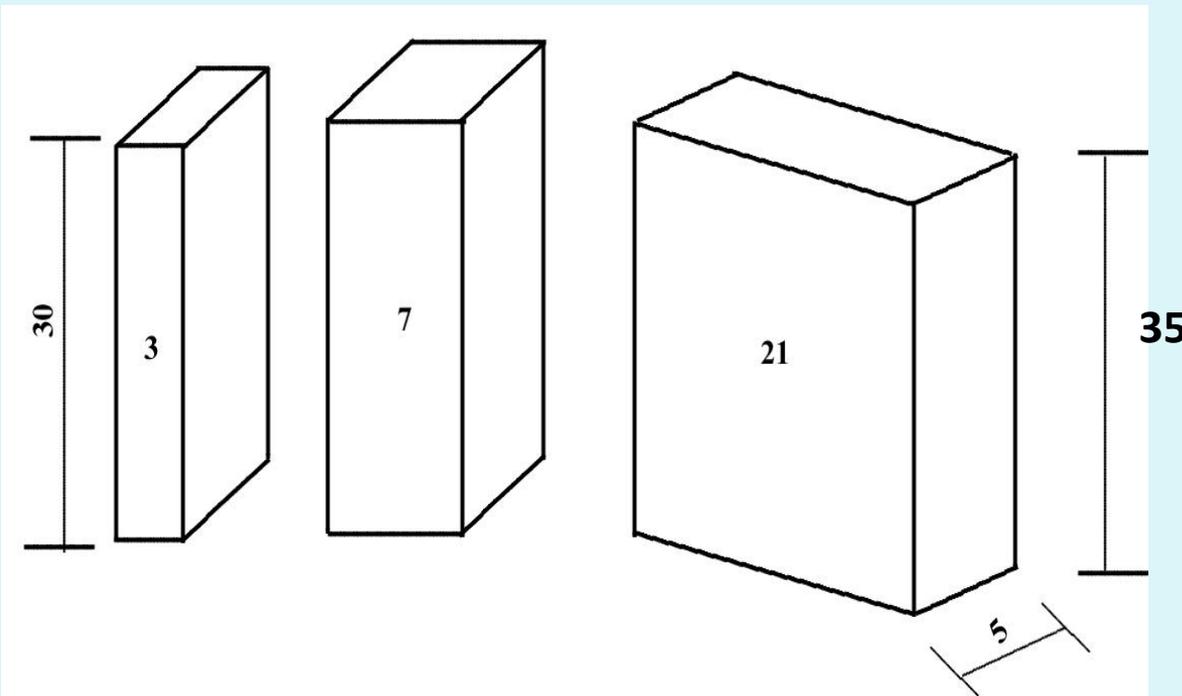

حيث تكون المسافة العمودية بينهما ممثلة لطول قالب القياس وهو البعد المستخدم للقياس أما الأبعاد الأخرى ( غير المستخدمة بالقياس ) فتكون ثابتة وكالآتي :-

.  $9 \times 30$  ملم ( للقوالب التي يكون طولها أقل من 10 ملم ) .

.  $9 \times 35$  ملم ( للقوالب التي يكون طولها أكثر من 10 ملم ) .

وتصنع قوالب القياس عادة بأربع رتب للدقة وهي :-

أ- المرتبة الصفرية ( 0 ) القوالب الأمامية Master Gauge Blocks  
وتكون درجة الدقة فيها كالآتي :-

$$= + \left( \frac{\text{طول القالب}}{500000} + 0.0001 \right) \text{ ملم}$$

وتستخدم قوالب هذه المجموعة أساسا لمعايرة قوالب المعايرة الأساسية ( المراجع ) وتحفظ في مركز التقييس والسيطرة النوعية التابع للدولة .

ب- المرتبة الأولى ( I ) قوالب المعايرة الأساسية Reference Gauge Blocks

وتكون درجة الدقة فيها كالآتي : -

$$= + \left( \frac{\text{طول القالب}}{200000} + 0.0002 \right) \text{ ملم}$$

وتستخدم هذه القوالب في تدقيق صلاحية قوالب التفتيش وتحفظ في مركز التقييس والسيطرة النوعية التابع للدولة .

ج- المرتبة الثانية ( II ) قوالب التفتيش Inspection Gauge Blocks

وتكون درجة الدقة فيها كالآتي : -

$$= + \left( \frac{\text{طول القالب}}{100000} + 0.0002 \right) \text{ ملم}$$

وتستخدم هذه القوالب في تدقيق قوالب التشغيل وتحفظ في مركز التقييس والسيطرة النوعية .

## د- المرتبة الثانية ( III ) قوالب التشغيل Working Gauge Blocks

وتكون درجة الدقة فيها كالآتي :-

$$= + ( \frac{\text{طول القالب}}{50000} + 0.001 ) \text{ ملم}$$

وتستخدم هذه القوالب لعمليات القياس المباشر للمشغولات في ورش الإنتاج .

تصنع قوالب القياس على شكل مجموعات ( Sets ) تشتمل على أعداد متباينة من القوالب ذات الأطوال المختلفة والتي يمكن بالتركيب المتلاصق لعدد منها تكوين البعد المطلوب . ويختلف عدد القوالب في المجموعة بحيث تحتوي على ( 41 - 47 - 82 - 88 - 92 - 103 - 145 ) قالباً . ويبين الجدول رقم ( 1 ) قوالب القياس بالمجموعة ذات الـ 88 قالباً



عدد القوالب	الخطوة ( ملم )	أطوال قوالب القياس ( ملم )
1		1.0005
9	0.001	من 1.001 الى 1.009
49	0.01	من 1.01 الى 1.49
19	0.5	من 0.5 الى 9.5
10	10	من 10 الى 100
88		المجموع

مثال

رتب القوالب لتكوين البعد ( 37.936 ملم ) باستخدام قوالب القياس بالمجموعة ذات الـ 88 قالباً .

## تجميع القوالب

1.006	ملم	القالب الأول
1.43	ملم	القالب الثاني
5.50	ملم	القالب الثالث
30.00	ملم	القالب الرابع
<hr/>		
37.936	ملم	المجموع

مثال

رتب القوالب لتكوين البعد ( 72.225 ملم ) باستخدام قوالب القياس بالمجموعة ذات الـ 88 قالباً .

1.005	ملم	القالب الأول
1.22	ملم	القالب الثاني
70.00	ملم	القالب الثالث
<hr/>		
72.225	ملم	المجموع

من الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدام قوالب القياس هي : -

- 1- يجب أن لا تترك قوالب القياس ملتصقة مع بعضها مدة زمنية طويلة حتى لا تلتحم جزيئات القالبين الملتصقين .
- 2- يجب تنظيف القوالب من طبقات البصمات بعد الاستخدام وذلك باستخدام مناديل خاصة .
- 3- عدم تداول القوالب باليد لمدة طويلة من الزمن وعليه يجب تركها فترة زمنية طويلة بين قياس وآخر

## أجهزة المقارنة

أن قوالب القياس وبعض الملحقات البسيطة يمكن استخدامها للحصول على قياسات مباشرة للأبعاد ، وغالبا ما نحتاج الى بعض المعدات لمقارنة أبعاد بعض الأشكال المطلوب قياسها مع طول تركيب معين من قوالب القياس يقارب طول البعد المطلوب ، ومثل هذه المعدات تسمى بأجهزة المقارنة وذلك أنها لا تعطي القياس المحدد للبعد المطلوب قياسه بشكل مباشر كما في حالة القدمة أو المايكروميتر بل تقارن هذا البعد مع أبعاد أخرى معروفة قيمها ، ويتحدد بواسطتها مقدار الانحراف بين هذه الأبعاد .

## أنواع أجهزة المقارنة :

تقسم أجهزة المقارنة الى ثلاثة أنواع تختلف من حيث الوسيلة المستخدمة لتحديد الفارق بالبعد بين طول تركيب قوالب القياس وطول البعد المطلوب قياسه ، وهذه الأنواع هي : -

## أ- أجهزة المقارنة الميكانيكية ( ساعات القياس Dial Gauge )


1- مبين ذو قرص مدرج ( ساعة قياس ) ترسم عليه تدريجات ذات دقة عالية تبعا لنوع الجهاز .

2- مؤشر يحدد الفارق بالقراءات بالاتجاه الموجب أو السالب .

3- رأس قياس يمس الشغلة المطلوب قياس بعدها ويتصل بالمؤشر بواسطة توصيلات ميكانيكية تنتقل من خلالها حركة الكباس العمودية الى المؤشر .


4- قاعدة الجهاز وهي عبارة عن ملزمة ( منكنة ) لربط وتثبيت قائم الجهاز . ويمكن تغيير موضع ارتفاع القاعدة كي تلائم أبعاد المشغولات المطلوب قياسها .

5- قائم الجهاز والذي يثبت على قاعدة الجهاز ويثبت عليه القرص المدرج .

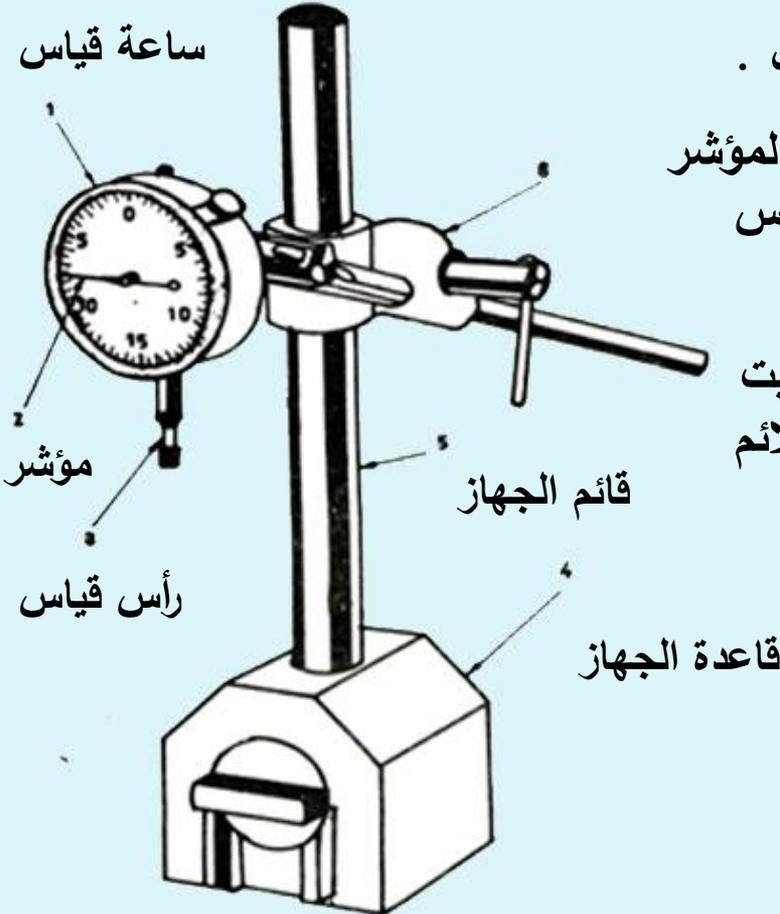

## ب- أجهزة المقارنة الألكترونية

لا تختلف هذه الأجهزة عن أجهزة المقارنة الميكانيكية من حيث الفكرة أو طريقة الأستخدام سوى أنها تلحق بها وحدة قياس الكترونية لتحدي القراءة وكما موضح بالشكل أدناه والذي يوضح التركيب الأساسي لواحدة من هذه الأجهزة ، والذي يتكون من ( 1 ) قاعدة الجهاز ، ( 2 ) منضدة الجهاز ، ( 3 ) رأس القياس الحساس والذي يعطي أشارات الى وحدة القياس الألكترونية ، ( 4 ) وحدة قياس الكترونية ملحقة بجهاز المقارنة ومدرجة بتدرجات على جانبي خط الصفر يقرأ من خلالها الفرق بالأبعاد المقاسة .

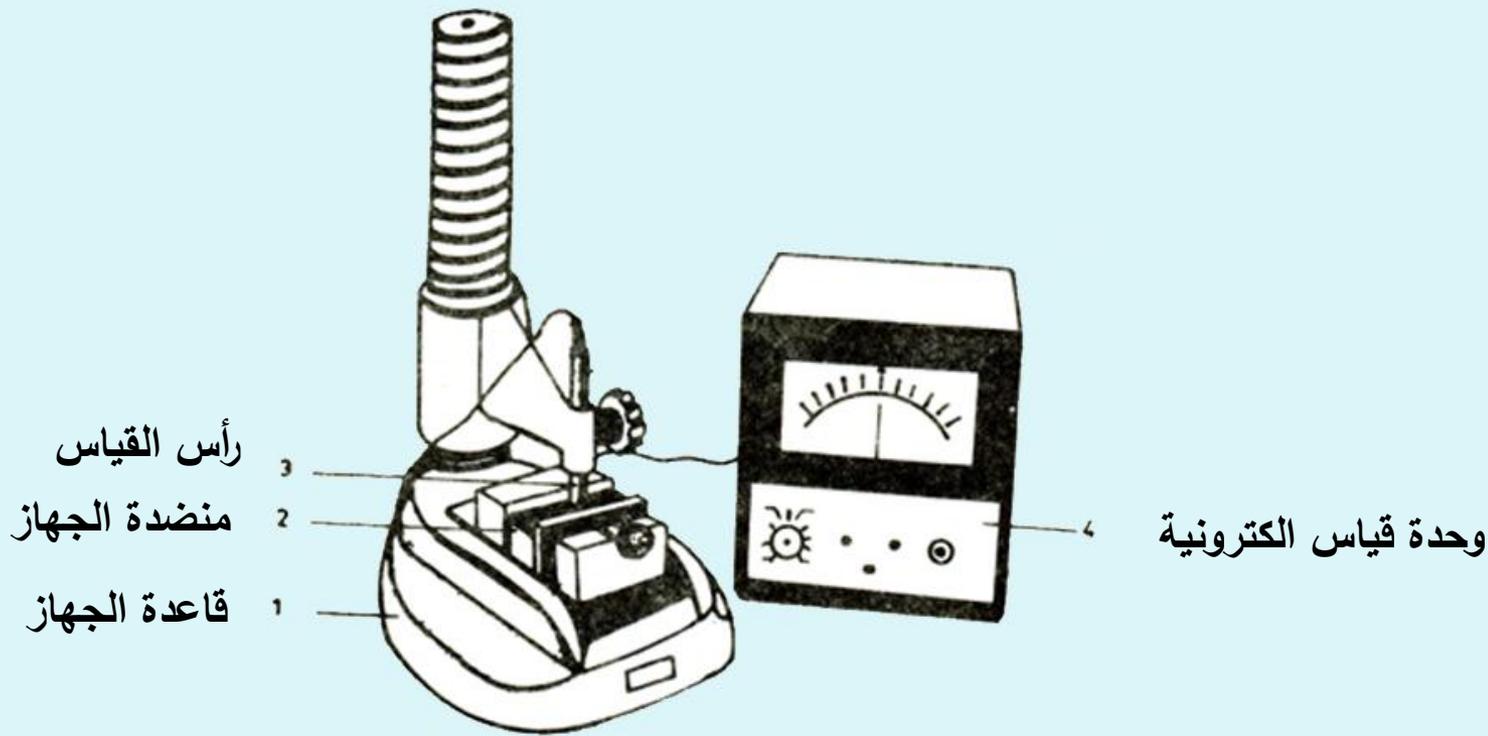

## ج- أجهزة المقارنة الضوئية

هذه الأجهزة توضح الفرق بالأبعاد من خلال تكبير طول التدرجات باستخدام الأشعة الضوئية لمقارنة الأبعاد المقاسة وتكون هذه الأجهزة ذات دقة عالية .

طريقة استخدام أجهزة المقارنة بالقياس

لغرض مقارنة وتحديد طول شغله معينة باستخدام أجهزة المقارنة المختلفة تتبع الخطوات التالية :-

- 1- يجمع عدد معين من قوالب القياس مع بعضها على منضدة القياس بحيث يكون طولها الكلي مقاربا لطول البعد المطلوب قياسه .
- 2- يصفر جهاز المقارنة المستخدم بعد تثبيت رأس القياس بتماس مع القوالب .
- 3- ترفع قوالب القياس ويوضع بدلها الجزء المطلوب قياسه وتؤخذ القراءة التي يُوْشِرُها الجهاز ( بسبب ارتفاع أو انخفاض رأس القياس عن الموضع السابق ) .
- 4- يضاف مقدار الفرق المستحصل من القراءة السابقة الى الطول الكلي لقوالب القياس ليمثل الناتج القياس الحقيقي لبعد الجزء المطلوب قياسه .

أن أهمية استخدام أجهزة المقارنة باختلاف أنواعها تكمن في الحصول على نتائج ذات دقة عالية يعتمد عليها عند القياس وذلك يعود للأسباب التالية :-

- 1- دقة هذه الأجهزة من حيث قيمة التدرجات .
- 2- السيطرة على مقدار الضغط ( بين رأس القياس والشغلة ) المستخدم أثناء إجراء عملية القياس حيث لا يعتمد الضغط هنا على تقديرات الشخص القائم بالقياس
- 3- يمكن استخدام هذه الأجهزة لمقارنة تدرجات المقياس المستخدم إضافة لمقارنة أبعاد المشغولات المطلوب قياس أبعادها .

قياس الزوايا والأشكال الجانبية

تستخدم أجهزة وأدوات خاصة عند قياس الزوايا للأشكال ، غير تلك الأجهزة والأدوات المستخدمة للقياسات الطولية .

وحدات قياس الزوايا

أ- الدرجات ( Degrees ) : - ويرمز لها ( ° ) والدرجة عبارة عن زاوية مقدارها (  $\frac{1}{360}$  ) من الدائرة ( لذا في الدائرة 360 درجة ) .

ب- الدقائق ( Minutes ) : ويرمز لها ( ' ) والدقيقة هي (  $\frac{1}{60}$  ) من الدرجة (في الدرجة 60 دقيقة )

ج- الثواني ( Seconds ) : ويرمز لها ( " ) والثانية هي (  $\frac{1}{60}$  ) من الدقيقة (في الدقيقة 60 ثانية )

أجهزة وأدوات قياس الزوايا

1- الزاوية القائمة

تعتبر أبسط أدوات القياس المستخدمة بهذا المجال وذلك لأن أكثر قيم الزوايا أنتشارا في بعض المنتجات هي  $90^\circ$  ، وأداة الزاوية القائمة هي أحد أنواع قنود القياس التي سيتم شرحها لاحقا . وتتكون من عارضتين أو ضلعين مثبتين مع بعضهما بحيث يكون أحدهما أطول من الثاني ومقدار الزاوية بينهما يساوي  $90^\circ$  درجة وكما موضح بالشكل التالي . وعند استخدام الزاوية القائمة في مراجعة زاوية ما يجب مراعاة تطابق الزاوية المطلوب قياسها مع أداة الزاوية القائمة تماما . ولضمان قياس مضبوط للزاوية يراعى عدم نفاذ الضوء بين أضلع أداة الزاوية القائمة وأسطح الزاوية المطلوب قياسها كون في حالة نفاذ الضوء من أي جزء أو سطح من الأسطح هذا يعني أن الزاوية بين السطحين المطلوب قياس الزاوية القائمة بينهما هي أكبر أو أصغر من  $90^\circ$  وكما موضح ذلك بالشكل التالي حيث يوضح الطريقة الصحيحة للقياس .



الزاوية معاوية 90°




الزاوية أكبرت 90°




الزاوية أصغرمت 90°

(٢)



صحيح

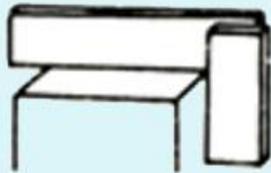

خطأ

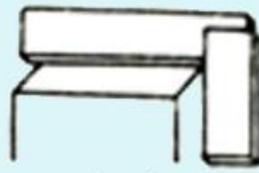


(ب)

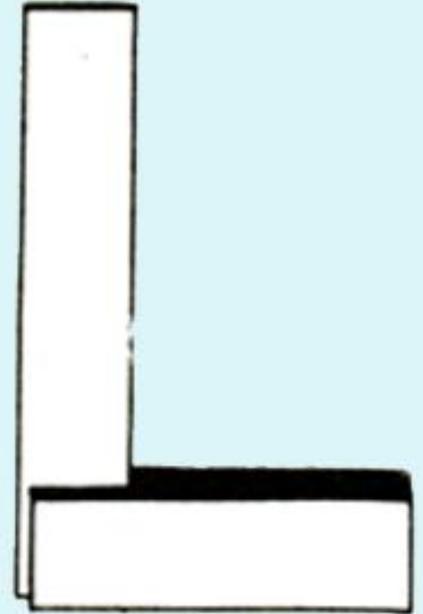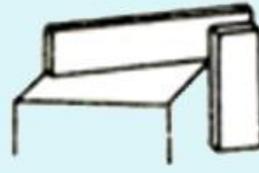

## Protractor المنقلة البسيطة 2-

وهي عبارة عن منقلة قياس أعتيادية ذات دقة ( 1 درجة ) تركيب على مسطرة بحيث يمكن تحريكها لوضع الزاوية المطلوب قياسها مع حافة المسطرة وكما موضح بالشكل التالي . تقسم تدريجات هذه المنقلة ( من 0 الى 180 درجة ) وفي بعض الأنواع تكون مدرجة ( من 0 الى 90 درجة ) في كلا الاتجاهين . تستخدم هذه المنقلة لقياس مقدار الزوايا بالدرجات أو لتأشير أو رسم أي زاوية بعد تثبيت وضع المنقلة مع حافة المسطرة على الزاوية المطلوب قياسها .

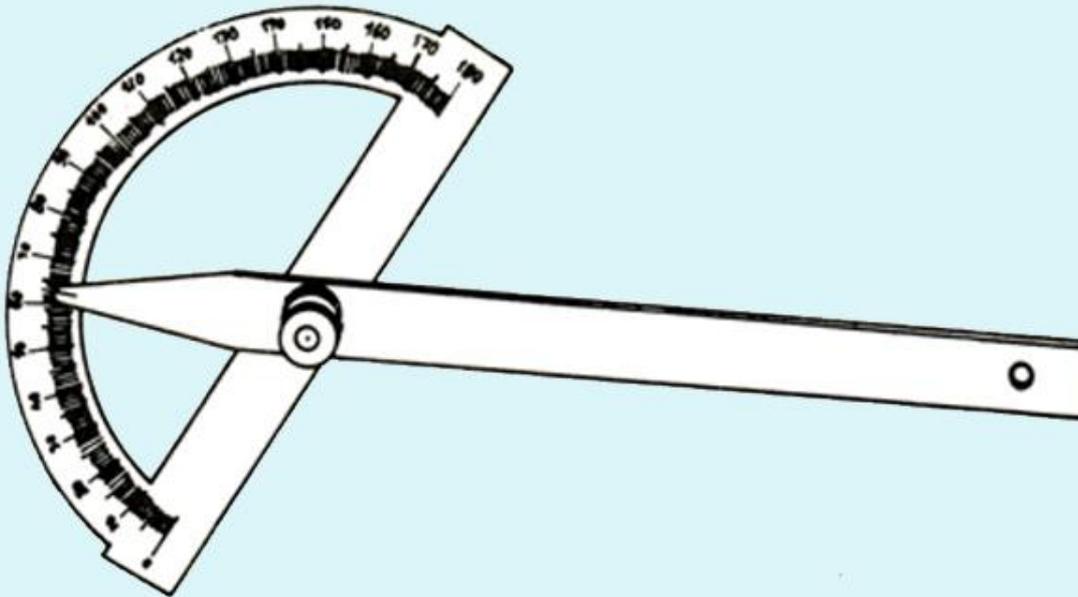

## 3- المنقلة المحورية ( ذات الوردية ) Bevel Protractor

يمكن تطبيق فكرة الوردية ( المستخدمة في القدمة ) على قياس الزوايا وكما موضح بالشكل التالي لمنقلة بسيطة ذات وردية . أن دقة قياس المنقلة في هذه الحالة تكون أفضل من دقة المنقلة البسيطة ( بدون الوردية ) ويمكن توضيح كيفية تحديد الدقة فيها كالآتي :-

$$X = A - B$$

حيث أن :-



$$X = \text{الدقة ( درجة )}$$

$$A = \text{مقدار تدريجة واحدة أو أكثر على المقياس الأساسي ( درجة )} = 2^\circ$$


$$B = \text{مقدار تدريجة واحدة على مقياس الوردية}$$

$$\frac{10}{6} = \frac{\text{طول مقياس الوردية ( بالدرجات )}}{\text{عدد التدريجات}} =$$

$$X = 2 - \frac{10}{6} = \frac{1}{3} = \frac{60'}{3} = 20'$$

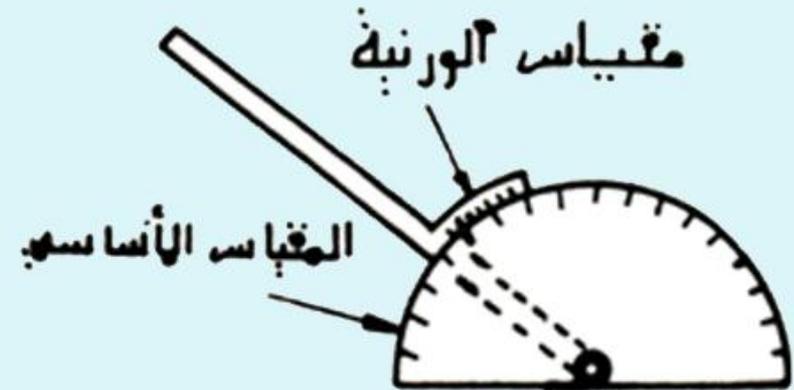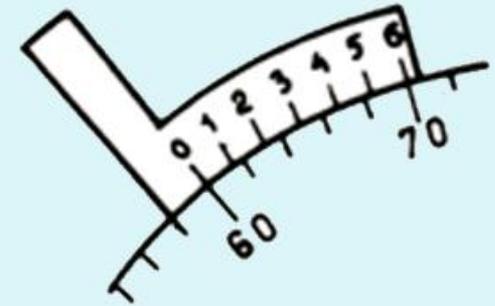

مثال : ما مقدار قيمة الزاوية المبينة بالشكل التالي على المنقلة المحورية

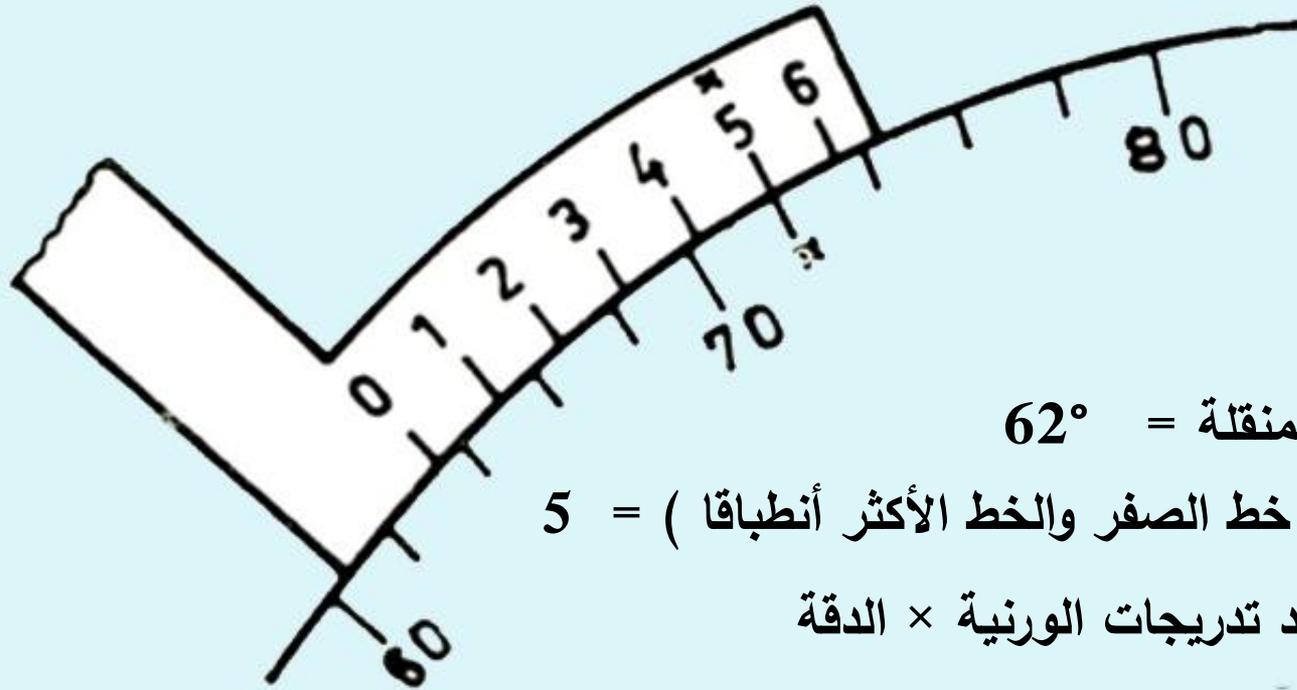

القراءة  $63^{\circ} 40'$

عدد الدرجات على مقياس المنقلة =  $62^{\circ}$


عدد تدريجات الورنية ( بين خط الصفر والخط الأكثر أنطباقا ) = 5

قيمة هذه التدريجات = عدد تدريجات الورنية  $\times$  الدقة


$$1^{\circ} 40' = 100' = 20' \times 5 =$$

القراءة النهائية لقيمة الزاوية =  $63^{\circ} 40' = 1^{\circ} 40' + 62^{\circ}$


أن جهاز المنقلة ذات الورنية المستخدم عمليا بالقياس هو كما بالشكل التالي

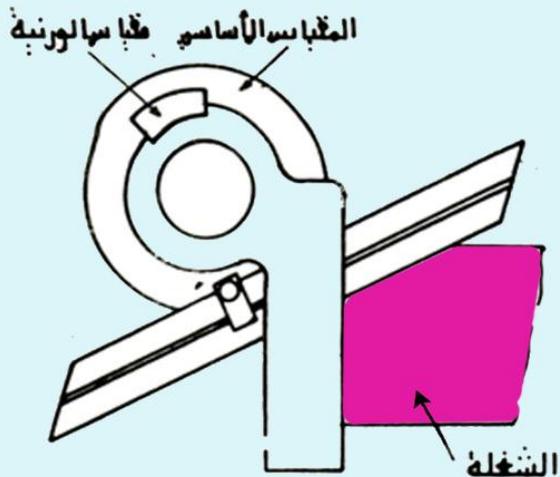


حيث يدرج المقياس الأساسي ( من 0 الى 90 ) في كلا الجانبين للمنقلة وبتدرجات تساوي (  $1^\circ$  ) ويقسم مقياس الورنية بحيث أن مسافة ( 12 ) قسما تساوي (  $23^\circ$  ) على المقياس الأساسي وكما موضح بالشكل التالي والذي هو يمثل أمثلة لقراءة المنقلة المحورية .

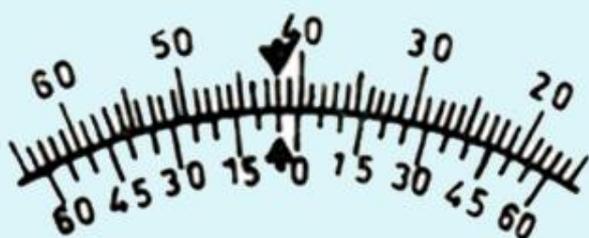

القراءة =  $40^\circ 5'$

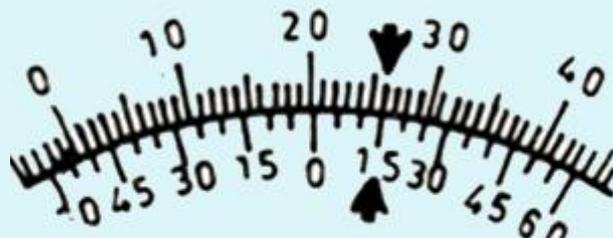

القراءة =  $20^\circ 15'$

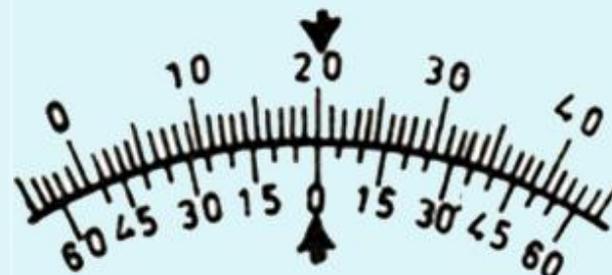

القراءة =  $20^\circ$

والدقة في هذه الحالة هي : -


$$X = A - B$$

$$A = 2^\circ$$

$$B = \frac{23^\circ}{12}$$

$$X = 2 - \frac{23^\circ}{12} = \frac{1^\circ}{12} = \frac{60}{12} = 5'$$

4- المنقلة المجمععة Combination Set

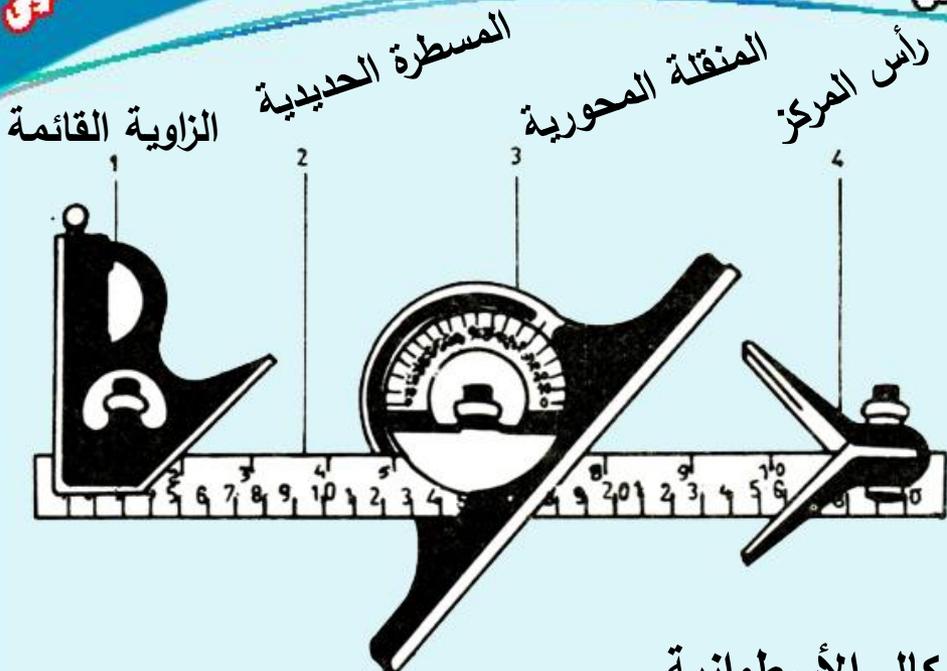

أ- الزاوية القائمة والتي يكون أحد جوانبها عموديا على المسطرة والجانب الآخر مائل بزاوية (  $45^\circ$  ) .

ب- المسطرة الحديدية والتي تثبت عليها الأجزاء الأخرى .

ج- المنقلة المحورية ذات الورنية .

د- رأس المركز حيث يستخدم لتحديد مراكز الأشكال الأسطوانية .

ومن خلال استخدام الأجزاء المذكورة في أعلاه والمكونة للمنقلة المجمععة مع المسطرة المثبتة عليها يمكن الاستفادة منها للأغراض التالية :-

أ- مسطرة للقياس أو حافة مستقيمة .

ب- زاوية قائمة .

ج- منقلة لقياس الزوايا .

د- لتحديد مراكز الأشكال الأسطوانية .

## Slip Gauges 5- قوالب قياس الزوايا


وهي عبارة عن قوالب قياس خاصة بقياس الزوايا حيث لا تكون سطوح القياس فيها متوازية وإنما تميل مع بعضها بزاوية حسب القالب . وتتكون مجموعة القوالب القياسية عادة من ( 13 ) قالب وتكون كالآتي : —

مجموعة الدرجات	1	3	9	27	41	90
مجموعة الدقائق	1	3	9	27		
مجموعة الثواني	3	9	27			

وباستخدام هذه القوالب يمكن من تجميع أي زاوية ( من 3" وحتى 90° ) .

مثال

كون الزاوية المطلوب قياسها والتي مقدارها 18' 26" 47° باستخدام قوالب قياس الزوايا .

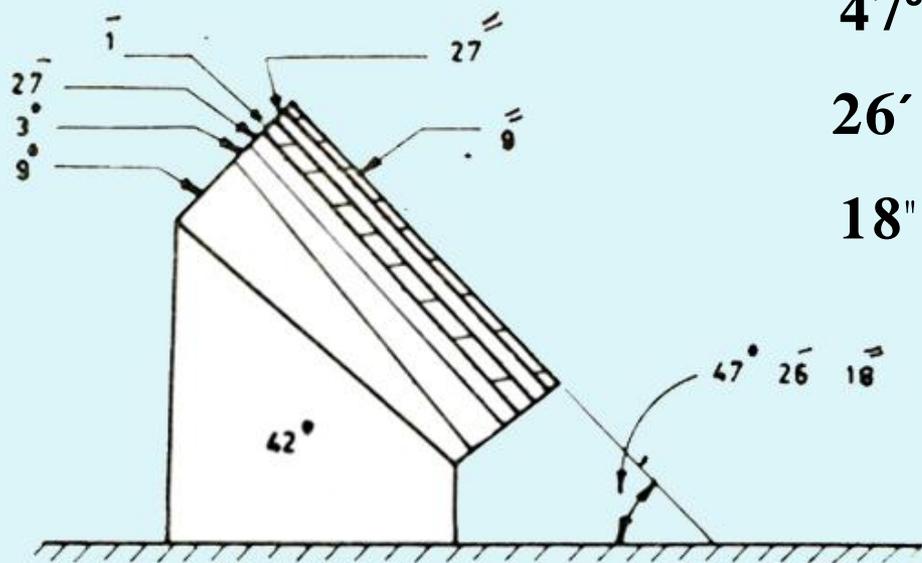

$$47^{\circ} = 3^{\circ} - 9^{\circ} + 41^{\circ} = \text{بالنسبة للدرجات}$$



$$26' = 1' - 27' = \text{بالنسبة للدقائق}$$

$$18'' = 9'' - 27'' = \text{بالنسبة للثواني}$$

ويلاحظ من المثال أعلاه أن قوالب قياس الزوايا يمكن أن تأخذ الإشارة السالبة ( أي تطرح عند وضعها بالشكل المعكوس ) وهذا ما يميزها عن قوالب القياس الطولية .

## 6- عمود الجيب Sin Bar

وهو عبارة عن عمود معدني من الصلب المصلد وعلى شكل متوازي مستطيلات كما موضح بالشكل التالي . ويستخدم لقياس زاوية ميل الجسم أو لوضع الجسم بزاوية ميل مطلوبة ويوجد نوعان شائعان الأستخدام من عمود الجيب ، النوع الأول يحتوي على نتوءان بارزان في نهايتيه بحيث تكون المسافة بين محوريهما مساوية لطول العمود وارتفاعهما ( 12 ملم ) من السطح وكما موضح بالشكل ( أ ) . النوع الثاني تستند فيه نهايتيه على درفيلين صغيرين بحيث المسافة بين محوريهما تمثل طول العمود وكما موضح بالشكل ( ب ) .

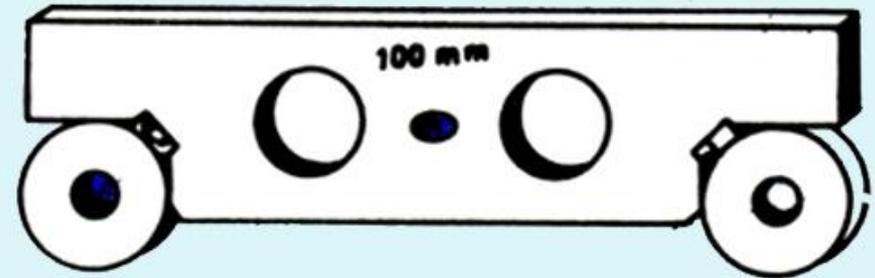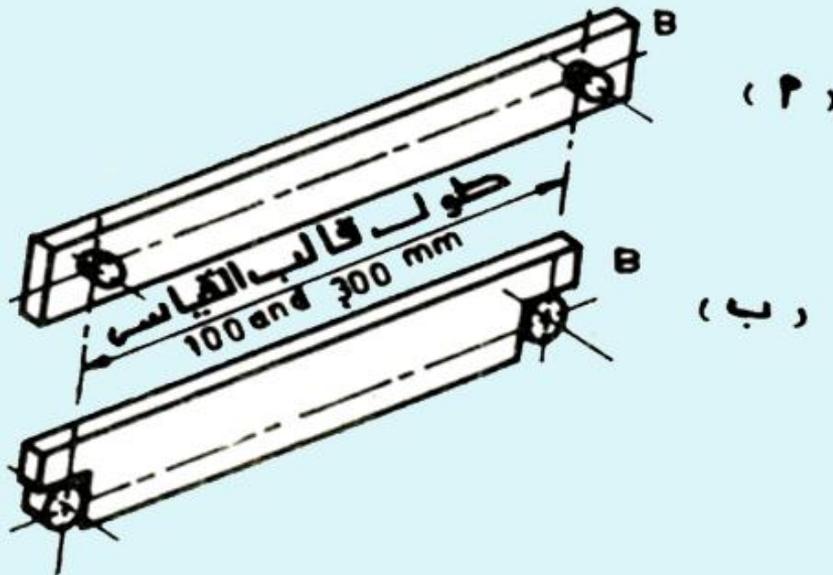

وفي كلا النوعين يجب مراعاة الأمور التالية :-


أ- يجب أن يكون كلا من النتوئين أو الدرفيلين ذات قطر واحد .

ب- يجب أن تكون المسافة بين محوري النتوئين أو الدرفيلين مضبوطة بدرجة ذات دقة عالية . وعادة ما يكون الطول لعمود الجيب في كل الأنواع ( 100 - 200 - 250 300 ) ملم .

ج- يجب أن يكون الخط الواصل بين محوري النتوئين أو الدرفيلين موازي تماما لسطح عمود الجيب المستخدم

طريقة استخدام عمود الجيب بالقياس

عند قياس زاوية ميل جسم ما باستخدام عمود الجيب يثبت سطح العمود الأسفل على السطح المطلوب قياس زاوية ميله وكما موضح بالشكل رقم ( أ ). ويتحدد مقدار ارتفاع محوري الدرفيلين ( P , O ) وكما موضح بالشكل رقم ( ب ) عن سطح منضدة القياس أو أي سطح قياس آخر ، وبأيجاد الفرق بين ارتفاعهما والذي يمثل قيمة ( h ) وكذلك بمعرفتنا بطول عمود الجيب والذي يمثل قيمة ( C ) يمكننا من إيجاد زاوية ميل العمود (  $\alpha$  ) والمساوية لزاوية ميل السطح المطلوب قياس ميله وكالآتي : -

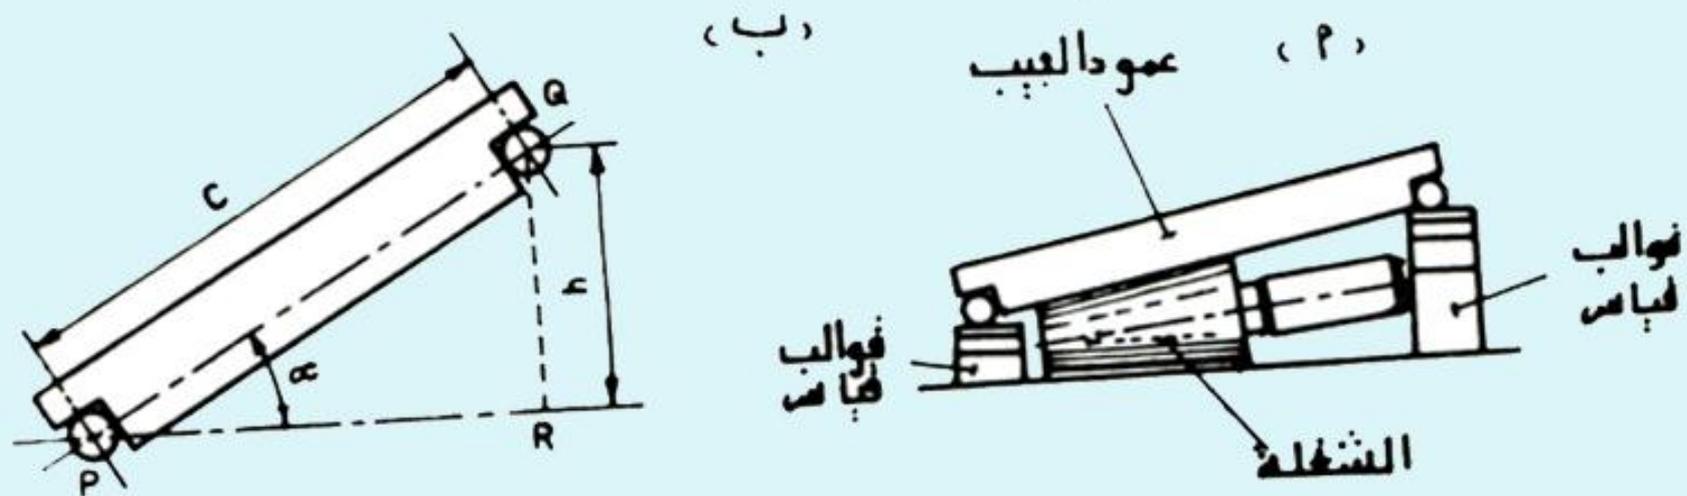

$$\frac{QR}{PQ} = \frac{h}{C} = \sin \alpha$$

وعند استخدام عمود الجيب لوضع سطح بزاوية ميل معينة فإن الفرق بأرتفاع الدر فيلين والذي يمثل المسافة ( h ) سيكون كالتالي :-

$$h = C \sin \alpha$$


وتقل دقة القياس بأستخدام عمود الجيب كلما كبرت زاوية الميل لذلك يفضل أستخدام عمود الجيب للزوايا الصغيرة .

7- الضبعات ( قدود القياس )

وهي أدوات قياس ذات أشكال محددة وثابتة ( طبعات ) تستخدم في القياس أو في التحقق من المقاس أو الهيئة أو المظهر الجانبي لشكل معين . وتوجد أنواع عديدة من قدود القياس تستخدم للقياسات المختلفة ومنها

أ- قدود قياس نصف القطر


وتتكون من مجموعة رقائق من الصلب السبائكي ومشكلة أطرافها بأشكال مستديرة أو محدبة ( Convex ) أو مقعرة ( Concave ) وكما موضح ذلك بالشكل رقم ( أ ) . تستخدم هذه القدود لقياس أنصاف أقطار المنحنيات المستوية الداخلية والخارجية ويوضح الشكل ( ب ) طريقة الاستخدام لهذه القدود بالتحقق من صحة قياسات أنصاف أقطار المشغولات .

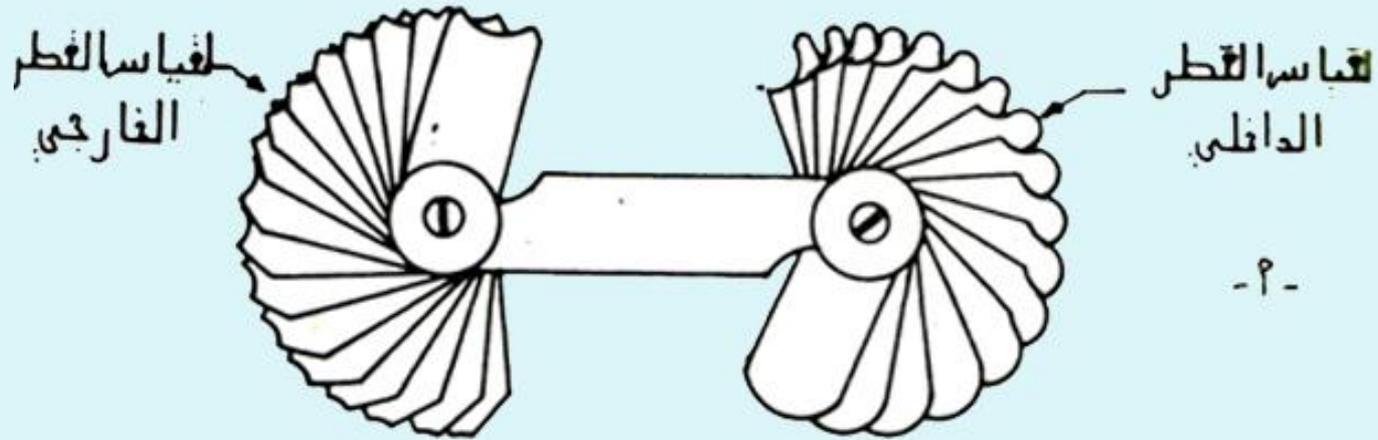

القاسم صغير



نصف القطر أصغر

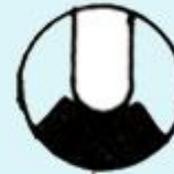

نصف القطر أكبر


ب-

ب- قدود قياس سن اللولب

وهي عبارة عن شرائح من الصلب السبائكي يتم تشكيلها لتلائم قياس خطوات أسنان اللوالب المختلفة وكما موضح ذلك بالشكل التالي.




ويوضح الشكل التالي طريقة استخدام هذه القدود حيث يجب تطابق أسنان الشريحة للقدود مع أسنان اللولب المطلوب قياسه وملاحظة عدم نفاذ الضوء من بينهما .

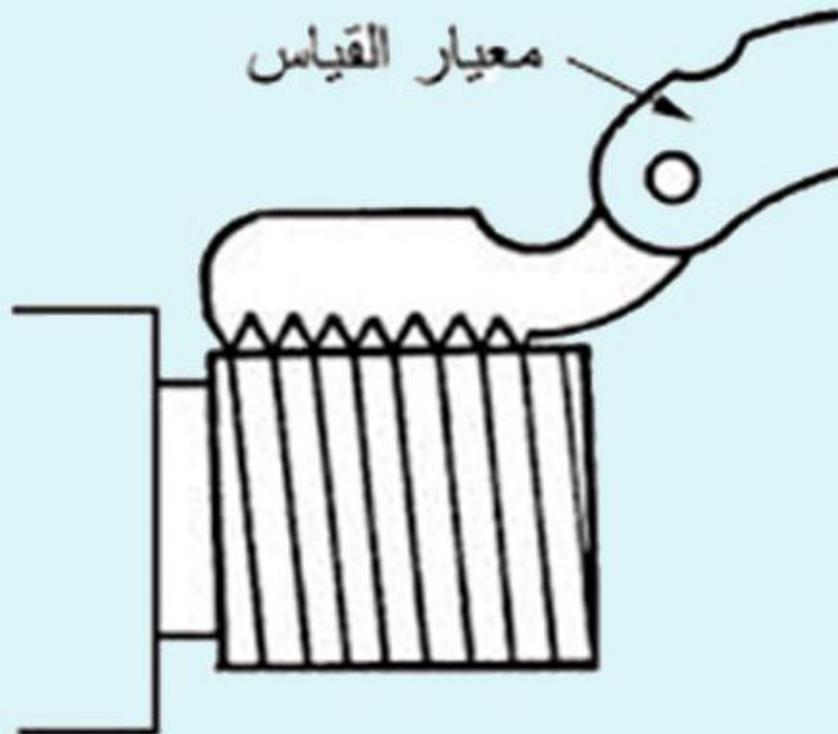


ج- قدود قياس الزوايا

وهي أشكال ذات قيم ثابتة للزوايا مثل الزاوية القائمة وزاوية سن اللولب وكذلك زوايا الشكل السداسي وزاوية رأس المثقاب ( البريمة ) والشكل التالي يمثل واحد من هذه القدود .

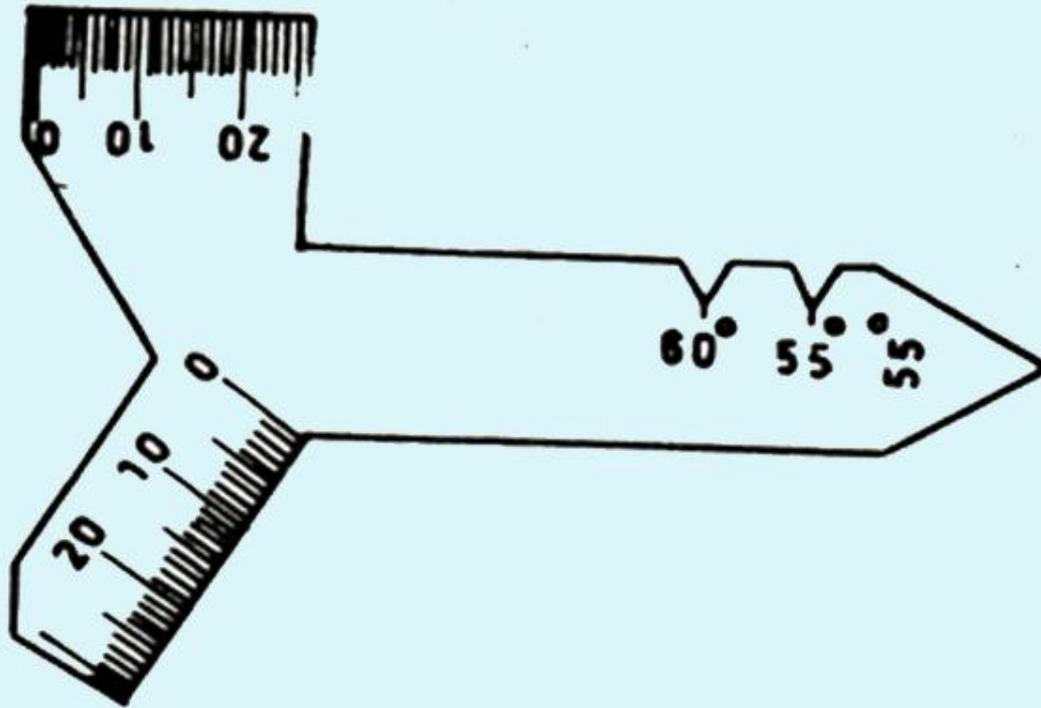


د- قدود قياس السمك

وتسمى أيضا بقدود التحسس ( Feelers Gauges ) وهي عبارة عن مجموعة من الصفائح المصنوعة من الصلب السبائكي وتكون على شكل مجموعة ، يختلف سمكها عن بعضها البعض حيث تتدرج بالسمك من ( 0.03 ) ملم وحتى ( 0.1 ) ملم بزيادة مقدارها ( 0.01 ) ملم لكل واحدة منها وكما موضح بالشكل التالي .

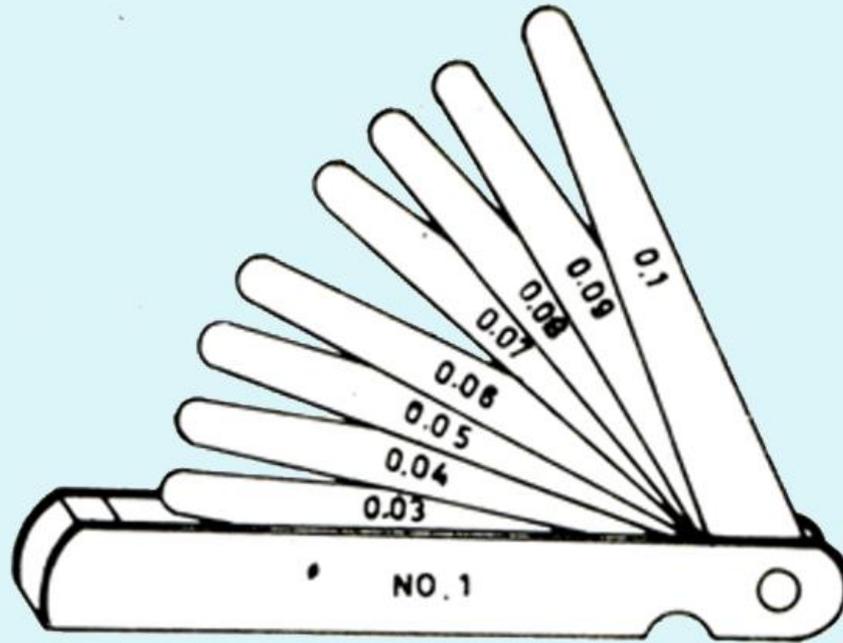

يتم اختيار سمك الصفيحة وفقا لقيمة الخلوص بين السطحين المختبرين ويكون مقدار سمك الخلوص هو سمك أكبر صفيحة قياس تدخل بين السطحين دون الضغط عليها وكما موضح بالشكل التالي حيث يمكن تحسس ذلك وتحديد الصفيحة ذات السمك المناسب لسمك الخلوص

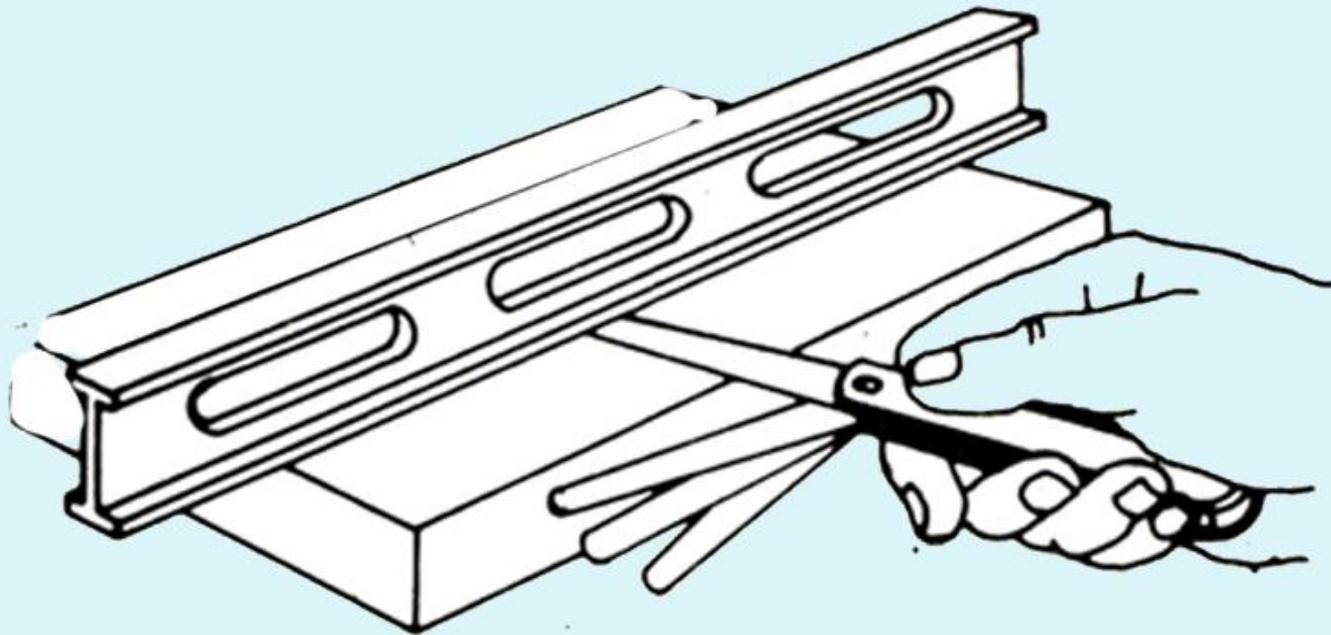



## جهاز الأسقاط الضوئي Optical Contour Projector

أن عمل هذا الجهاز يعتمد على تكبير صورة الجسم المطلوب إجراء القياسات لأبعاده باستخدام أشعة الضوء المسقط. حيث يمكن قياس الأبعاد والمظهر الجانبي وذلك عن طريق التكبير بعدد معروف من المرات وأسقاط الصورة المكبرة على شاشة الجهاز لأجراء القياسات عليها. أن قوة التكبير التي تستخدم في هذه الأجهزة والتي تعتمد على نوع العدسات المستخدمة تتراوح بين ( 10 الى 50 ) مرة وقد تصل الى ( 100 ) مرة في بعض الحالات .

مكونات الجهاز

يوضح الشكل التالي أجزاء جهاز الأسقاط الضوئي وتركيبه ومبدأ عمله . حيث يتكون جهاز الأسقاط الضوئي من الأجزاء التالية :-

1- مصدر أضائة : وهي مصابيح خاصة تكون مصدرا للضوء المطلوب .

2- عدسات تكثيف : حيث يمر الضوء المنبعث من مصدر الأضائة عبرها ليسقط على الجسم المطلوب تكبير صورته .

3- قاعدة الشغلة : وهو الموضع التي تثبت عليه

المشغولات المطلوب قياس أبعادها .

4- سطح موشوري : حيث يمر عليه الضوء

المكثف بالعدسات بعد مروره بالجسم

المطلوب قياس أبعاده

5- مرآة عاكسة : وتوضع داخل جهاز الأسقاط

الضوئي حيث يمر بها الضوء بعد أن يتم

حرف مساره من قبل السطح الموشوري .

6- شاشة الجهاز : وهي الجزء الذي تظهر عليها صورة

الجسم المطلوب قياس أبعاده بعد تكبيرها لعدد من


المرات تبعا لقوة التكبير المستخدمة في الجهاز .

7- عتلة ضبط البؤرة : وتستخدم لرفع وخفض قاعدة

الشغلة لزيادة وضوح الرؤية على شاشة الجهاز

8- مايكروميتر عدد أثنان : ويستخدمان لتحريك قاعدة الشغلة باتجاهين متعامدين لتغيير موضع الجسم

المطلوب قياس أبعاده .

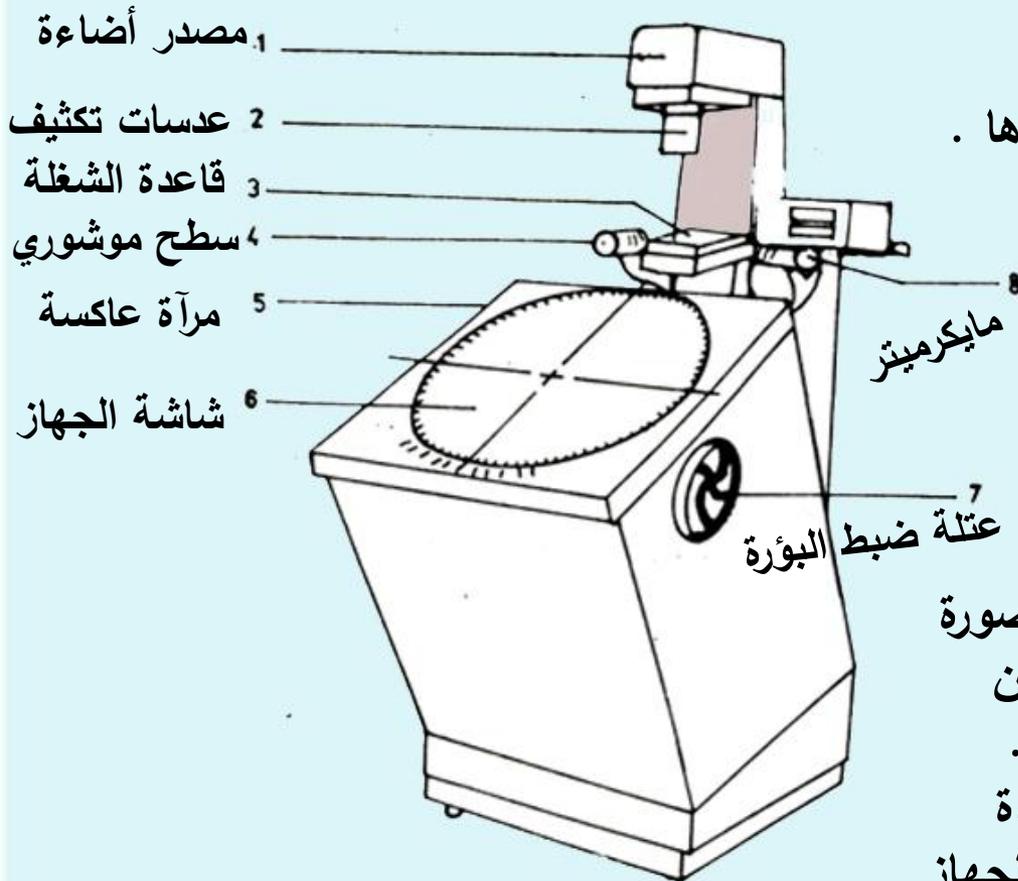

أستخدامات جهاز الأسقاط الضوئي : -

يمكن أستخدام أجهزة الأسقاط الضوئي في الأمور الآتية : -


- 1- مراجعة القياسات وتحديدتها وتوضيح المظهر الجانبي للأجزاء الدقيقة مثل عدد القطع وأسنان اللوالب أو أسنان التروس وكذلك قياس أنصاف أقطار الأقواس الصغيرة .
- 2- إجراء القياسات الطولية المختلفة ( قياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأقطار وقياس عناصر السن )
- 3- قياس الزوايا .

طريقة استخدام جهاز الأسقاط الضوئي : -

عند استخدام هذا الجهاز بكل أنواع القياسات التي يستخدم فيها حيث يثبت الجسم المطلوب قياس أبعاده على قاعدة الشغلة ثم يشغل الجهاز فتظهر صورة الجسم على شاشة الجهاز مكبرة بعدد معروف من المرات وحسب قوة التكبير المستخدمة .

### 1- مقارنة القياسات والمظهر الجانبي : -

في هذه الحالة تجرى المقارنة بين صورة الجسم المسقطة صورته على شاشة الجهاز وطبعة دقيقة ( قالب معد مسبقا ) مكبرة بنفس عدد مرات التكبير للصورة المسقطة بحيث تكون هذه الطبعة هي الأساس للمقارنة . ففي حالة قياس نصف قطر قوس صغير مثلا ، تتم المقارنة مع طبعة مكبرة ( ورقة ويفضل أن تكون شفافة مرسوم عليها مجموعة من الأقواس ذات أنصاف أقطار مختلفة وكما موضح بالشكل التالي ويتم معرفة نصف قطر القوس المطلوب من خلال تحديد القوس الأكثر أنطباقا من الطبعة مع صورة القوس المسقطة على شاشة الجهاز .

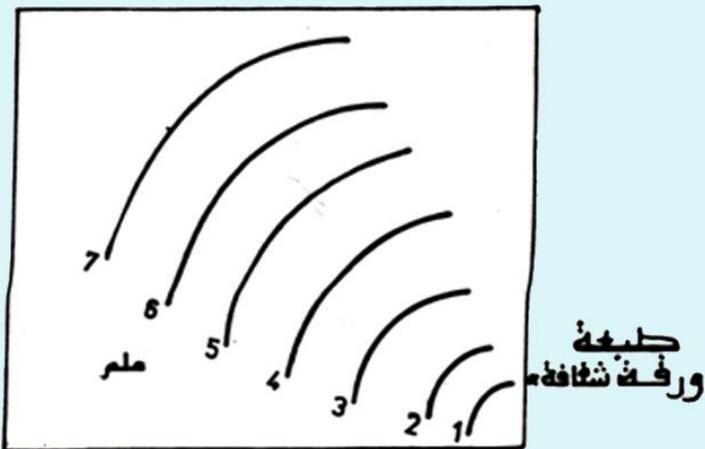


ب- القياسات الطولية : -

لغرض قياس البعد المطلوب وليكن الطول المبين بالأشكال ( أ ، ب ، ج ) تتبع الخطوات التالية :

- 1- تسقيط صورة الجسم المطلوب قياس طوله على شاشة الجهاز ( أ ) .
- 2- تعديل موضع الصورة بحيث يكون خط بداية البعد منطبقا على أحد المحاور المتعامدة والمرسومة على شاشة الجهاز ويتم ذلك بتدوير شاشة الجهاز وتحريك الجسم بواسطة المايكرومترات المثبتة مع القاعدة .
- 3- أخذ قراءة المايكروميتر عند هذا الوضع ( ب ) ولتكن (  $R_1$  ) ملم .
- 4- تحريك صورة الجسم ( بواسطة نفس المايكروميتر السابق ) حتى ينطبق خط نهاية البعد مع المحور نفسه ( ج ) وأخذ القراءة عند هذه الحالة ولتكن (  $R_2$  ) ملم .
- 5- يحسب مقدار البعد (  $L$  ) من الفرق الجبري بين القراءتين .

$$L = R_2 - R_1$$

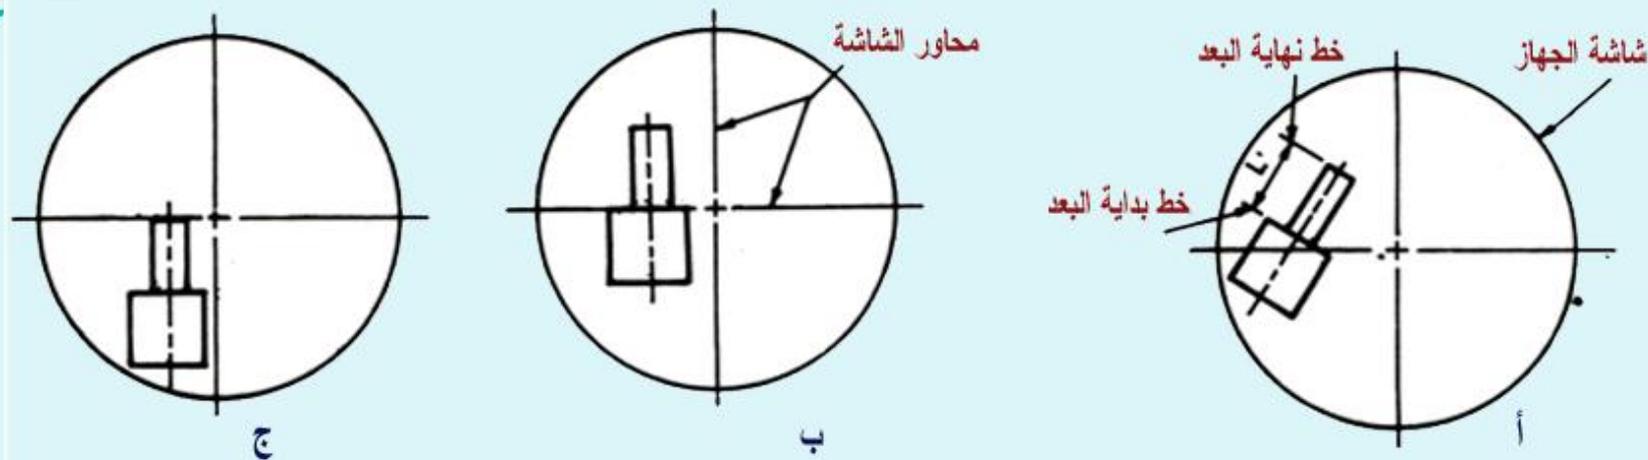


ج- قياس الزوايا :-


توضح الأشكال (أ - ب - ج) التالية استخدام جهاز الأسقاط الضوئي لقياس زاوية جسم ولأجراء هذا القياس تتبع الخطوات التالية :-

- 1- تسقيط صورة الجسم المطلوب قياس زاويته على شاشة الجهاز ( أ ) .
- 2- تعديل موضع الصورة المسقطة بحيث ينطبق أحد أضلاع الزاوية ( $\alpha$ ) المطلوب قياسها على أحد المحاور المرسومة على شاشة الجهاز ( ب ) .
- 3- تؤخذ قراءة الزاوية عند هذه الحالة وتكن ( $D_1$ ) درجة .
- 4- يغير موضع صورة بالنسبة للمحاور حتى ينطبق الضلع الثاني للزاوية على نفس المحور السابق ( ج ) وتؤخذ القراءة عند هذه الحالة وتكن ( $D_2$ ) درجة .
- 5- يحسب مقدار قيمة الزاوية من الفرق الجبري بين القراءتين وكالتالي :-


$$\alpha = D_2 - D_1$$

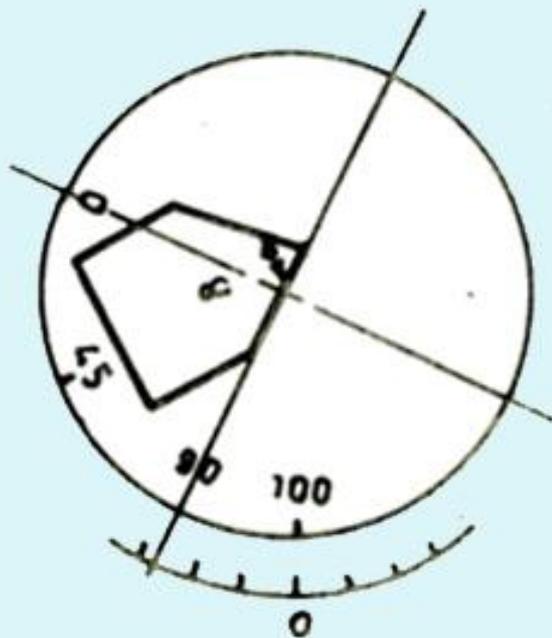

- ٢ -

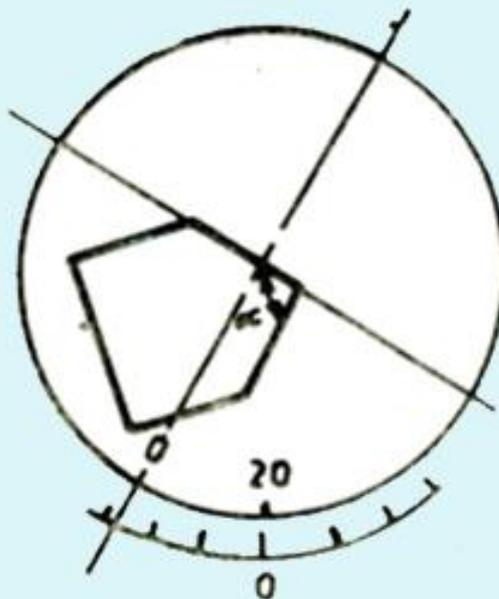

- ب -

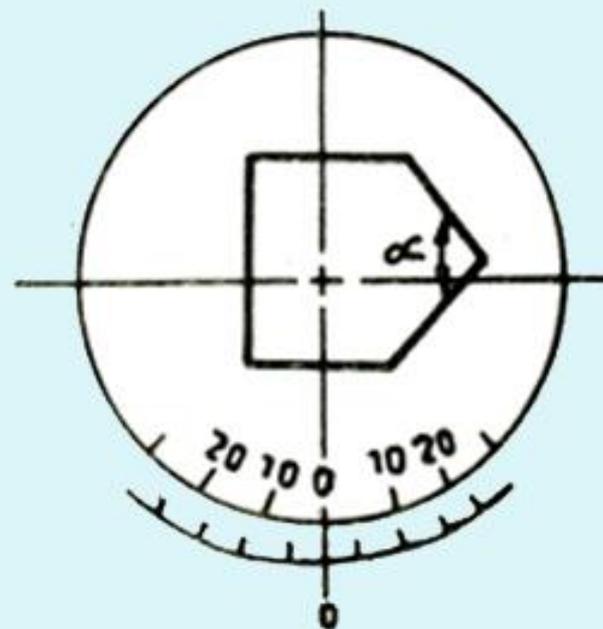

- ٢ -

د- قياس أسنان اللولب

يستخدم جهاز الأسقاط الضوئي لقياس عناصر سن اللولب والتي يوضحها الشكل التالي وهي : -

1- القطر الخارجي للسن : وهو المسافة المحصورة بين قمتي سنين متقابلين أو هو عبارة عن

قطر أسطوانة وهمية يمس سطحها قمم الأسنان ، ويمثل القطر

الخارجي للشغلة التي يقطع عليها السن .

2- القطر الداخلي للسن : وهو المسافة المحصورة بين جذري سنين متقابلين أو هو عبارة عن

قطر أسطوانة وهمية يمس سطحها قاع الأسنان .22

القطر الداخلي للسن = القطر الخارجي للسن - 2 × عمق السن .

3- قطر الخطوة : وهو عبارة عن قطر وهمي يمثل المسافة المحصورة بين سنين متقابلين


عند المنطقة التي يتساوى فيها سمك السن مع الفراغ بين سنين متجاورين

أو هو عبارة عن قطر أسطوانة وهمية تقطع أسنان اللولب عند خط الخطوة

الذي يكون عنده سمك السن مساوي لعرض الفراغ بين سنين متجاورين .

4- الخطوة : وهي المسافة المحصورة بين قمتي سنين متجاورين .

5- زاوية السن : وهي الزاوية المحصورة بين سطحي سنين متجاورين .

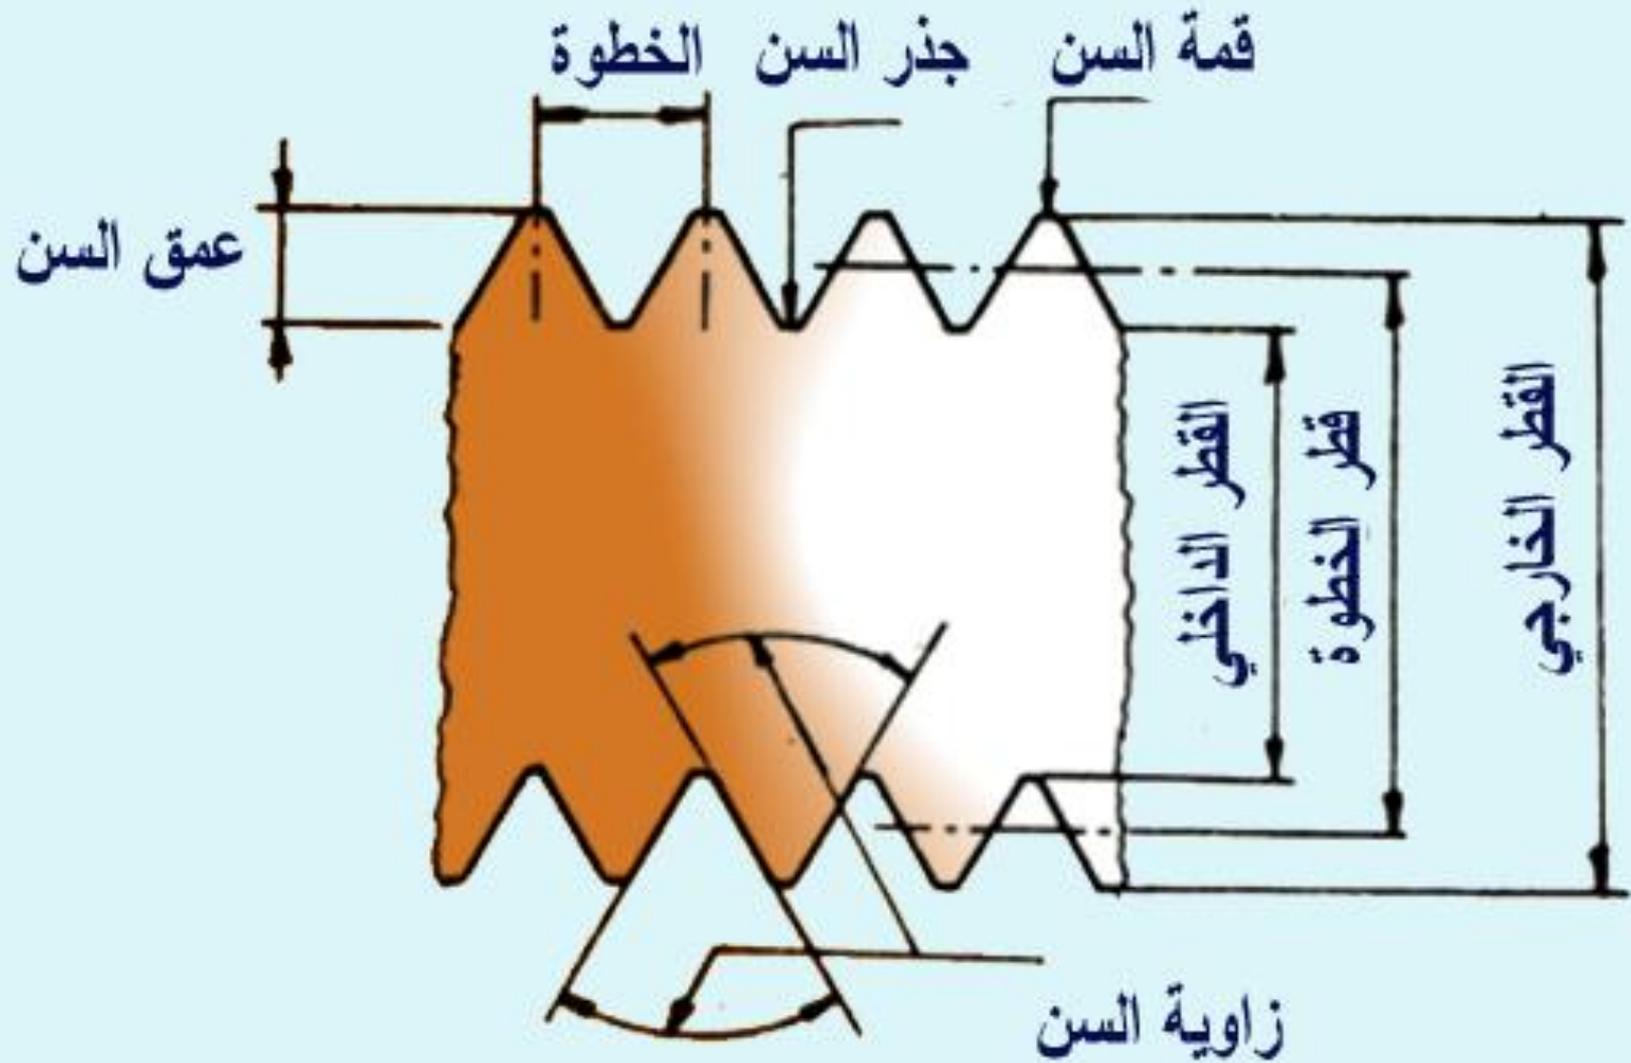


وتتم عملية قياس عناصر السن كالآتي :-

1- قياس القطر الخارجي :-

يمكن قياس القطر الخارجي لسن اللولب بالطرق التالية :-

أ- باستخدام المايكروميتر :


حيث يستخدم المايكروميتر الأعتيادي أو مايكروميتر قياس أسنان اللولب مع استخدام فكوك أسطوانية الشكل ذات قطر كبير وكما موضح بالشكل التالي .

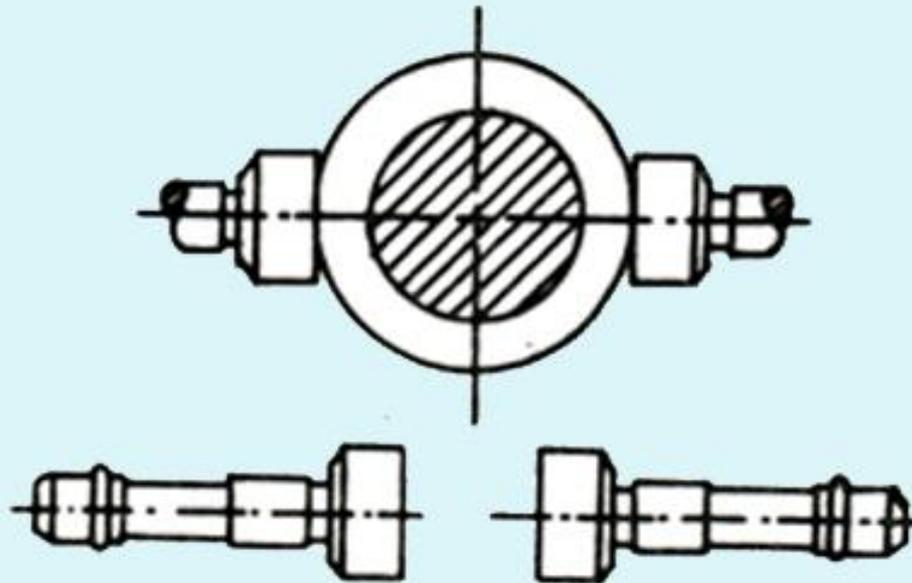

ب- باستخدام جهاز الأسقاط الضوئي :

تتم عملية القياس كما يلي :-

1- القطر الخارجي للسن من الصورة المسقطة للسن على شاشة الجهاز وتتمثل بالمسافة المحصورة بين الخطين المماسين لقمتي سنين متقابلين وكما موضح بالشكل التالي:


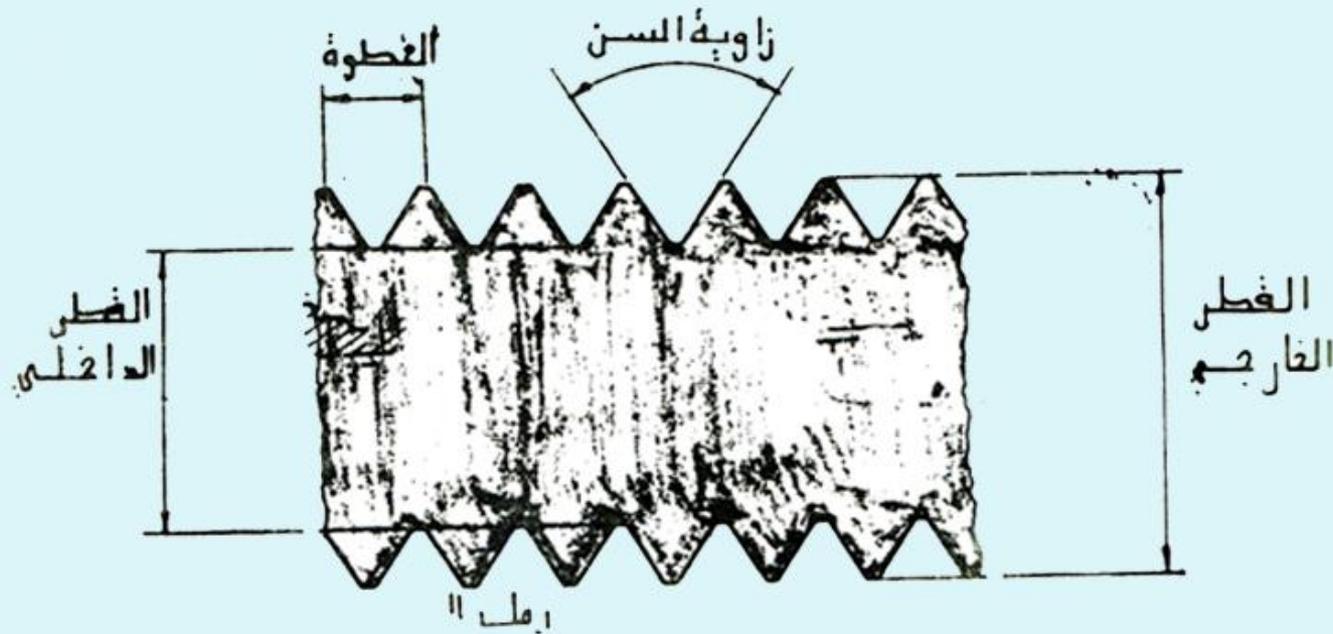


## 2- قياس القطر الداخلي :-

يتم قياس القطر الداخلي للسن بالطرق التالية :-

أ- باستخدام مايكروميتر قياس أسنان اللوالب

حيث يستخدم هذا الميكروميتر مع فكوك مخروطية الشكل ، بحيث تكون زاوية رأس المخروط فيها أصغر من زاوية السن حتى يتم التماس مع جذر السن وكما موضح بالشكل التالي :

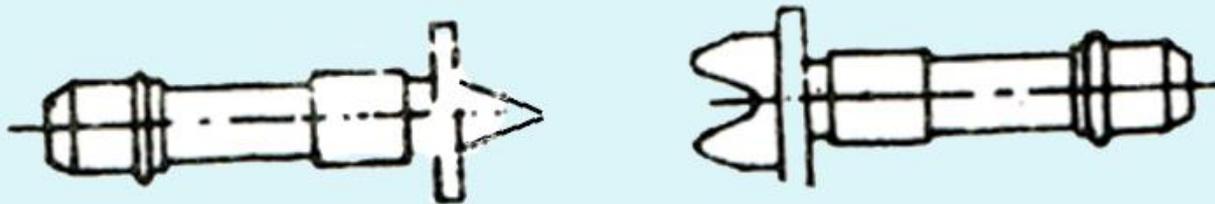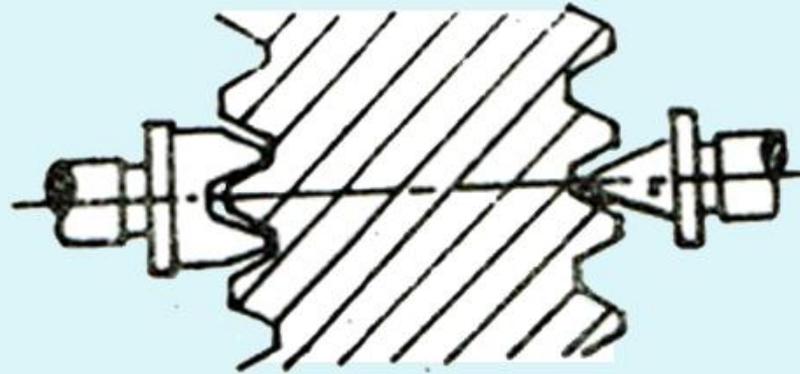

ب- باستخدام جهاز الأسقاط الضوئي :-


حيث تقاس المسافة المحصورة بين الخطين المماسين لجذري سنين متقابلين

### 3- قياس الخطوة :-

ويتم ذلك باستخدام الطرق التالية :-

أ- باستخدام المسطرة أو القدمة :-

حيث يمكن قياس المسافة المحصورة بين قمتي سنين متجاورين بواسطة المسطرة أو القدمة ذات الورنية والتي تمثل الخطوة . ولزيادة في الدقة يتم قياس عدد معين من خطوات الأسنان وكما موضح بالشكل التالي ثم يحسب معدل طول كل خطوة وكالتالي :-

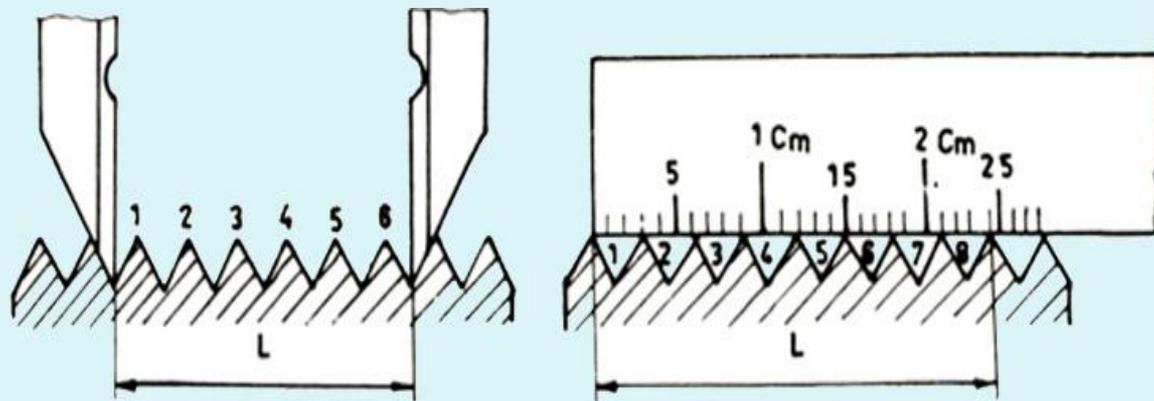


$$\text{الخطوة} = \frac{\text{طول عدد من الأسنان}}{\text{عدد الأسنان}} \text{ (مم)}$$

ب- استخدام قدمة ذات ورنية

٢- استخدام مسطرة القياس

ب- باستخدام قودود قياس سن اللولب :

حيث تستخدم مجموعات من هذه القودود والتي تكون على شكل مجموعة من الصفائح المسننة والتي لكل منها خطوة تختلف عن الصفائح الأخرى . ويتم تحديد خطوة السن من خلال تحديد أي من الصفائح التي بالمجموعة أكثر أنطباقا مع السن المطلوب قياس خطوته وكما موضح بالشكل التالي :

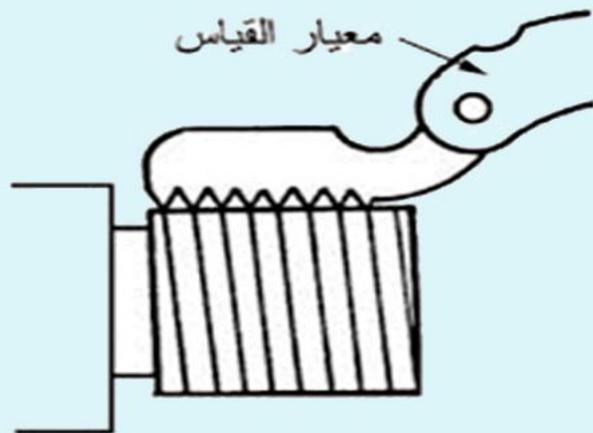

ج- باستخدام جهاز الأسقاط الضوئي :

حيث يتم قياس المسافة المحصورة بين قمتي سنين متجاورين لتمثل خطوة السن . كما ويستخدم جهاز الأسقاط الضوئي في قياس زاوية سن اللولب وبنفس طريقة قياس الزوايا المذكورة سابقا .



## النجارة

أن علم النجارة يعني التعامل مع الأخشاب لغرض الحصول منها على أشكال مفيدة وحسب غرض استخدامها . هذا التعامل يعني فهم طبيعة الأخشاب منذ تكوينها وأنواعها ومميزات كل نوع والعيوب التي يمكن أن تكون فيها ، كذلك العدد والمكان المستخدمة في تشغيلها .

أن كل هذا يمثل أعمال النجارة العامة ، أما فيما يخص نجارة النماذج فهو نوع من النجارة المتخصصة والتي تعنى بدراسة النماذج الخشبية التي تستخدم في عمليات سباكة المعادن ( أثناء عملية المقالبة ) ، وتمييز نوع الأخشاب المستخدمة وتجهيزها والحسابات الخاصة بعمل هذه النماذج .

مصادر الأخشاب وأستخداماتها

تعد الأخشاب من الخامات المهمة بسبب أنتشار ووفرة مصادرها الطبيعية وسهولة تشغيلها ورخص تكاليفها نسبيا . تغطي غابات الأشجار بحدود ( 30 ) مليون كيلومتر مربع من مساحة الكرة الأرضية وتضم ما يقارب الخمسة آلاف فصيلة من فصائل الأشجار المختلفة . وتستخدم أخشاب الأشجار في صناعة البناء والتعدين والمواصلات وصنع الأثاث والورق والصناعات الكيماوية كما وتستخدم لأغراض التدفئة .

أنواع الأخشاب وأستخداماتها : -

### 1- خشب الصنوبر (الجام) **Ebony Wood**

توجد عدة أنواع من هذا الصنف من الأخشاب أهمها الصنوبر الأسكتلندي والصنوبر الأبيض أو الأصفر . ويكون لونه أما أبيض مائل للصفرة أو قهوائي فاتح . وهو من الأخشاب اللينة والخفيفة الوزن ذات المسام المغلقة ، وله قابلية تحمل قوية وكذلك سهل التشغيل بالإضافة أنه قليل الأنكماش نسبيا وخالي من المواد الراتنجية . يستخدم هذا النوع من الأخشاب في مختلف الأعمال النجارية كالأثاث والأبواب وكذلك النماذج الخشبية .

2- خشب الصاج **Teak Wood**

يعد هذا النوع من الأخشاب بأنه له القابلية على تحمل تقلبات الجو من حرارة وبرودة ، كذلك هو مقاوم للحشرات وذلك لوجود المواد الدهنية الموجودة فيه ، إضافة يعتبر ذو قوة جيدة والعمل به سهل نسبيا ويكون لونه عادة قوائيا مائل للصفرة أو غامقا . يستخدم خشب الجام في صناعة الأثاث والتغليف .

3- خشب البلوط **Oak Wood**

يعد هذا النوع من الأخشاب الصلبة الجيدة وذو مسام مفتوحة وألونه جذابة وذلك لظهور جيوب الأشعة النخاعية ولونه عادة قهوائي فاتح مائلا للصفرة . يستخدم خشب البلوط في صناعة الأثاث وفي وسائط النقل .

4- خشب الجوز **Walnut Wood**

تختلف أنواعه من ناحية اللون أو الوزن أو أستقامة الألياف تبعا لمصدرها ، تكون مسامه مفتوحة لا تظهر فيه الأشعة النخاعية ، يجف بسهولة ، قليل الأعوجاج ويلون بسهولة . يستخدم هذا الخشب في صناعة الكراسي والمقابض ووسائل النقل .

## 5- خشب المهوكني Mahogany Wood

يعد هذا النوع من أجود الأخشاب الصلبة بحيث تكون أليافه مستقيمة ذات لون جذاب ولونه قهوائي غامق أو ذهبي فاتح وتوجد فيه ألوان أخرى حسب مصادره . يستخدم هذا النوع من الأخشاب في صناعة الأثاث والبواخر والقاطرات والطائرات وأعمال البناء .

## 6- خشب الزان Beech Wood

يمتلك هذا النوع قابلية مطاطية وتكون أليافه متماسكة حيث تظهر فيه الأشعة النخاعية ولونه قهوائي فاتح مائل للبياض . يستخدم في صناعة الكراسي والقوالب .

## 7- خشب الجاوي

وهو من الأخشاب التي تتوفر بكثرة في الطبيعة ويتميز بلونه القهوائي الغامق المائل للحمرة ومن مساؤه تأثيره بشكل كبير بالرطوبة ودرجة الحرارة . يستخدم في صناعة الأثاث الرخيص وأعمال البناء .

## 8- خشب الباسوود (الزيزفون) Sycamore Wood




يمتاز هذا النوع من الأخشاب بمرونته بحيث يعتبر من ألين الأخشاب الصلبة . يستخدم في صناعة النماذج بصفة عامة .

العدد اليدوية وأستخداماتها :

تستخدم العدد اليدوية بأعمال تشغيل الخشب المختلفة ، وأما في صناعة النماذج الخشبية فيكون ضروريا لغرض الحصول على جميع التفاصيل وبالذقة المطلوبة . ومن هذه العدد ما يأتي : -

1- أدوات القياس

- أ- أدوات قياس الأطوال : وتستخدم هنا المسطرة وشريط القياس لقياس الأطوال القصيرة والطويلة .
- ب- أدوات قياس الزوايا : ومنها الزاوية القائمة والزاوية المتحركة والزاوية المائلة ، حيث تستخدم لرسم وقياس الزوايا
- ج- أدوات الضبط الرأسى والأفقى وضبط المحاذات : حيث تستخدم أدوات مثل ميزان الخيط ( الشاقول ) والقبان لضبط وتحديد الخطوط العمودية وضبط المستوى الأفقى والمحاذات

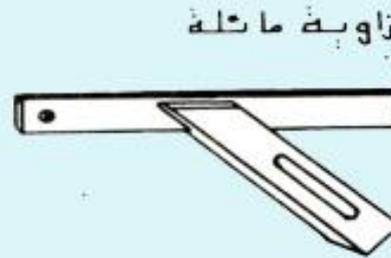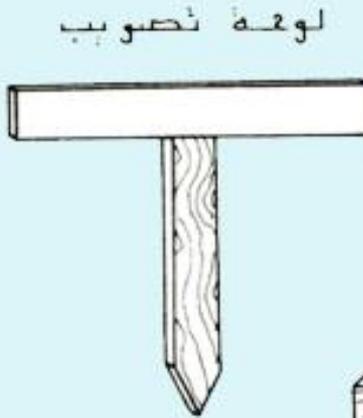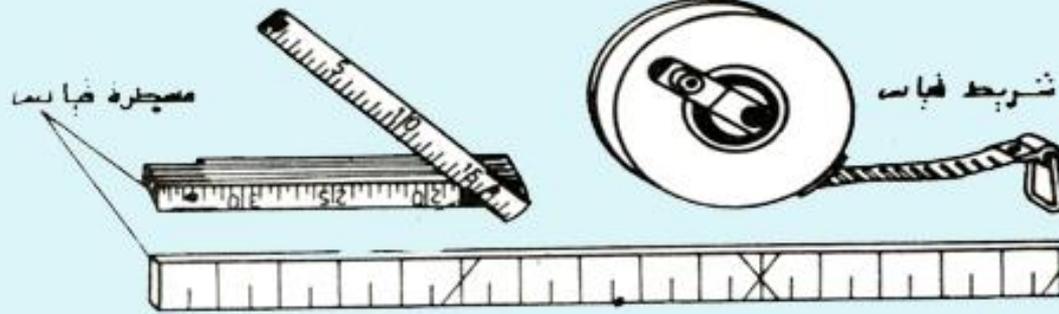

2- أدوات نشر الأخشاب وعدده


وهي المناشير اليدوية المستخدمة في قطع الأخشاب ونشرها . وتوجد أنواع مختلفة تبعا لشكلها وأستخداماتها وأشكال الأسنان فيها وكما موضح بالشكل التالي .



1



2

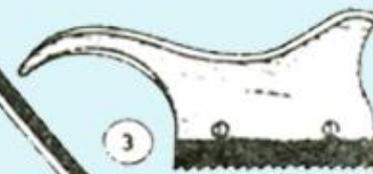

3



4



5




6



7

3- عدد نحت الأخشاب ( البلطة )


يوضح الشكل التالي العدد المستخدمة في قطع الخشب الخام وفلقه ونحته للشكل المطلوب تشغيله

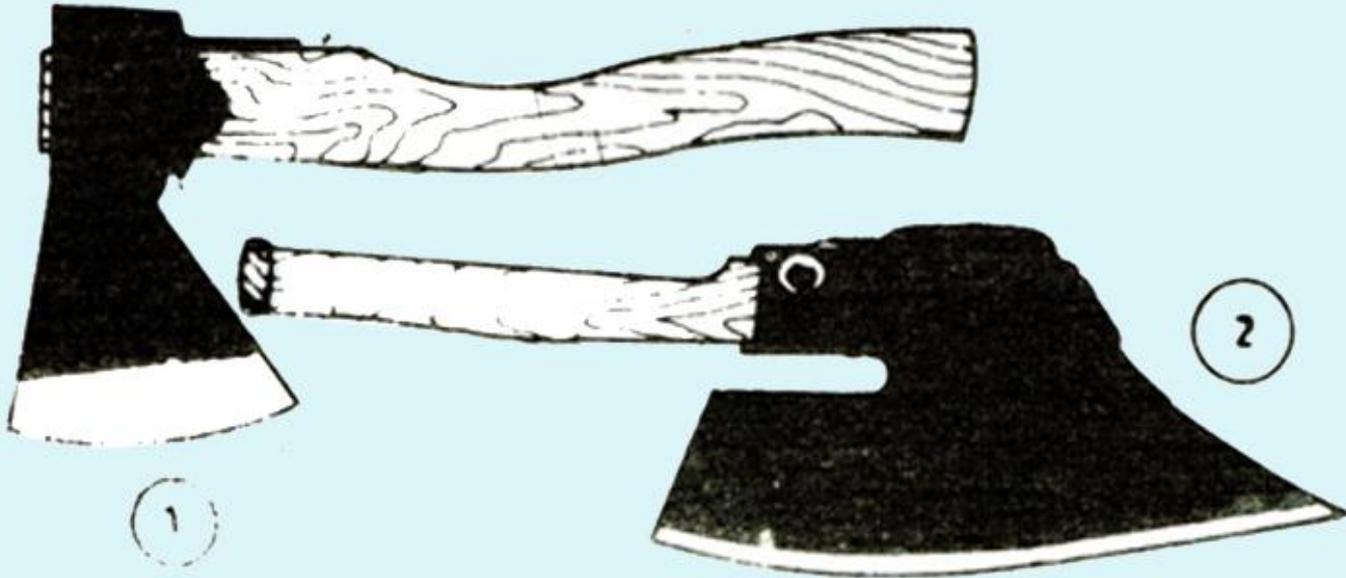


- 1 - بلطة ذات حد محدب .
- 2 - بلطة ذات حد عريض .

4- عدد سحج الأخشاب ( التسوية )


يستخدم المسحاج ( الفأرة أو الرنذة ) في تمهيد وتسوية وتنعيم أسطح الألواح الخشبية المختلفة والشكل التالي يوضح أجزاء المسحاج .

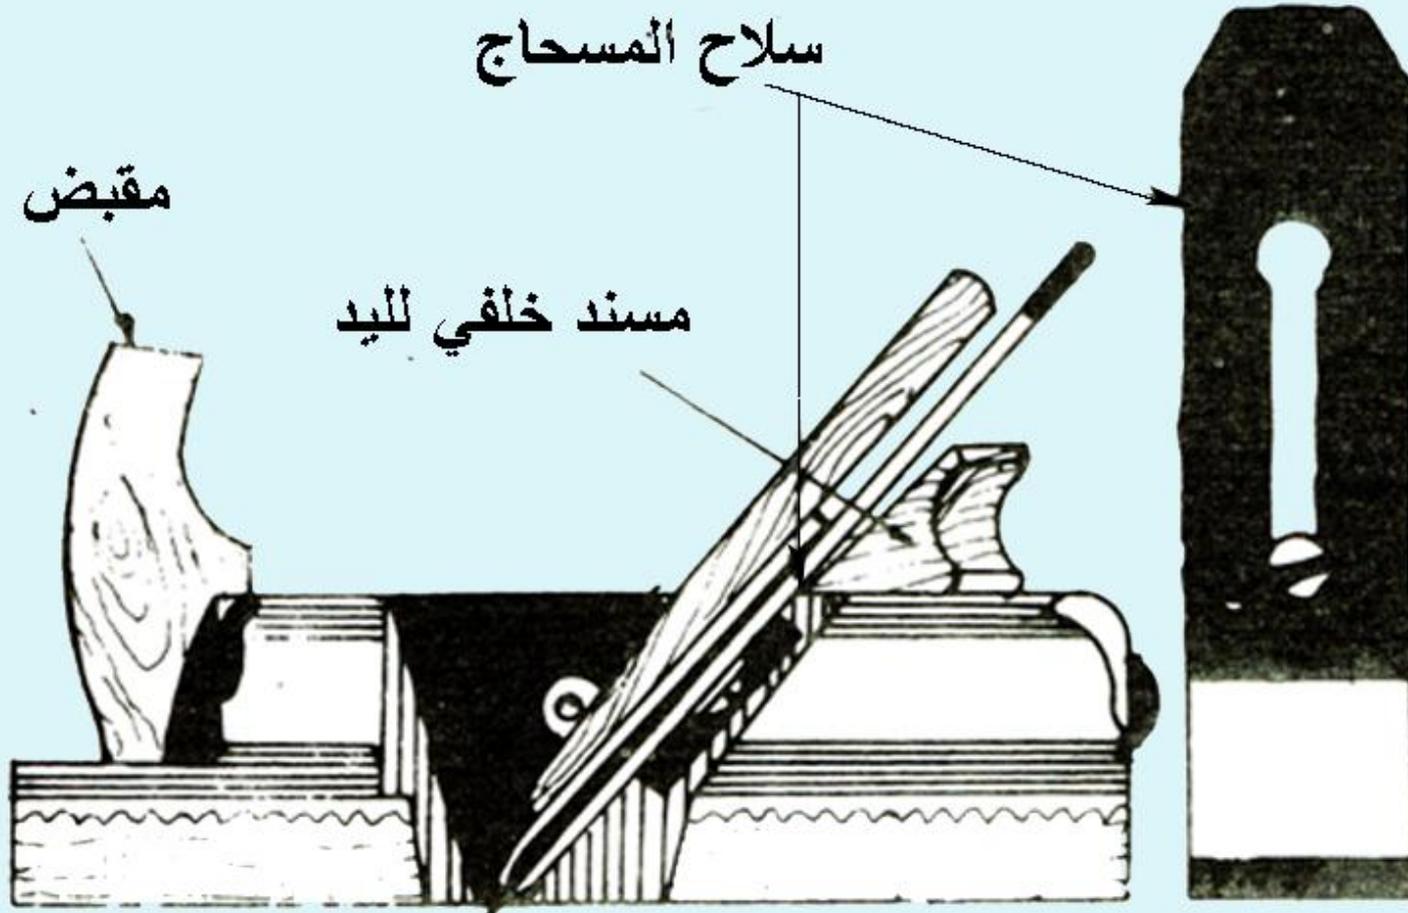

تستخدم هذه العدة في نحت الأخشاب ونقرها لغرض عمل المجاري وألسن التعشيقات المختلفة وكما هو موضح بالشكل التالي .

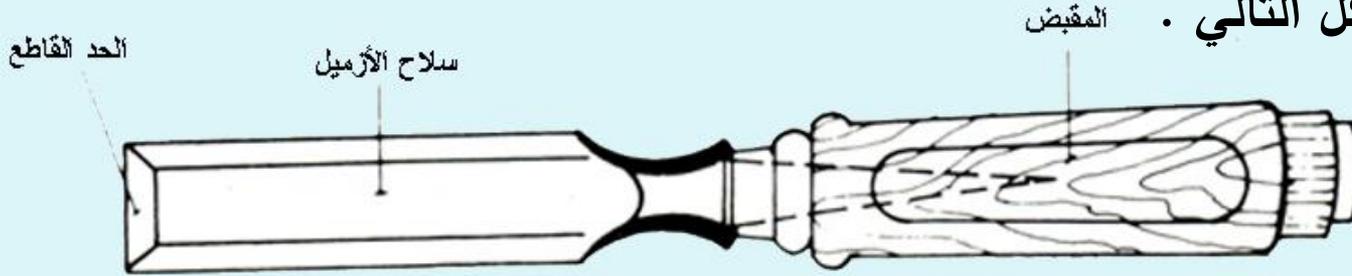

يستخدم المثقاب اليدوي والملف النجاري لعمل الثقوب المطلوبة في المشغولات وكما موضح بالشكل التالي .

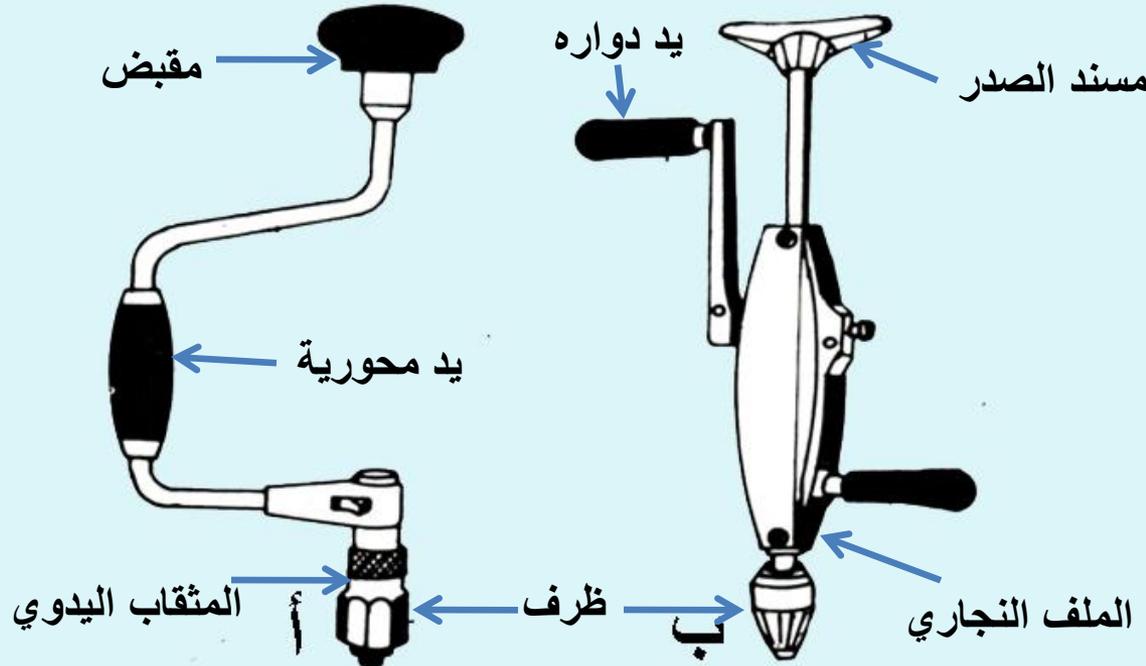

تستخدم في ورش النجارة العديد من الماكينات المختلفة لغرض قطع وتجهيز الأخشاب ، ومن أهم هذه الماكينات هي : -

### 1- ماكينة المنشار الشريطي Band Saw

حيث تستخدم هذه الماكينة لقطع الأخشاب طوليا وعرضيا وكذلك على شكل منحنيات بالإضافة للخطوط المستقيمة وكما موضحه بالشكل التالي .

مزايا الماكينة

من أهم مزايا هذه الماكينة هو كالاتي : -

أ- السرعة العالية بإنجاز المشغولات .


ب- الحصول على نهايات مستوية ذات قطع قائم الزاوية .

ج- يمكن أستخدامها في قطع الأخشاب بأبعاد مختلفة وبشكل طولي أو عرضي بالنسبة للألياف .

د- تستخدم للقطع بخطوط مستقيمة أو منحنية بأقواس ويعتمد ذلك على مقدار عرض المنشار المستخدم

أجزاء الماكينة

وتتكون الماكينة من الأجزاء التالية : -

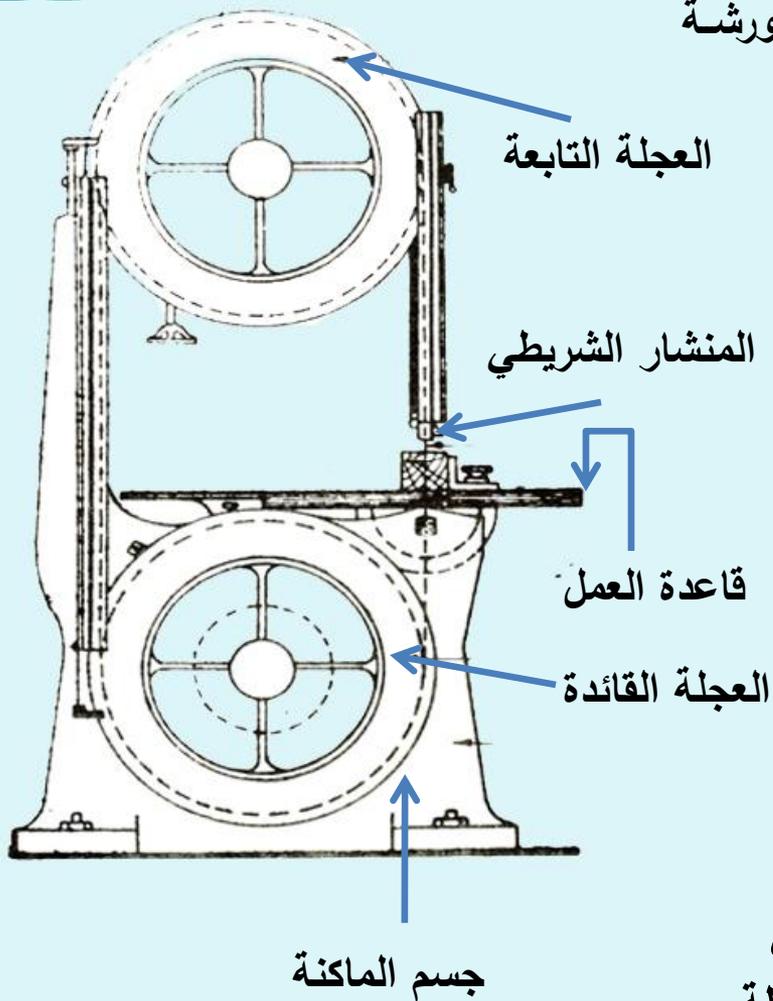

أ- جسم الماكينة : يصنع من حديد الزهر يثبت على أرضية الورشة وتركب عليه بقية أجزاء الماكينة

ب- العجلة القائدة : وتصنع من الصلب الكربوني ويغطي محيطها الخارجي بطبقة من المطاط وذلك لمنع أنزلاق المنشار عليها.

ج- العجلة التابعة : وهي مماثلة للعجلة القائدة تنقل إليها الحركة عبر المنشار الشريطي الثابت على العجلة القائدة الذي يحيط بالعجلتين .

د- المنشار الشريطي : وهو سلاح الماكينة المستخدم في عملية قطع الأخشاب ويربط حول محيط العجلتين حيث ينقل الحركة بينهما . ويصنع من الصلب السبائكي الناشف بأسنان مختلفة المقاسات .

هـ- منضدة أو قاعدة العمل : وتستخدم لتثبيت المشغولات المطلوب قطعها عليها . كما وتحتوي الماكينة على محرك كهربائي تنتقل منه الحركة الدورانية للعجلة القائدة بواسطة سيور أو تروس .

## 2- ماكينة النشر الدائرية Circular Saw

تستخدم هذه الماكينة لنشر جذوع الأشجار الى ألواح أو لنشر ألواح الخشب ذات المقاسات الصغيرة المناسبة وتقطيعها الى ألواح مستقيمة . تكون هذه الماكينة إما أفقية أو عمودية حسب وضع المنشار

مزايا الماكينة :


تتميز هذه الماكينة بالأمر التالية :-


أ- شق جذوع الأشجار الضخمة الى ألواح ذات قياسات مختلفة .

ب- شق الأشجار ذات الصلادة العالية .

ج- إمكانية قطع الألواح بالزوايا المطلوبة أو بأي ميلان مطلوب وذلك عن طريق استخدام عتلة الدليل

د- إمكانية عمل الألسن للرؤوس والقوائم لغرض تركيبها مع بعضها وكما موضح بالشكل التالي .

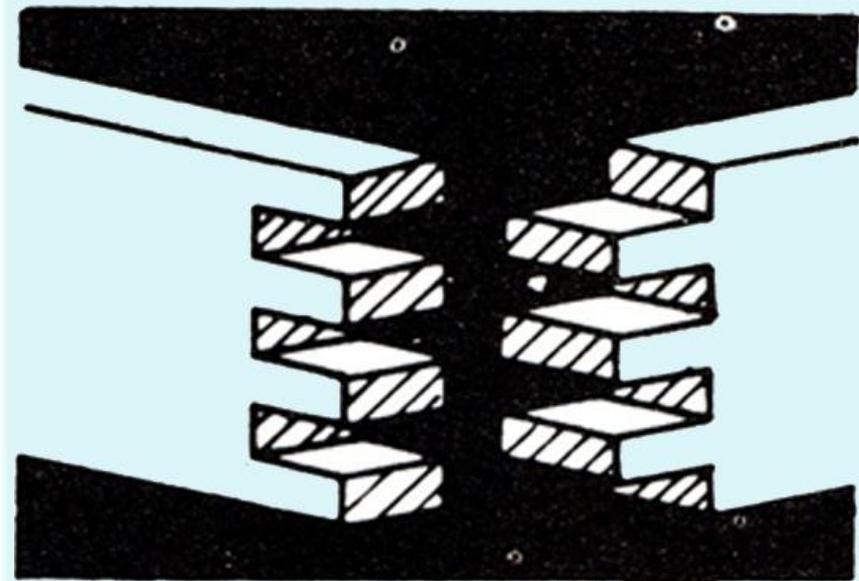

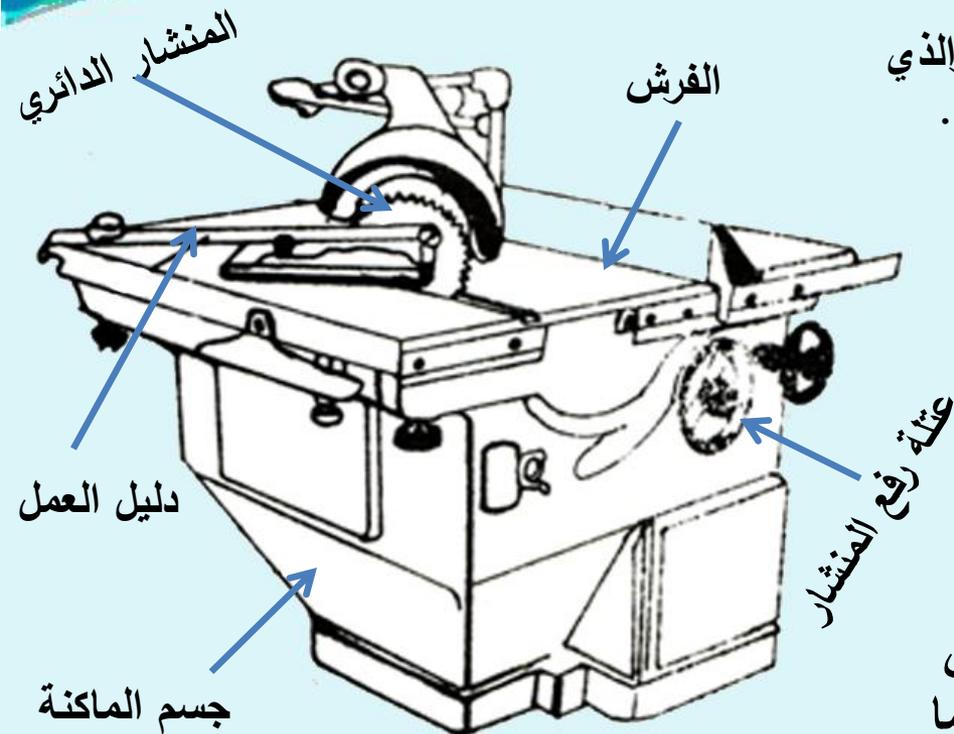

أ- جسم الماكينة : يصنع الهيكل للماكينة من حديد الزهر والذي يحمل جميع أجزاء الماكينة ويثبت على أرضية الورشة .

ب- المنشار الدائري : وهو عبارة عن قرص دائري الشكل يتراوح قطره بين ( 15 - 30 سم ) ذي سمك بين ( 1 - 3 ملم ) يدور بواسطة محرك كهربائي بسرعة تصل الى ( 3000 دورة / دقيقة ) . ويرتفع جزء من هذا المنشار عن سطح الماكينة ( الفرش ) ويعتمد ذلك على سمك القطع المطلوب .

ج- الفرش : وهو سطح مستوي يحتوي على شق بمنتصفه يمر من خلاله المنشار الدائري . كما وتوضع عليه قطع الخشب المطلوب تشغيلها .


د- دليل العمل : وهي عتلة مثبتة على سطح الماكينة يمكن من وضعها بزاوية معينة مع اتجاه القطع وحسب الحاجة ، يستخدم لأسناد القطعه المشغلة لقطعها بالزاوية المطلوبة حيث يمكن تحريكه بواسطة ذراع خاص .

هـ- عتلة رفع المنشار : وهي عبارة عن عجلة تستخدم لرفع وخفض بروز المنشار عن سطح الماكينة كذلك لرفع وخفض المحرك الكهربائي الخاص بالماكينة .

## 3- ماكنة التسوية Planing and Jointing Machine

تستخدم هذه الماكينة في مسح وأستعدادال الأسطح وأعدادها للتشغيل على ماكنة الثخانة ( السمك )

أجزاء الماكينة :

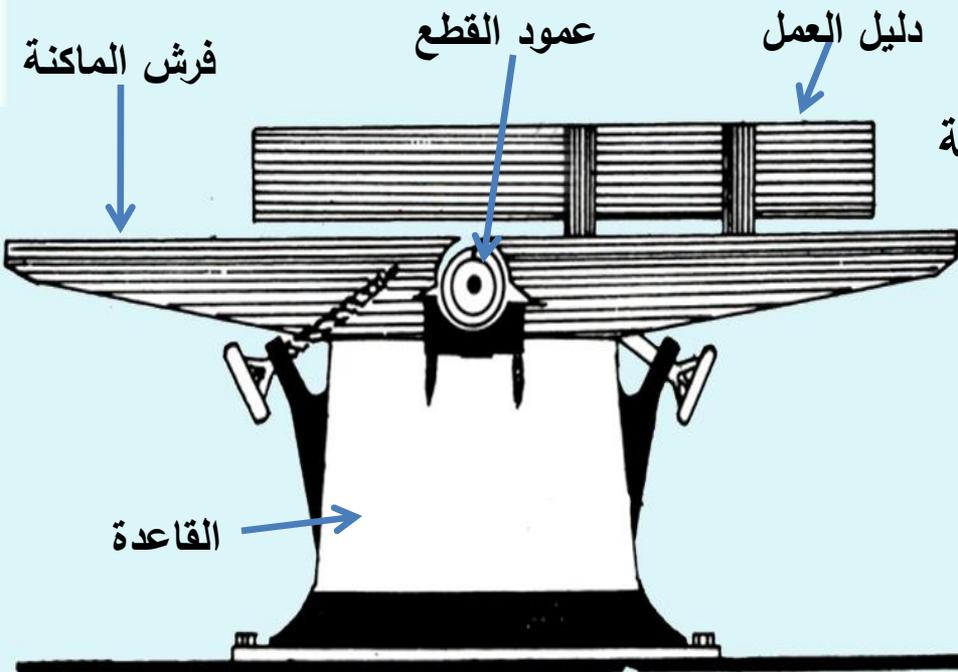

أ- القاعدة : وتصنع من حديد الزهر وتحمل جميع أجزاء الماكينة الأخرى وتثبت على أرضية الورشة

ب- عمود القطع : وهو الجزء المهم بالماكينة والذي تتم عمليات القطع بواسطته . وهو عبارة عن أسطوانة من الصلب مثبت على كراسي تحميل في نهايتيه كي تسمح بالحركة الدورانية له بحرية ، حيث تصل سرعة دورانه الى 3600 ( دورة/ دقيقة ) والتي تنتقل إليه من محرك كهربائي مثبت داخل الماكينة ، ويمكن تحديد مستوى عمود القطع بالنسبة لسطح الماكينة وذلك اعتمادا على سمك القطع المطلوب ، وتثبت على عمود القطع مجموعة من سكاكين القطع والتي يتراوح عددها ( 3 - 6 ) .

ج- فرش الماكينة : وهو سطح مستوي يحتوي على فتحة خاصة لظهور عمود القطع ، كذلك يثبت عليه عتلة الدليل للعمل .

د- دليل العمل : وهو عبارة عن عتلة يمكن تحريكها ، تسند عليه قطع الخشب المطلوب قطعها .

مزايا الماكنة :

- تمتاز هذه الماكنة بالأمور التالية : -
- أ- تعطي سطوحاً مستوية تماماً بغض النظر عن أبعادها .
  - ب- تستخدم لقطع الأخشاب اللينة والصلبة .
  - ج- لا يتطلب استخدامها لأي مجهود أو مهارات عالية من قبل العاملين عليها سوى اليقظة والحذر .

#### 4- ماكنة الثخانة ( السمك ) Thickness Machine

تستخدم هذه الماكنة لمسح وتنظيف أسطح المشغولات وضبط سمكها .

مزايا الماكنة :


- أ- تمتاز بأنتاجيتها السريعة حيث تصل سرعات عمود الدوران بحدود ( 4000 – 5000 دورة/دقيقة )
- ب- تضبط سمك الخشب المشغل فيها بدرجة عالية الدقة كما وأنها تنتج أسطحاً مصقولة وناعمة
- ج- لا تحتاج لأي مجهود أو مهارة عالية من قبل العاملين عليها وذلك لسهولة حركة الخشب على الدرافيل التي تحتويها .
- د- يمكن تشغيل أكثر من قطعة واحدة بوقت واحد وذلك راجع لعرض فرش الماكنة ومساحة الأخشاب المشغلة عليها .
- هـ- يمكن عمل السلبات بأسطح المشغولات وبأي نسبة مطلوبة .

أجزاء الماكينة :

أ- جسم الماكينة : وهو على شكل متوازي مستطيلات ويصنع من حديد الزهر، يحمل جميع أجزاء الماكينة ويثبت على أرضية الورشة .

ب- عمود القطع : وهو عبارة عن أسطوانة تثبت عليها سكاكين القطع . يدور باتجاه الحد القاطع للسكاكين حيث تنتقل الحركة الدورانية إليه من محرك كهربائي عبر مجموعة من التروس . يثبت على عمود القطع غطاء لمنع تطاير بقايا الخشب


ج- الدرافيل : وهي عبارة عن أربع أسطوانات معدنية أثنان منها مثبتان أعلى الماكينة حيث يركب بينهما عمود القطع . يصنع أحد الدرفيلين العلويين بشكل مضلع كي يسحب الأخشاب المطلوب تسويتها باتجاه القطع أما الثاني فهو ناعم ومصقول ، يتحرك هذان الدرفيلان ببطء تبعاً لصلابة ونوع الخشب المشغل . أما الدرفيلان الآخران فهما مثبتان بالأسفل وتكون حركتهما سائبة .

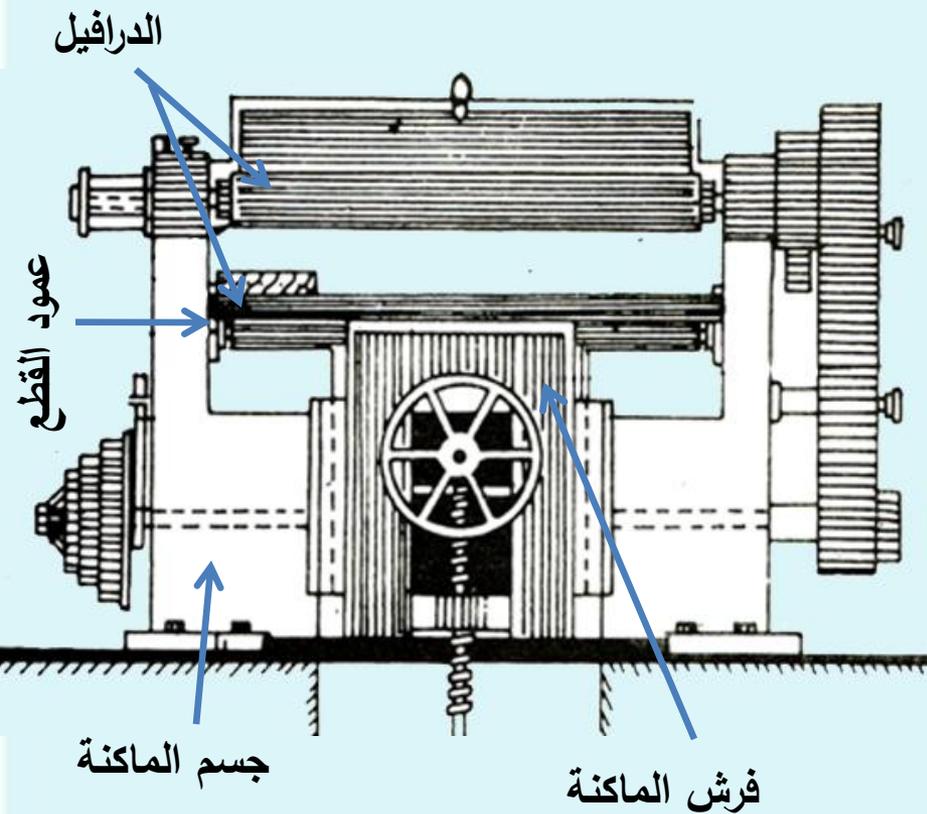

د- فرش الماكينة : ويمثل منضدة العمل ويصنع من حديد الزهر بحيث يكون سطحه العلوي مصقول جداً ، يتحرك الى الأعلى والأسفل لغرض تحديد المسافة أو السمك المطلوب أن تقطع به الأخشاب

## 5- ماكينة المخرطة النجارية Wood Lathe Machine

وهي إحدى المكينات النجارية المهمة التي تحويها ورش النجارة حيث يتم عمل المشغولات الأسطوانية فيها وذلك عن طريق تثبيت قطعة الخشب المطلوب تشغيلها بعينة المخرطة من جهة وتسندها بذنب الغراب المتحرك من الجهة الأخرى . وتدير الشغلة دورانيا نتيجة لحركة العينة المستمدة حركتها من محرك كهربائي داخل الماكينة . تتم عملية القطع في هذه الماكينة من خلال التماس المباشر بين أداة القطع وسطح الشغلة أثناء عملية الدوران . والشكل التالي يوضح مكونات هذه الماكينة .

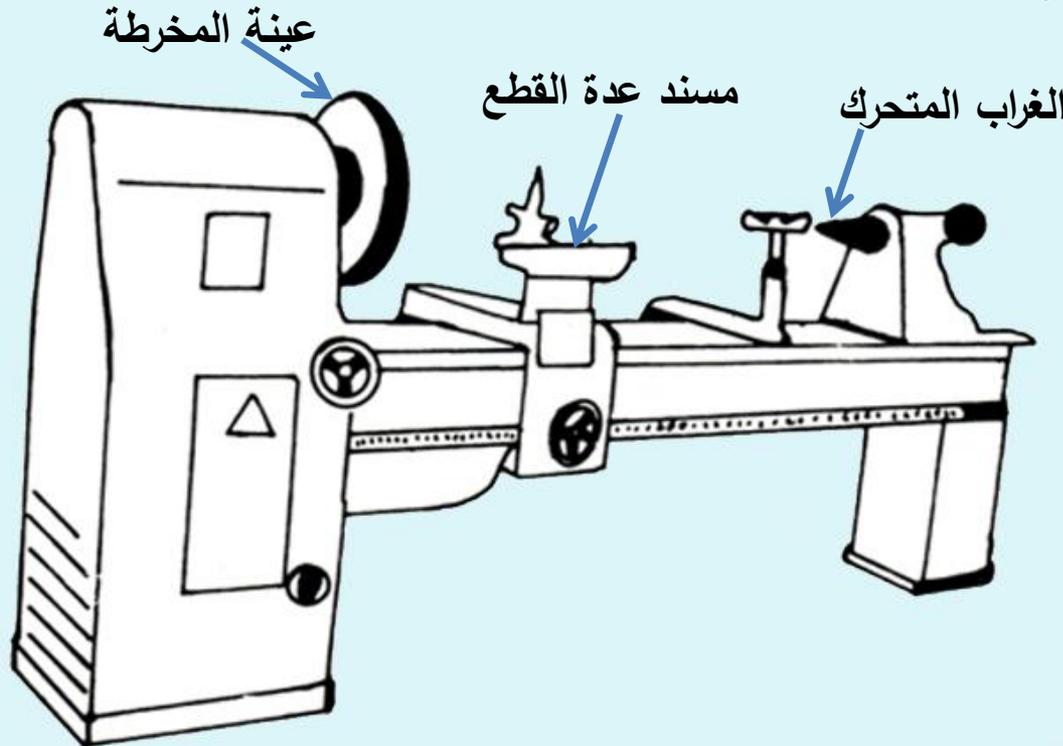



## نجارة النماذج

يوصف النموذج بأنه مثال يصنع يه أو يختم عليه قالب رملي . حيث يصب فيه منصهر المعدن ويترك ليبرد . أي أن النموذج عبارة عن جسم يمكن بواسطته عمل تجويف عكسي له بالرمل داخل صناديق المقالية . بحيث لو تم صب المعدن المنصهر في هذا التجويف لانتج لنا شكلا مماثلا للنموذج الخشبي . قد يصنع النموذج من جزء واحد أو أكثر وذلك تبعا لما تتطلبه طريقة المقالية من حيث إمكانية تخليص النموذج من الرمل دون أحداث ضرر داخل التجويف لتشكيل الجزء المطلوب عمله .

## ١- مواد النماذج :

تعد الأخشاب من أهم المواد التي تدخل في صناعة النماذج وذلك لرخص ثمنها ولسهولة تشكيلها قياسا بالمواد الأخرى التي تدخل في هذه الصناعة . ومن أفضل الأخشاب التي تستخدم لصناعة النماذج هي التي تتوفر فيها الشروط التالية : -

- أ- أن تكون ذات ألياف مندمجة ومنتظمة ومستقيمة وتكون مقطوعة من الأشجار الناضجة .
- ب- أن تكون سهلة التشغيل .
- ج- أن تكون خالية من العقد ومن باقي العيوب الأخرى التي تصيب الأخشاب .

أن اختيار المواد التي تصنع منها النماذج يعتمد بالدرجة الأساس على عدد المسبوكات المطلوب عملها ، بحيث كلما أزداد العدد المطلوب وتكرر استخدام النموذج تأثرت دقة أبعاده وأنتظامها بسبب امتصاصه للماء وأحتكاكه بالرمل .

ويتم اختيار المادة المصنع منها النموذج حسب الآتي :-


<u>عدد المسبوكات</u>	<u>المواد المستخدمة في صنع النموذج</u>
من 1 - 90	خشب لين مثل الصنوبر
من 100 - 400	خشب صلب مثل المهوكني والصاج
من 500 فأكثر	نماذج معدنية

كذلك تستخدم مواد أخرى في صناعة النماذج ولبعض الحالات الخاصة ومنها الجبس والأسمنت واللدائن والشمع وغيرها .

2- أنواع النماذج :


تستخدم أنواع مختلفة من النماذج من حيث تطابق شكلها مع شكل المسبوكات بحيث يمكن تقسيم النماذج تبعاً لما يتطلبه عمل المسبوكات الى الأنواع التالية : -  
**أ- النماذج المفردة ( المنفصلة ) :**

وهي عبارة عن نسخ مفردة للمصبوب مشابهة تماماً من حيث الشكل والتفاصيل التي يحتويها المصبوب الناتج وكما يوضحها الشكل التالي . تصنع هذه النماذج غالباً من الخشب أو المعدن أو الجبس أو اللدائن أو الشمع أو مواد أخرى . أن استخدام هذا النوع من النماذج قليل وذلك بسبب زيادة العمل اليدوي أثناء المقابلة ، حيث يتم تشكيل السطح الفاصل وحفر المصببات للمعدن في الرمل يدوياً ، إضافة الى ذلك فإن النموذج يرفع يدوياً بعد دقه وتحريكه لفصله عن الرمل مما قد يسبب تغيراً في أبعاد المصبوب لذلك تكون عملية المقابلة في هذه الحالة بطيئة وباهظة التكاليف .

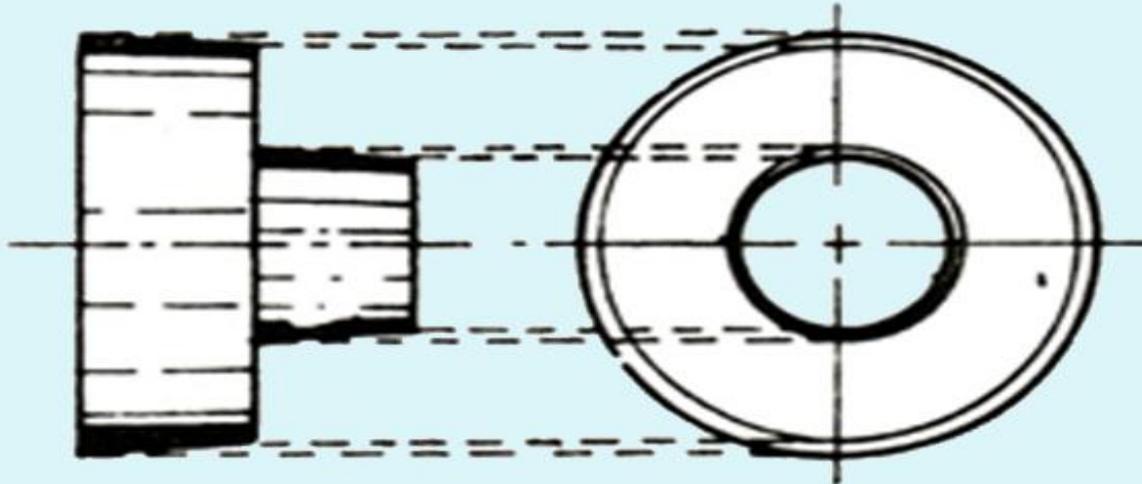

## ب- النماذج ذات المصب :


يعد هذا النوع من النماذج تحسينا " للنماذج المنفصلة التي بدون مصب حيث تكون المصببات فيها جزء من النموذج ولا يتم عملها يدويا" وبذلك تزداد سرعة العمل ودقة المقابلة وذلك لقلّة العمل اليدوي وكما موضح بالشكل التالي ، كما أنها تساعد في حالة مقابلة مجموعة من النماذج على تثبيت هذه النماذج في الموضع المناسب فيما بينها . من مساوئ هذه النماذج أنها سهلة الانكسار عند تجميعها لذا يجب مناولتها بكل دقة وعناية .

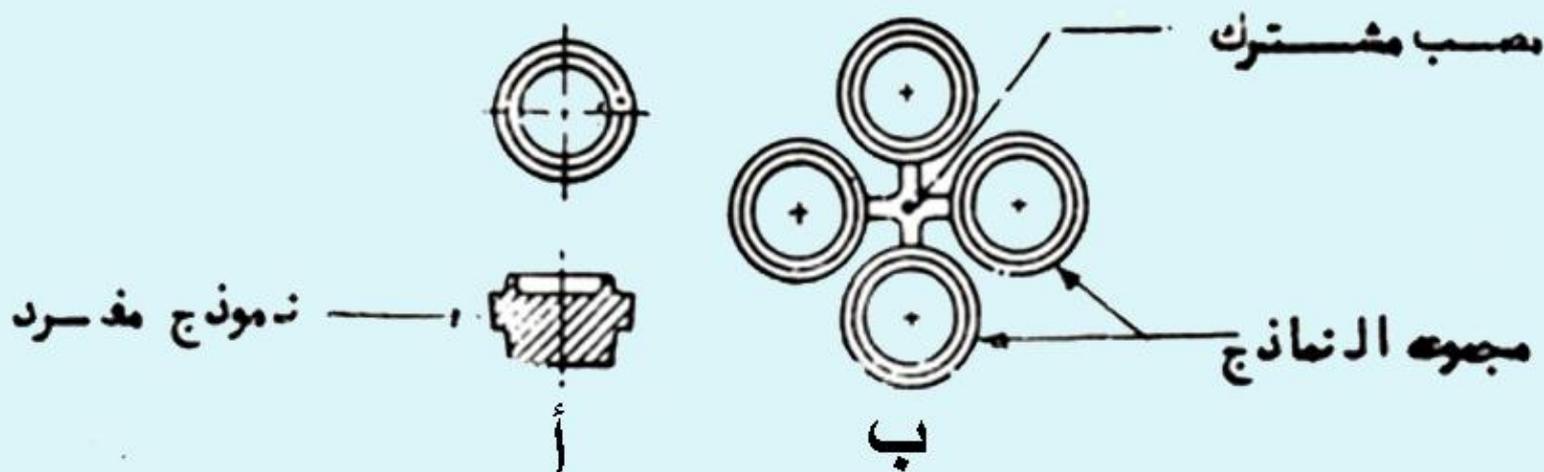

ج- النماذج ذات اللوح :


يستخدم هذا النوع من النماذج في حالة إنتاج كميات كبيرة من المصبوبات الصغيرة الحجم ، خصوصا" في عمليات المقالبة بالماكنات . حيث يثبت فيها النصفان العلوي والسفلي للنموذج على الوجهين المتقابلين للوجه من الخشب أو المعدن الخفيف حيث تمثل هذه اللوحة الخط الفاصل للنموذج ، وفي هذه الحالة يتم صب اللوحة والنموذج في قطعة واحدة داخل قالب من الرمل أو الجبس . تتضمن هذه النماذج مصبات المعدن والتي تكون متصلة باللوحة وكما يوضحها الشكل التالي .

أن الدقة الناتجة من خلال استخدام هذا النوع من النماذج تكون أفضل خصوصا بالمقابلة الميكانيكية وعند استخدام الهزازات الكهربائية أو التي تعمل بالهواء المضغوط والمتصلة باللوح عند سحبها من القالب وبالتالي تقليل والتقليل من تحريك للنموذج لغرض أخراجه من القالب .  
يثبت نصف النموذج وكذلك المصببات على اللوحة بواسطة اللوالب أو المسامير حيث يتم التأكيد على مقابلة نصفي النموذج لبعضهما بشكل تام وعدم ترحيلهما عن بعض وذلك بأن يتم جمع نصفي النموذج وعمل ثقب بهما ثم يثبت جزء منهما على اللوحة أمام ثقب الجزء الأول والذي يستخدم كدليل لتثبيت الجزء الآخر أمامه .

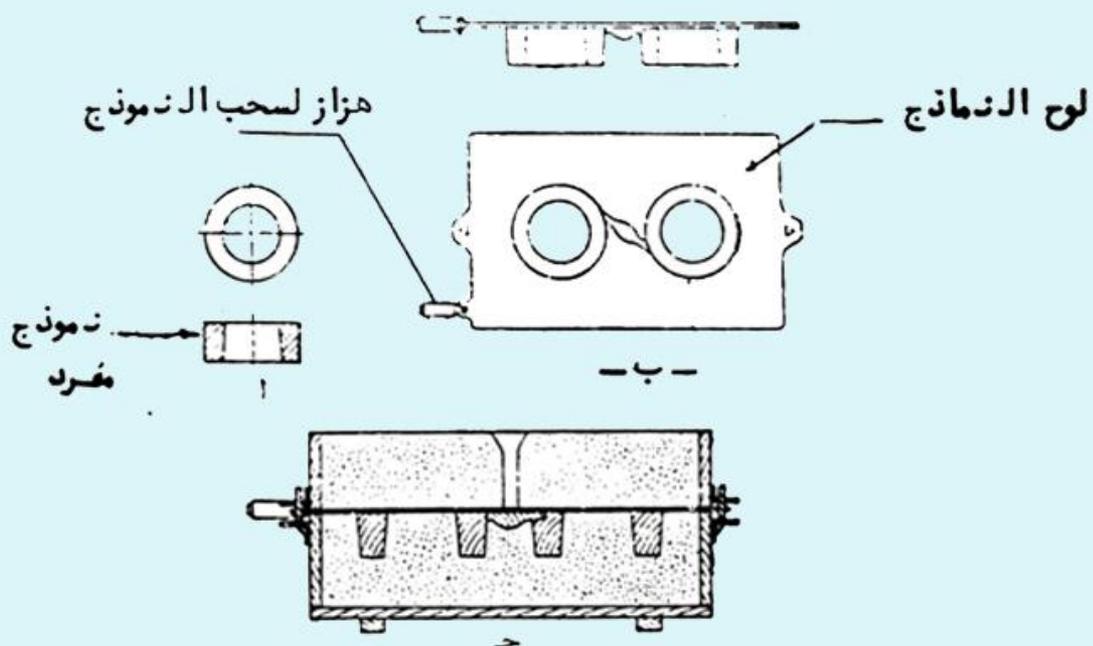


## د- النماذج ذات النصفين :

وفي هذا النموذج يثبت كل من الجزئين العلوي والسفلي للنموذج على لوحة منفصلة وليس على لوحة واحدة كما في النماذج ذات اللوح . يستخدم هذا النوع من النماذج في حالة المقابلة الميكانيكية للمصبوبات المتوسطة والكبيرة الحجم والتي يصعب تداولها عند استخدام نماذج أخرى بسبب وزنها . تحتاج النماذج ذات النصفين الى دقة عالية في ضبط نصفي القالب حيث يتم استخدام مسامير كدلائل كي يتطابق الجزء العلوي والسفلي للمصبوب في الوضع الصحيح بعد صبه وعدم ترحيل أحدهما عن الآخر . الشكل التالي يوضح النموذج ذو النصفين .

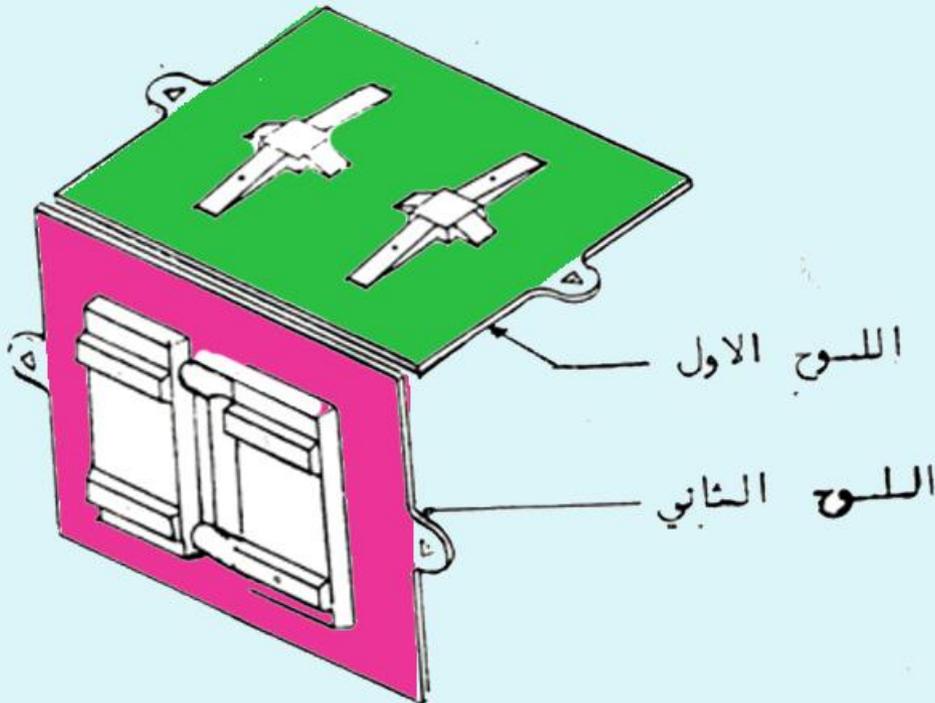

## هـ - النماذج الخاصة :

في الأحوال التي تكون فيها الأنواع المذكورة من النماذج غير ملائمة للأستخدام يتم حينها أستخدام أنواع خاصة تلائم العمل المحدد ومنها النماذج الهيكلية والتي يوضحها الشكل التالي . تستخدم هذه النماذج مع المصبوبات الكبيرة الحجم وفيها يتم عمل الجزء الأكبر من القالب يدويا" وقد تستخدم الطبقات عندما يكون القالب متماثلا" .

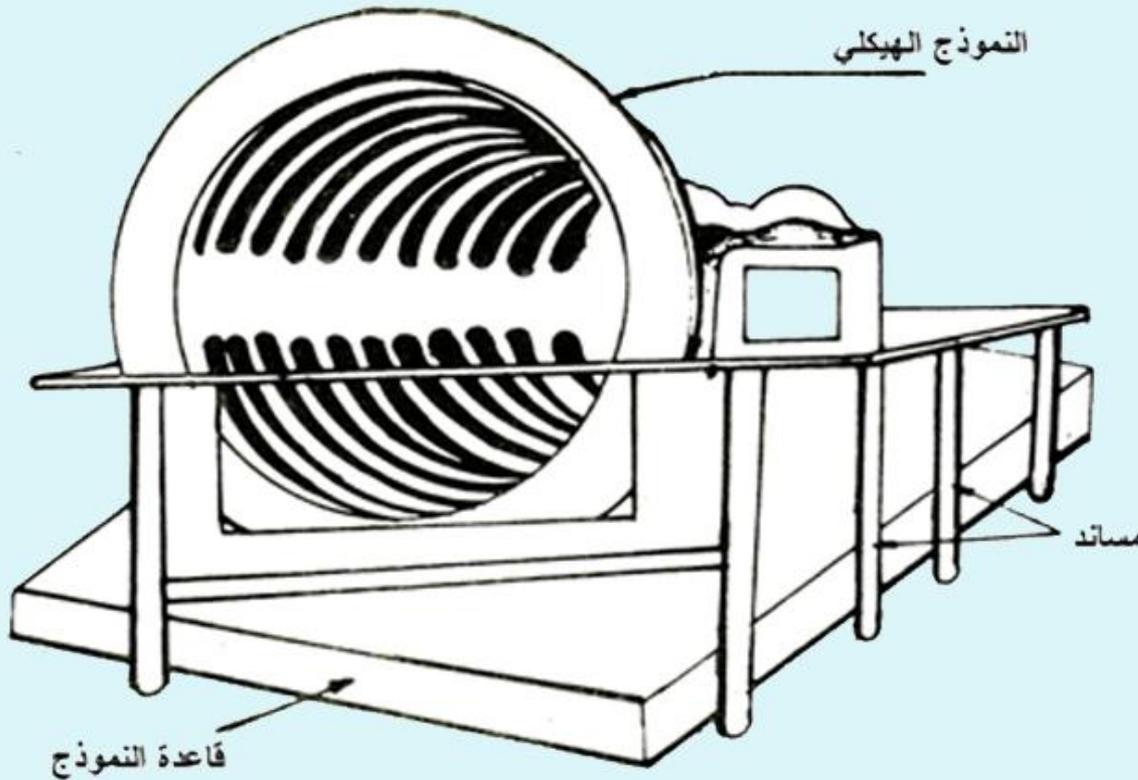


## 3- السماحات في تصنيع النماذج

يتم تصنيع النموذج بعد تحديد المادة التي يصنع منها والأبعاد المطلوبة له . وكي نحصل على مسبوك بأبعاد صحيحة يجب مراعاة خواص المعدن من حيث انكماشه بعد صبه وكذلك بعض الاعتبارات المتعلقة بعملية مقابلة النموذج وأجراء التشغيل على المسبوك . لذلك فإن أهم السماحات لأبعاد النموذج هي : -

## أ- سلبية النموذج ( الاستدقاق )

السلبية هي الميل أو الأستدقاق الذي يصنع في سطوح النموذج الرأسية لتسهيل عملية سحبه من القالب بأقل ما يمكن من تلف لهيأة الرمل والنتاج من الأحتكاك الحاصل بين سطح النموذج وحببيات الرمل التي هي بتماس معه عند أخراج النموذج من القالب بعد أجراء عملية المقابلة وقد يؤدي ذلك الى فشل عملية المقابلة . وللتخلص من هذه المشكلة يتم صنع الأسطح للنموذج والموازية لأتجاه السحب مائلة مع بعضها بزاوية صغيرة ( 0.25 - 1 ) درجة وكما موضحة بالشكل التالي . حيث أن هذه السلبية تساعد على تهيئة خلوص بين النموذج وجدار رمل القالب ويزداد هذا الخلوص كلما سحب النموذج أكثر . يتم أحتساب فروقات الأبعاد المنتجة عن أعتبار السلبية حيث تضاف هذه الفروقات الى أطوال الأبعاد المحددة لأنتاج المسبوك .

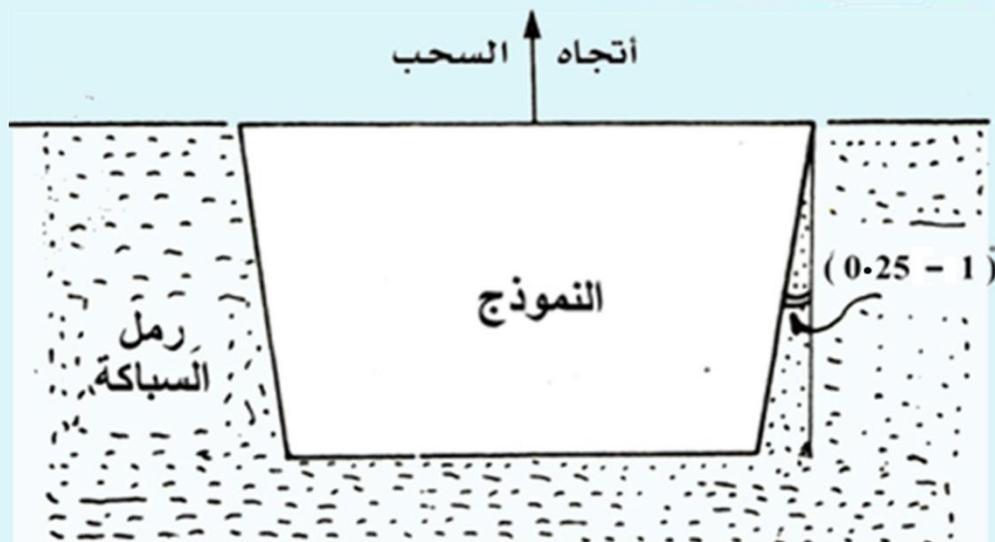

## ب- سماحات التقلص

يجب الأخذ بنظر الاعتبار التقلص أو الانكماش الذي يحدث بالمعدن المنصهر بعد صبه ، حيث يحدث تقلص بحجم المعدن خلال تحوله من الحالة السائلة ( المنصهر ) الى الحالة الصلبة ( الأنجماد ) ، كما ويحدث التقلص أيضا عند تبريد المعدن من درجة حرارة التجمد الى درجة حرارة الغرفة ، لذلك عند صناعة النموذج يجب مراعاة مقادير التقلص بالمعدن لغرض إضافتها الى أبعاد النموذج لتعويض الانكماش الحاصل . يعتمد مقدار الانكماش على نوع المعدن المستخدم وكذلك على درجة حرارة التجمد وسرعته وعلى تركيب السبيكة المعدنية في حالة السبائك .

وتستخدم عادة في صناعة النماذج قيمة التقلص الكلي الذي يمثل المقدار النهائي للتقلص الحاصل بحجم المسبوك والذي يعوض بالنموذج على أساس الطول . فمثلا" يتقلص المسبوك الذي يستخدم فيه معدن من حديد الزهر والذي طوله ( 500 ملم ) عند تجمده بمقدار ( 5 ملم ) أي أن مقدار تقلص حديد الزهر ( % 1 ) لذلك يجب أن يكون طول النموذج في هذه الحالة ( 505ملم ) لتعويض مقدار التقلص .

تستخدم مسطرة الأنكماش في تصنيع النماذج وهي مسطرة خاصة ترسم عليها التدرجات بقيم أكبر من القيم الاعتيادية بمقدار التقلص بالمعدن المحدد وذلك للتخلص من من إجراء الحسابات لفرق بالأبعاد الواجب إضافتها للنموذج بسبب التقلص . كما أن الإضافات لتعوض التقلص في المسبوكات الكبيرة تكون بنسبة أقل مما في المسبوكات الصغيرة وذلك بسبب كون المعدن في المسبوكات الكبيرة يضغط على جدران القالب بسبب وزنه قبل تجمده وأنكماشه ويزيد بذلك من أتساع فراغ القالب . في حالة النماذج المعدنية يجب حساب مقدار التقلص الذي يحصل بمعدن المسبوك وكذلك التقلص الذي يحصل بمعدن النموذج المعدني وأضافتها الى أطوال النموذج الخشبي .

يوضح الجدول التالي مقادير التقص في بعض المعادن الشائعة الأستخدام وكما يلي: -

ت	المعدن	نسبة التقص
-1	حديد الزهر	1 %
-2	الصلب	2 %
-3	الألمنيوم	1.8 %
-4	المغنسيوم	1.8 %
-5	النحاس الأصفر	1.4 %

ج- سماعات التشغيل ( الأنهاء )

يجب الأخذ بنظر الأعتبار عند صناعة النموذج أن تضاف زيادة لأبعاده وذلك لتعويض ما يتم أزالته من معدن من سطح المسبوك بعمليات التشغيل النهائية على المسبوك أو التنظيف والتي تجرى على المسبوكات بعد أنتهاء عملية الصب . ويعتمد مقدار هذه الأضافات على ( دقة المنتج المطلوبة ، نوع المعدن ، طريقة التشغيل ، طريقة السباكة ) .

كما ويؤخذ بنظر الاعتبار احتمالية أعوجاج بعض الأسطح بسبب اختلاف السمك وسرعة التبريد . الجدول التالي يبين مقدار الإضافات على أبعاد النموذج لتعويض عمليات التشغيل على المسبوك أو التنظيف وكما يلي :-

نسبة سماح التشغيل	المعدن	ت
3 - 5	حديد الزهر	-1
4 - 8	الصلب	-2
3 - 6	الألمنيوم	-3
2 - 4	النحاس / البرونز	-4

## 4- ألوان النماذج

يتم بعد الانتهاء من صناعة النماذج الخشبية طلاؤها بألوان مختلفة وذلك لغرض تمييز الأجزاء وتعريف العاملين بورش السباكة بها لأخذ الاحتياطات اللازمة عند تشغيلها ، مما يتطلب وضع النموذج بحيث تكون الأسطح خالية تقريبا من الشوائب ، كذلك توضيح الأسطح التي لا تحتاج الى تشغيل وهذا يتطلب أن يكون السطح الناتج من عملية السباكة ذا دقة ونعومة جيدة . كما ويتم بواسطة الألوان وضع العلامات الدالة على وضع اللباب وغيرها . لقد تم الاتفاق على ألوان محددة لطلاء الأجزاء والتي تدل على حالتها والألوان هي كما يلي : -

أ- الأسود : لطلاء الأجزاء والأسطح التي لا تحتاج الى عمليات تشغيل بعد السباكة .


ب- الأحمر : لطلاء الأجزاء والأسطح التي تحتاج الى عمليات تشغيل بعد السباكة .

ج- الأصفر : تظلى به ركائز اللباب ( الدالايك ) والركائز المنفصلة .

د- خطوط حمراء على أرضية صفراء : تستخدم لمقاعد أجزاء النموذج المنفصلة .

هـ- خطوط سوداء على أرضية صفراء : تستخدم لأجزاء تقوية النموذج .




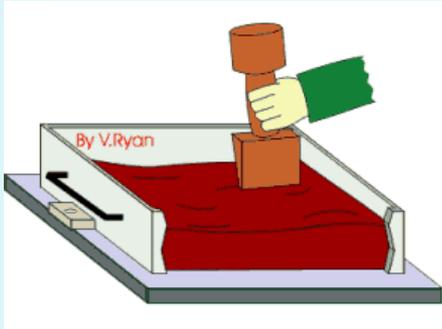

## السباكة

1- عملية السباكة

هي إحدى عمليات تصنيع المعادن المهمة والأساسية التي تعنى بتشكيل المعادن وهي في حالة السيولة ( Liquidity ) ، أي صهر المعادن وصبها في قالب ( Mould ) له فجوة ( Cavity ) أو فراغ يشبه شكل وحجم المسبوك المطلوب إنتاجه . يتم عمل هذا الفراغ بعملية المقالبة لرمال السباكة باستخدام نموذج ( Pattern ) من الخشب أو المعدن . قد توجد بعض الاختلافات في المراحل التي يمر بها المسبوك لغاية إنتاجه ، وعليه يمكن اعتماد المراحل الأساسية التي تمر بها المسبوكات والمحددة بالمخطط التالي :-

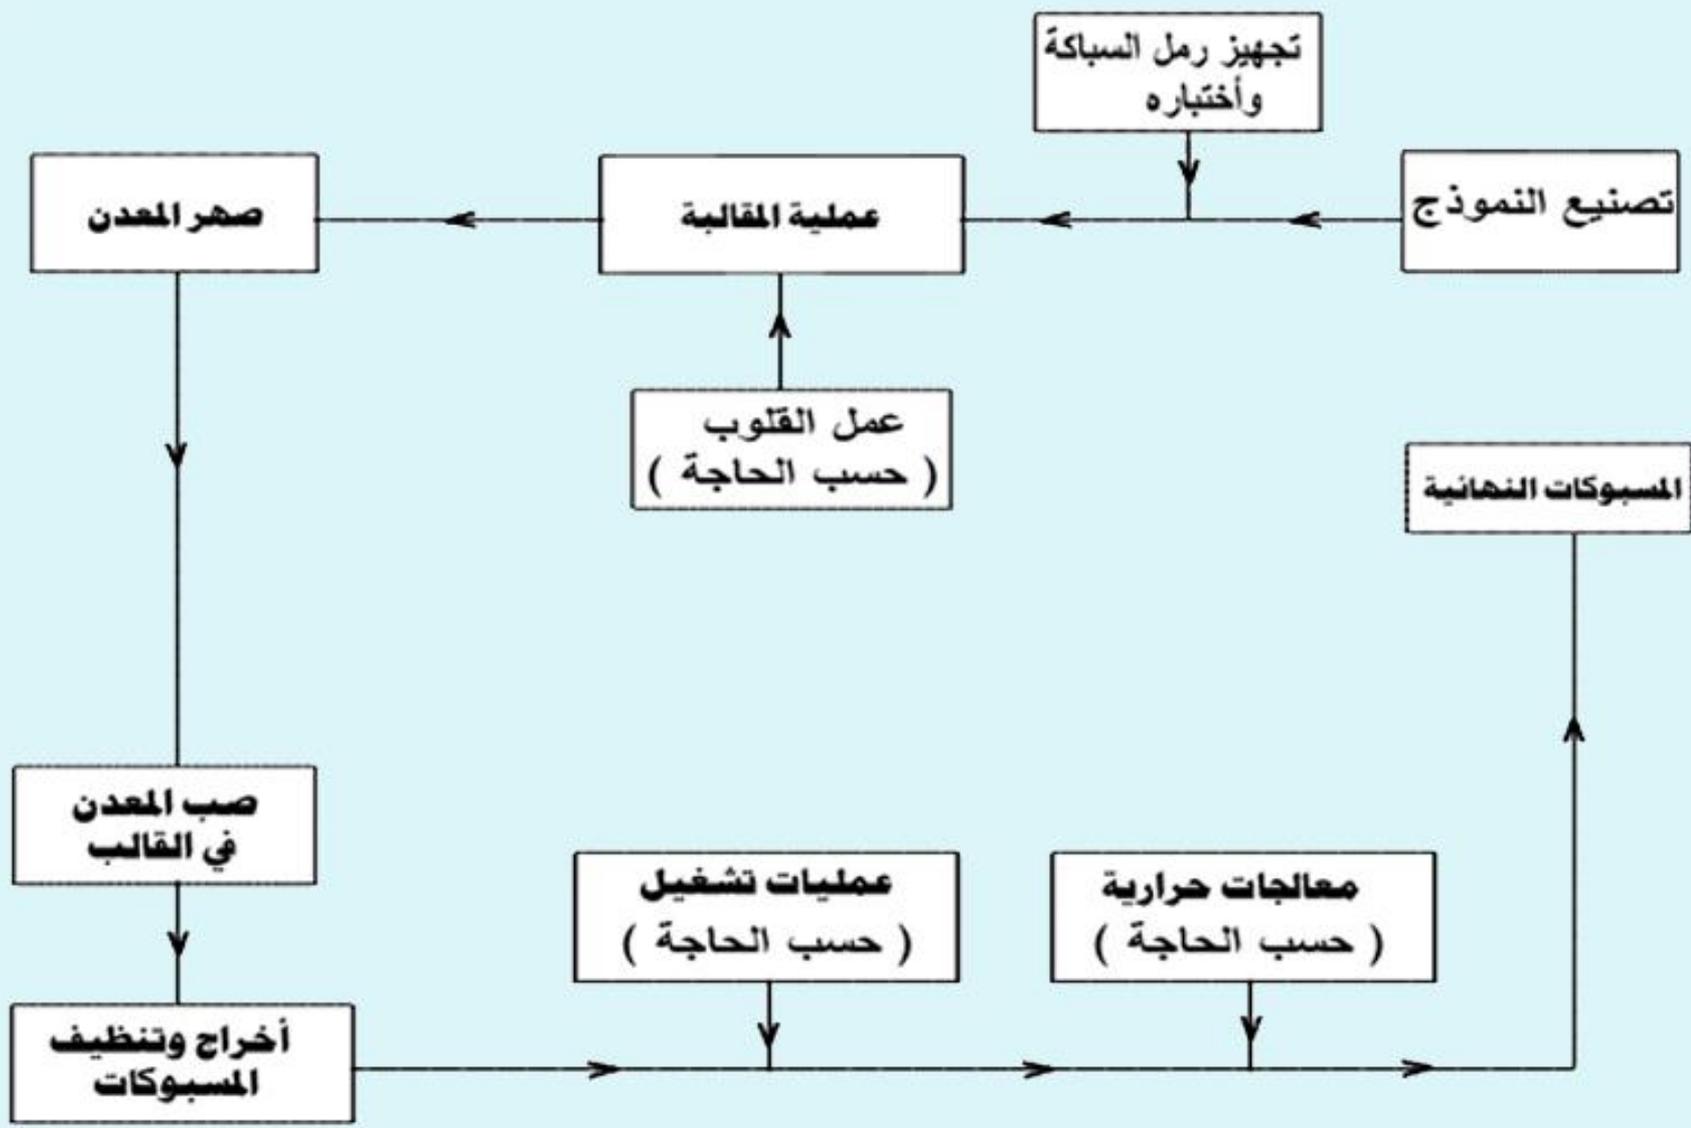

2- أنواع طرق السباكة :

يمكن تقسيم طرق السباكة المستخدمة الى ما يلي : -

### أ- سباكة الصبات Ingot Casting

في هذه الطريقة يتم إنتاج صبات المعادن والسبائك بعد صب المعدن المنصهر في قوالب بسيطة ذات أشكال وأحجام مقاربة للمنتج النهائي ويتم تشكيلها فيما بعد للحصول على المسبوك النهائي بالشكل والأبعاد المطلوبة .

### ب- السباكة الرملية Sand Casting

في هذه الطريقة يتم عمل تجويف في قالب رملي ومن ثم يصب المعدن المنصهر فيه ليأخذ شكل المسبوك المطلوب أنتاجه بعد تجمده . تحتاج المسبوكات المنتجة بهذه الطريقة لعمليات تشغيل وتنظيف لأسطحها للحصول على الدقة والشكل النهائي المطلوب .

### ج- السباكة بواسطة القوالب المعدنية Die Casting

في هذه الطريقة يكون القالب مصنوعا" من المعدن لذلك تكون المنتجات ذات دقة عالية ولا تحتاج الى عمليات تشغيل إضافية .

- متماز عمليات السباكة عن باقي عمليات تشكيل المعادن الأخرى بما يلي : -
  - أ- يمكن الحصول بعمليات السباكة على منتجات ذات أشكال معقدة .
  - ب- تكون المسبوكات المنتجة متشابهة الى حد كبير .
  - ج- أستخدام السباكة الرملية عادة لتصنيع القطع الكبيرة الحجم والتي لا يمكن تصنيعها بالطرق الأخرى أو تكون كلفة أنتاجها عالية جدا" .
  - د- تستخدم السباكة للمعادن والسبائك التي يصعب تشكيلها بطرق أخرى .

## 4- السباكة الرملية

أ-رمال السباكة :

تعد رمال السباكة العنصر الرئيسي في عملية السباكة الرملية ويتم الحصول عليها من المصادر الطبيعية ( أحواض الأنهار وشواطئها ) أو يتم تجهيزها لتتوفر فيها الشروط الضرورية لعملية السباكة .

ب- خواص رمال السباكة :

يجب أن تكون رمال السباكة مناسبة لعمل القوالب وأنتاج مصبوبات خالية من العيوب ،لذلك يجب أن تتوفر فيها الخواص التالية : -

## 1- قوة التماسك والأحتفاظ بالشكل :

أي يجب أن يكون للرمال الأخضر بعد خلطه بالماء قوة التماسك والمتانة المناسبة لعمل القالب عندما يكبس للحصول على الشكل المطلوب والأحتفاظ به .

## 2- متانة الرمل الجاف عند درجات الحرارة العالية :

يجب أن تتوفر في الرمل المستخدم المتانة الكافية لمقاومة النحر ( الحفر ) والناج من تيار منصهر المعدن المصبوب والذي يكون بدرجات حرارة عالية مسببا لتبخر الماء الموجود بالرمل الملاصق للمعدن وبسرعة كبيرة ، كما يجب أن تتوفر في هذا الرمل المقاومة للضغط الناتج من وزن المعدن المصبوب ، كذلك يجب أن يتمتع الرمل باستقرار حراري وعدم التمدد بسرعة نتيجة لدرجات الحرارة العالية التي يمر بها منصهر المعدن .

## 3- درجة أنصها عالية :

يجب أن يتمتع الرمل المستخدم بدرجات انصهار عالية ( أعلى من درجة أنصار المعدن المصبوب ) حتى لا ينصهر عند صب المعدن مما يؤثر على جودة سطح المصبوب ونعومته

## 4- النفاذية :

عند صب المعدن المنصهر وبدرجات الحرارة العالية ، يتولد مقدار كبير من بخار الماء ( من الرمل ) والغازات الأخرى ( نتيجة احتراق ) الرمل ، لذلك يجب أن يكون الرمل المستخدم ذو نفاذية ( مسامية ) تسمح بخروج الأبخرة والغازات الى خارج القالب، لتفادي أحتواء المعدن المصبوب عليها وبالتالي إنتاج مسبوك يحتوي على تجايف غازية .

5- القابلية على الانهيار وأعادة الاستخدام :  
يجب أن يكون بالإمكان تكسير قالب الرمل بعد الانتهاء من عملية الصب وإخراج المسبوك منه وعدم تصلب الرمل المستخدم ، كذلك إمكانية إعادة استخدام الرمل مرة أخرى بعد ضبط نسبة المواد الرابطة فيه ومكوناته الأخرى .

ج- مكونات رمل السباكة :

يتكون رمل السباكة الأخضر من المكونات الثلاثة الرئيسية الآتية إضافة الى عدد من المواد الأخرى التي تكسب الرمل خواص معينة عند إضافتها .

### 1- رمل السليكا ( $S_1O_2$ )

يشكل رمل السليكا النسبة العظمى من مكونات رمل السباكة حيث تصل نسبته الى ( 50 - 90 ) % وتختلف حبيبات الرمل فيما بينها في الأمور التالية : -

أ- شكل الحبيبات وحجمها .


ب- التركيب الكيميائي لها .

ج- قوة الاحتمال والاستقرار الحراري .

وتوجد أربعة أنواع من حبيبات الرمل اعتماداً على شكلها وكما يوضحه الشكل التالي وهي : -

## 1- حبيبات الرمل الزاوي 2- شبه الزاوي 3- المدور 4- المركب .

يكون أقل تلامس موجود بين الحبيبات في حالة الحبيبات المدورة ، أي عدم تداخلها لذلك تكون نفاذيتها جيدة وقابليتها لتحمل درجات الحرارة عالية . بينما تحتاج قوالب حبيبات الرمل الزاوي الى مادة رابطة أكثر ورطوبة أعلى ، أما حبيبات الرمل المركبة فهي تتكون من ارتباط مجموعة من الحبيبات مع بعضها بحيث لا تنفصل عند مرورها بالمناخل .

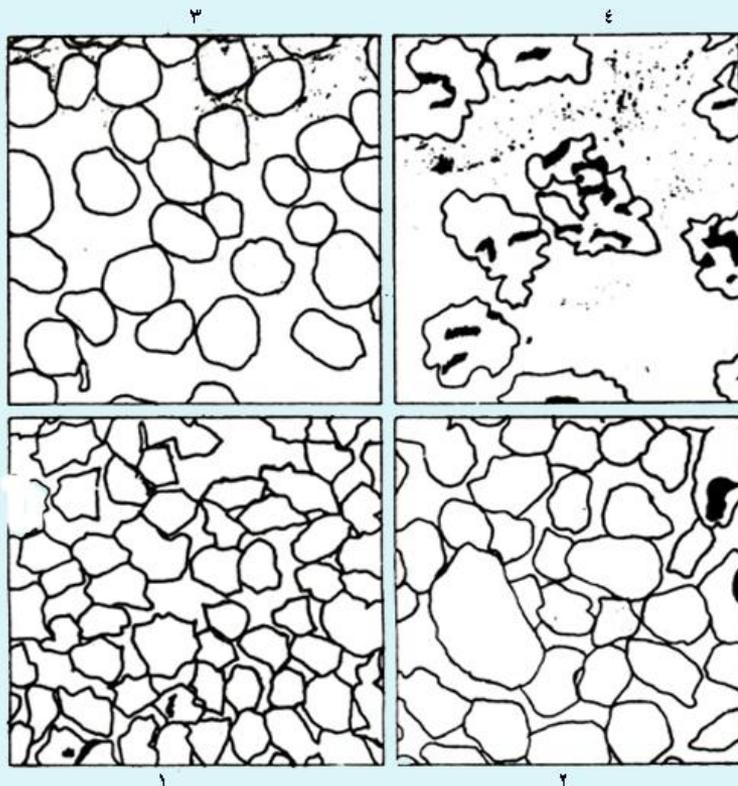

## 2- المواد الرابطة :

تستخدم المواد الرابطة مع حبيبات الرمل بوجود الماء لغرض الحصول على قوة التماسك والتشكيل لرمل السباكة ، وتصل نسبة المواد الرابطة بالرمل المعد للسباكة لغاية ( 50% ) .  
والمواد الرابطة هي عبارة عن أنواع من الطين الذي يتكون من مجموعة متناهية بالصغر من دقائق متبلورة تسمى بـ ( فلزات الطين ) ، وتكون هذه الدقائق على شكل قشور ذات قطر صغير جدا" (حوالي 2 مايكرون ) وقد يحتوي الطين على الكثير من الدقائق الصغيرة الأخرى الزائدة ( غير القشور ) وتكون محببة الشكل ولا تشترك بعملية الربط . أن فلزات الطين التي تتكون منها القشور تمتلك خواص تتوقف على التركيب والبنية مثل ( الترابط ، التعجين ، مقاومة الحرارة والقابلية على الانتفاخ والأنكماش ) .

يوجد أنواع مختلفة من فلزات الطين تختلف من حيث تركيبها الكيميائي والجزئي أو في خواصها مثل ( المنتموريللوناييت ، الكاروليناييت ، الصالويبايت والأيلليت ) .

## 3- الماء :

عندما يضاف الماء الى الطين فانه يخترق الخليط ويكون غشاء يغلف كل قشرة بمفردها ، ويلاحظ ان جزيئات الماء التي لاتكون في حالة الميوعة وانما تقيد النموذج المعين (جاسيء) بسبب تاثير الطين الفلزي وعندما يضاف مزيد من الماء يزداد سمك الغشاء المغلف للقشرة لدرجة يفقد فيها الجساءة (بسبب ضعف تاثير الطين الفلزي بالطبقة العليا لغشاء الماء )، وتبدا بذلك الحالة الطبيعية للماء ( الميوعة ) بالظهور، فتقل قوة الربط للطين . ان قوة الربط بالطين تظهر عند اضافة الماء بنسبة من ( 1.5 - 8 ) تقريبا وتنشأ هذه القوة عند ذلك الرمل ودفع حبيباته بقوة خلال الطين مع الماء والذي يغلف حبات الرمل ويحشرها بين الحبات الاخرى . ان التحكم في النسبة المئوية للماء الموجود في الرمل ، يعد من الامور المهمة جدا ، ويفضل ان يكون الماء المستخدم نظيفا ليقل تاثيره على فلزات الطين المستخدمة .

## 4- المواد الاخرى المضافة :

قد تحتوي رمال السباكة على مواد اخرى غير المكونات الرئيسية الثلاث، حيث تضاف هذه المواد لغرض تحسين بعض خواص رمال السباكة ، ومن هذه المواد : دقيق الغلال ، ومسحوق الزفت ، والفحم المطحون ، وزيت الوقود ، ودقيق الخشب الدكسترين...

5- خلط الرمل والأجهزة المستخدمة :


يتم خلط مكونات الرمل الأساسية المذكورة وفق النسب المحددة لكل منها واعتمادا على جملة امور تتعلق بالمعدن المراد صهره وتفصيلات القالب المطلوب تشكيله . ويتم خلط الرمل باستخدام خلاطات الرمل التي تكون بانواع مختلفة , ويوضح الشكل التالي نموذجا " لهذه الخلاطات . حيث تكون هذه الماكينة عبارة عن وعاء اسطواني يحتوي على عمودين رأساه مثبت عليها مجموعة من الريش المعدنية التي تجور لتحرك وتخلط الرمل الموجود داخل الوعاء . يتم وضع عناصر من اعلى الوعاء وكذلك جميع الاضافات الاخرى التي تستخدم مع الرمل .

ويعد اتمام خلط الرمل يسحب من الفتحة الخاصة الموجودة من اسفل الوعاء . ويكون الرمل بعد الخلط جاهزا لاجراء المقابلة ، وتجرى مجموعة من الاختبارات عليه قبل ذلك .



أ- المواد المستخدمة في تجهيز القوالب الرملية :

تستخدم صناديق المقابلة عند تجهيز القوالب من الرمل - وصناديق المقابلة والتي يوضحها الشكل التالي هي عبارة عن صناديق معدنية او خشبية خفيفة الوزن يتكون كل منها من جزئين ( جزء علوي وجزء سفلي) ، وفي بعض الحالات يتكون صندوق المقابلة من ثلاثة اجزاء . لهذه الصناديق مقابض لرفعها ، ودليل لتثبيت الجزئين مع بعضهما بتطابق تام . كذلك تستخدم لتجهيز القوالب ، اضافة الى صناديق المقابلة : النماذج الخشبية او المعدنية وبعض العدد اليدوية كالمدكات المختلفة والسقالات وغيرها . ويستخدم لوح المقابلة لغرض وضع صندوق المقابلة عليه عند اجراء خطوات المقابلة . وقد تستخدم اللباب (القلوب ) المصنوعة من الرمل في حالة المسبوكات التي تحتوي على تجاويف.

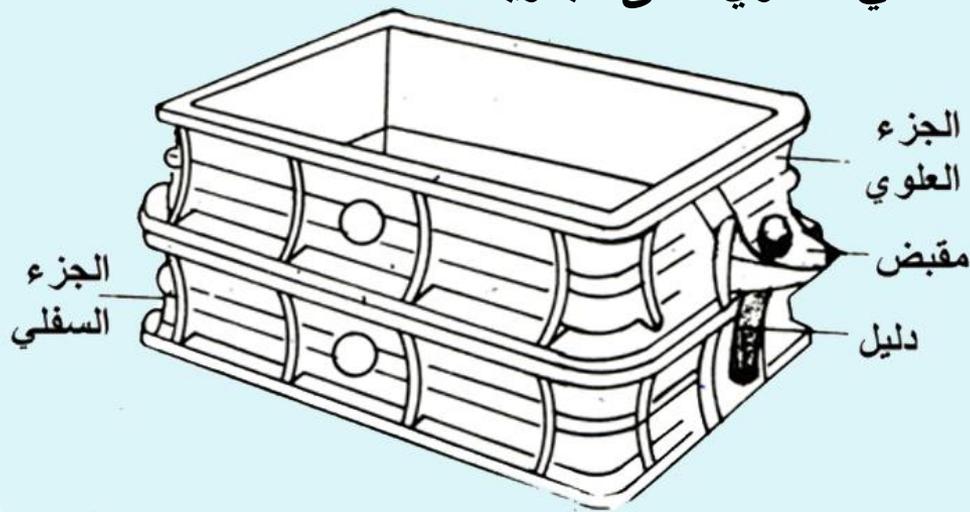


ب- عملية تجهيز القوالب المختلفة :

يتم عمل القوالب المختلفة ( الرملية والسمنتية والطفلية وغيرها ) وفق خطوات تتبع عند المقابلة اليدوية باستخدام المواد والمعدات الخاصة لهذه العملية، وكذلك يمكن ان تتم باستخدام الماكينات.

والمقابلة تعني عملية تشكيل فراغ ضمن القالب برمل السباكة ، يشابه من حيث الشكل والتفاصيل المسبوك المطلوب انتاجه وذلك باستخدام النموذج.

### تجهيز القوالب الرملية :

يتم تجهيز القوالب الرملية وعملها وفق الخطوات الاتية والموضحة بالشكل التالي :-

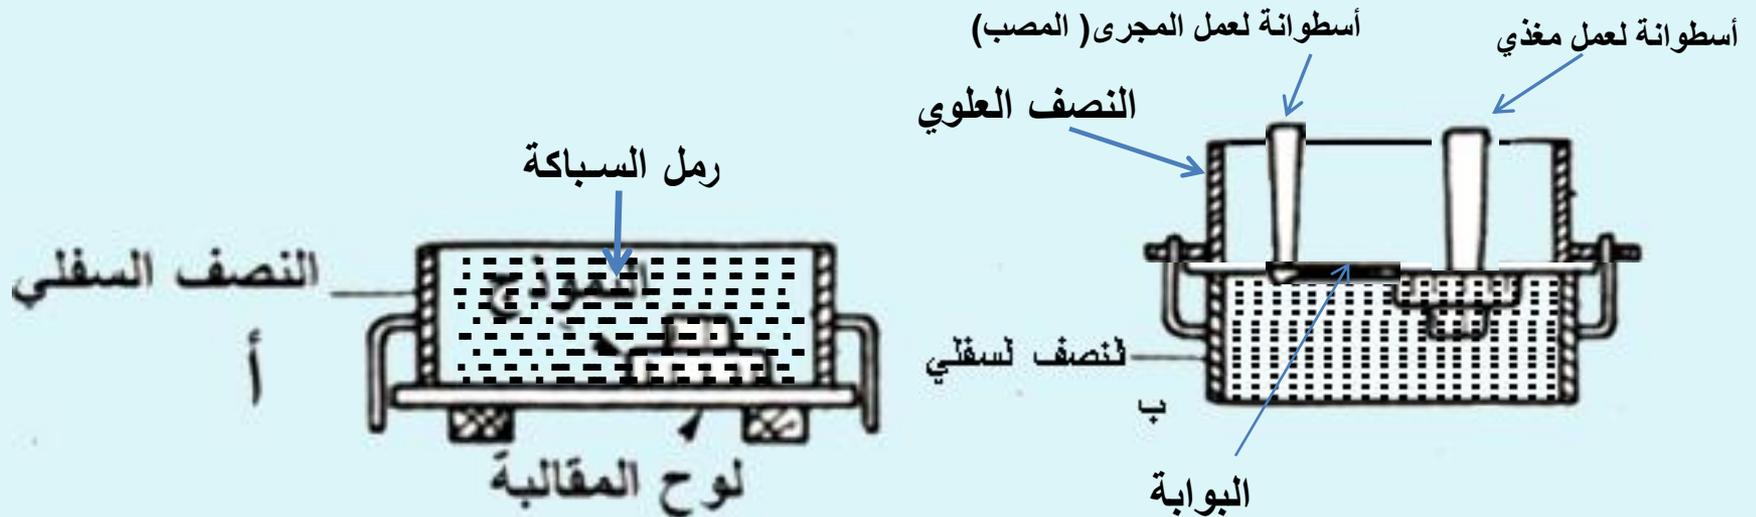

أ- يوضع النموذج المستخدم على لوح المقابلة ضمن لوح المقابلة ضمن النصف السفلي لصندوق المقابلة.

ب- تتخل كمية من رمل المواجهة فوق النموذج وذلك للحصول على اسطح ناعمة ونظيفة للمسبوك.

• يكمل ملء الصندوق برمل السباكة ويدك باستخدام المدكات اليدوية وبمقدار يكفي لجعل الرمل متماسكا ويتحمل المناولة ، ومقاومة نحر المعدن السائل اثناء جريانه . يسوي الرمل بالسطح العلوي للصندوق.

ج- يقلب جزء الصندوق رأسا على عقب ، ويرش قليل من رمل الفصل على سطح القالب لمنع التصاق الرمل من نصفي القالب اثناء ذلك النصف العلوي.

د- يوضع النصف العلوي في مكانه فوق النصف السفلي ويثبتان مع بعضهما مثبتات خاصة وتوضع قصبان ( اسطوانية الشكل ) من الخشب ، لغرض عمل مجرى لصب المعدن المنصهر وتوصيله الى تجويف القالب ، وكذلك لعمل مغذ ( مزود ) للمعدن والذي يمتلئ بالمعدن المنصهر ( الفائض ) لملء تجويف المسبوك عند نقصان المعدن بعد الانكماش .

هـ- يملأ النص العلوي برمل السباكة ويدك ويسوي سطحه ، وبعد ذلك تسحب الاسطوانات المستخدمة لعمل المصب والمغذي.

و- يرفع النصف العلوي من القالب ويتم اخراج النموذج من النصف السفلي وتنظيف بقايا الرمل واصلاح بعض الاجزاء المتضررة بالقالب ، واكمال عمل ممرات المعدن وحسب طبيعة النموذج.








ز- في حالة النماذج التي تحتاج الى وضع لباب ( قلوب ) يتم وضعها بعد أتمام المقابلة . في موضعها المحدد ، ويتم كذلك تجفيف القالب ليكون جاهزا" لعملية الصب . يوضح الشكل التالي نموذجا خشبيا يتكون من جزئين ويحتوي على تجاويف ومطلوب اجراء عملية المقابلة برمال السباكة لانتاج المسبوك المطلوب .

وتتم عملية المقابلة حسب الخطوات الآتية : -

1- يوضع الجزء الاول من النموذج على لوح المقابلة ضمن النصف السفلي لصندوق المقابلة وكما هو موضح بالشكل ( a ) .

2- يملأ الصندوق برمال السباكة بعد وضع كمية من رمل المواجهة على النموذج ويدك الرمل ويسوى سطحه العلوي بعد عمل ممرات خاصة للتهوية ( للتنفيس ) ، وكما هو موضح بالشكل ( b ) .


- 3- يقلب جزء صندوق المقابلة المستخدم على عقب ،ويثبت النصف الاخر لصندوق والمقابلة فوق النصف الاول بال مثبتات الخاصة وكما هو موضح بالشكل ( c ) .
- 4- يثبت الجزء الثاني للنموذج على النصف الاول بشكل متطابق تمامًا وذلك بوساطة دلائل خاصة تستخدم لغرض تطابق الجزأين وكما موضح بالشكل ( d ) يملأ الصندوق برمل السباكة ويدك ويسوى سطحه ،وبعد وضع نموذج خاص بعمل مجرى المعدن .
- 5- يسحب عمل نموذج مجرى المعدن ،ثم يفتح جزءًا من صندوق المقابلة ويسحب نصف النموذج من القالب كما بالشكل ( e ) .
- 6- يتم وضع اللباب بمواضعها المحددة في وسط الفراغ وفي الاطراف حيث يثبت اللب في الفراغات التي تحدد موضعه بالضبط والتي تم عملها بوساطة اطراف القلب المعمول مع النموذج ،وكما هو موضح بالشكل ( f ) وبذلك يكون القالب الرملي جاهزًا لصب المعدن المنصهر وكذلك قد يتم استخدام صندوق المقابلة فيكون من ثلاثة اجزاء عند استخدام نفس النموذج الموضح بالشكل التالي .

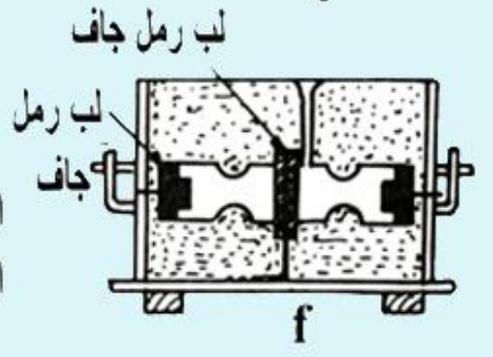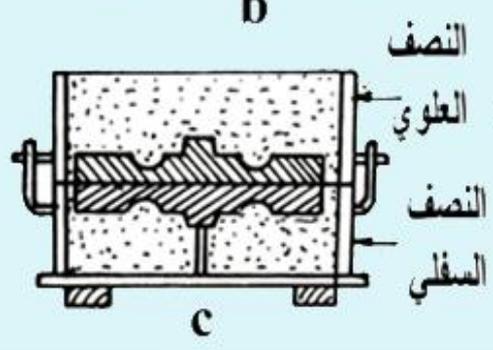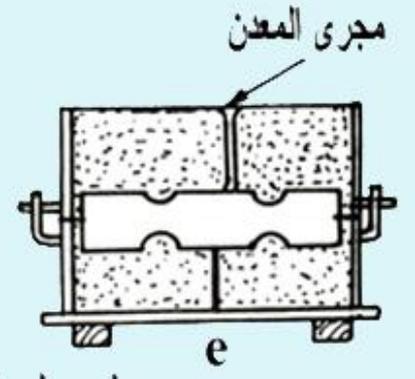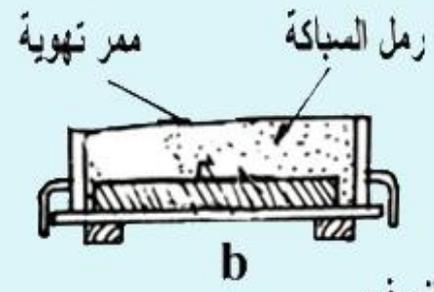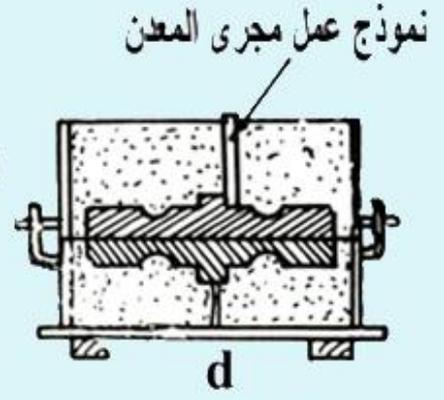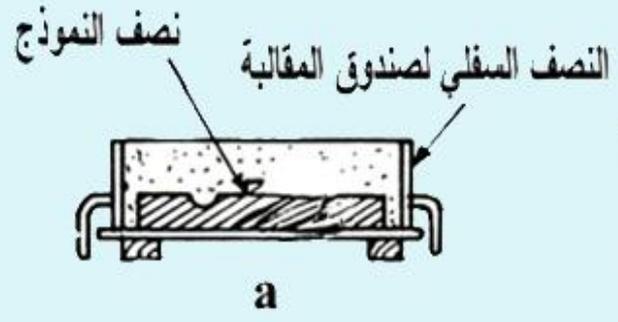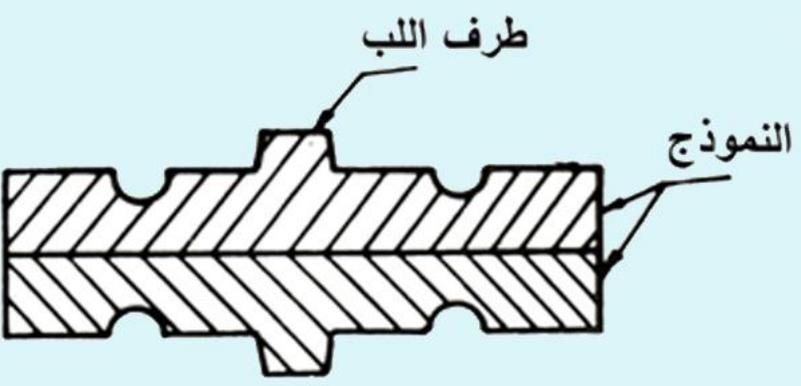

7-الباب (القلوب)

وهي عبارة عن اجسام يتم عملها من الرمل لغرض استخدامها بشكل فراغات والتجاويف داخل المسبوكات يجب ان تكون مقاومة الباب كبيرة حتى تتحمل مسكها وتناولها ووضعها داخل القالب ، وتقاوم سريان وضغط المعدن المنصهر .

تقسم الباب حسب نوعية الرمل المستخدم الى لباب الرمل الاخضر ذو المقاومة المنخفضة نسبيا ، ولباب الرمل الجاف ذو المقاومة العالية. وكذلك تقسم اعتمادا على وضعها داخل القالب الى افقية ورأسية وناثئة وتصنع الباب داخل صناديق خاصة تسمى صناديق اللباب وهذه الصناديق مصنوعة من الخشب والمعدن ويحفر فيها شكل اللباب المطلوب ، يتكون الصندوق من جزء واحد او اكثر بحيث يمكن اخراج اللباب منه بعد تحضيرها ، وكما يبينها الشكل التالي :

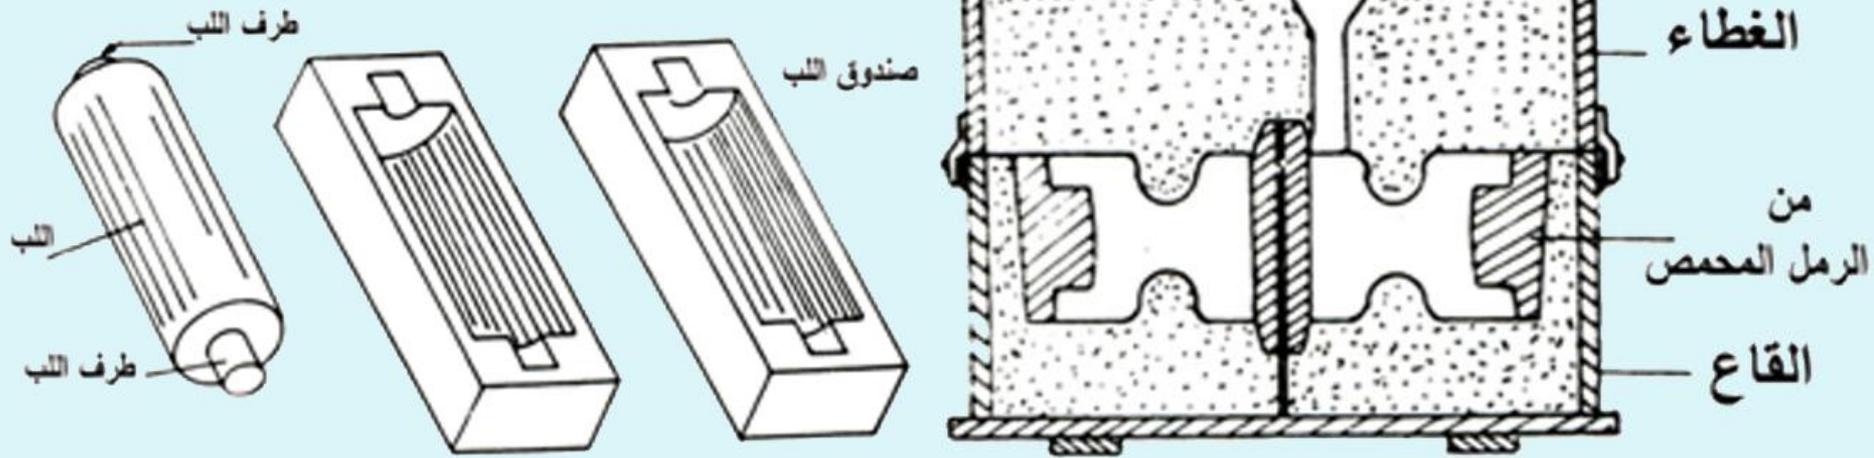

### أ- رمل اللب

يستخدم لصنع اللب خليط من الرمل والمواد الرابطة المناسبة وقليل من الماء حتى يمكن مقابلتها بسهولة . ان المواد الرابطة المستعملة تعطي متانة عالية وعادة تكون من زيت الكتان والحبوب والراتنجات واللدائن المتصلدة بالحرارة Thermosetting Plastic .

## ب- تجفيف اللباب

يتم تجفيف اللباب للأسباب الآتية:-

- 1- للتخلص من الرطوبة التي يتسبب عنها حدوث الفجوات الهوائية ( البخبة) بمعدن المسبوكة .
- 2- تماسك اجزاء اللب مما يساعدها على تحمل ضغط المعدن المنصهر عند الصب .
- 3- احتراق بعض المواد الداخلة في تركيب الرمل فتزداد مسامات الرمل .

يتم تجفيف اللباب باستخدام اللهب المباشر او بوساطة الافران الثابتة ( الاعتيادية) او الافران المتنقلة - والتي هي عبارة عن سلة مصنوعة من الاسلاك يوضع داخلها الفحم المشتعل ليشع الحرارة الى سطح اللباب لتجفيفها. كذلك تستخدم الافران الخاصة بتجفيف اللباب الصغيرة والتي تحتوي على مجموعة من الرفوف الشبكية تساعد على حماية اللباب من الكسر اثناء التجفيف .

- تصهر المعادن لغرض صبها بفرغ القالب وأنتاج المسبوك وتعتمد طريقة الصهر الأمور التالية :-
- أ- درجة الحرارة اللازمة لصهر المعدن أو السبيكة .
  - ب- كلفة عملية الصهر ( أي كلفة تشغيل الفرن المستخدم ) .
  - ج- كمية المعدن المنصهر المطلوب لكل صبة .

وتستخدم في عمليات صهر المعادن الأفران المختلفة من حيث السعة وطريقة الحصول على الحرارة . ويمكن تقسيم أفران صهر المعادن الى أربع مجموعات رئيسية وذلك اعتماداً على درجة التماس بين كل من الشحنة والوقود ونواتج الاحتراق وهي كالتالي :-

أ- الأفران التي تكون فيها الشحنة بتماس تام مع الوقود ونواتج الاحتراق :

وهي تمتاز بكفاءة حرارية عالية جداً" وذلك بسبب انتقال الحرارة المباشر من الوقود الى المعدن المطلوب صهره ، كما أن الفاقد في الحرارة يكون قليل وذلك بسبب الاستفادة من حرارة نواتج الاحتراق . يمكن أستمرار هذه الأفران لفترات طويلة إلا أن المعدن المنصر الناتج قد يحتوي على الشوائب وذلك بسبب تماس الوقود ونواتج الاحتراق مع المعدن ومن أمثلتها فرن الدست .

ب- الأفران التي تكون فيها الشحنة معزولة عن الوقود لكنها بتماس مع نواتج الاحتراق :  
في هذه المجموعة من الأفران تكون الكفاءة الحرارية أقل من المجموعة الأولى وذلك بسبب  
الفقد الحراري الحاصل نتيجة لكبر سطح الفرن أو بسبب نواتج الاحتراق . يكون المنصهر  
الناتج في هذه المجموعة أكثر نقاءاً" كما ويمكن أستخدامها لصهر كميات كبيرة من المعدن  
ومن أمثلتها الفرن العاكس .

ج- الأفران التي تكون فيها الشحنة معزولة عن كل من الوقود ونواتج الاحتراق :

وهي الأفران التي تستخدم الفحم أو النفط أو الغاز وقوداً لها ، حيث يمكن الحصول من  
خلالها على معدن منصهر ذو نقاوة عالية ، إلا أن كفاءتها الحرارية واطئة وكمية المعدن  
المنصهر فيها قليل ومن أمثلتها فرن البوادر .

د- الأفران الكهربائية :


تمتاز هذه الأفران بإمكانية السيطرة على درجة الحرارة وكذلك نقاوة المعدن المنصهر وإمكانية  
صهر المعادن الرخيصة والسكراب إلا أن كلفة تشغيلها عالية ومن أمثلتها فرن القوس  
الكهربائي المباشر

امثلة على انواع الافران

كما ذكر سابقا بأن هناك عدة أفران متنوعة تستخدم لصهر المعادن ومنها :-



### أ- فرن الدست Cupola Furnace

وهو من الأفران التي لا يمكن الأستغناء عنها في المسابك وتستخدم لصهر حديد الزهر بالدرجة الأساس . وكما موضح بالشكل التالي فإنه عبارة عن أسطوانة رأسية من الصلب ( 13 ) ترتكز على أعمدة أرجل ( 7 ) ومبطنة بالطابوق الحراري ( 12 ) يوجد به عدة فتحات أهمها فتحة صب المعدن ( 3 ) وفتحة الخبث ( 5 ) وفتحات دخول الهواء ( 10 ) وفتحة الشحن ( 2 ) يحتوي الفرن على قاعدة ( 8 ) يمكن تحريكها وتكون ذات سطح مائل باتجاه فتحة صب المعدن وترتكز هذه القاعدة على مسند متحرك ( 6 ) وفي أعلى الفرن مدخنه ( 1 ) لخروج نواتج الأحتراق .

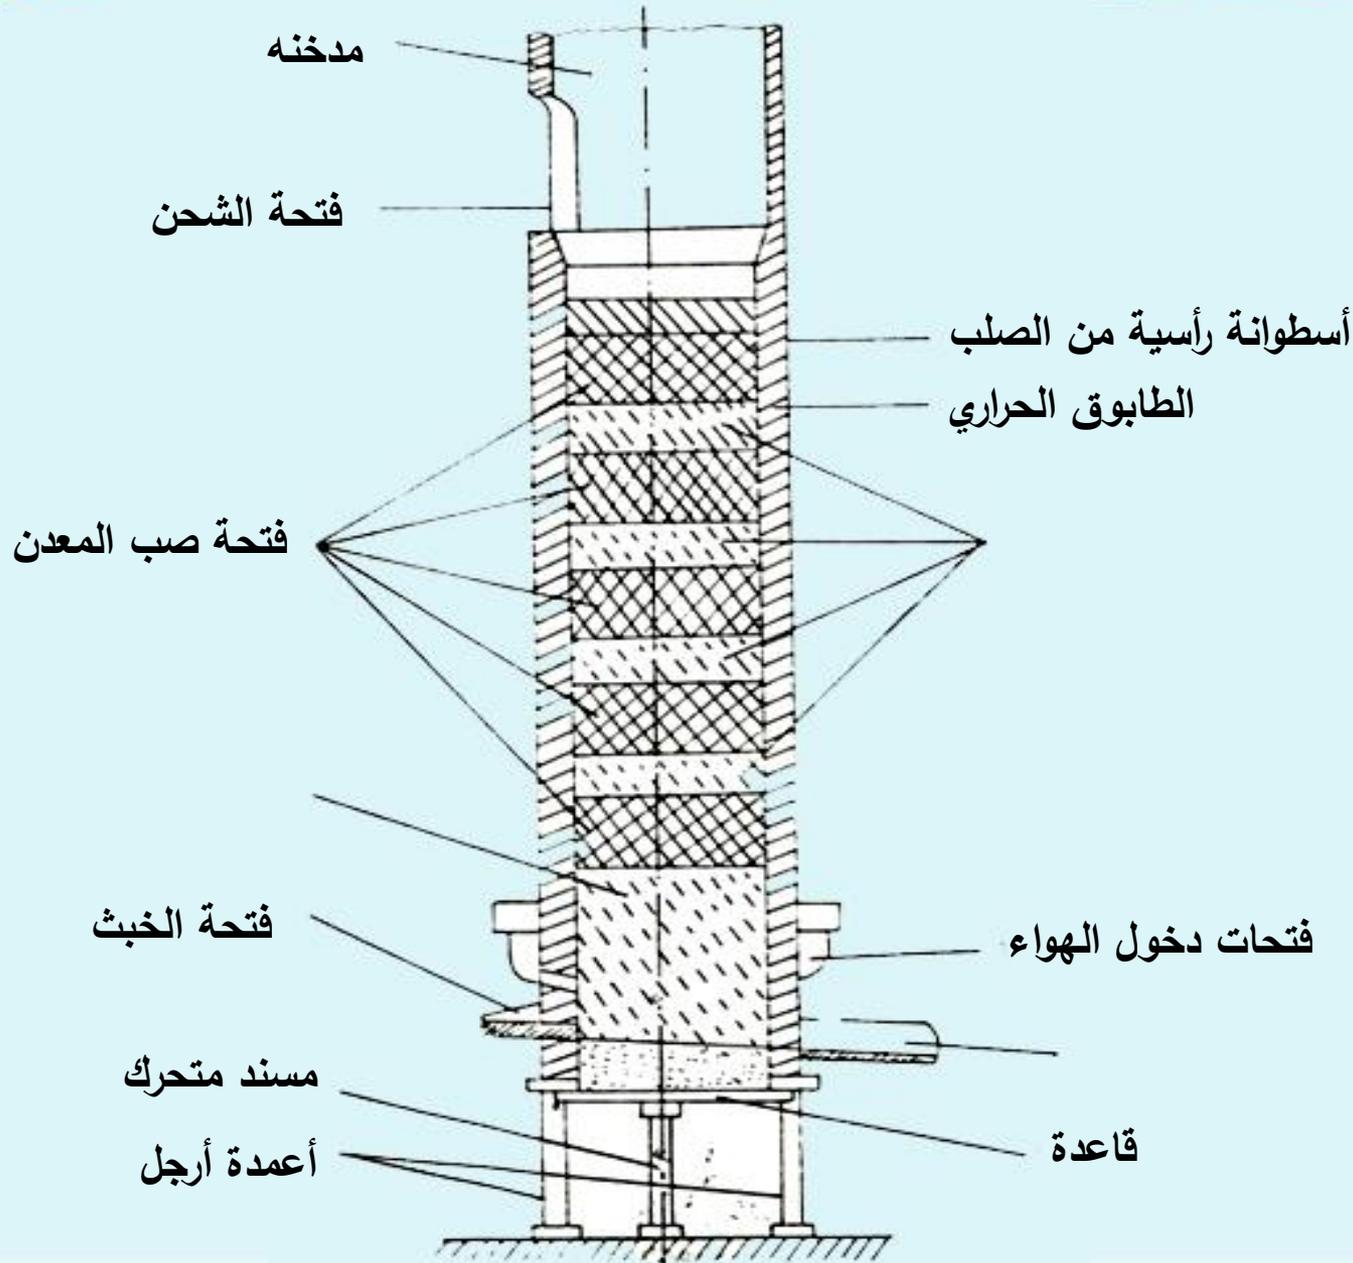

## ب- فرن البوداق Crucible Furnace

يستخدم هذا الفرن عادة لصهر المعادن الغير حديدية ، ويستخدم الغاز أو الزيت أو الفحم وقودا" . وقد تكون هذه الأفران ثابتة أو متحركة وغالبا ما تكون داخل حفرة تحت سطح الأرض وكما موضح بالشكل التالي . تستخدم البودقة في هذا الفرن والتي هي عبارة عن وعاء يستخدم للصهر ذي أحجام مختلفة حسب سعة الفرن ، وتصنع البودقة من الكرافيت ، وعادة تستخدم ملاقط خاصة لرفع البودقة بعد صهر المعدن لغرض إجراء عملية الصب . يغذى الفرن بالغاز أو النفط ( مذى ) بواسطة أستخدام منفاخ هواء حيث يدخل الوقود بتماس مع البودقة حيث يشتعل ويتصاعد الى الأعلى حولها . يستخدم مشعل واحد أو أكثر مع الفرن ويتوقف ذلك على مقاس الفرن ودرجة الحرارة المطلوبة للصهر . في هذه الأفران يتم شحن الفرن قبل البدء بعملية الصهر .

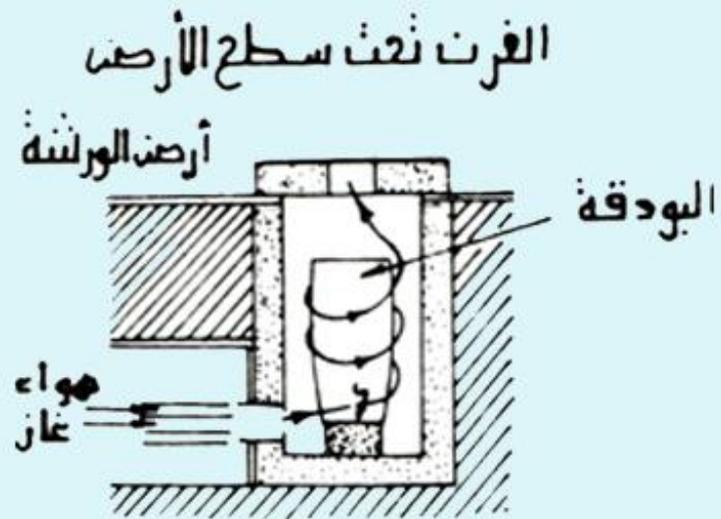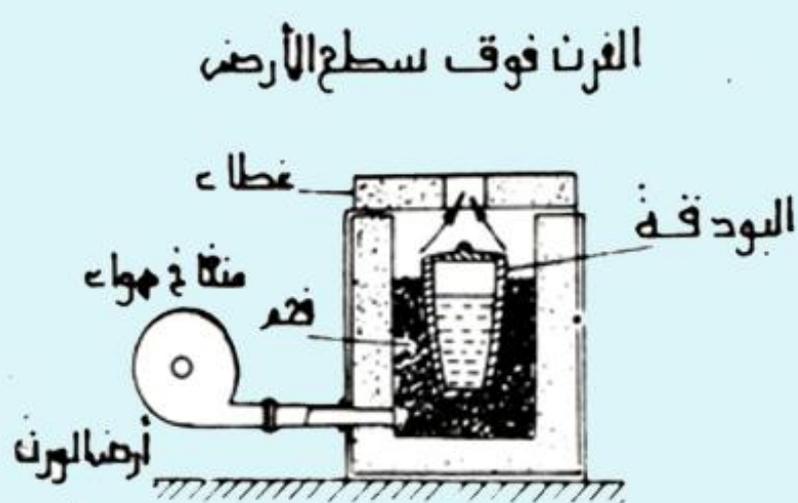


## عيوب فرن البواديق: -

- أ- في حالة سبك كميات كبيرة من المعدن، فإن الامر يتطلب تعدد الشحنات ،ومرات التشغيل ،وذلك لتعذر سبك الكمية المطلوبة في بودقة واحدة .
- ب-الكفاءة الحرارية للفرن ليست عالية بسبب تسخين غير مباشر للمعدن ،وفقد الحرارة وتشبعها وتعذر استخدامها كلها لصهر المعدن ،لذلك فإن الوقت وكمية الوقود اللازمة للصهر تكون اكبر .
- ج-ارتفاع ثمن البواديق واستهلاكها عند الاستخدام يزيد من كلفة عملية الصهر .
- د-عدم امكانية التحكم لتحديد درجة الحرارة وسرعة الصهر بهذه الافران .

## ج- الفرن العاكس Reverberatory Furnace

يستخدم هذا الفرن لصهر المعادن الحديدية والغير حديدية ، كما أنه يستخدم لصهر كميات كبيرة من المعدن . يستخدم الفحم أو الغاز أو النفط كوقود لهذا الفرن ، حيث يتم صهر المعدن عن طريق حرق الوقود المستخدم وأمرار الغازات الساخنة ( الناتجة من الأحتراق ) على المعدن المراد صهره ، ونتيجة لمرور هذه الغازات الساخنة بتماس مع الشحنة ( المعدن ) فإن درجة حرارة المعدن تأخذ بالأرتفاع حتى ينصهر ، ويصاعد على ذلك سطح الفرن العلوي الذي يقوم بعكس الشعلة باتجاه المعدن . تلحق بالفرن العاكس أنظمة خاصة تستخدم المبادلات الحرارية لغرض الأستفادة من حرارة الغازات الخارجة لغرض أمرار الهواء المستخدم في الأشتعال على هذه المبادلات ورفع درجة حرارته وذلك لزيادة الكفاءة الحرارية . والشكل التالي يوضح أجزاء الفرن .

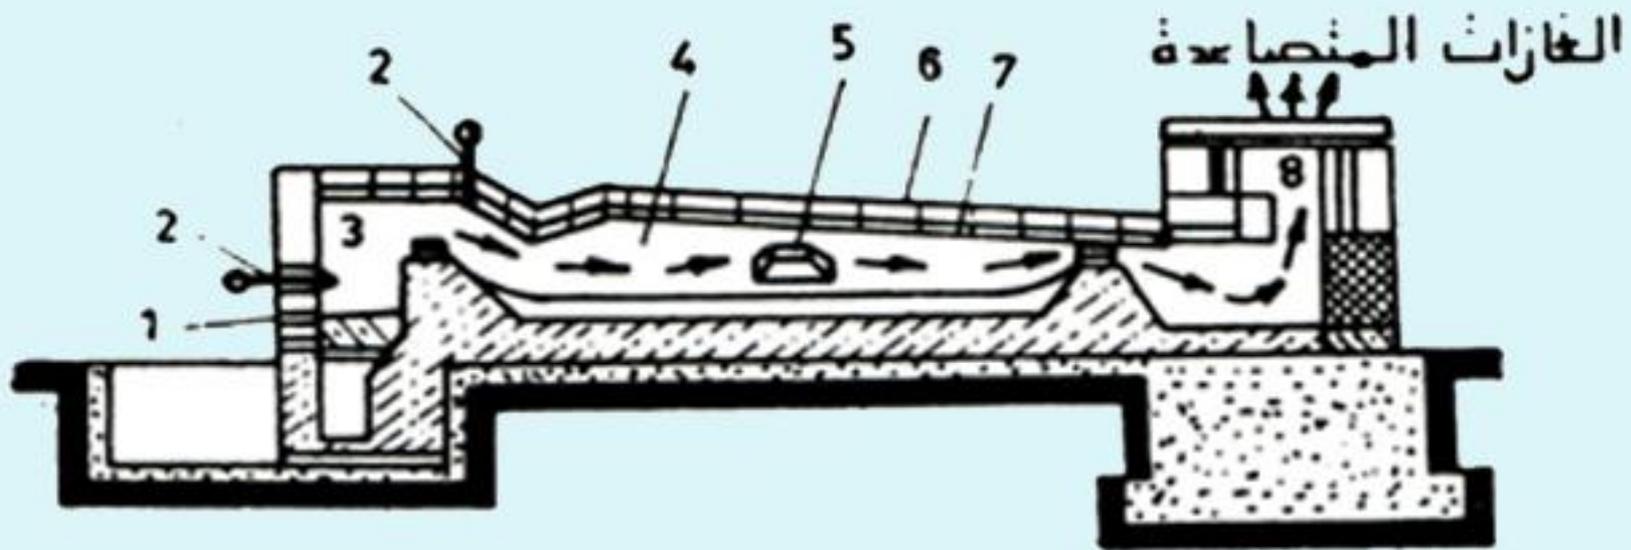

- 1 - منفذ ضخ الهواء.
- 2 - مشاعل.
- 3 - غرفة الاحتراق.
- 4 - منطقة الصهر.

- 5 - فتحة الشحن.
- 6 - جدار الفرن.
- 7 - بطانة الفرن.
- 8 - المدخنة.


## د- فرن القوس الكهربائي المباشر :

يوضح الشكل التالي شكل هذا الفرن وأجزائه ، حيث يتكون جسم الفرن من غلاف اسطواناني من الصلب الثقيل بقاع كروي او مسطح ، ويكون سطح الفرن على شكل قبة، يمكن رفعه عند الشحن ، وترفع الاقطاب الكبيرة المصنوعة من الكربون التي تمر خلال السقف اتوماتيكيا، وتخفض لتحدد طول القوس الذي يكون بينه وبين الشحنة مباشرة والاقطاب الكربونية يكون عددها ثلاثة او اربعة ، مربوطة على التوالي، يمر التيار الكهربائي من خلالها الى الشحنة عبر فراغ القوس ، وترفع هذه الاقطاب عند التحضير للصر حيث توضع الشحنة المنقولة بوساطة حامل خاص في الفرن بعد رفع سقفه ، ثم يعاد وضع السقف في مكانه وتخفض الاقطاب ويمرر التيار.

تصهر الاقطاب المعدن في طريقها حتى القاع تقريبا ، حيث يبدأ المعدن المنصهر بالتجمع ، يمكن امالة هذا الفرن في كلا الاتجاهين لغرض صب المعدن المنصهر.

ان كفاءة الفرن الحرارية عالية جدا ، وتتوفر الحرارة بسرعة وبالحد المطلوب ، حيث يمكن التحكم بدرجة الحرارة المطلوبة بدرجة عالية الدقة، وتعد هذه الظروف مثالية للتحكم الدقيق في تركيب المعدن .


يستخدم هذا الفرن للصر ، ولتنقية المعدن ، او للصر والتنقية، او لمجرد الاحتفاظ بالمعدن عند درجة ثابتة لتناسب الصب .

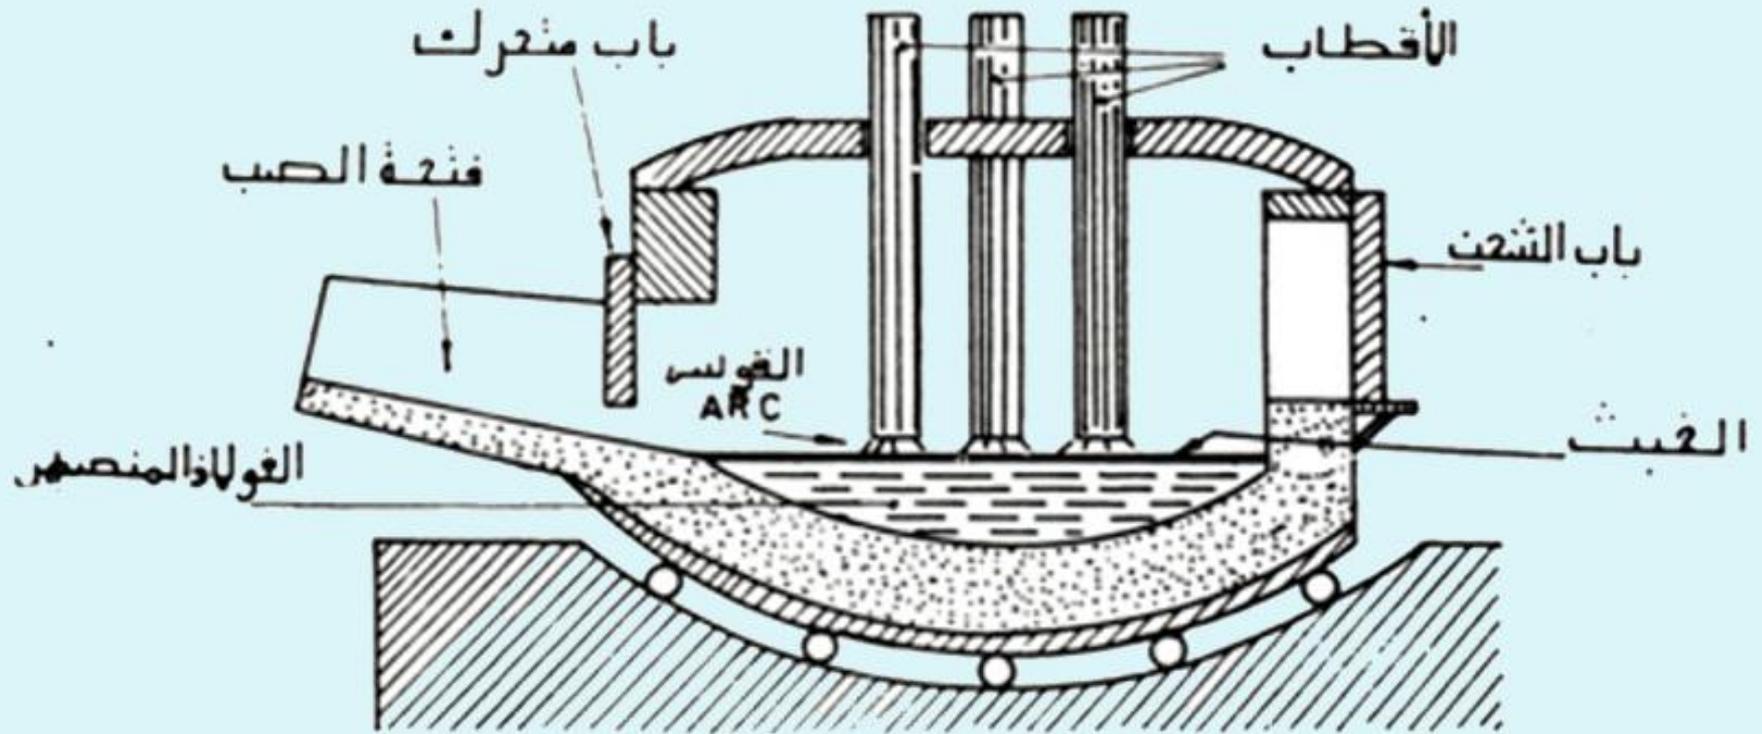


وهي عملية دخول المعدن المنصهر الى القالب وتجمده وهي أحد العوامل التي تعتمد عليها جودة المسبوك . وتتم بثلاث مراحل هي كالآتي : -

صب المعدن

وهي عملية نقل المعدن من الفرن بعد صهره لغاية صبه بالقالب . ان عملية صب المعدن تأخذ بالاعتبار خواص المعدن السائل والاحتفاظ به عند درجات حرارة معينة . ويتم اعادة نقل المعدن المنصهر من الافران بوساطة بواقق الصب وهي عبارة عن وعاء مصنوع من الفولاذ ومبطنة بالطابوق الحراري لمقاومة حرارة المعدن المنصهر . ان بواقق الصب ذات احجام مختلفة ، فمنها الكبيرة الحجم ذات السعات الكبيرة والتي يتم نقلها داخل المسبك بوساطة روافع كما في الشكل التالي .

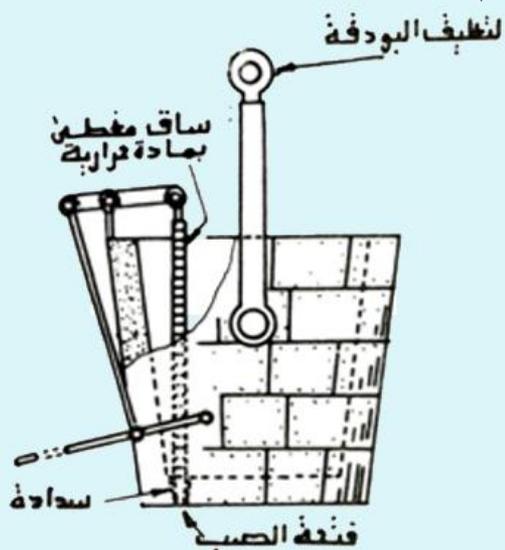

وفي هذه البنادق تكون فتحة صب المعدن في اسفلها ، ويتم فتحها وغلقها بواسطة سدادة مناسبة لها ساق مغطى بمادة مقاومة للحرارة يمر خلال المعدن ويسيطر عليه بواسطة عتلات خاصة وتوجد بنادق ذات احجام متوسطة تحمل بواسطة شخصين او ذات احجام صغيرة يستخدمها شخص واحد . والشكل التالي يوضح نماذج لهذه البنادق .

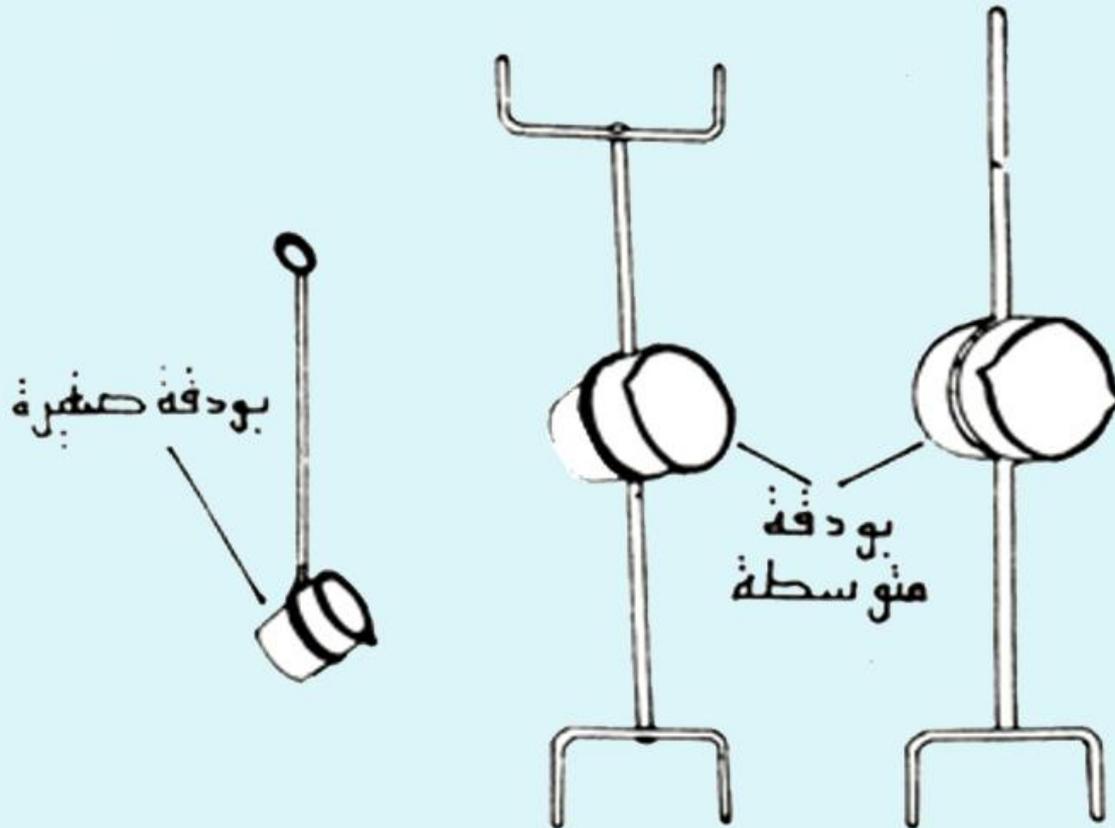

## خواص عملية الصب :-


- 1- يتم صب المعدن المنصهر من البوادر الى حوض الصب بالقالب بكمية مناسبة تمنع الانسياب المضطرب للمعدن من جهة ، وتكفي لملء القالب والمغذى من جهة اخرى .
- 2- عدم صب المعدن ببطء وبقطرات قليلة داخل القالب يجعلها تبرد بسرعة وتتصلب ولا تندمج مع باقي المعدن المنصهر ، وتبقى على شكل فصوص .
- 3- الصب السريع سيؤدي الى نحر جدران القالب الرملي .
- 4- الصب بتيار مستمر من المعدن ، حيث تتكون طبقة من الاكاسيد على سطح الجزء المصبوب من المعدن في القالب ، وعند صب المعدن اضافي بعد ذلك يتكون بينهما سطح التحام .
- 5- صب المعدن بدرجة الحرارة القليلة تؤدي الى تجمد المعدن قبل امتلاء القالب تماما ، ويسبب نقصا في معدن المسبوك، وقد يتكون جدار من المعدن في داخل البودقة فتصبح غير صالحة للاستعمال الابعد ازالته .
- 6- اذا كانت درجة الحرارة عالية جدا فان ذلك يؤدي الى تخلل المعدن للرمل وصهره ، وكذلك امتصاص كمية كبيرة من الغازات ويجعل المعدن مكونا من حبيبات كبيرة الحجم .

يعد الاختيار الصحيح لموقع مجرى المعدن من الامور المهمة في عملية التغذية وهي عملية امتلاء القالب بالمعدن دون حدوث الانسياب المضطرب له، ومنع دخول الخبث وحببيبات الرمل السائبة الى تجويف القالب. موضع المصب ( مجرى المعدن ) .

1- يوضع المصب على السطح الفاصل بين نصفي القالب لسهولة عمله اليدوي .


2- ويوضع في الجزء العلوي ليساعد بتغذية المعدن أثناء التجمد المعدن .

3- او يوضع في النصف السفلي من القالب لكي يتجمع فيه الرمل السائب وعدم دخولها تجويف القالب . اما المغذي ( المزودة ) فهو يمتلىء بالمعدن المنصهر عند الصب ثم يغذي تجويف القالب بالمعدن عند الانكماش كما هو موضح بالشكل التالي .

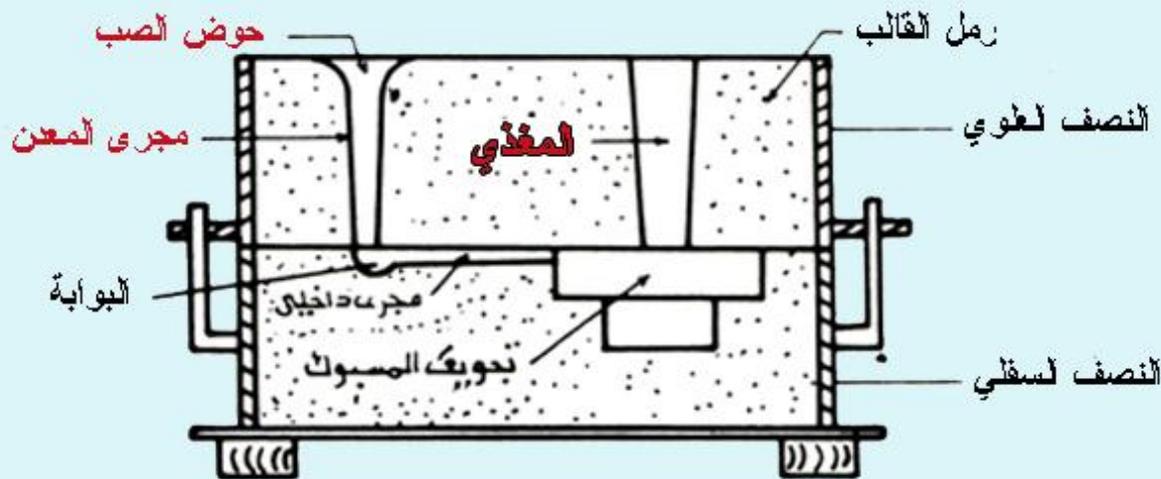


يوضع في بعض الاحيان تحت المصب لب التناثر ( الارتظام ) وهو عبارة عن لب من الرمل الجاف المكان الذي يحدث فيه نحر برمل القالب الاعتيادي ، وذلك للتقليل قدر الامكان من حدوث وتسرب الرمل الى تجويف القالب.

كما يتم عمل تجويف ( على شكل انتفاخ ) بمجرى المعدن وقبل وصوله الى تجويف القالب يسمى مهديء السرعة ويعمل كذلك على عزل بعض الشوائب والخبث وحببات الرمل السائبة ومنعها من دخول التجويف القالب . وكما هو موضح بالشكل التالي .

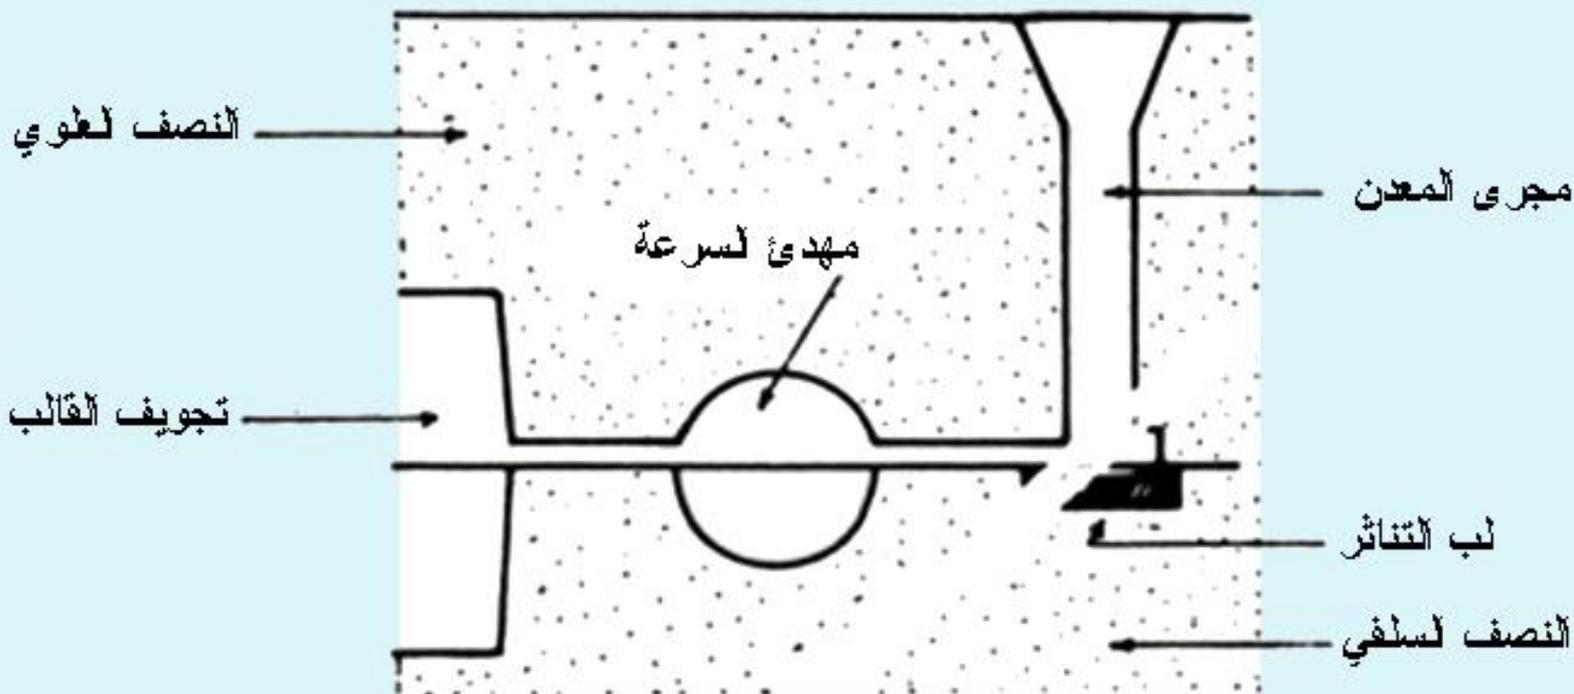


يتقلص المعدن عند تجمده ، وينشأ بسبب هذا التقلص ، واعتمادا على تصميم القالب فجوات تقلص او مسامية تقلص داخل المسبوك كما هو موضح بالشكل، وهذا يحدث بسبب كون تجمد المعدن يبدأ من السطح المسبوك الى داخله . تتم معالجة هذا العيب بعمل المزودات المتصلة بتجويف المسبوك التي ينتهي عندها التصلب فتصبح فجوات التقلص فيها وليس في المسبوك نفسه ، وكذلك تجنب التوسع المفاجيء بمقاطع المسبوك ليكون التوسع تدريجيا لغرض التحكم باتجاه تجمد المعدن بحيث يبدأ من المركز النقطة ج في ويتجه نحو الداخل بالاضافة الى التجمد الذي يحدث من سطح التجويف المماس للرمال نحو الداخل.

كما تستخدم المصقعات لتعيين المكان الذي يبدأ عنده التجمد وتكون في نفس المعدن المنصهر كما في الشكل التالي.

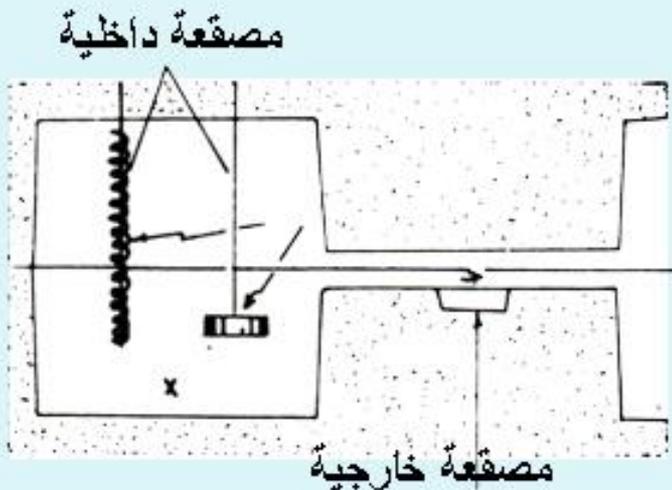

ب- استخدام المصقعات

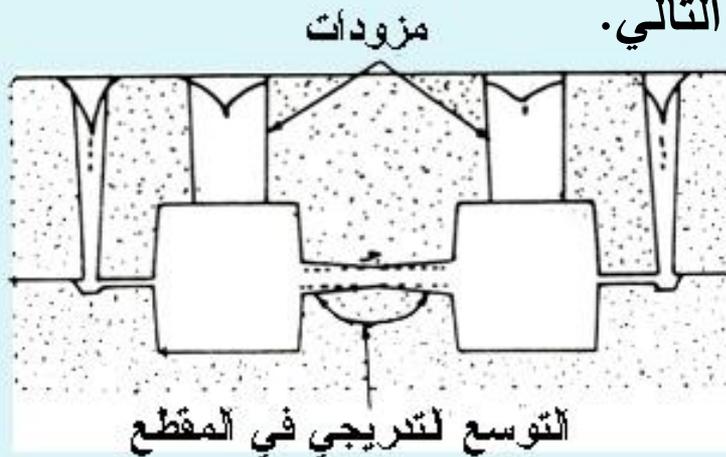

أ- استخدام مزودات المعدن

بعد اتمام عملية صب المعدن المنصهر بالقالب الرملي ، وتجمد المسبوكات تماما يتم اخراجها من القوالب بتكسير قالب الرمل، حيث يتم ذلك يدويا او باستخدام مكائن هزارة تقوم بتكسير قالب الرمل ونقل الرمل الى مواقع الاستخدام من جديد . بعد استخراج المسبوكات يباشر بتنظيفها ، وعملية تنظيف المسبوكات تتضمن الامور الاتية :-


أ- تكسير واخراج رمل اللباب (القلوب ) في حالة استخدامه .

ب- ازالة مصبات المعدن والمغذيات وجميع الزوائد المعدنية المتصلة بالمسبوك .

ويتم ذلك باستخدام مطرقة مناسبة الوزن ، او استعمال المناشير او الاجنات اليدوية او التي تعمل بالهواء او بالكهرباء كذلك قد يستعمل الغاز بقطع هذه الزوائد لازالتها من مسبوكات الصلب او المعادن الحديدية .


ج- تنظيف الاسطح من الرمال المحترقة والملصقة بها اثناء عمليات صب المعدن، ويتم ذلك بطرق مختلفة منها


- 1- التنظيف باستخدام بعض العدد اليدوية المناسبة لهذا الغرض، كالفرش السلكية.
- 2- استخدام براميل التقليل والتي هي عبارة عن براميل اسطوانية الشكل مصنوعة من الصلب تدور بشكل افقي حول محورها ، كما في الشكل التالي . توضع المسبوكات المراد تنظيفها في داخل البراميل ويضاف اليها مسبوكات صغيرة غير هشة ، وقطع صغيرة من الحديد تساعد على التنظيف والتلميع وتدور هذه البراميل بمعدل ( 25 - 50 ) دورة في الدقيقة ولمدة معينة حسب نوع المسبوكات المراد تنظيفها ، ويتم في بعض انواعها قذف المسبوكات بكرات معدنية صغيرة الحجم بقطر ( 1 ملم ) تقريبا، اثناء التقليل وبسرعة عالية تساعد على تنظيف المسبوكات.

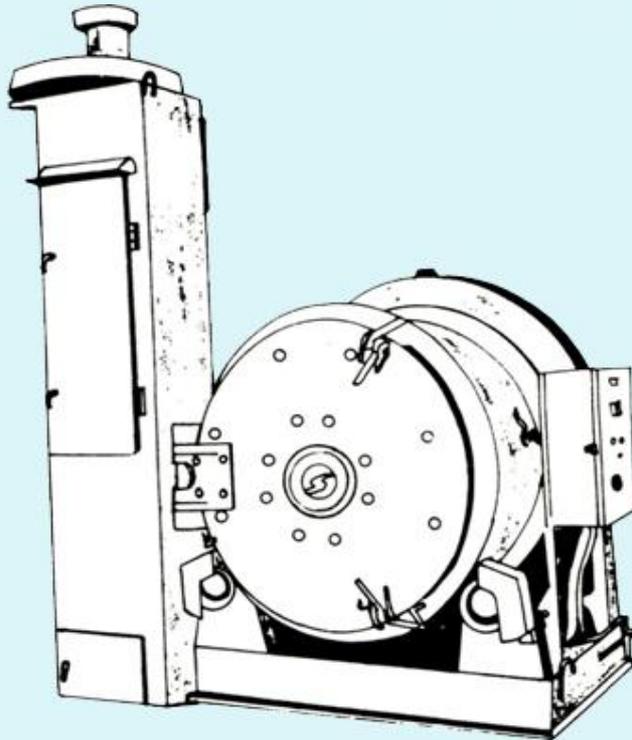

3- الرش بالرمل وبالأجزاء المعدنية المجروشة: حيث يستخدم تيار هوائي ذو سرعة يحمل معه حبات الرمل والقطع المعدنية المجروشة لتقذف على المسبوكات المراد تنظيفها وذلك من خلال مسدسات رش خاصة كما في الشكل التالي. ويتم وضع المسبوكات على دواليب ومناضد خاصة تدور اثناء توجيه تيار الرمل عليها لغرض التمكن من تنظيف كل اجزاء المسبوك كما في الشكل التالي .

### مسدس رش الرمل

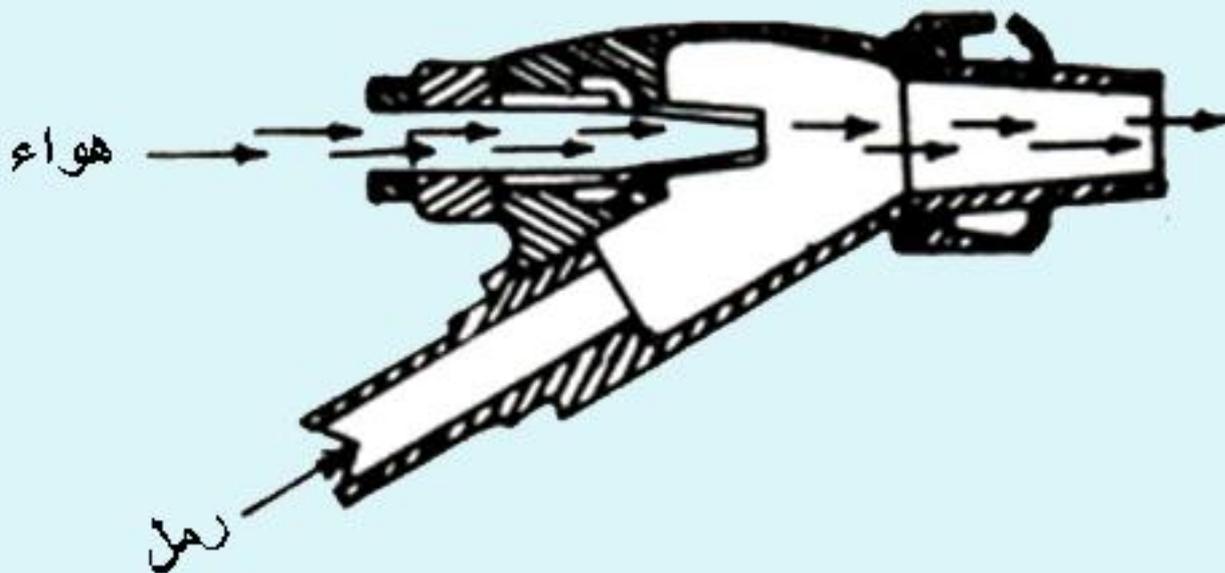

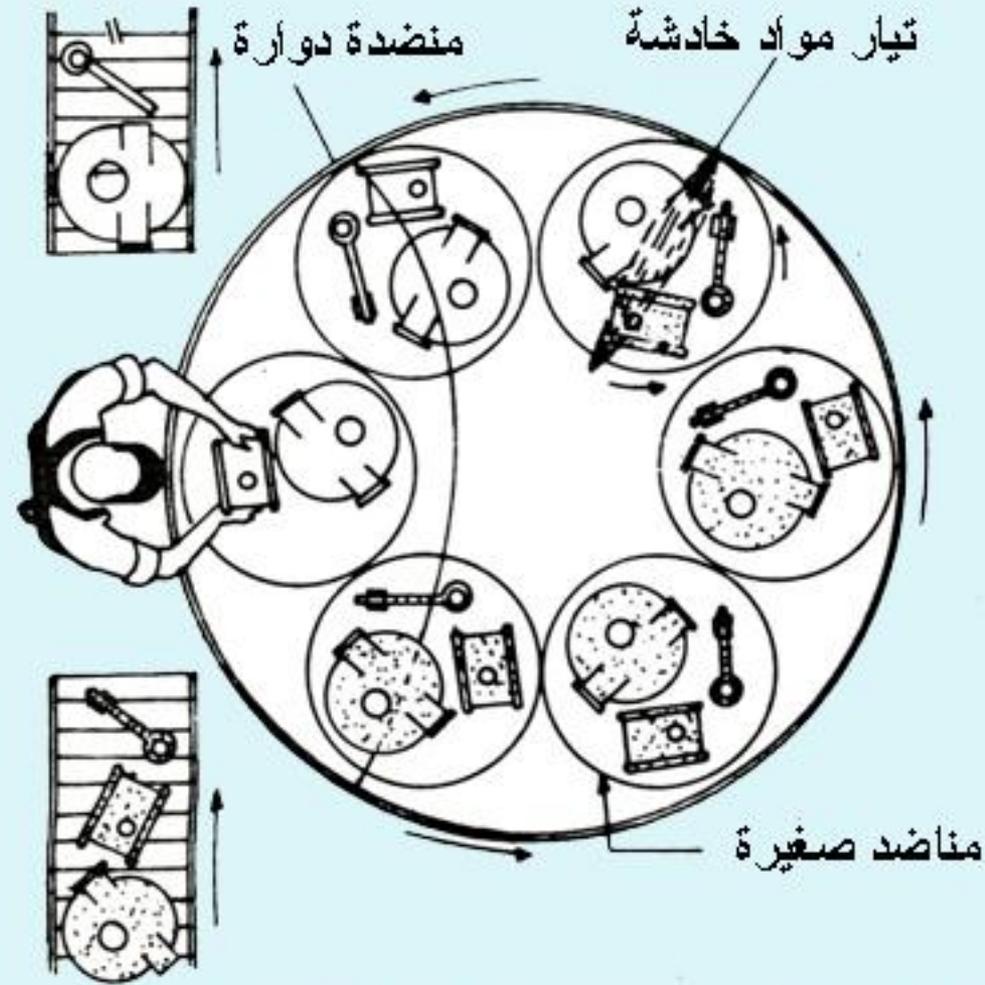

تنظيف المسبوكات بالرمل المرشوش



## الأسبوع الثاني عشر

12- عمليات التشغيل على المسبوكات

بعد اتمام عمليات تنظيف المسبوكات قد تجرى عمليات تشغيل لبعض الاجزاء بالمسبوكات ، كالتجليخ والتلميع والصقل والطلاء ، وذلك لاعطائها مظهرا مناسباً .  
وقد تجرى عمليات تشغيل اضافية لبعض الاسطح لغرض الحصول على دقة عالية بانتاجها ، كذلك قد تتم بعض عمليات المعالجات الحرارية للمسبوكات لاعطائها مواصفات ميكانيكية خاصة وحسب نوع استخدامها .

13- فحص المسبوكات

يتم فحص المسبوكات اثناء تنظيفها وبعده لتحديد المسبوكات الفاشلة (المحتوية على عيوب) منها ، وذلك اعتمادا على نوع الاستخدام الذي يحدد مواصفاتها المطلوبة .  
وقد تحدد بعض عيوب المسبوكات من مظهرها الخارجي بحيث يمكن تحديدها بالنظر ، الا ان بعضها يكون داخل المسبوك ويحتاج الى طرق اخرى ليتم كشفه .

وبشكل عام تقسم عمليات فحص المسبوكات الى نوعين رئيسن هما: -

### أ- الفحوص التدميرية ( الاتلافية )

حيث يتم فيها اخذ قطاعات من المسبوكات بمواقع مختلفة واجراء الفحوصات عليها لتحليل مادتها كيميائيا او لاجراء اختبارات على خواصها الميكانيكية .ويتوقف نجاح هذه الطريقة على اختيار المواقع الاكثر احتمالا لوجود العيوب فيها.

### ب- الفحوص غير التدميرية ( غير الاتلافية )

وفيها يتم فحص كل المسبوكات او عينات منها دون اتلافها ، وتتم بطرق عديدة منها : -

#### 1- الفحص البصري

وفيه يتم تحديد العيوب الظاهرة بالنظر ، كالشقوق والتمزقات والفجوات الغازية والانتفاخات وغيرها ، وهو ابسط الطرق ويكون كافيا في بعض المسبوكات.

#### 2- الفحص لمطابقة الأبعاد

ويتم فيه فحص دقة ابعاد المسبوكات والتأكد من كونها ضمن السماحات المحددة لانتاجها ، ويتم ذلك باستخدام ادوات القياس المختلفة المناسبة للقياس .

### 3- الفحص بالصوت والطرق

وهو فحص بسيط ، يتم بتعليق المسبوك بخطاف ويطرق بمطرقة، ومن خلال مقارنة الصوت الصادر من المسبوك مع الصوت الصادر من مسبوك سليم، يمكن معرفة وجود العيوب فيه ، وقد تستخدم سماعات خاصة لهذا الغرض.

### 4- الفحص بالذبذبات فوق الصوتية

يتم هذا الفحص باستخدام الموجات الصوتية ذات التردد العالي ، حيث تنقل من مصدرها خلال مقطع المسبوك وتنعكس ثانية الى المصدر بعد فترة مناسبة من الزمن .وفي حالة وجود عيوب بالمسبوك تنعكس هذه الموجات من سطح العيب وتعود ثانية بوقت اقصر وهذا يمكن تحديده باستخدام جهاز خاص بهذا الفحص .

### 5- الفحص بالضغط

يستخدم هذا الفحص لتحديد مواضع التسرب في المسبوك ، ومقاومة المسبوك للانفجار تحت تأثير الضغط . يستخدم الماء او الزيت المضغوط للحصول على ضغط اكبر من ضغط الاستخدام للمسبوك


## 6- الفحص بالمواد النافذة

يستخدم هذا الفحص لاكتشاف الشقوق الدقيقة بالاسطح والتي لا يمكن تحديدها بالعين المجردة .

حيث يوضع على السطح زيت نفاذ ويترك حتى ينفذ الزيت بالشقوق ( في حالة وجودها ) ، بعدها يزال الزيت ويدهن السطح بدهان او مسحوق ابيض اللون . وعندما ينز الزيت النفاذ للخارج يمتصه الدهان ، ويتغير لونه بحيث يصبح الشق بسطح المسبوك واضحا للعين .

## 7- الفحص بالدقائق المغناطيسية

يستخدم هذا الفحص للكشف عن العيوب التي تقع تحت السطح بقليل للمسبوكات الحديدية المغناطيسية، حيث يتم مغنطة المسبوك ونثر برادة الحديد على سطحه فتصطف الدقائق باتجاه خطوط المجال المغناطيسي وبشكل منتظم، اما في حالة وجود عيب بالمسبوك ( شقوق او فجوات ) فانه يعمل على تجمع برادة الحديد حول مكان العيب بتركيز اكثر ، وذلك بسبب كون العيب ( عدم الاستمرار بالمسبوك ) يجعل خطوط المجال المغناطيسي تاخذ مجالا ملتويا ، فيزداد تركيزها حول حدود العيب وكما هو موضح بالشكل التالي .

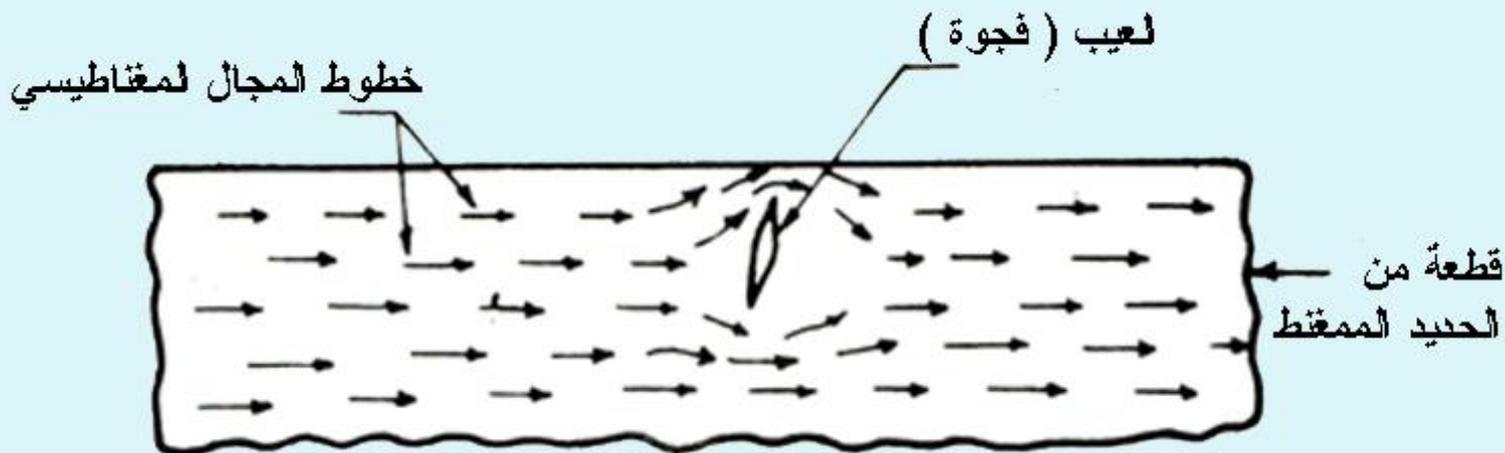

## 8- الفحص بالأشعة

تستخدم الأشعة ذات الموجات القصيرة جدا ( كأشعة اكس او اشعة كاما ) في فحص المسبوكات واكتشاف العيوب بداخلها . ان لهذه الاشعة امكانية اختراق المعادن والمرور عبر المسبوكات المطلوب فحصها وتسلم الاشعة المارة وتسجيلها على فيلم فوتوغرافي فيه تسجل كثافة الاشعة المارة حيث تظهر العيوب بشكل مناطق معتمة وكذلك تتحدد امكانها .

20- عيوب المسبوكات

تنشأ العيوب بالمسبوكات نتيجة اسباب عديدة تتعلق بطريقة صهر وصب المعادن وتصميم النموذج وطريقة المقالبه وكذلك ما يتعلق برمل السباكة واللباب ، خواصهما ونسب المكونات وغيرها من الامور. ونتيجة لهذه الاسباب فان نسبة معينة من المسبوكات المنتجة تكون ذات عيوب ، قد يمكن استخدام المسبوك مع وجودها ، او قد تؤدي الى رفض المسبوك .


ومن هذه العيوب الاتي : -

أ- الزوائد المعدنية :

تحدث بالمسبوكات عند سطح انفصال القالب، وعند دلائل القلوب، وذلك بسبب وجود خلوص بين نصفي القالب وهي عبارة عن معدن متجمد وملتصق بالمسبوك ولا يشكل جزء منه، ويمكن ازالته من المسبوك باستخدام المطرقة او عدد اخرى .

ب- أعوجاج المسبوكات :

يحدث هذا العيب نتيجة الفرق بسرعة التبريد بين جدران المسبوك غير المتساوية بالسلك، كما هو موضح بالشكل التالي ولتلافي هذا العيب يجب تحسين تصميم المسبوك .

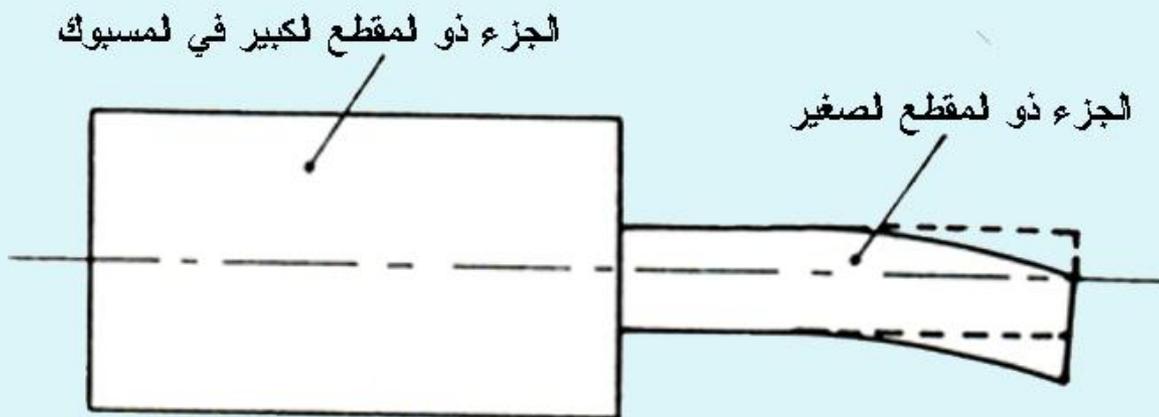

ج- الفجوات الغازية (البخبة) :

تحدث بسبب الغازات والابخرة المتكونة في القالب عند صب المعدن المنصهر ، حيث تبقى داخل المسبوك على شكل فجوات . ان قلة نفاذية رمال السباكة للغازات ورداءة انواع الرمل ، وسوء تهوية اللباب، وزيادة نسبة الرطوبة بالرمل ، وصب معدن لم يتخلص من الغازات التي فيه ، كلها اسباب تؤدي الى تكون الغازات والابخرة والى ظهور هذه الفجوات .

د- الفصوص :

وهي عبارة عن نقط المعدن غير الملتحمة تماما مع المسبوك ، وتظهر عندما يبدأ صب المعدن بشكل نقط تتجمد بسرعة قبل صب المعدن .

هـ- الأنغلاقات الباردة :

وهي على شكل انخفاض اخدودي ينتج بسبب عدم التداخل التام بين تيارات المعدن الداخلة من جهات مختلفة ، وذلك بسبب عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية ( انخفاض درجة حرارة الصلب عند الصب ) ، وكذلك الخطأ بتصميم المصببات ومجاري المعدن، كذلك يسبب انقطاع تيار المعدن عند الصب .

و- نقص المعدن بجزء من المسبوك :



ويحدث بسبب عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية او تجمع غازات تمنع ملء القالب بالمعدن ، او بسبب تسرب المعدن عند سطح الانفصال

ز- فصوص الخبث :

عبارة عن حبيبات الخبث والاكاسيد التي تترل مع المعدن المنصهر اثناء الصب وتصبح جزء من المسبوك .وقد تحدث بسبب تجمع حبيبات رمل السباكة اثناء عملية الصب ، ويمكن منع تكوينها بتنظيف المعدن من الخبث وتحسين نظام الصب .

ح- التمزق الساخن :

عبارة عن شقوق تتكون نتيجة لظهور الاجهادات اثناء تقلص المعدن بعد انتهاء عملية التجمد مباشرة ، حيث تختلف مقادير هذه الاجهادات في المقاطع المختلفة، وسبب ظهورها اخطاء بالتصميم وكما يتضح بالشكل التالي ، حيث يتجمد الاطار الخارجي والمساند العرضية قبل الجزء المركزي مما يؤدي الى ظهور الاجهادات ويحدث التمزق بالمواقع الموضحة بالشكل .

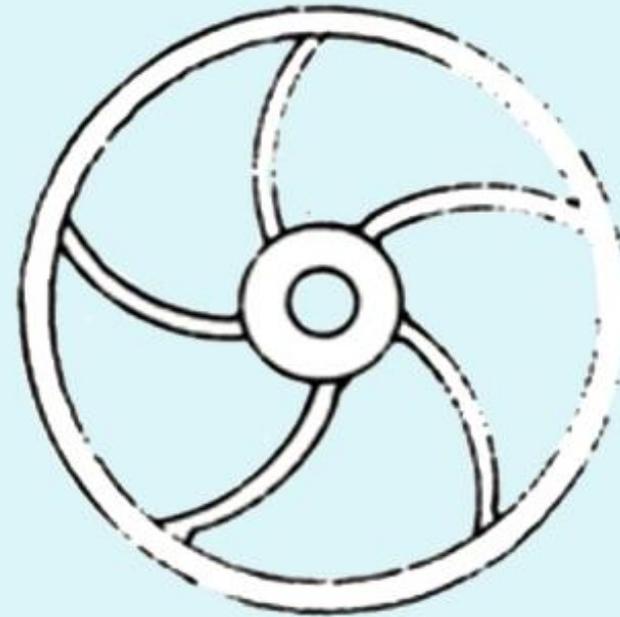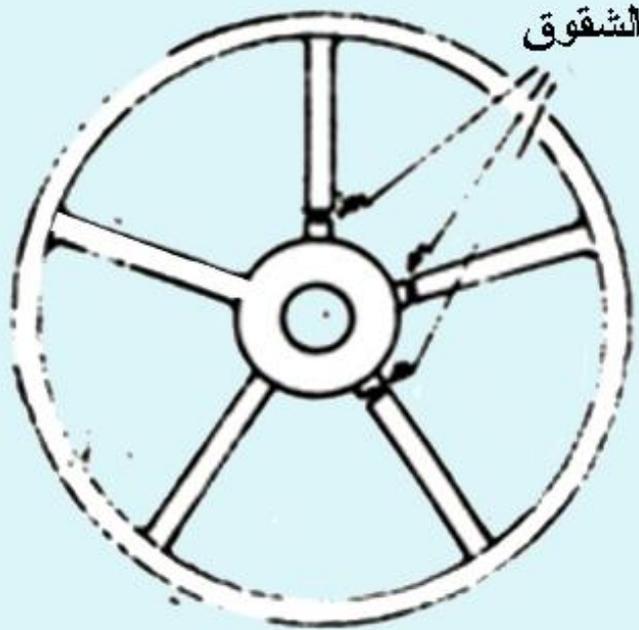


15- السباكة بالقوالب المعدنية

وهي طريقة السباكة التي فيها دفع المعدن المنصهر الى داخل فجوة القالب المعدني المتكون من جزأين او اكثر . تستخدم اللباب ( Cores ) الرملية او المعدنية لتشكل الفراغات في المسبوكات . تتميز هذه الطريقة بالحصول على اسطح للمسبوكات ذات نعومة ودقة عالية ، وتكون كلفة انتاج القوالب المعدنية عالية ، ولكن كلفة انتاج المسبوكات تكون قليلة في حالة انتاج عدد كبير . ويتم فيها دفع المعدن الى تجويف القالب اما بالتثاقل او بالضغط .

#### أ-السباكة بالتثاقل:

حيث يتم صب المعدن المنصهر ( بدون استخدام الضغط ) في تجويف القالب كما يتضح بالشكل التالي . وتسبك بهذه الطريقة سبائك الالمنيوم بكثرة بسبب سهولة سبكها وخفة وزنها وخواصها الملائمة . كذلك يسبك الحديد الزهر بالقوالب المعدنية بالتثاقل ، وتستخدم القوالب الرملية الجافة او المعدنية مع ترتيبه تمكن من اخراجها من المسبوك . ان سمك جدران المسبوكات الممكن انتاجها بهذه الطريقة محدد حيث لا يقل ( 2.5 ملم ) .

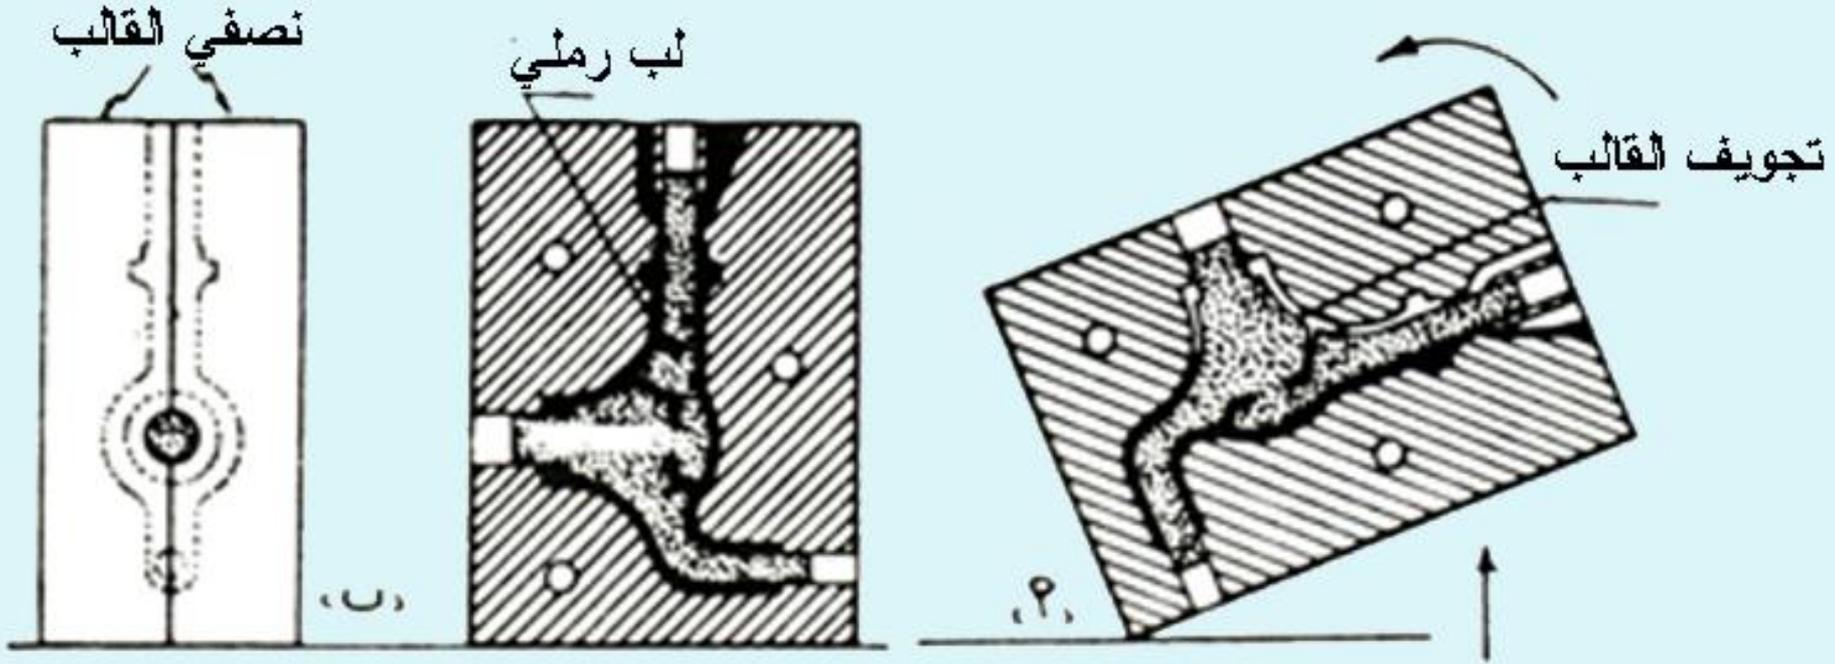

## ب-السباكة بالضغط ( الاسطمبات )

وفيها يدفع المعدن الى تجويف القالب باستخدام ضغط خارجي عليه، وتتميز بامكانية انتاج مسبوكات ذات سمك قليل وياقل اجهادات داخلية بالمعدن، وتكون الاسطح المنتجة ذات دقة وجودة عاليتين ، الا انها تستخدم لانتاج بعض المعادن غير الحديدية فقط، وللمسبوكات الصغيرة .





ماكينات السباكة بالضغط

تستخدم انواع مختلفة من الماكينات التي فيها نقل المعدن المنصهر، وحقته تحت ضغط مسلط بوساطة المكابس او الهواء ، ويبقى المعدن تحت الضغط حتى يتجمد ، واهم انواع الماكينات ما ياتي :-


#### أ- ماكينة السباكة ذات الغرفة الساخنة


وفيها تكون اسطوانة الضغط مغمورة في حوض المعدن المنصهر والذي يدخل اليها عبر فتحات تفتح عند صعود المكبس ليتم ملأها بالمعدن وعند نزول المكبس فانه يسלט ضغطا على المعدن المنصهر ويدفعه ليملأ تجاوير القالب، كما في الشكل التالي .  
يكون الضغط المسلط على المعدن بحدود 100 كغم/سم<sup>2</sup>، وهي تستخدم للسباك ذات درجات الانصهار المنخفضة كسباك الزنك (Zinc) والرصاص (Lead) والقصدير (Tin) .

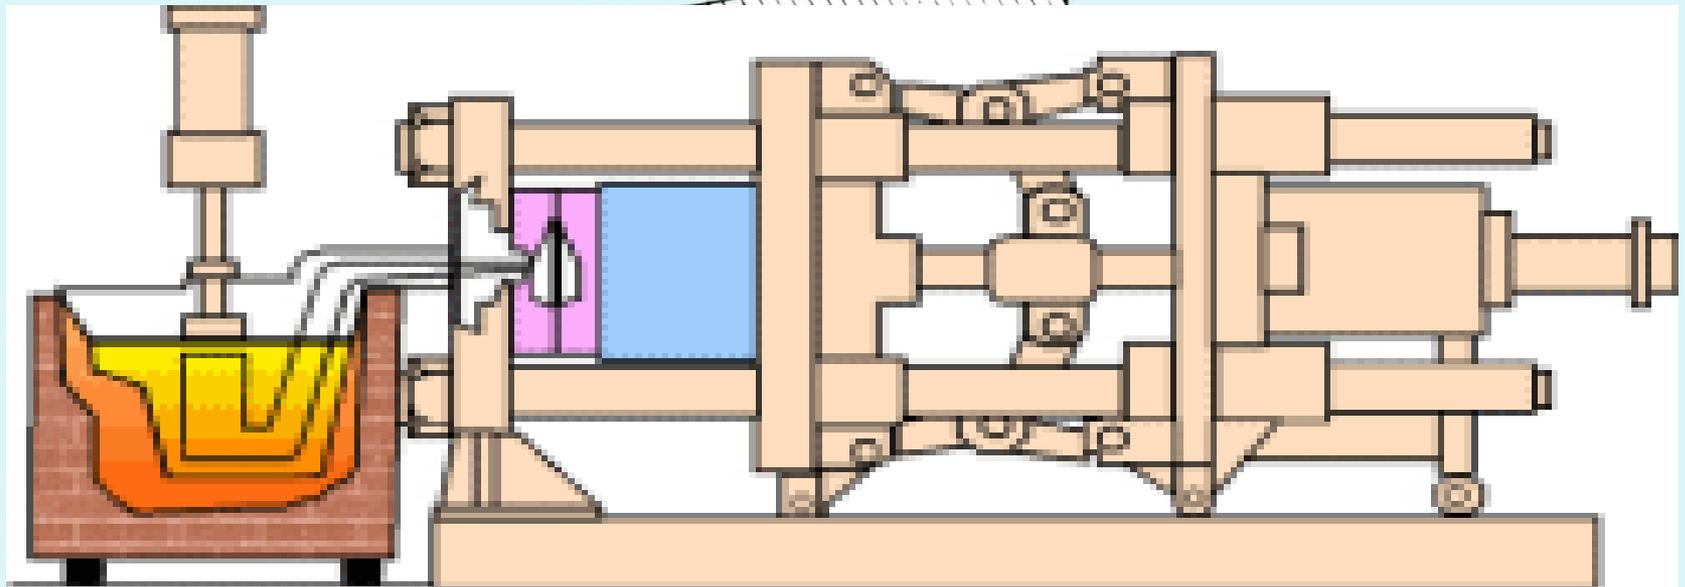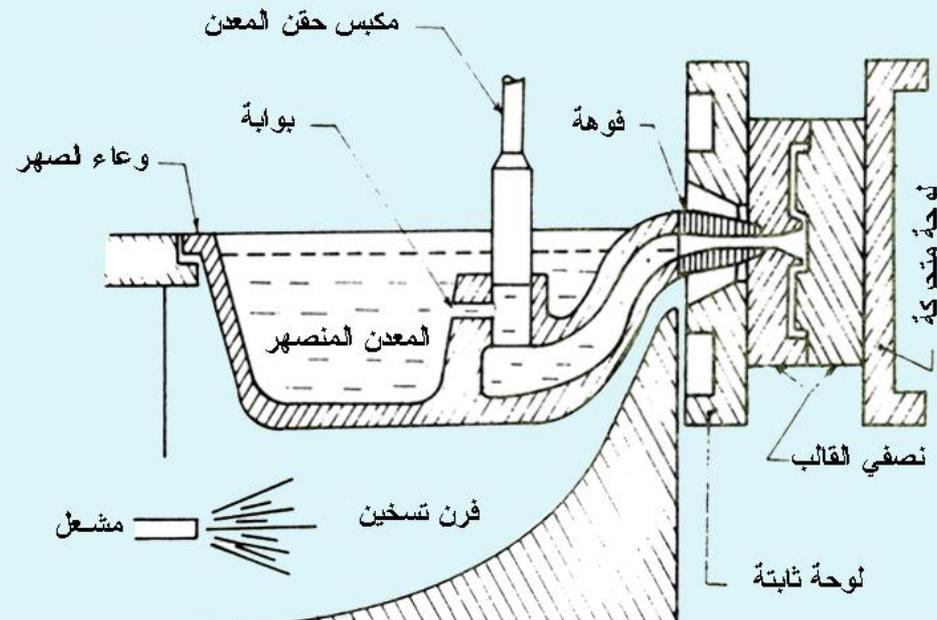

## ب- ماكينة السباكة ذات الغرفة الباردة


في هذا النوع من المكائن يتم نقل كمية محددة من المعدن من وعاء الصهر الى اسطوانة الضغط بغرفة خاصة وكما موضح بالشكل التالي . يتم تسليط ضغط عالي يصل الى (1000) كغم/سم<sup>2</sup> لكبس عجينة المعدن الى داخل القالب ، وتسبك بهذه الطريقة السبائك ذات درجات الانصهار المرتفعة نسبيا كسبائك الالمنيوم وسبائك النحاس .

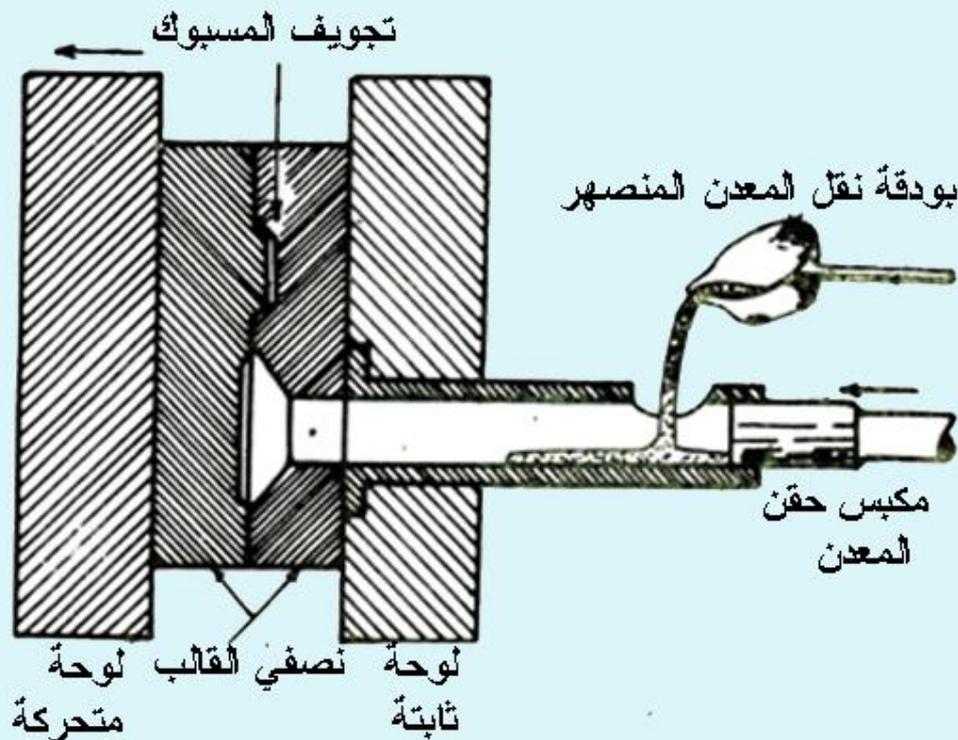

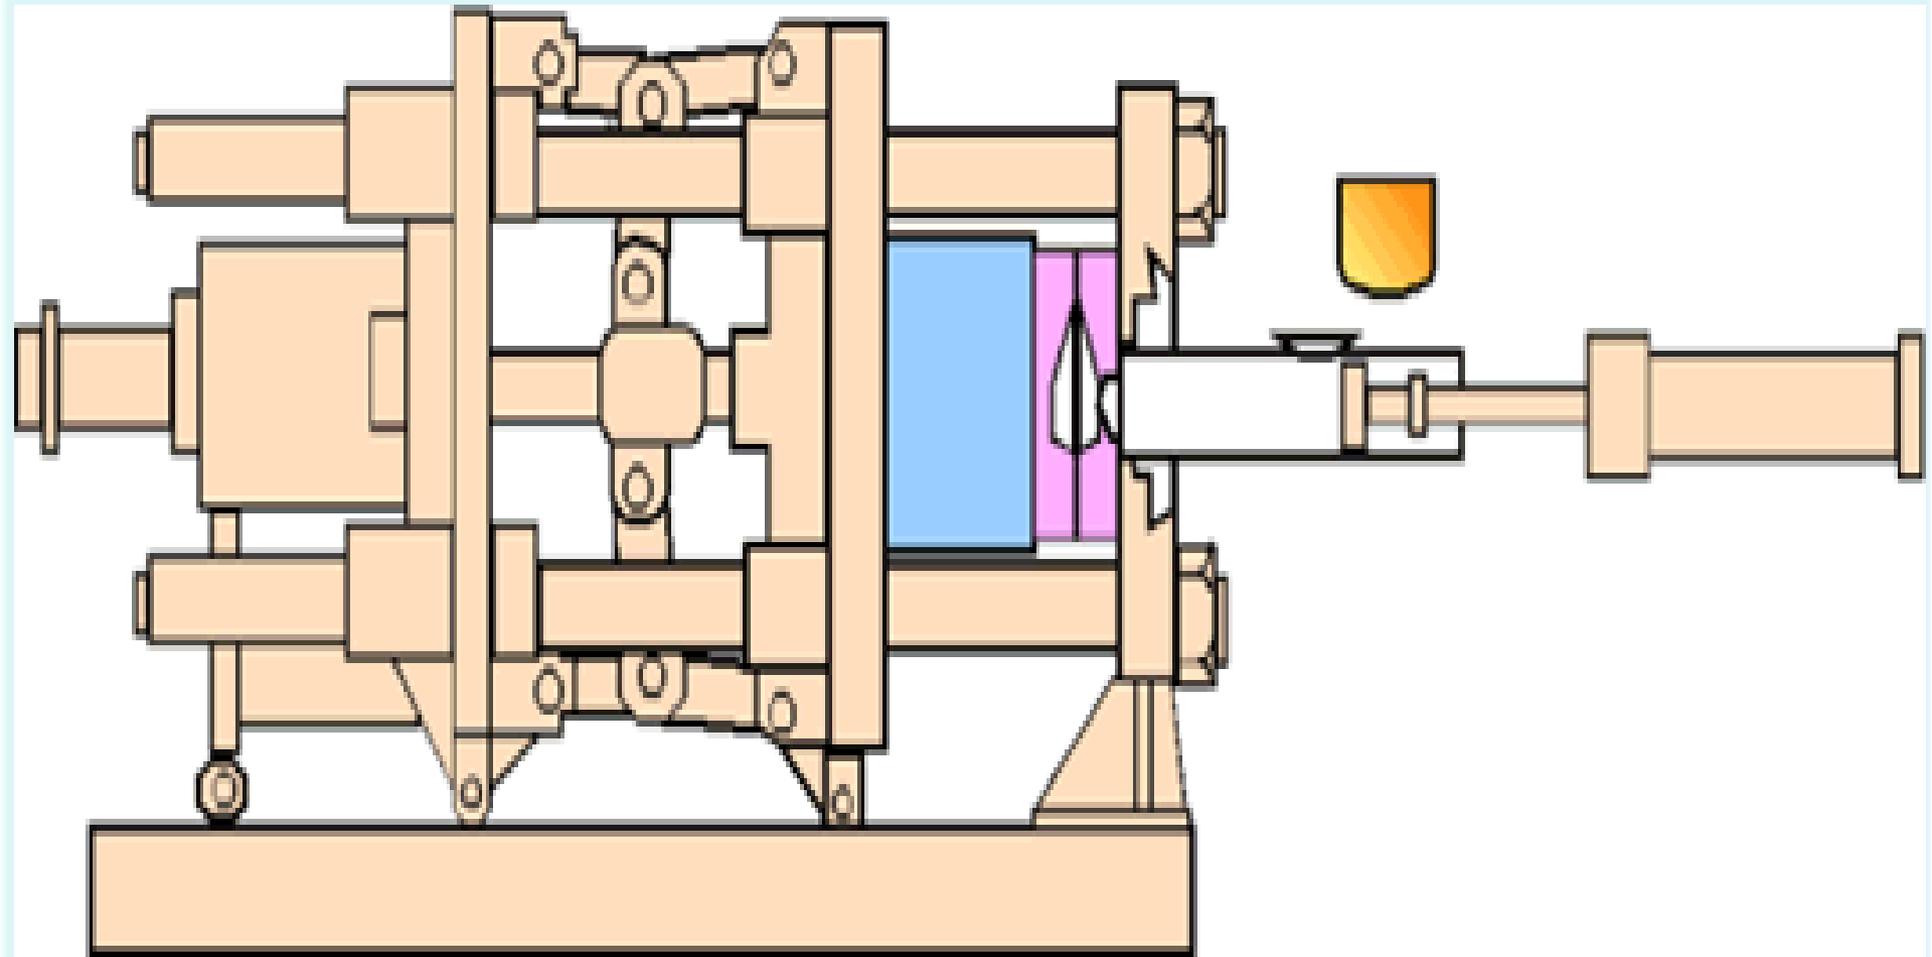


## ج- ماكينة عنق الاوزة

وفيها يتم غمر الغرفة الخاصة بنقل المعدن المنصهر ( عنق الاوزة ) داخل حوض المعدن المنصهر ، وعند امتلاءها ترفع الى اعلى لتثبت مع فوهة القالب ، ويتم دفع المعدن المنصهر بواسطة الهواء المضغوط الى داخل القالب وكما موضح بالشكل التالي .

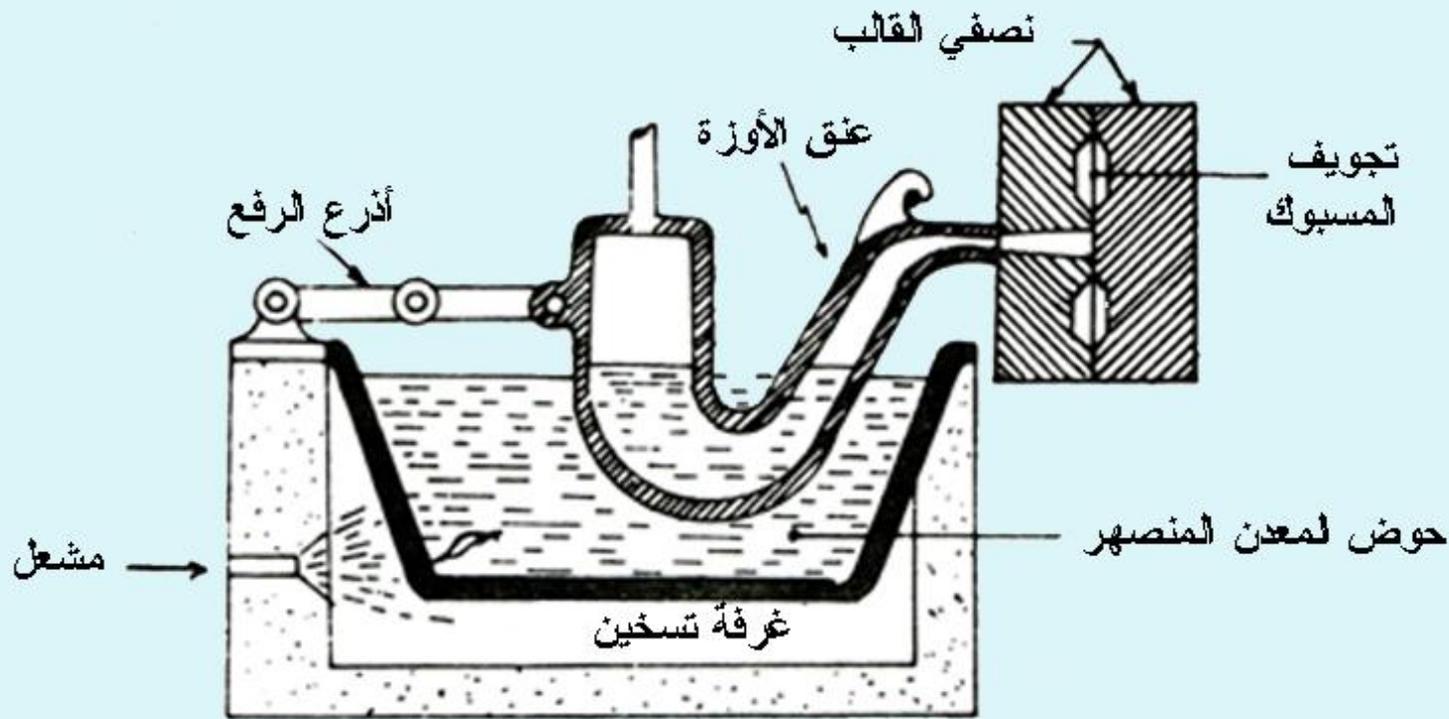

## د- ماكينة بولاك

وفيها يتم صب المعدن في اسطوانة الضغط (A) الموضحة بالشكل التالي فيتحرك المكبس (B, C) الى اسفل ليتم ملاء تجويف القالب بالمعدن المضغوط. بعدها يرتفع المكبس فيتم قص المعدن الزائد بواسطة المكبس (B) ، حيث يتم فصله عن المجرى المستدق ليقتذف خارجا بواسطة نوابض خاصة تستعمل هذه الماكينة في انتاج مسبوكات احجام كبيرة نسبيا .

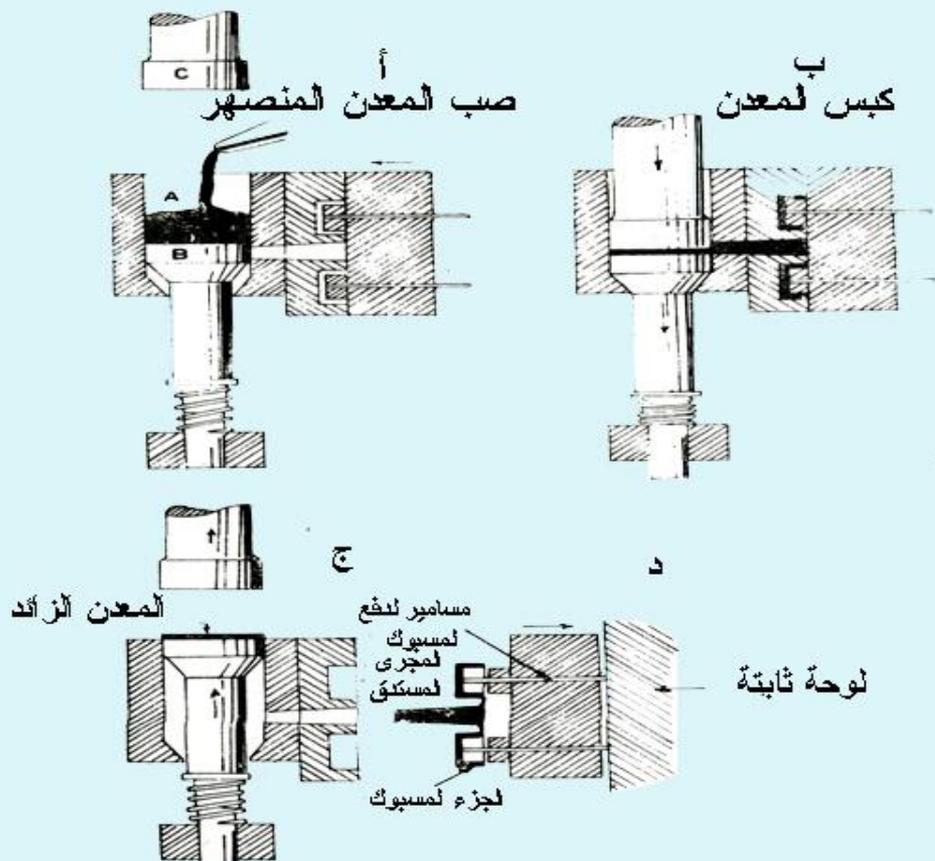

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ القوة الطاردة المركزية التي تنشأ نتيجة دوران القالب بسرعة عالية فيندفع المعدن المنصهر بعيدا عن مركز الدوران . تنتج بهذه الطريقة المسبوكات المجوفة التي تكون تجاوبها اسطوانية الشكل .


وتوجد ثلاث طرق تستخدم هذه الفكرة وهي : -

أ- سباكة الطرد المركزي الحقيقي :

تستخدم هذه الطريقة بانتاج المسبوكات الاسطوانية المجوفة بدون استخدام اللباب والتي يمكن ان يكون شكل السطح الخارجي فيها غير اسطواني ( سداسي المقطع او رباعي ) ، بينما دائما يكون شكل التجويف الداخلي اسطوانياً . ويجب ان يدور القالب بسرعة عالية تمكن المعدن من الاندفاع من المركز الى محيط القالب ليتشكل ويظل حتى يتم تجمده وتكون القوة المتولدة بحدود ( 75 - 100 ) مرة بقدر قوة الجاذبية ، حيث يجب ان لا تقل سرعة دوران القالب عن الحد الذي يوفر هذه القوة حتى لا ينزلق المعدن عن جدار القالب ويكون ثنيات معدنية على سطح المسبوكات الناتجة . كذلك في حالة السرعة العالية فان الضغط العالي للسائل سوف يمزق القشرة الرقيقة المتجمدة وتظهر فيها شقوق طويلة . من مميزات هذه الطريقة هو عدم استخدام المصببات والمغذيات فيها مما يجعل نسبة الاستفادة من المعدن المنصهر كاملة جدا وبدون تلف . ان القالب المستخدم في هذه طريقة يكون محور دورانه اما افقيا او راسيا .


## ب- سباكة شبه الطرد المركزي

تستخدم هذه الطريقة في إنتاج الاشكال المتماثلة بالنسبة لمحورها المركزي ، وكما تتضح بالشكل التالي وفيها يستخدم قالب رملي اعتيادي وكذلك لباب من الرمل الجاف في حابسة التجايف او الثقوب . يصب المعدن المنصهر في مجرى المعدن المركزي اثناء دوران القالب حول المحور الراسي ليقذف نحو السطح الخارجي ( بعيدا عن المركز) بتاثير قوة الطرد المركزي . تكون سرعة الدوران المستخدمة في هذه الطريقة اقل ، حتى لايتسرب المعدن المنصهر من خلال خط الفصل بالقالب بسبب دفعة بقوة عالية .

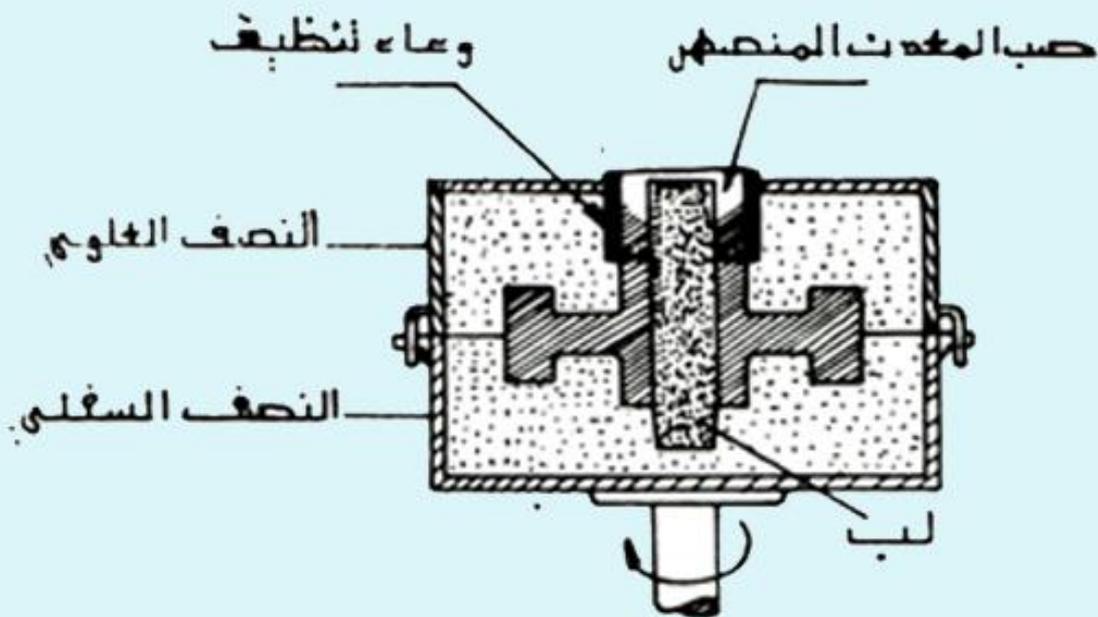

## ج- سباكة التطريد المركزي :

وفي هذه الطريقة تحيط مجموعة من القوالب بحوض مركزي ، وتدار المجموعة كلها بسرعة عالية حول محور الحوض ثم يصب المعدن المنصهر فيه حيث يقذف الى تجاويف القوالب عبر مجاري المعدن تحت تأثير قوة الطرد المركزي ، وكما بالشكل التالي .  
وتشبه هذه الطريقة في مبدئها وعملها طريقة شبه الطرد المركزي ، ولا يشترط فيها ان يكون شكل المسبوك متماثلا ، او مركزها هو نفس محور الدوران . وتستخدم هذه الطريقة للحصول على مسبوكات كثيفة ، وذو اشكال معقدة .

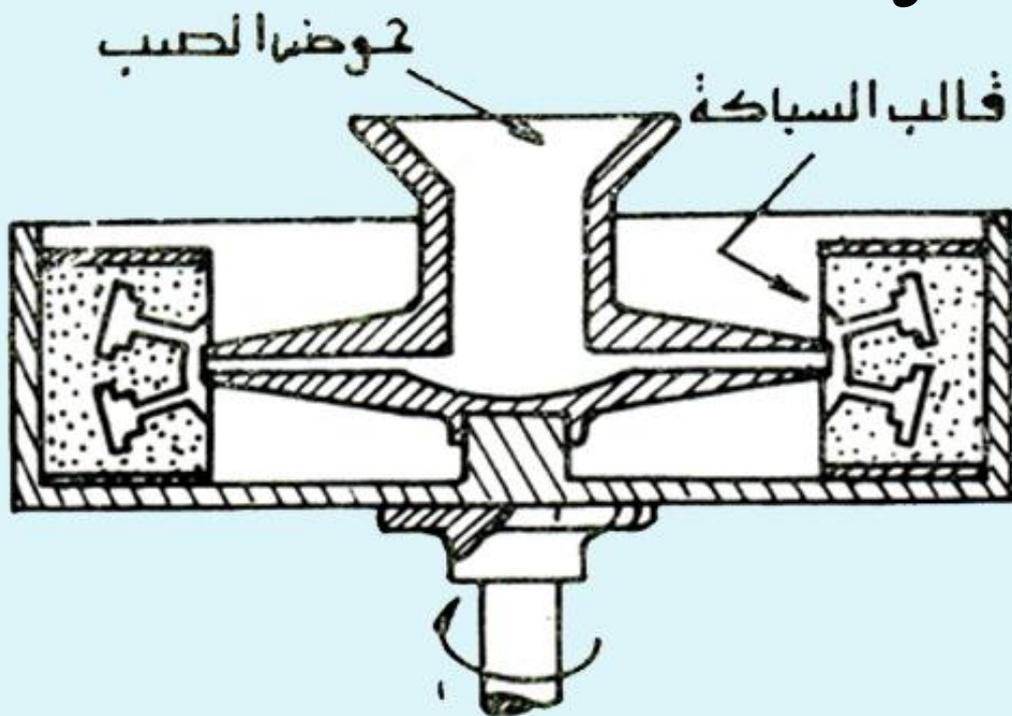


وتسمى السباكة بطريقة الاكساء ،حيث يتم فيها اكساء او تغليف النموذج المصنوع من الشمع او الزئبق أو البلاستيك بمادة حرارية للحصول على قالب السباكة .

تصنع بهذه الطريقة الأجزاء الصغيرة ، التي يتطلب إنتاجها دقة عالية ، كذلك يمكن بواسطتها عمل جدران ذات سمك ( 0.5 ملم ) بتفاوت ( + 0.005 ملم ) ولهذا سميت بالسباكة الدقيقة

وتستخدم النماذج مرة واحدة في هذه الطريقة ، لذلك يتم عمل نموذج عند كل عملية صب وتصنع هذه النماذج باستخدام قالب معدني ، مما يجعلها غالية التكاليف .

تستخدم طريقة السباكة الدقيقة لإنتاج ريش التوربينات وأجزاء السيارات وماكنات الخياطة والآلات الكاتبة والماكنات الحاسبة وغيرها من الأجزاء الدقيقة .


ان الطريقة التي يستخدم فيها الشمع تسمى بطريقة الشمع المفقود وكما موضحة وفق الخطوات الآتية : -

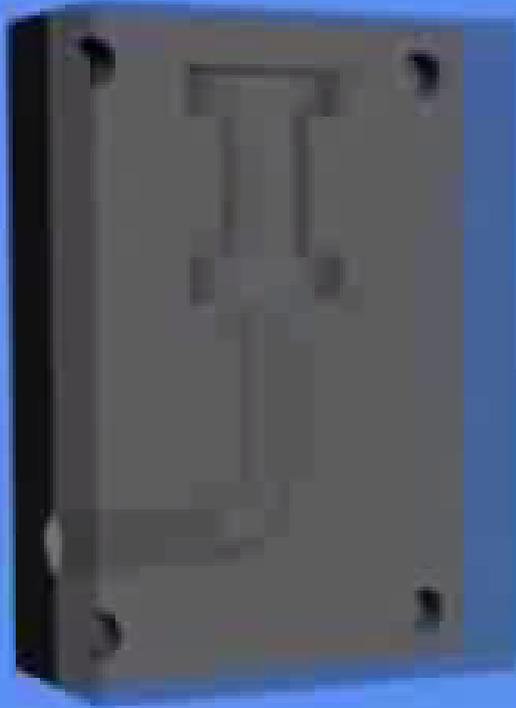


عملية السباكة الدقيقة

وهي طريقة السباكة التي يصب فيها المعدن المنصهر بشكل مستمر في قالب معدني لانتاج صبات ذات اشكال مربعة او دائرية ، وتجري لها عمليات تشكيل للحصول على الاشكال المطلوبة وتستخدم هذه الطريقة لصب الفولاذ والالمنيوم والخرصين وغيرها .

ويوضح الشكل التالي صب لسبائك الالمنيوم بهذه الطريقة ، حيث تتم عملية صب المعدن المنصهر في القالب في الحالة التي يكون فيها المكبس الى الاعلى ليكون قاعدة القالب ، وبسبب تبريد القالب بالماء يتجمد المعدن بسرعة على جدران القالب والمكبس ، والذي يسحب ببطء الى الاسفل ساحباً معه الجزء المتجمد .

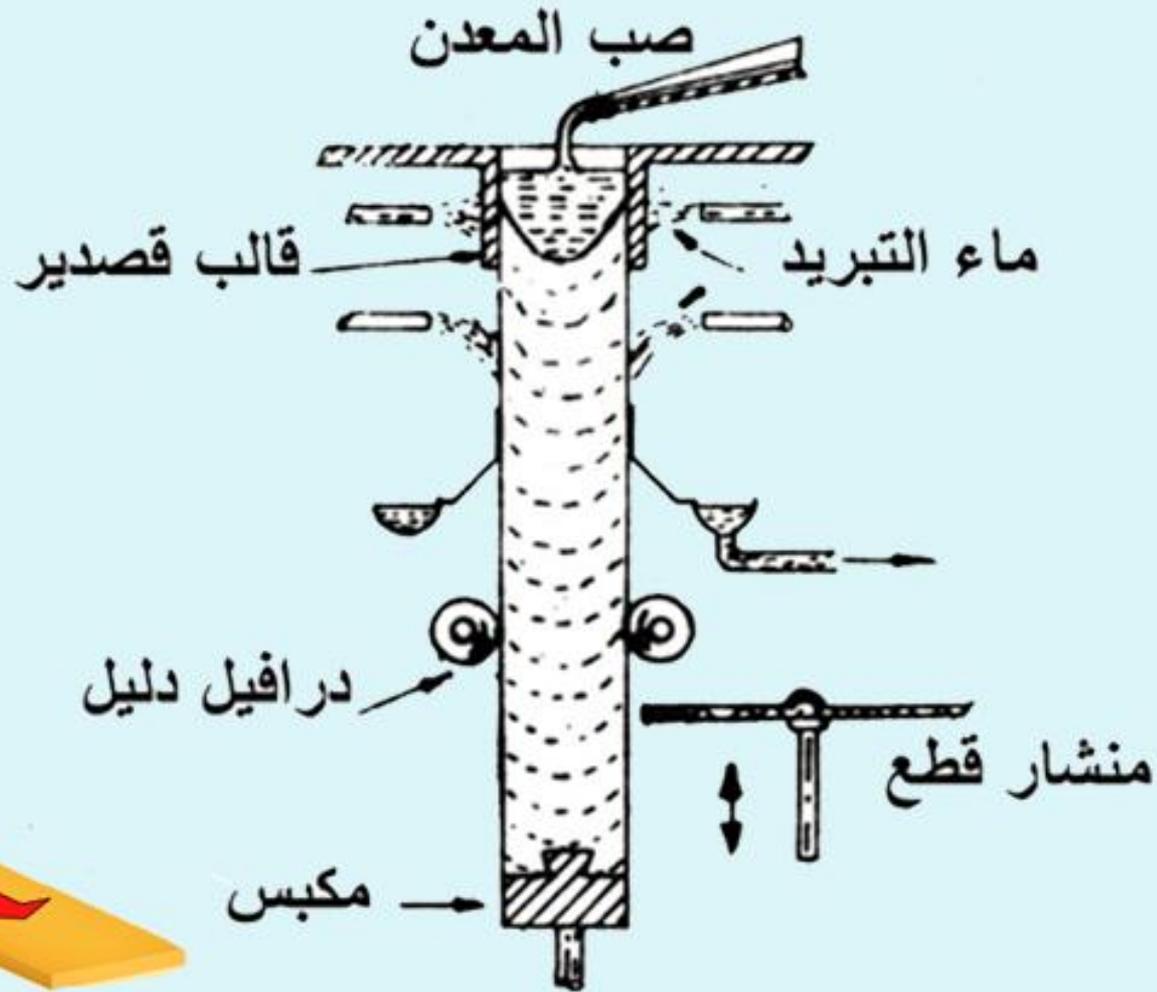

يستمر صب المعدن وتجمده ونزوله بمعدل واحد ، وتستمر عملية تبريد الصبة الناتجة اثناء نزولها ليكتمل تجمد المعدن . وقد يتم تقطيع المصبوب حسب الاطوال المطلوبة باستخدام المنشار . وقد تستخدم درافيل لحني واستبدال المصبوب الناتج ، واجراء عمليات تشكيل مباشرة وكما موضح بالشكل التالي .

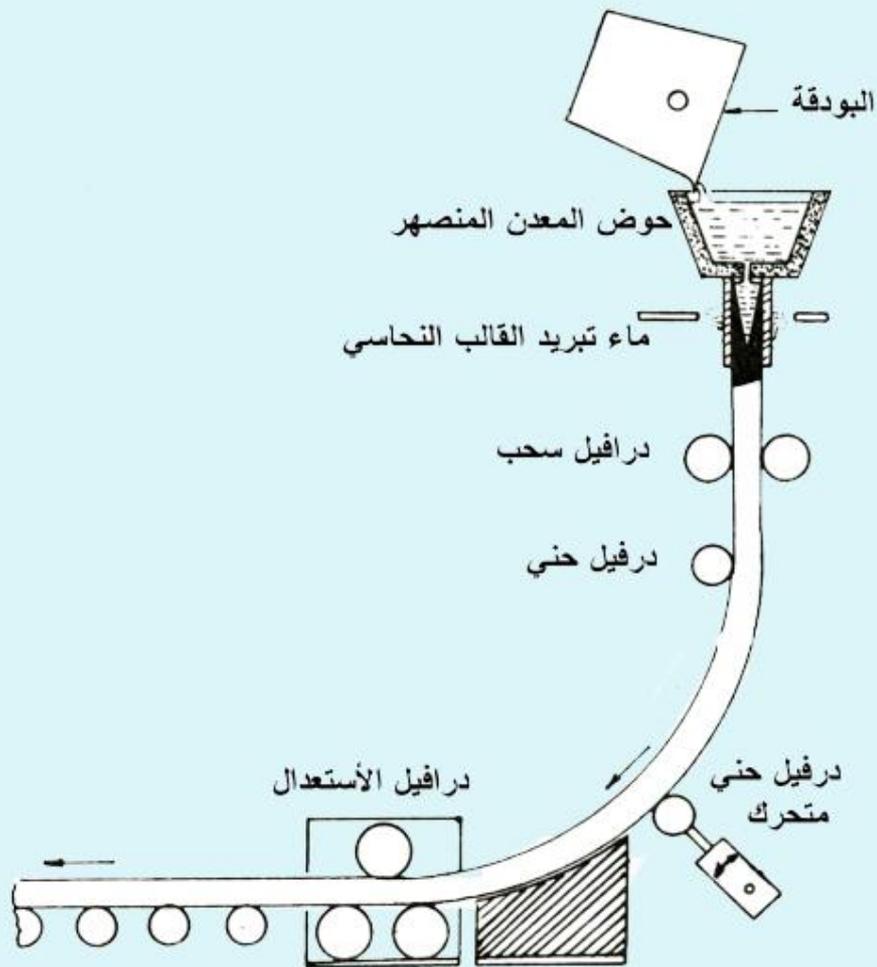

تتميز طريقة السباكة المستمرة بما يأتي: –

أ- ذات إنتاجية عالية .

ب- درجة حرارة الصب منخفضة بسبب قصر مسافة صب المعدن المنصهر مما يجعل كلفة الصب قليلة .

ج- قلة وجود الفجوات الغازية بالمسبوكات .

د- تقليل حجم الفجوة المخروطية الناتجة عن الصب والتي تظهر بسبب نظام تجمد المعدن وتقلصه، حيث يجب قطع الجزء المخروطي من الصبة وبالتالي خسارة كمية كبيرة من المعدن المصبوب .


في هذه الطريقة يستخدم رمل دقيق الحبيبات مخلوط مع الراتنجات بنسبة ( 5% ) وزنا بوصفه مادة رابطة والتي تتصلب عند تسخينها لتشكل مع الرمل قشرة تحيط بالنموذج تكون القالب المطلوب.

يتم عمل هذه القشرة باستخدام ماكينة السباكة القشرية وفيها يكون نصفي النموذج مثبتين على لوح معدني مصنوع من الصلب .

تتم العملية حسب الخطوات الآتية: -

أ- يسخن النموذج الى درجة حرارة ( 200 – 250م° ) ثم يرش بالسليكون لتسهيل نزع القشرة المتكونة من على لوح النموذج ، ثم يثبت النموذج فوق صندوق يحتوي على مزيج الرمل والراتنج ، وكما موضح بالشكل التالي .

ب- يقلب الصندوق فيتم غمر النموذج بخليط الرمل والراتنج ، ويسبب حرارة النموذج المسخن ينصهر الراتنج ويكُون خلال ثوان معدودة مع الرمل قشرة تتصلب حول النموذج ، يتراوح سمكها ( 4 - 12 ملم ) وحسب فترة التسخين .

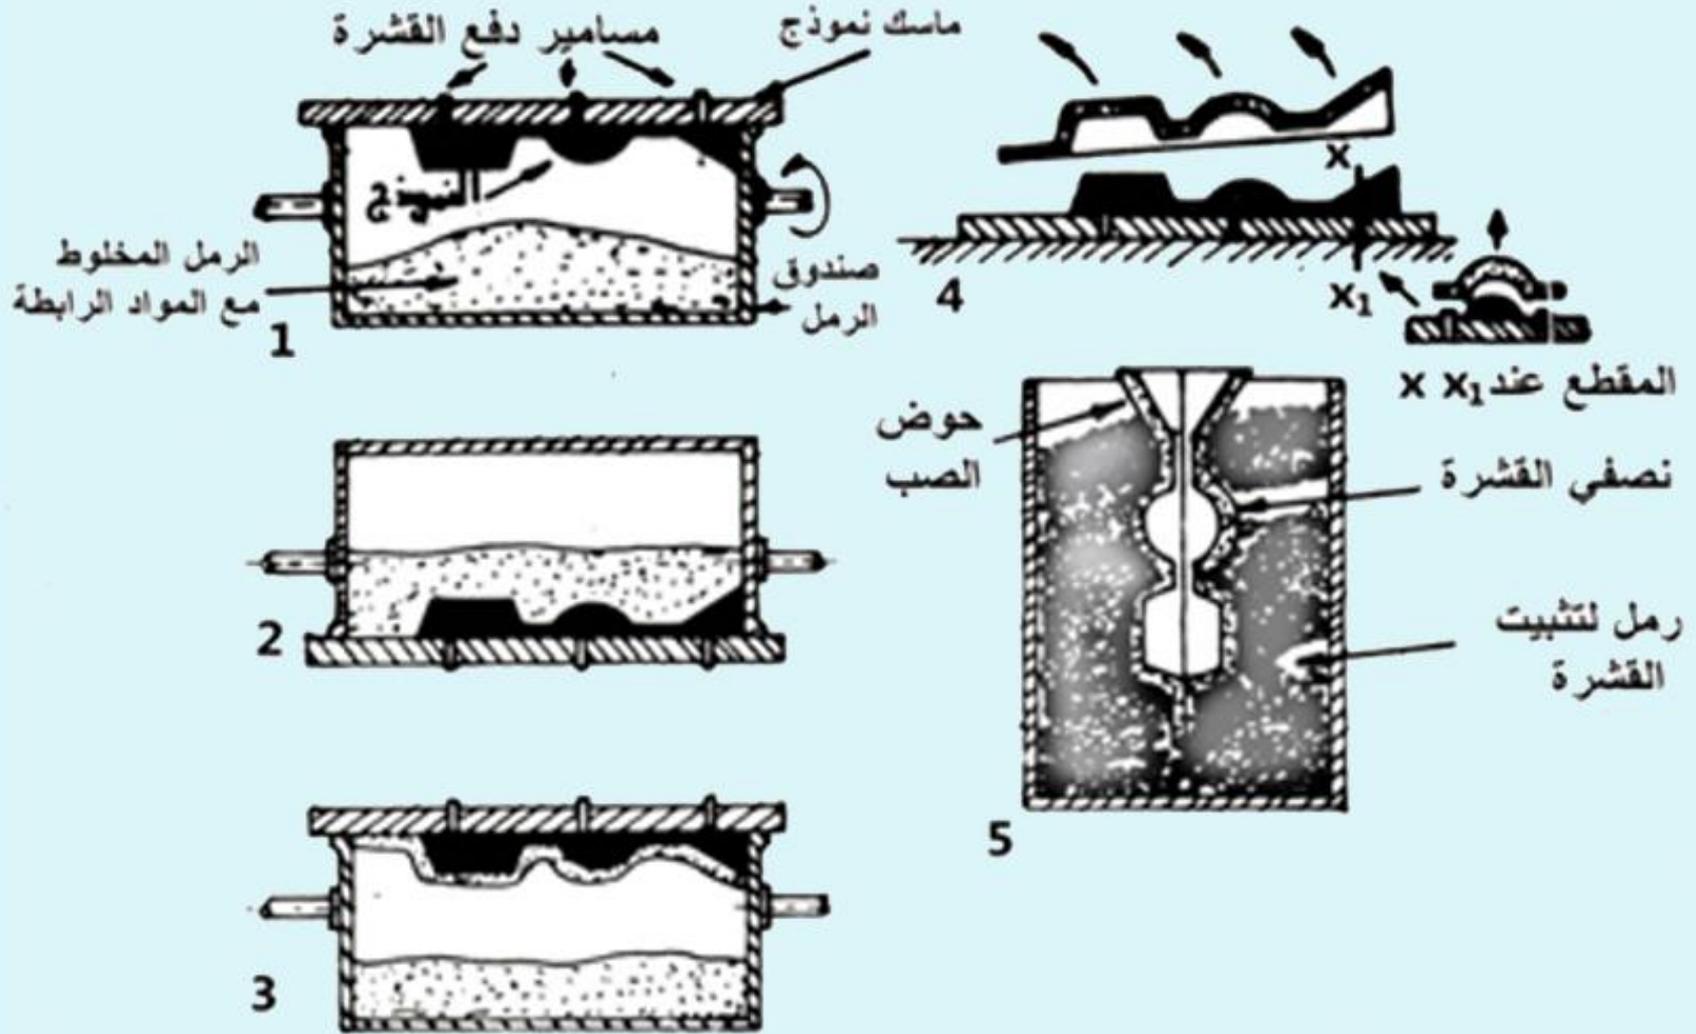

ج- يعاد الصندوق الى وضعه الاصلي ليسقط منه الرمل غير المتصلب.

د- يرفع لوح النموذج والقشرة الملتصقة به، ويتم تسخينها لمدة دقيقتين، وبدرجة حرارة تتوقف على نوع الراتنج المستخدم ، بعدها تنزع قشرة الرمل من على لوح النموذج بوساطة نوابض خاصة، وتقطع القشرة ليتم لصق جزئها ( نصفي النموذج ) باستخدام مادة لاصقة او ماسكات خاصة لتكوين القالب المطلوب .

هـ- يتم صب المعدن مباشرة بالقشرة المشكّلة في حالة المسبوكات الصغيرة، اما في المسبوكات الكبير فانه يتم احاطه القشرة برمل تقوية ضمن صندوق ، واجراء عملية الصب . ان القوالب المشكّلة بهذه الطريقة يمكن تجميعها و تخزينها بسبب عدم امتصاصها للماء، وهي تستخدم لمرة واحدة فقط الا انها بسيطة ولا تحتاج الى صناديق مقابلة ، وتحتاج الى كمية رمل قليلة ، اما نعومة الاسطح المنتجة ودقتها ، وامكانية صب مسبوكات رقيقة فيها يجعلها طريقة اقتصادية في بعض المسبوكات. ان هذه الطريقة تستخدم لكافة المعادن كالحديد الزهر والصلب وسبائك النحاس .




## الأسبوع الخامس عشر

## 4- الأدوات المستخدمة في لحام الأوكسي أستيلين :

تمتاز هذه الأدوات بكونها بسيطة ولا تحتاج الى عمليات صيانة معقدة ، كذلك ذات كلف قليلة نسبيا" . وتشمل هذه الأدوات ما يلي :-

## أ- منظمات ضغط الغاز

تستخدم هذه المنظمات لخفض ضغط الغاز الموجود في القنينة الى الضغط المناسب للتشغيل ، حيث يمكنها على سبيل المثال من خفض ضغط الأوكسجين الموجود داخل القنينة وليكن ( 150 كغم/سم<sup>2</sup> ) الى ضغط التشغيل وليكن ( 2.5 كغم/سم<sup>2</sup> ) . والشكل التالي يوضح فكرة عمل منظم ضغط الغاز .

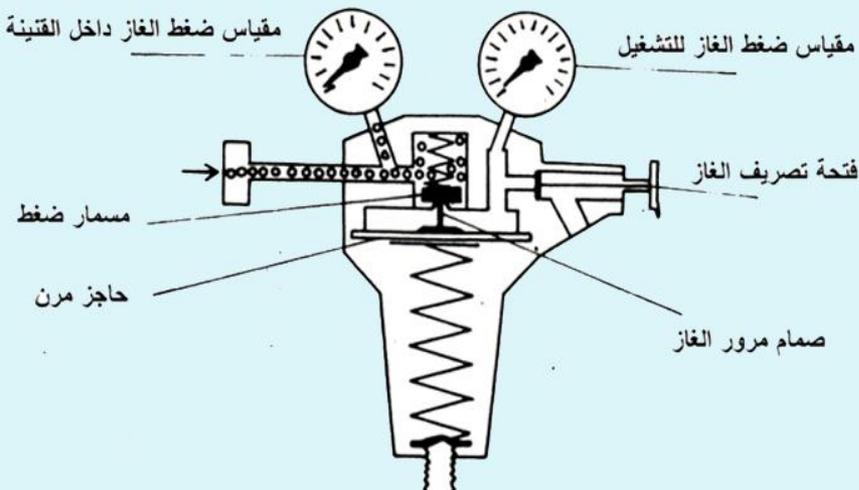

## ب- مشعل اللحام


يغذى مشعل اللحام بغازي الأوكسجين والأسيتيلين بشكل منفصل ، ثم يتم خلطهما في داخل المشعل والشكل التالي يوضح مكونات مشعل اللحام . وتتم عملية خلط الغازين بأحدى الطريقتين التاليتين :-



1- باستخدام مشعل الضغطين المتساويين والذي فيه يكون ضغط غازي اللحام ( الأوكسجين والأستيلين ) الداخل للمشعل متساويين حيث يتم الخلط في موقعين للحصول على تجانس أكثر وكما موضح بالشكل التالي ( أ ) .

2- باستخدام مشعل الحقن ( الضغوط غير المتساوية )

ويستخدم في حالة سحب غاز الأوكسجين بضغط مرتفع عن ضغط غاز الأستيلين ، حيث يتم سحب غاز الأستيلين عن طريق الشفط الذي يحدث نتيجة تدفق غاز الأوكسجين بسرعة .  
والشكل التالي ( ب ) يوضح مكونات هذا النوع .

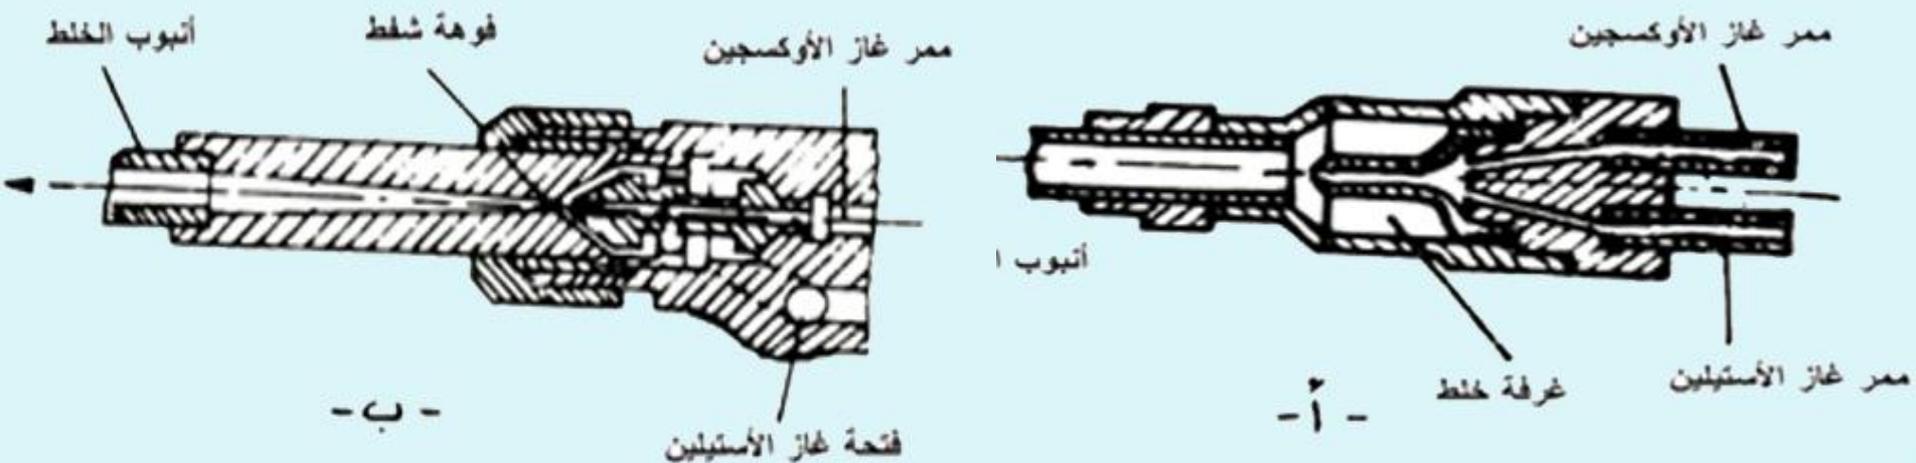

## 5- أنواع اللهب

يحترق غاز الأستيلين بعد خلطه مع غاز الأوكسجين بنسبة معينة للحصول على لهب ذي درجة حرارة عالية . وتحدد نسبة خلط الغازين المستخدمة نوع اللهب الناتج وكما يلي : -

## أ- اللهب المتعادل

في هذا النوع تكون نسبة حجم غاز الأوكسجين المخلوط هي ( من 1.04 الى 1.14 ) الى حجم واحد من غاز الأستيلين . ويتميز هذا اللهب بشكل مخروط أبيض مركزي مع غلاف قهوائي محمر وكما موضح بالشكل التالي ( أ ) . ويستخدم في لحام الصلب الكاربوني ومعظم السبائك الغير حديدية . ولا ينتج عنه أي أكسدة للمعادن الملحومة أو أي تفاعل كيميائي في معدن اللحام المنصهر .

درجة حرارة المخروط


3300 c

درجة الحرارة للغلاف ( 1260 c )




## ب- الذهب المؤكسد

في هذا الذهب تكون نسبة حجم غاز الأوكسجين كبيرة ، بحيث يكون الذهب قصيرا" وكذلك المخروط المركزي . لكنه أكثر أستدقا" من الذهب المتعادل وكما موضح بالشكل التالي. تكون وصلة اللحام المنتجة به هشة لأحتوائها على عدد كبير من المسام الغازية . يستخدم هذا النوع في لحام النحاس والبرونز والفضة وذلك لأن ظروف الذهب المؤكسد سوف تمنع ذوبان الهيدروجين في المعدن المنصهر ، كون الهيدروجين هو السبب في ظهور هذه المسام الغازية

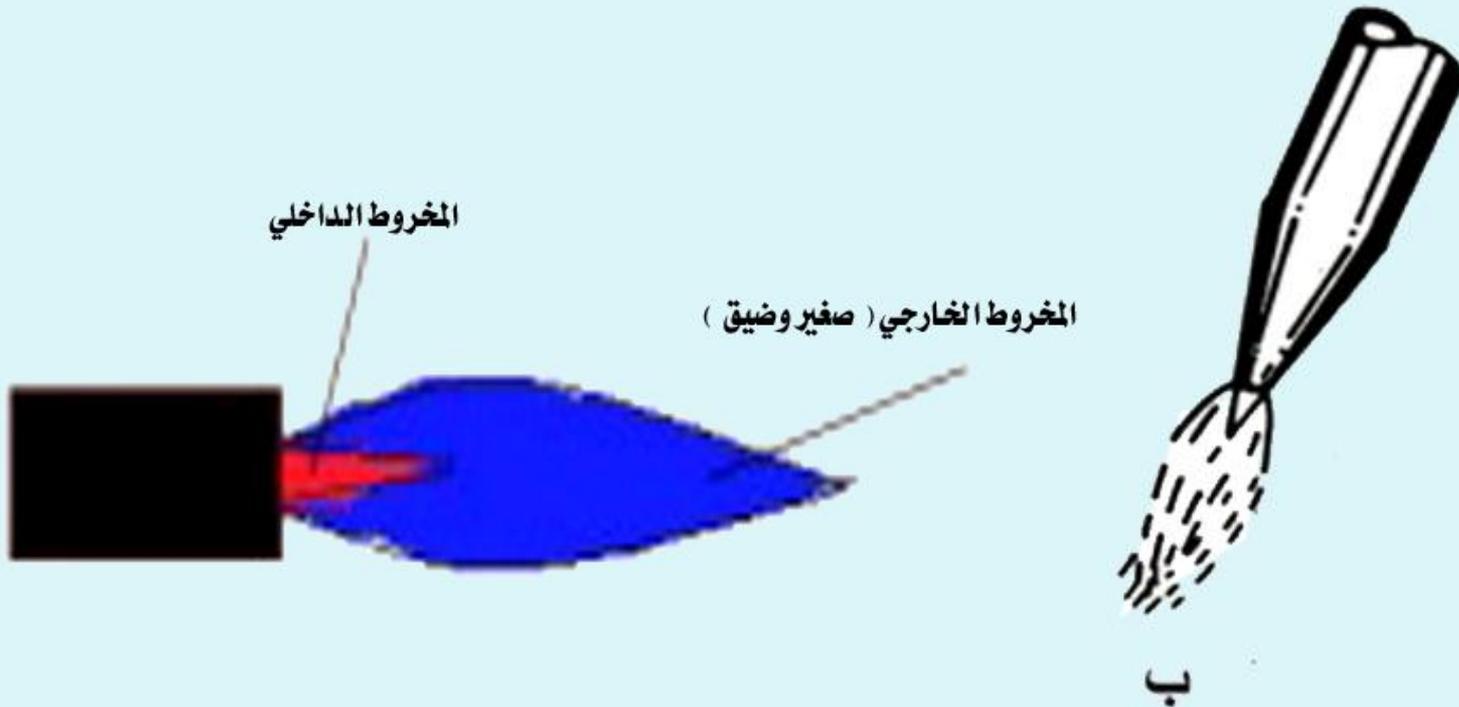

## ج- اللهب المختزل


وفيه تكون نسبة حجم غاز الأوكسجين الى الأستيلين قليلة مما في اللهب المتعادل وكما موضح بالشكل التالي حيث يمتاز هذا اللهب بمخروط أبيض متوهج محاط بمنطقة بيضاء تشبه شكل الريشة ومحاط بغلاف محمر . يستخدم هذا النوع في لحام الألمنيوم ومعظم الصلب السبائكي .

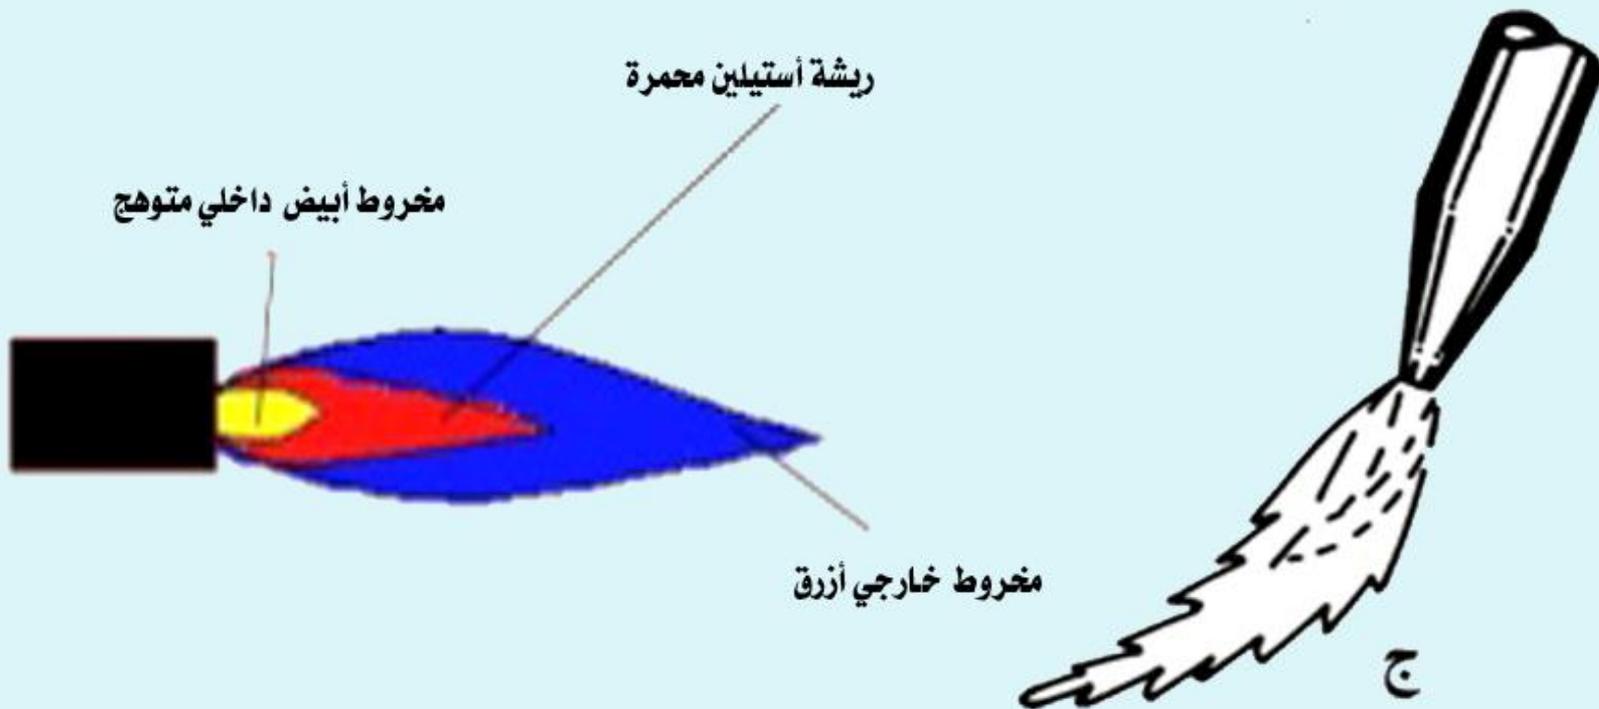

ويبين الجدول رقم ( 4 ) نسب الخلط ودرجات الحرارة الناتجة من هذه النسب .


متوسط درجة الحرارة	نسبة الأوكسجين الى الأستيلين	نوع اللهب	ت
3250	1.04 – 1.14	متعادل	1
3500	1.14 – 1.17	مؤكسد	2
3150	0.85 – 0.95	مختزل	3

ويبين الشكل التالي مناطق اللهب المتعادل وتوزيع درجات الحرارة فيها .

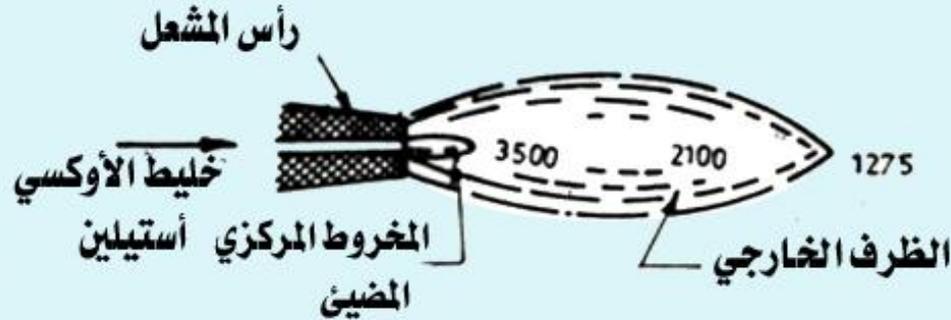

أ


درجة حرارة اللهب

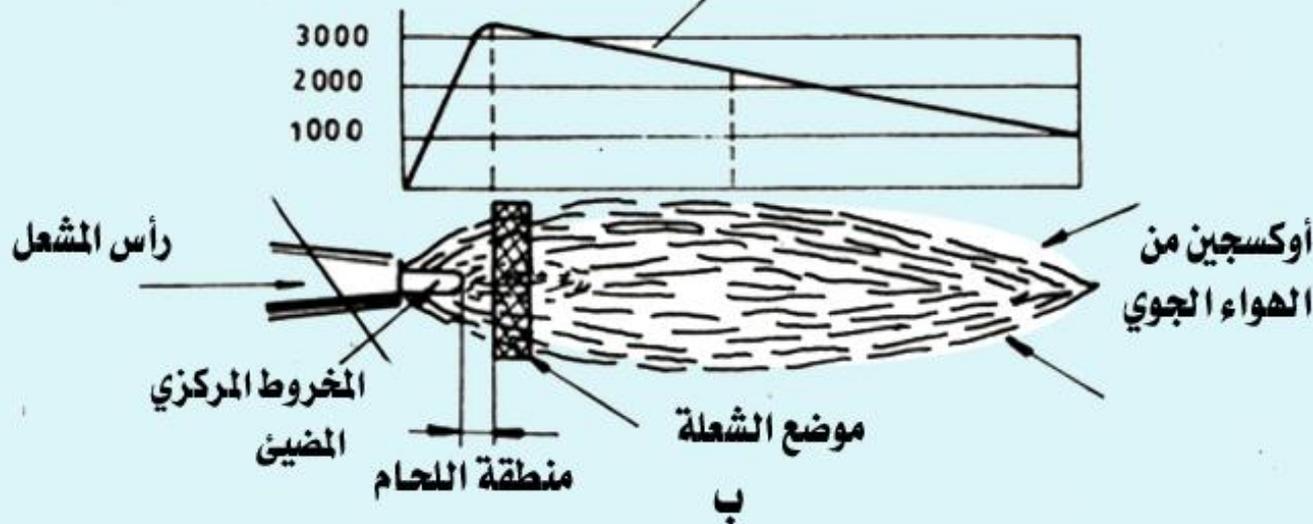

ب

## 6- اللحام اليساري واللحام اليميني

يقصد باللحام اليساري اللحام الذي تتقدم فيه عملية اللحام من اليمين الى اليسار ويسبق فيه سلك اللحام المشعل ، كما موضح في الشكل التالي .

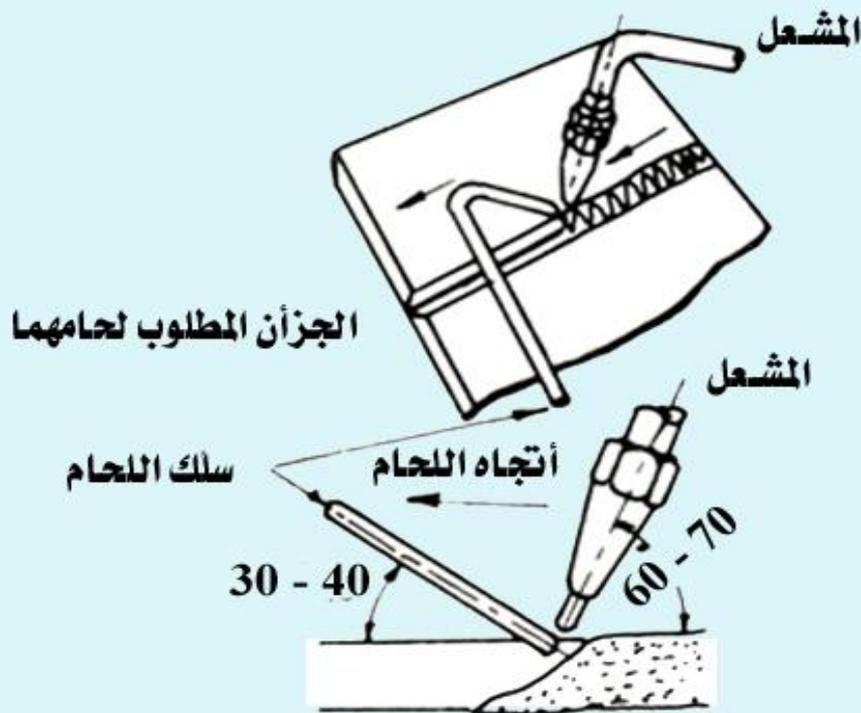

اللحام اليساري

حيث لا يتحدد اللحام من اتجاه تقدم عملية اللحام فقط وإنما بالدرجة الأساسية من موقع سلك اللحام بالنسبة لمشعل اللهب والمنطقة الملحومة .

أما اللحام اليميني فهو الذي تتقدم فيه عملية اللحام من اليسار إلى اليمين ويسبق في مشعل اللهب سلك اللحام .



اللحام اليميني

ويتميز هذان اللحامان عن بعضهما بالامور الاتية:


- أ- يكون التسخين في منطقة اللحام في اللحام اليميني لمدة اطول نسبيا بسبب التسخين المسبق لمنطقة اللحام من قبل مشعل اللهب ، لانه يتقدم عملية اللحام .
- ب- تبريد منطقة اللحام في اللحام اليميني يكون اسرع ، لان مشعل اللهب ابعد نسبيا عن منطفة اللحام مما في اللحام اليساري .
- ج- يستخدم اللحام اليميني في لحام الواح الصلب ذات السمك الكبير ( اكثر من 6 ملم ) بسبب امكانية نفاذ اللحام وجودته لتوفير حرارة اكبر .
- اما اللحام اليساري فيستخدم في لحام حديد الزهر والمعادن غير الحديدية والواح الصلب التي سمكها اقل من ( 6 ) ملم .



الأسبوع السادس عشر

## 7- القطع بالأوكسي أستيلين

يعد القطع بالأوكسي أستيلين من عمليات الانتاج المهمة يتم باستخدام معدات اللحام نفسها مع مشعل القطع. يحتوي مشعل القطع المستخدم على عدة ثقوب صغيرة تحيط بثقب مركزي كبير وكما موضح بالشكل التالي .

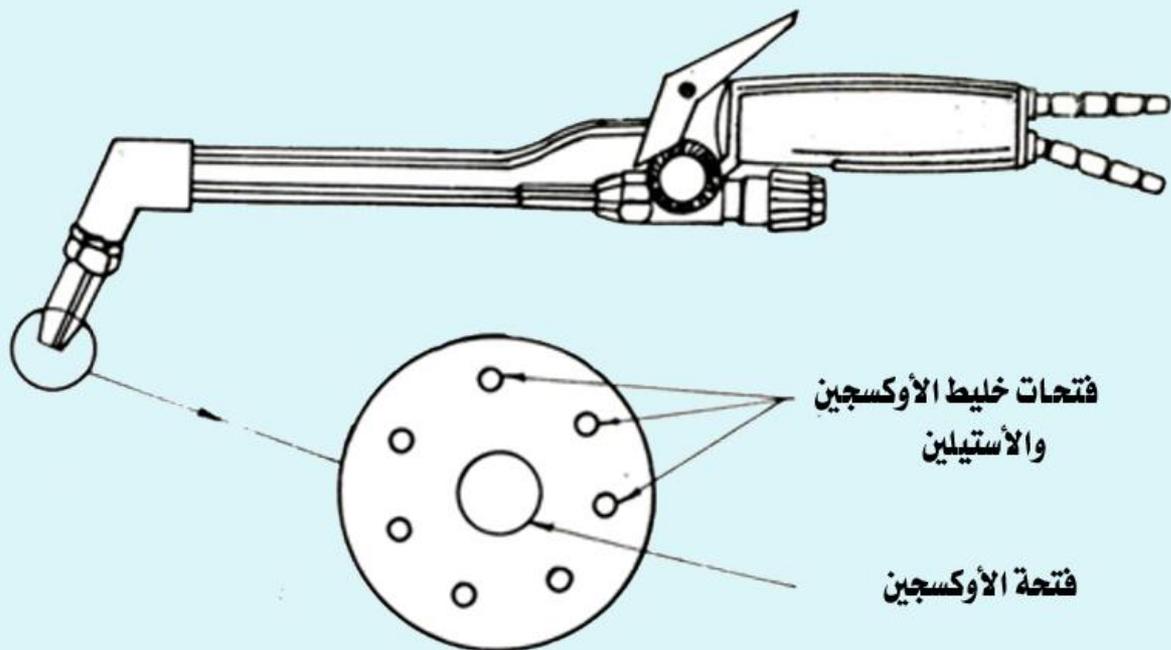


يخرج من الثقب المركزي غاز الاوكسجين ، في حين يمر من خلال الثقوب الصغيرة خليط الاوكسجين والاستيلين ، وتكون كل من هذه الفتحات اشبه بمشعل لحام .

تتم عملية القطع بتسخين الجزء المراد قطعه الى درجة حرارة التاكسد السريع ، ويكون ميل الحديد للاكسدة فيها عالية جدا ( دون الوصول الى درجة حرارة الانصهار ) ، عندها يفتح تيار الاوكسجين المضغوط ( من الثقب المركزي ) فتتم اكسدة المنطقة المسخنة بسرعة عالية ويتكون من اوكسيد الحديد الذي يكون ارتباطه بمعدن القطعة ضعيفا ، فيندفع مع تيار الاوكسجين المضغوط على شكل شرر لتتم عملية القطع . ولا يجوز ان تصل درجة تسخين الحديد الى درجة الانصهار لان ذلك يجعل القطع غير نظيف ويحتاج الى عمليات تشغيل اخرى ان درجة التاكسد تعتمد قيمتها على نسبة الكربون في سبيكة الحديد فهي تكون بحدود ( 1150 درجة مئوية ) في حالة الحديد القليل الكربون وتزداد بزيادته .


أن القطع الناتج يكون نظيف جدا" وقد لا يحتاج الى عمليات تشغيل إضافية . وتستخدم في عمليات القطع بالاكسي استيلين أنواع عديدة من مشاعل القطع إضافة للنوع السابق ذي الفتحة المركزية للاوكسجن والفتحات المحيطة بها لخلط الاوكسجين والاستيلين .

فهناك المشاعل ذات الفتحة الحلقية ( وهي فوهات على شكل حلقة ) تحيط بالفتحة المركزية ، او المشاعل ذات الفتحتين فقط والتي تكون احدهما لخليط الغازين الذي يستخدم بالتسخين المسبق لموقع القطع ، والفتحة الاخرى للاوكسجين ، ويتميز النوع الاخير من مشاعل القطع باستخدامه القطع باتجاه واحد فقط ويكون استهلاكه للغازات اقل ، وكذلك فعند استخدامه لا تسخن مناطق التي لايراد قطعها ثم عدم تأثرها بالحرارة .

### اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc- Welding

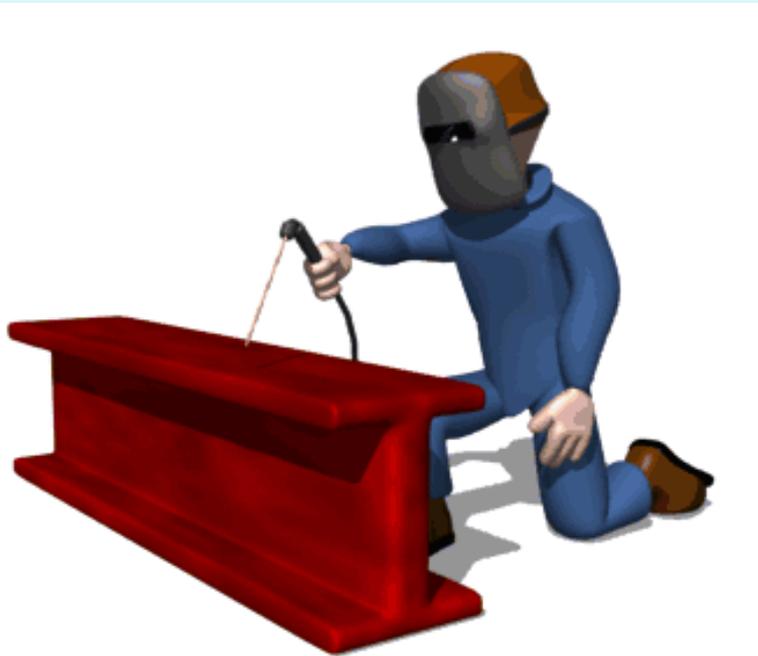

وهي احدى طرق اللحام بالصهر وفيها يتم صهر منطقة اللحام نتيجة الحرارة العالية والمتولدة من القوس الكهربائي الذي يحدث بين قطب اللحام ( الالكترود ) ( Electrode ) والشعلة ( Work piece ) الجاري لحامها كما يتضح بالشكل التالي .

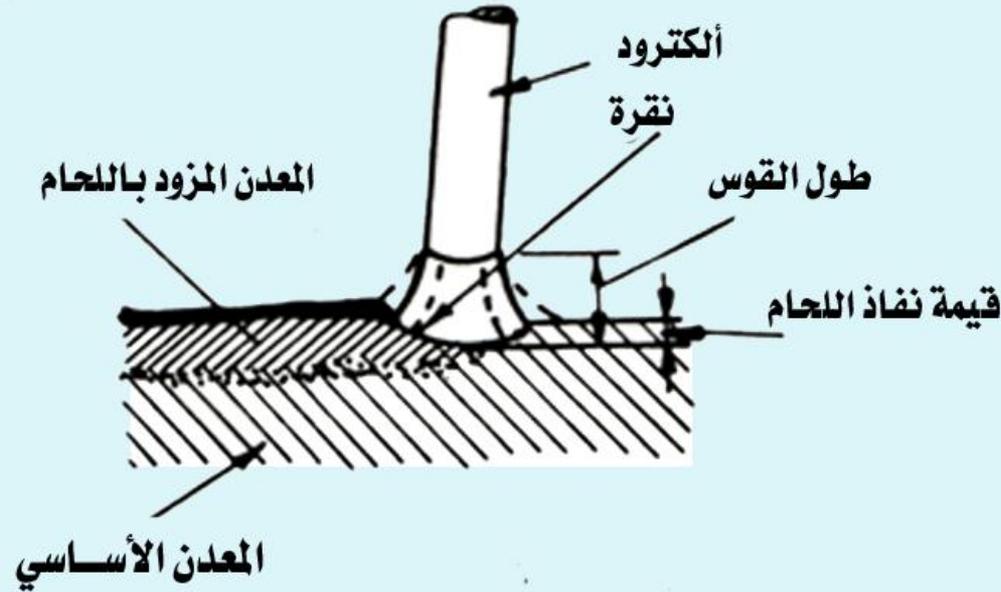

تصل درجة الحرارة في القوس الكهربائي الى حوالي ( 5500 درجة مئوية ) وتتكون في حوض المعدن المنصهر على سطح القطعة الجاري لحامها حفرة بسبب ضغط تيار غازات القوس تسمى نقرة أو بركة اللحام وكما موضح بالشكل أعلاه .

## أ- تيار اللحام Welding Current

في عملية اللحام بالقوس الكهربائي يستخدم التيار المتناوب [ Alternating Current (A.C) ] والتيار المستمر [ Direct Current ( D.C ) ] والتيار المستمر يكون ذا اتجاه تيار ثابت ( سالب أو موجب ) كما في التيار الناتج من البطارية (D.C) . اما التيار المتناوب (المترد ( A.C ) ) ففيه يتغير اتجاه التيار الكهربائي باستمرار بين السالب والموجب لذلك ففي حالة استخدام التيار المستمر في اللحام فانه يتم تحديد القطب ( السالب أو الموجب ) الذي يوصل بالشغلة والذي يوصل بالالكترود ويكون ذلك بطريقتين : -

## 1- طريقة القطبية المباشرة Straight Polarity

وفيها تربط الشغلة الى القطب الموجب والالكترود الى القطب السالب ، وهي الحالة الاكثر استخداما ، وفيها تكون الحرارة المتولدة بالقطعة اكبر حيث ان كمية الحرارة على القطب الموجب تكون اكبر ( بحدود ثلثي كمية الحرارة الكلية المتولدة ) .

ان هذا النوع من الربط يساعد على توفير الحرارة اللازمة لصهر القطعة كونها ذات حجم اكبر من الالكترود .

## 2- طريقة القطبية المعكوسة Reverse Polarity

وفيها يربط الالكترود الى القطب الموجب ، وتستخدم هذه الطريقة في حالة استخدام انواع خاصة من الالكترودات التي تحتاج الى حرارة عالية لتنصهر، او عند لحام الواح رقيقة من الصلب .

ب- الاقطاب المستخدمة :

تستخدم الالكترودات ( الاقطاب ) لغرض توصيل التيار الكهربائي خلال دائرة اللحام . ولتشكيل القوس الكهربائي ، وفي حالة استخدام الكترودات معدنية فانها تستخدم معدنا " مالنا " ( Filler Metal ) ايضا .


وهناك نوعان من الاقطاب هما : -

## 1- الاقطاب الكربونية Carbon Electrodes

وهي الأقطاب التي لا تنصهر عند اجراء عملية اللحام ويحدث القوس الكهربائي باستخدام الاقطاب الكربونية بطريقتين : -

## أ- الطريقة المباشرة :


وفيها يستخدم قطب كاربوني واحد يحدث القوس الكهربائي بينه وبين الشغلة المطلوب لحامها كما في الشكل التالي ويلاحظ ان القوس الكهربائي ينشأ بسهولة في هذه الطريقة لان القطب الكربوني لا يلتصق بمعدن الشغلة ، وهي طريقة قديمة لاتستخدم في الوقت الحاضر .

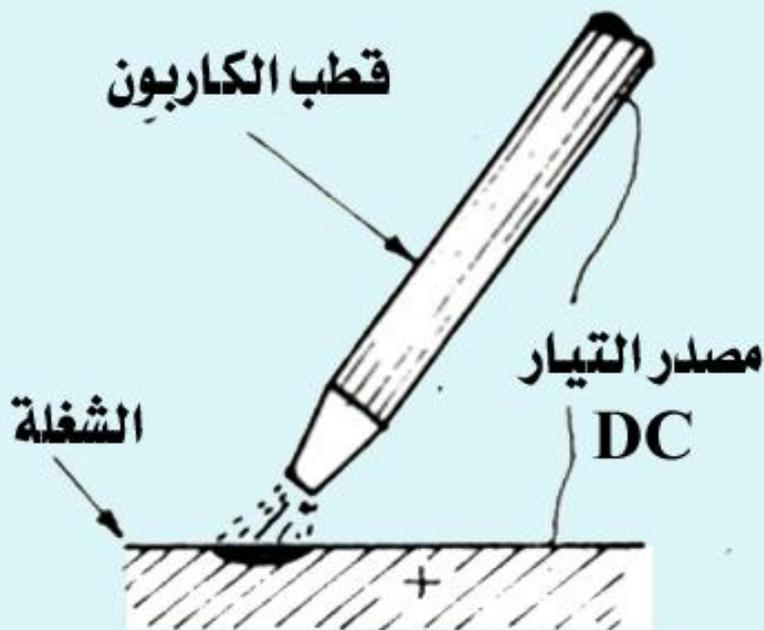

الطريقة المباشرة

## ب- الطريقة غير المباشرة :

في هذه الطريقة يتم توليد القوس الكهربائي بين القطبين من الكربون يثبتان برأس اللحام المتنقل حيث يتم تقريبها من الشغلة المراد لحامها فيتم انصهارها عن طريق الحرارة المتولدة في القوس الكهربائي بين القطبين وكما موضح في الشكل التالي .

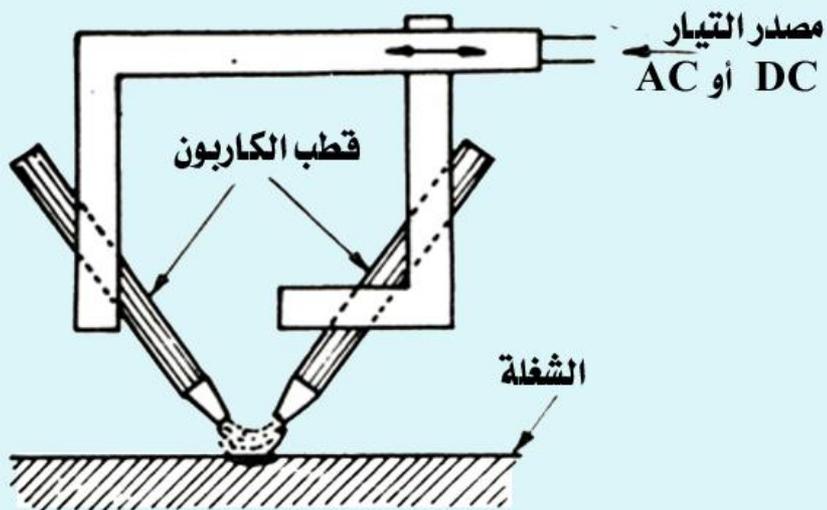


الطريقة غير المباشرة

- في كلتا الطريقتين يستخدم سلك معدني ( مادة مائنة ) لغرض ملء وصلة اللحام .
- ان طريقة اللحام باستخدام الاقطاب الكربونية تستخدم بشكل محدود جدا .

## 2- الاقطاب المعدنية Metal Electrodes

وهي اقطاب معدنية تؤدي عند استخدامها وظيفتين ، حيث تقوم بامرار التيار الكهربائي اللازم (بوصفه جزءا من دائرة اللحام الكهربائية ) ، وكذلك فهي تنصهر بفعل حرارة القوس الكهربائي وتترسب في منطقة اللحام بوصفه مادة مائنة ، لذلك فاستخدام هذا الاقطاب يعوض استخدام اسلاك اللحام ( المادة المائنة ) .

ان طريقة استخدام الاقطاب المعدنية هي الطريقة الاكثر شيوعا ويستخدم فيها التيار المستمر او المتناوب ، حيث يمر التيار الكهربائي خلال القطب المعدني الى القطعة المطلوب لحامها ويتكون القوس الكهربائي في الفراغ بينهما ونتيجة للحرارة المتكونة في منطقة اللحام تنصهر الشغلة وكذلك نهاية قطب اللحام ليتجمع المعدن المنصهر في بركة اللحام ويترسب مكونا الجزء الملحوم وكما يتضح بالشكل التالي .

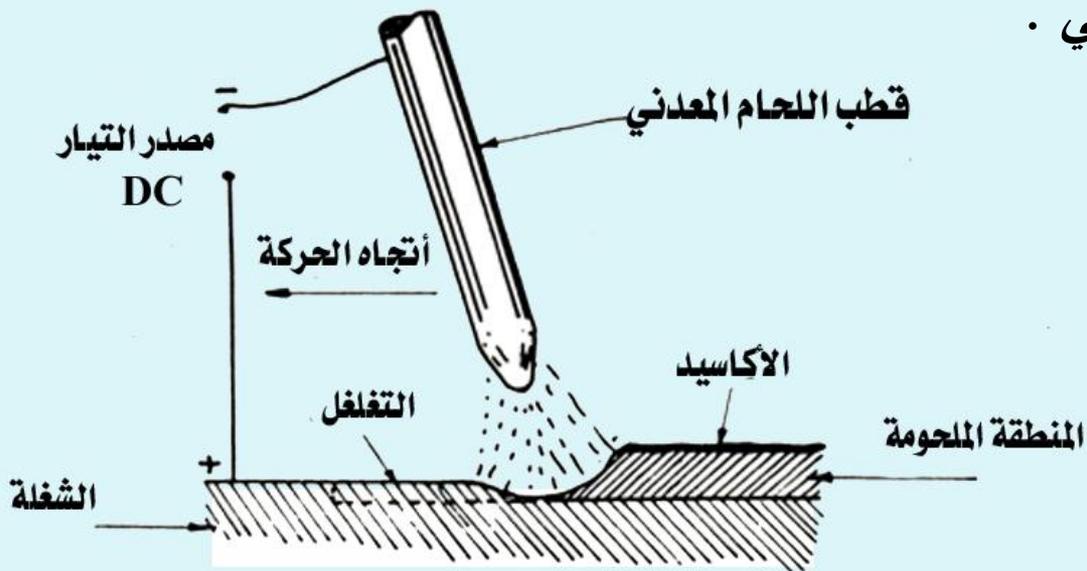

ج- أنواع أقطاب اللحام المعدنية

تختلف اقطاب اللحام المعدنية من حيث التغليف المستخدم فيها، ويوجد ثلاثة انواع هي : -

1- الاقطاب الغازية : هي الاقطاب المعدنية التي تستخدم دون تغليف وتكون نادرة الاستخدام .

2- الاقطاب ذات التغطية الرقيقة : وفيها يكون سمك مساعد الصهر المستخدم بتغليف

الاقطاب قليلا .ويوفر هذا الغطاء استقرار اشتعال القوس

الكهربائي ، اضافة الى حماية منطقة اللحام من التأكسد .

تستخدم الاقطاب ذات التغطية الرقيقة في لحام الاجزاء التي

لا تتعرض الى اجهادات كبيرة .

3- الاقطاب ذات التغطية السميقة : وفيها تغلف اقطاب اللحام بطبقة سميقة من المادة

المساعدة للصهر . ان اغلب عمليات اللحام بالقوس

الكهربائي تستخدم هذا النوع من الاقطاب الذي يعمل على

تكوين غطاء غازي حول القوس الكهربائي يمنع الاكسدة،


وكذلك فهذا الغطاء يقوم بتكوين طبقة من الخبث فوق

الجزء الملحوم .

اما في حالة التيار المتناوب فتستخدم المحولات ، والتي تقوم بتحويل جهد وشدة التيار المتناوب

(A.C) بالحدود الملائمة لعملية اللحام .


لغرض حماية منطقة اللحام والمناطق الأخرى من تأثيرات عملية اللحام فإنه يتم تغليف ( Coating ) أو اكساء الأقطاب المعدنية بمواد خاصة من مساعدات الصهر والتي هي عبارة عن مسحوق من مواد حبيبية تغلف كل قطب اللحام ، كما هو موضح بالشكل التالي .

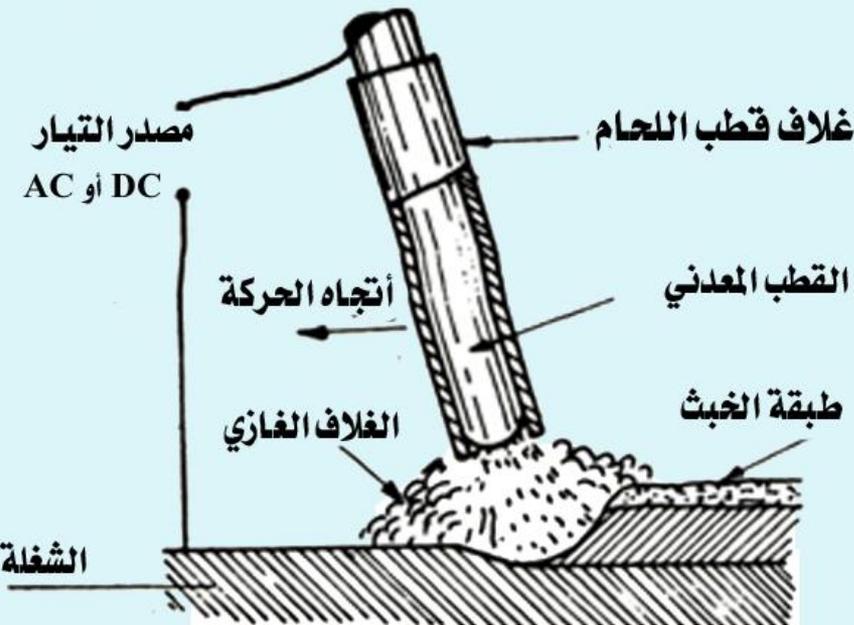

فوائد تغليف الأقطاب المعدنية تتلخص بالآتي :-

- 1- زيادة ثبات اشتغال القوس الكهربائي واستقراره .
- 2- تكوين سحابة واقية من الغازات تحمي معدن اللحام المنصهر من الأكسدة بتأثير أوكسجين الجو ، كذلك فإن قشرة الخبث المتكونة بعد اللحام تبطيء سرعة تبريد منطقة اللحام .
- 3- تقليل تناثر قطرات اللحام المنصهرة .
- 4- إضافة عناصر سببكية إلى وصلة اللحام مما يحسن الخواص الميكانيكية للوصلة .

عند اللحام باستخدام الألكترودات المعدنية فإنه يجب تحريك الألكترود باتجاهات مختلفة بنفس الوقت وذلك لغرض الحفاظ على استمرار اشتعال القوس الكهربائي وتكوين خط اللحام بالمواصفات الصحيحة وكما هو موضح بالشكل التالي .

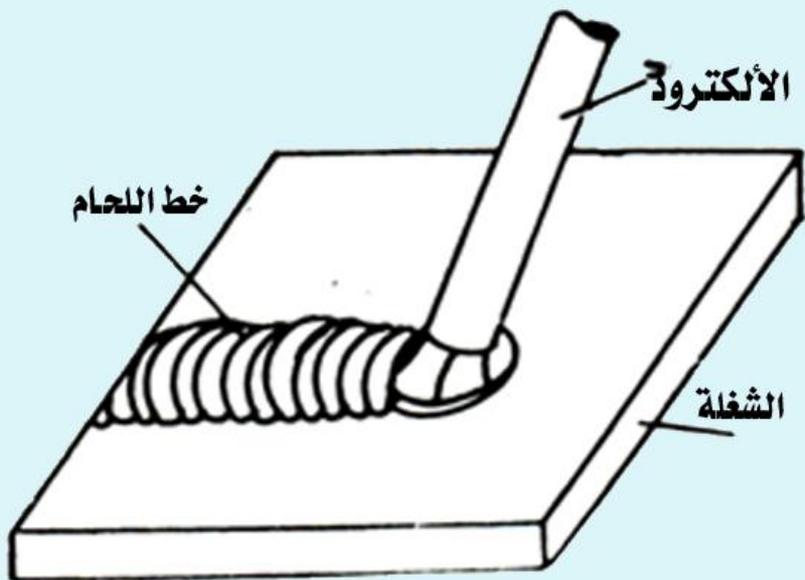

حيث يجب تحريك الألكترود باتجاه محوره أي دفعه نحو الشغلة الجاري لحامها لغرض تعويض الجزء المنصهر من الالكترود ان اشتعال القوس الكهربائي و استمرار اللحام بسبب انصهار طرف الالكترود و ازدياد طول القوس الكهربائي مما يسبب انقطاع القوس ، لذلك يجب تحريك الألكترود نحو الشغلة للحفاظ على طول ثابت للقوس الكهربائي.

ان سرعة الحركة بهذا الاتجاه تعتمد على سرعة أنصهار الالكترود ، و يحدد ذلك بخبرة عامل اللحام ، و ذلك انه اذا كانت سرعة الحركة بهذا الاتجاه كبيرة فان ذلك يؤدي الى تقليل المسافة بين طرف الالكترود و القطعة ، ثم اختفاء القوس الكهربائي و التحام الالكترود بالمعدن الملحوم عند تلامسه معه نتيجة لانخفاض درجة الحرارة .

اما اذا كانت سرعة الالكتروود قليلة فان ذلك يسبب زيادة طول القوس ثم انقطاعه . كذلك و لغرض الاستمرار باكمال خط اللحام الى نهايته يتم تحريك الالكتروود باتجاه خط اللحام - أي بالاتجاه الذي تم فيه اللحام .

ان سرعة حركة الالكتروود بهذا الأتجاه تعتمد على توفير الظروف الكافية و الملائمة لأتمام عملية الصهر الالكتروود ومنطقة اللحام بالحد المطلوب لأنتاج وصلة لحام جيدة ، و يعتمد هذا على مقدار التيار الكهربائي و قطر الالكتروود المستخدم و نوع الوصلة و امور أخرى

ان السرعة العالية تسبب عدم نفاذ اللحام و صغر مقطع وصلة اللحام بسبب عدم اكتمال الصهر اما السرعة البطيئة فتؤدي الى كبر مقطع وصلة اللحام و زيادة الكلفة الاقتصادية كذلك تقليل انتاجية اللحام ، واتساع المنطقة المتأثرة بالتسخين نتيجة حرارة اللحام .



## الأسبوع السابع عشر

و- طرق عزل الأقطاب ومنطقة اللحام

أن الغاية من عزل الأقطاب ومنطقة اللحام هي حماية الجزء الملحوم من تأثيرات الأوكسجين الموجود بالهواء الجوي . حيث يقوم الأوكسجين بمهاجمة المعدن الملحوم وأكسدته عند درجات الحرارة العالية المتكونة أثناء عملية اللحام ، مما يجعل مواصفات وصلة اللحام غير جيدة .  
تم حماية منطقة اللحام بعزلها عن الأوكسجين بمختلف الطرق والتي منها ما يلي :-

1- تغليف أقطاب اللحام بمساعدات الصهر ( Fluxes ) وهذه تساعد على تكوين سحابة من الغازات الواقية حول منطقة اللحام تحميها من تأثيرات الأوكسجين .

2- غمر منطقة القوس الكهربائي بمسحوق مساعد الصهر كما في لحام القوس المغمور مما يجعل منطقة اللحام معزولة .

3- استخدام الغازات الخاملة ( غاز الأركون أو الهليوم ) لحماية منطقة اللحام . حيث تقوم هذه الغازات بتغليف بركة اللحام وبذلك تقيها من تأثيرات الأوكسجين الجوي .

ز- بيان منطقة اللحام

نتيجة لحدوث القوس الكهربائي أثناء عملية اللحام ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير مما يؤدي الى أنصهار معدن الشغلة المطلوب لحامها في منطقة اللحام وكذلك معدن الألكترود ، وتتكون وصلة اللحام من تبلور هذا المعدن المنصهر .

يحدث التبلور نتيجة لأنخفاض درجة الحرارة في منطقة اللحام كنتيجة لتحرك القوس الكهربائي لمنطقة أخرى وكذلك تسرب الحرارة للمناطق المجاورة لبركة اللحام .

أن انتقال الحرارة للمناطق المجاورة لبركة اللحام ( الأجزاء غير الملحومة ) تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بمقادير مختلفة تبعا لقربها وبعدها عن منطقة اللحام .

هذا الارتفاع بدرجة حرارة هذه المناطق يؤدي الى حدوث متغيرات مهمة في بنية المعدن وعليه يمكن فرز مناطق مختلفة حسب درجة حرارتها وكما موضح بالشكل التالي .

وهي كالتالي :-

أ- منطقة الأنصهار غير الكامل ، وفيها تنمو الحبيبات نموا كبيرا" بسبب التسخين العالي .


ب- منطقة تجاوز حد التسخين والتي يكون فيها التسخين أقل ونمو حبيباتها أقل .

ج- منطقة المراجعة ذات الحبيبات الصغيرة .

د- منطقة التحول الطوري غير الكامل .

هـ- منطقة إعادة التبلور التي تستعيد فيها البلورات أشكالها الكروية بعد عملية الدرفلة .

و- منطقة التقصف البارد .

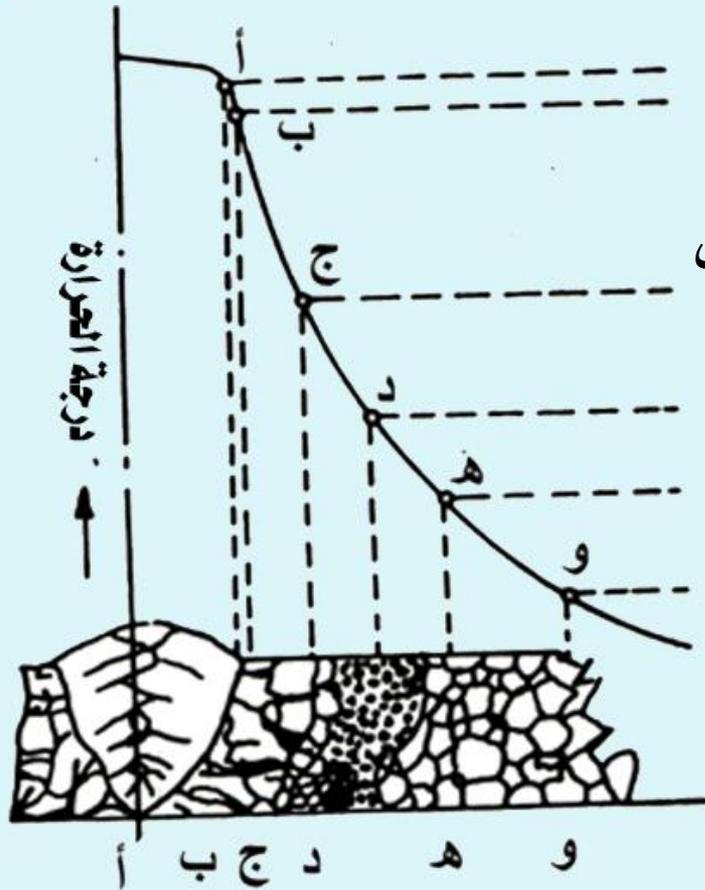


ح- أنواع وصلات اللحام

تعتمد انواع وصلات اللحام او التوصيلات الملحومة في اشكالها على طريقة وضع الاجزاء الملحومة بالنسبة لبعضها وهناك عدة انواع لوصلات اللحام هي :-



### 1- التوصيل التناكبي Butt Joint

وتعد هذه التوصيلات من الاشكال الرئيسية لتوصيلات اللحام ، وفيها يوضع طرفا الجزاين الملحومين احدهما مقابل الاخر بحيث يكون سطحا الجزاين الملحومين سطحاً واحداً .  
واعتماداً على سمك الاجزاء الملحومة فانه يتم تجهيز اطرافها بحيث يتم تصاهرهما بشكل تام والحصول على وصلات لحام متينة وكما موضح بالشكل بالتالي .

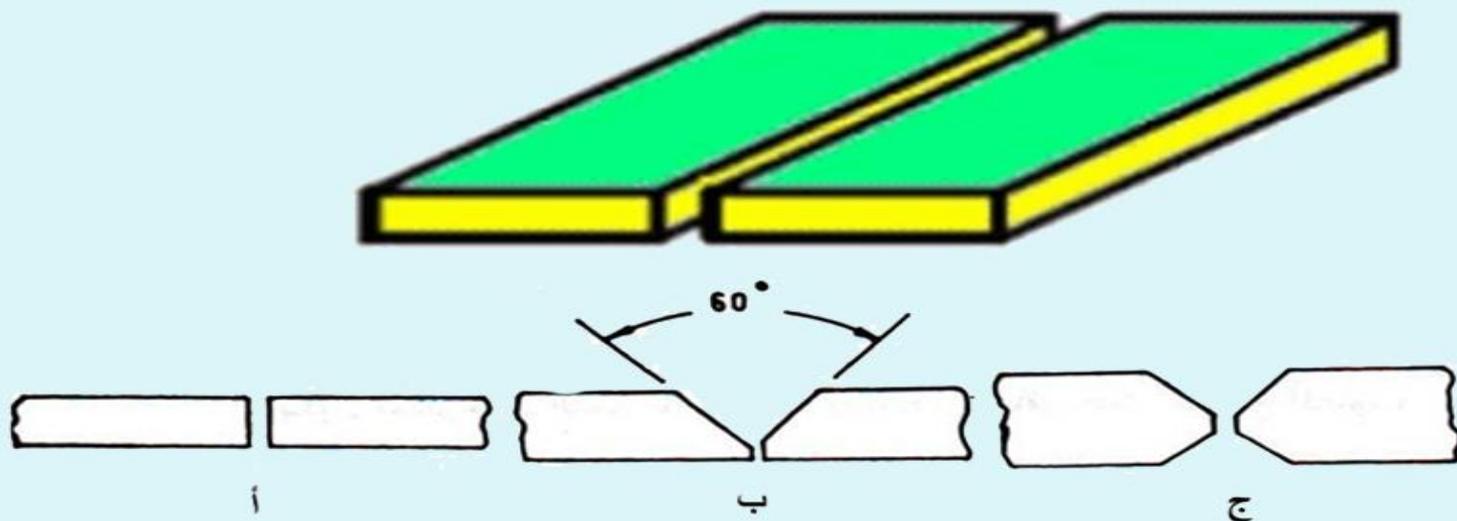

## 2- التوصيل التراكمي Lap Joint


في هذا النوع من التوصيلات يغطي سطحاً الجزأين الملحومين أحدهما الآخر بشكل جزئي ولبعد معين يسمى الشفة ، وكما هو موضح بالشكل التالي .

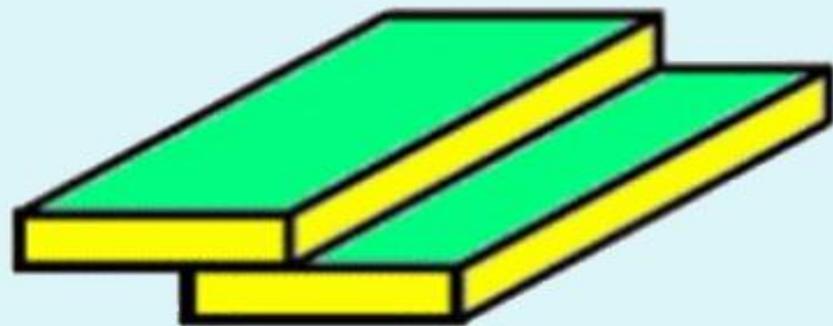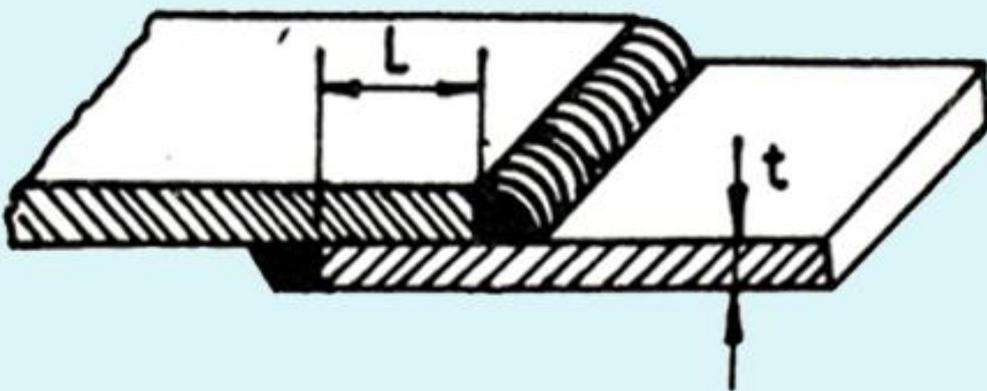

ويكون مقدار طول الشفة (L) مساوياً الى ( 3 - 5 ) اضعاف سمك الصفائح المطلوب لحامها (t). ويتم لحام طرف واحد من الشفة او لحام كلا الطرفين ( أي عمل وصلي لحام ) ولا تتطلب هذه التوصيلات تجهيز اطراف الاجزاء الملحومة كما في اللحام التناكبي ، لذلك فهي اسهل لكنها تستهلك كمية اكبر من معدن اللحام ولا تتحمل اجهادات القص مقارنة بالانواع الأخرى من الوصلات لذلك لايفضل استخدامها .

## 3- التوصيل على شكل حرف ( T )

في هذا النوع يتم لحام طرف احد الجزأين المراد لحامها بسطح الجزء الآخر ، وكما هو موضح بالشكل التالي .

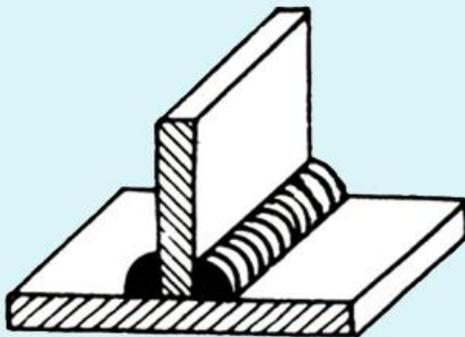

وفي هذه الوصلات قد يتم اللحام من جهة واحدة او من الجهتين وفي بعض الاحيان يتم تجهيز طرف الجزء القائم من جهة واحدة او من جهتين حسب سمك الاجزاء الملحومة ، وكما

هو موضح بالشكل التالي . ويستخدم

هذا النوع من اللحام في لحام الأنشاءات

الهندسية الخاصة في بناء الماكينات

وغيرها .



أ

ب

ج

د

أ - اللحام من جهة واحدة .



ب - اللحام من الجهتين .

ج - التجهيز (الشطف) من جهة واحدة .


د - التجهيز (الشطف) من الجهتين .

## 4- التوصيل الزاوي

وفيه يتم وصل الجزئين المراد لحامهما عند طرفيهما بحيث يكونان بينهما زاوية معينة ، كما يتضح في الشكل التالي . وقد يتم اللحام دون تجهيز اطراف الاجزاء الملحومة، او قد يتم تجهيزها وحسب سمك الاجزاء المستخدمة .

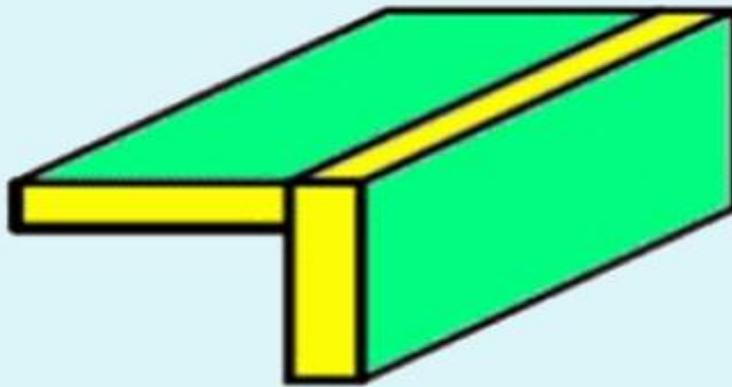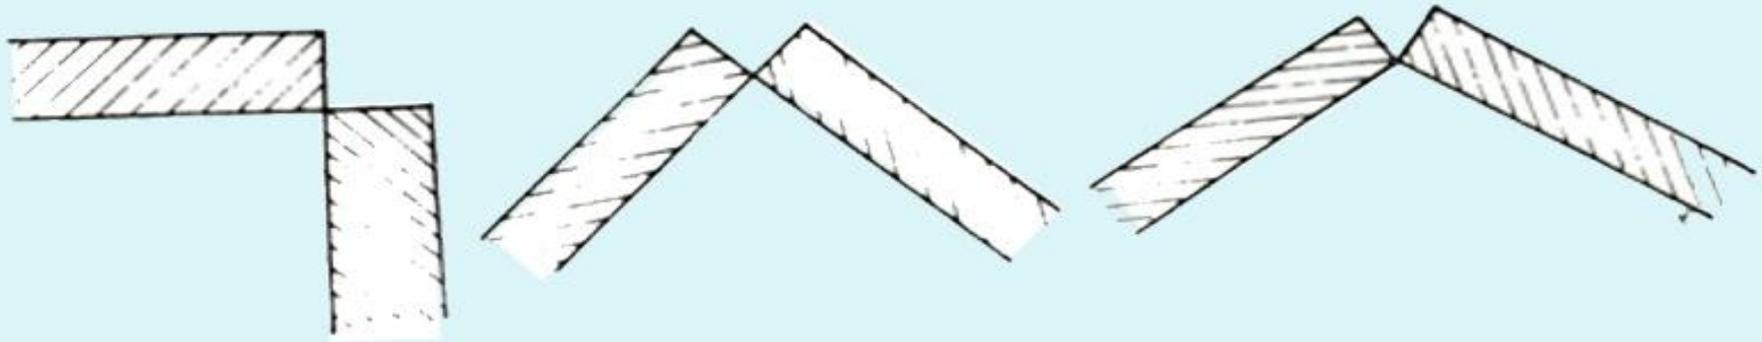


وصلة لحام داخلية

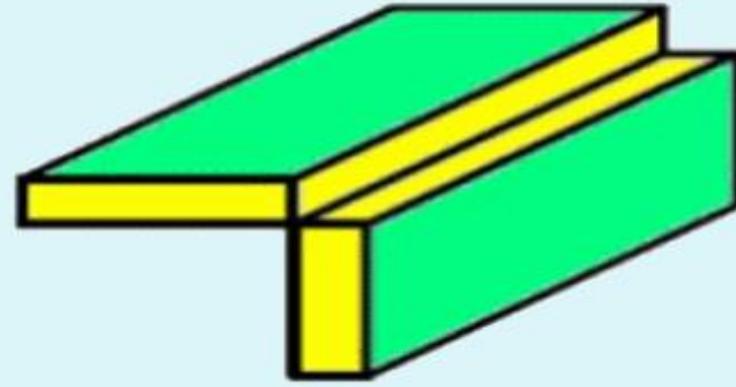

وصلة لحام خارجية

5- لحام المقاومة الكهربائية

SORPAS® 3D

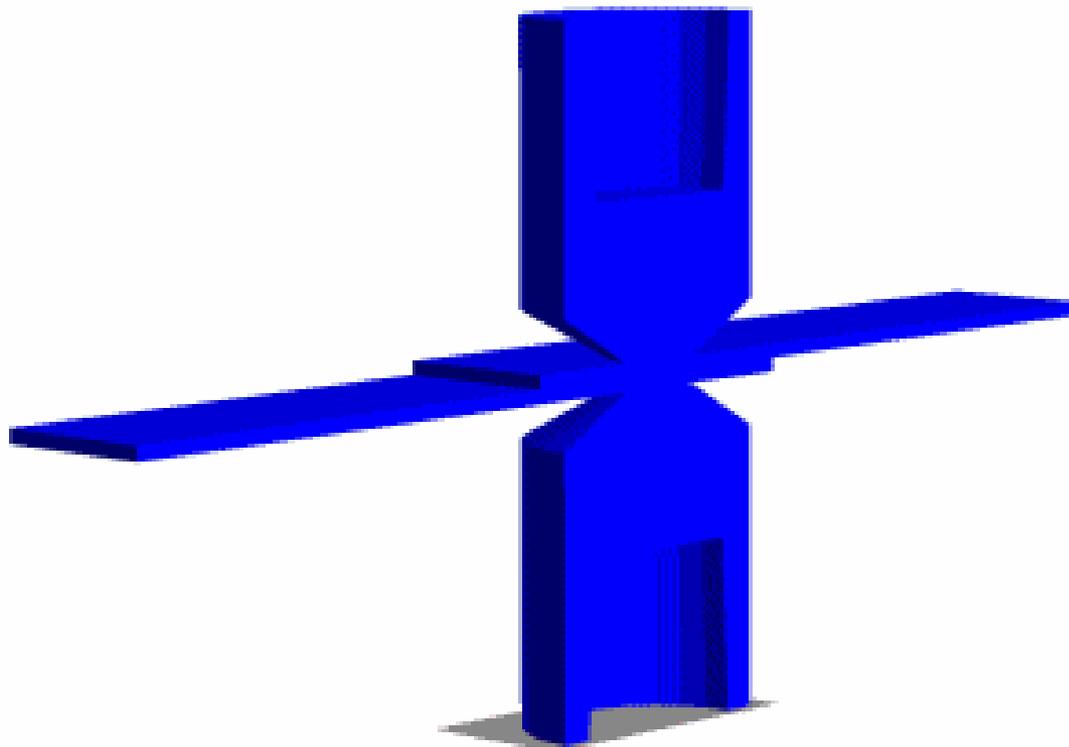

يعد هذا اللحام من أنواع لحام الضغط بأستخدام الطاقة الحرارية . والطاقة الحرارية فيه مصدرها التيار الكهربائي ، حيث يمرر تيار كهربائي قوي خلال الجزأين المراد لحامهما ليسبب تسخيناً مركزاً في مكان مرور التيار، وتكمل عملية اللحام بالضغط على الجزآن بوساطة قطبي اللحام . ان وصلة اللحام تحصل في المكان ذي المقاومة الكهربائية الاكبر لمرور التيار الكهربائي في منطقة التلامس بين القطعتين المراد لحامهما . حيث يعتمد مقدار الحرارة المتولدة على شدة التيار الكهربائي وزمن مروره وتبعاً للمعادلة التالية :-

$$H = k I^2 R t$$

حيث أن :

$$H = \text{كمية الحرارة المتولدة ( جول )}$$

$$I = \text{التيار الكهربائي ( أمبير )}$$

$$R = \text{المقاومة الكهربائية ( أوم )}$$

$$t = \text{الزمن ( ثانية )}$$

$$K = \text{ثابت}$$

تكون خطوات عملية اللحام كالاتي :-

- 1- وضع الشغلة ( القطعتين ) بين قطبي اللحام .
  - 2- تضغط القطعتان بوساطة القطبين ، ليكون مرور التيار في المنطقة المحصورة بين الاقطاب فقط
  - 3- يدخل التيار المطلوب ،ويستمر خلال الزمن المحدد فقط .
  - 4- يقطع التيار، ويستمر الضغط لمدة قليلة حتى تبرد الوصلة،لمنع تكون الشقوق والمسامية وكذلك للحصول على خواص ميكانيكية جيدة لمعدن الوصلة .
- يعد لحام المقاومة الكهربائية انتاجيا ومناسبا للحام الالواح الرقيقة من المعادن والتي يصعب لحامها بطرق الانصهار .
- وتشمل عملية اللحام بالمقاومة الكهربائية انواعا " عديدة اهمها لحام النقطة ولحام الخط .


## أ- لحام النقطة Spot Welding

في هذه الطريقة يمر التيار الكهربائي بين القطبين اسطوانيين خلال الجزاين المراد لحامهما مع تسليط ضغط بواسطة القطبين ، وكما هو موضح بالشكل التالي .

وماكنة اللحام المستخدمة تشتمل على نظام ميكانيكي لتوليد الضغط اللازم على الاقطاب ، دائرة المحول الكهربائي ، نظام توقيت للتحكم بزمن مرور التيار .

واقطاب اللحام يجب ان تكون مادتها ذات خواص ميكانيكية عالية ، وتوصيل كهربائي عال ايضاً


حيث يصل مقدار تيار اللحام الى حوالي ( 77.5 امبير / ملم<sup>2</sup> ) ، مقدار الضغط المسلط بحدود ( 100.75 نيوتن / ملم<sup>2</sup> ) .

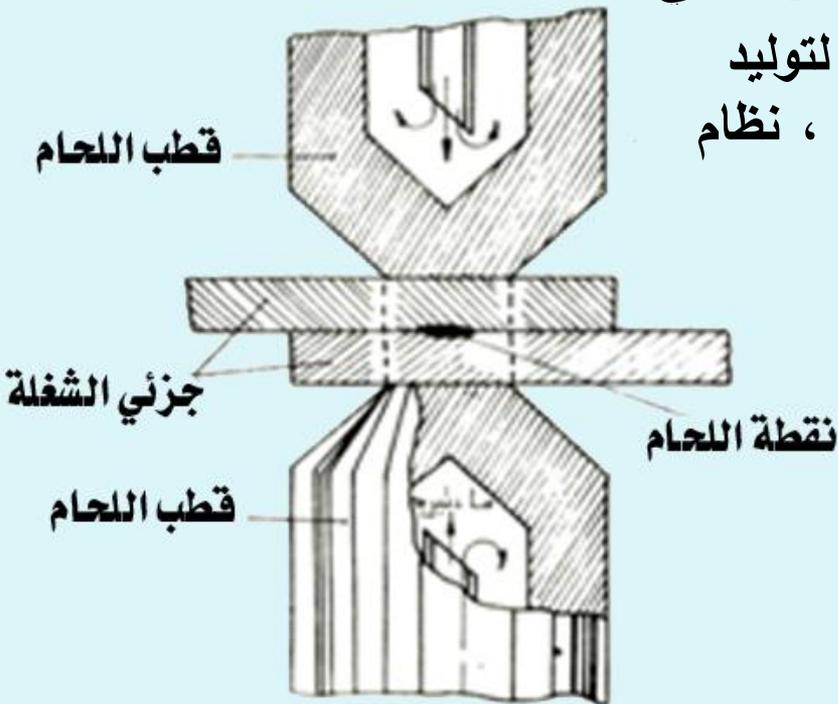

ونتيجة لمرور التيار الكهربائي بين قطبي اللحام خلال قطعتي الشغلة وبسبب كون المقاومة للتيار في سطحي تلامس القطعتين هي أكبر ما يمكن لذلك تتولد حرارة عالية في تلك النقطة بين القطبين تؤدي مباشرة الى تكوين نقطة اللحام التي تربط القطعتين المطلوب لحامهما .



وهو احد انواع لحام المقاومة الكهربائية ومشابه في المبدأ مع لحام النقطة ، الا ان اقطاب اللحام المستخدمة في هذه الطريقة تكون على شكل عجلات او اقراص مستديرة وليست اسطوانية الشكل وكما هو موضح بالشكل التالي .

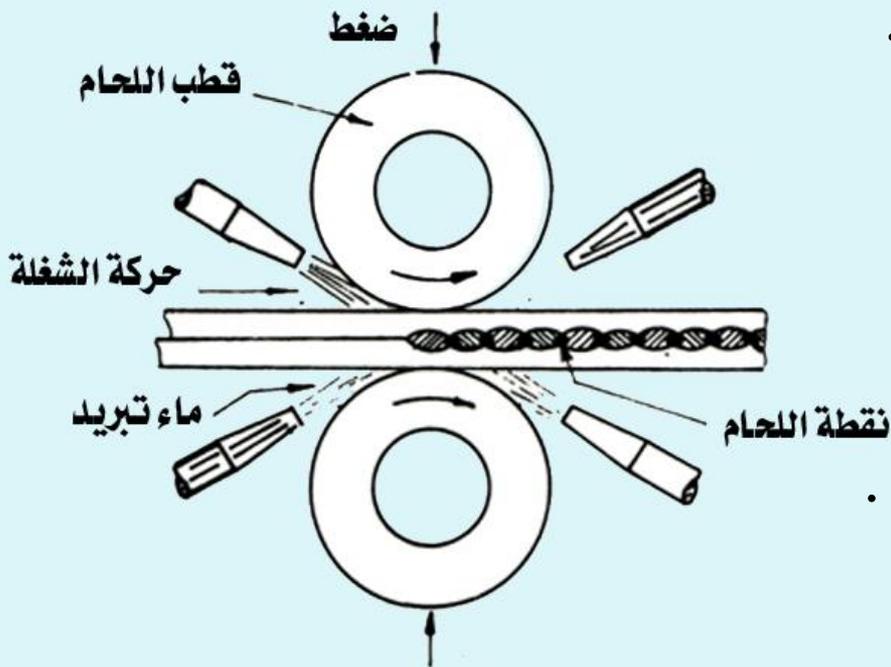

وهذه العجلات تولد الضغط اللازم كذلك تمرر التيار الكهربائي بينها وهي تدور ببطء اثناء حركة الشغلة.

وينظم مرور التيار الكهربائي بوساطة مؤقت خاص يعمل على امراره خلال فترات متناوبة تسبب عمل نقط لحام مستمرة تكون خطاً متصلاً .

وتقل كمية الحرارة المتولدة بين الاقطاب كلما زادت سرعة اللحام (سرعة دوران العجلات) .

ويستخدم في هذا اللحام ماء للتبريد قبل الالكترودات وبعدها للتقليل من انحناء الاجزاء الملحومة ويستخدم لحام الخط في العديد من الاعمال ، وهو يتميز بنظافة الشكل وجودة الوصلات وكذلك توفير الخامات وقلة الكلفة .

ج- اللحام الوميضي

يتم هذا اللحام عن طريق وضع الجزئين المراد لحامهما على استقامة واحدة في وضع متقابل و يمرر تيار كهربائي بينهما مع تسليط الضغط عليهما حتى يتم اللحام .

يستحسن ان تكون مساحة التلامس بين الجزئين صغيرة جدا (تصل الى حوالي 0.05 متر مربع ) حتى يكفي التيار الكهربائي لتوليد الحرارة اللازمة للحام .

يجري اللحام الوميضي باسلوبين استنادا الى مقدار التلامس بين السطحين المراد لحامهما .

فاذا كان التلامس بين السطحين خفيفا يحدث وميض عند مرور التيار بينهما مولدة حرارة عالية نتيجة المقاومة العالية ضد التيار . حيث يقطع التيار الكهربائي و يسقط لضغط حتى يتم تكوين الوصلة . و يسمى هذا النوع باللحام الوميضي التناكبي .

اما اذا كان التلامس قويا مع وجود الضغط من البداية فان هذا يسمى بلحام التناكب ( التقابل ) .

## 6- لحام الغازات الواقية Gas Shield Arc – Welding

وهو احد انواع لحامات القوس الكهربائي الذي تتم فيه حماية منطقة اللحام من تأثيرات الاوكسجين وعملية اللحام تتم بواسطة استخدام غازات خاملة او غازات لاتتفاعل مع الاجزاء الجاري لحامها اثناء عملية اللحام .

وتكون هذه الغازات عند استخدامها ستارا" ( غلafa ) واقيا لمنطقة اللحام . ان الغازات الاكثر استخداما لهذا النوع من اللحام هي غاز الاركون وغاز الهليوم، وكذلك يستخدم غاز ثاني اوكسيد الكاربون لرخص ثمنه .


## أ- لحام الآركون Argon Welding

يستخدم غاز الاركون بكثرة غازا واقيا ، ويتولد القوس الكهربائي في هذا اللحام بين الشغلة والالكترود الذي يكون اما من التنكستن او الالكترود المعدني ، وكالتالي : -

## 1- طريقة التنكستن – الغاز الخامل ( TIG ) Tungsten Inert Gas Welding

حيث يكون قطب اللحام المستخدم من التنكستن الذي لاينصهر اثناء اللحام ، وكذلك يستخدم سلك لحام ينصهر ( مادة مائة ) .


ويحاط قطب التنكستن بفوهة لتوصيل غاز الأركون المستخدم غازا واقيا الى منطقة اللحام وكما هو موضح بالشكل التالي .

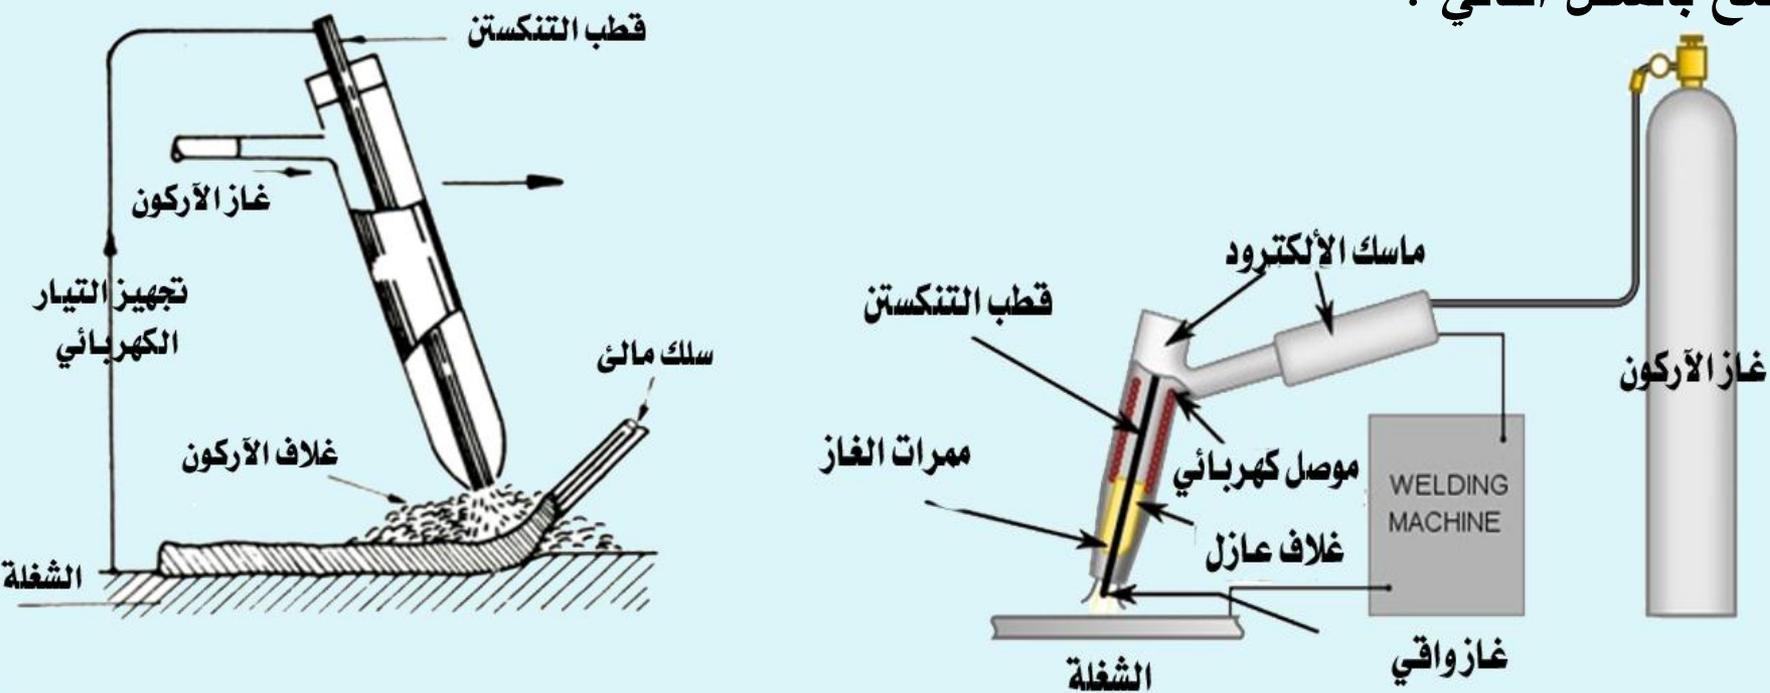

يستخدم التيار المتناوب أو التيار المستمر مع هذا اللحام وبمدى ( 0.5 الى 750 امبير ) وحسب سمك الألواح الملحومة. تستخدم هذه الطريقة في صناعة الطائرات والمفاعلات الذرية وصناعة الاجهزة الدقيقة ، وهي خاصة بلحام الالمنيوم والمغنسيوم .

## 2- طريقة اللحام المعدني- الغاز الخامل Metallic Inert Gas Welding

حيث يكون الالكترود المستخدم بهذه الطريقة عبارة عن سلك معدني ينصهر عند اللحام ليكون هو المادة المألئة . ويغذي السلك اثناء اللحام القوس الكهربائي الذي يكون مغلفا بغاز الاركون، وكما هو موضح بالشكل التالي .

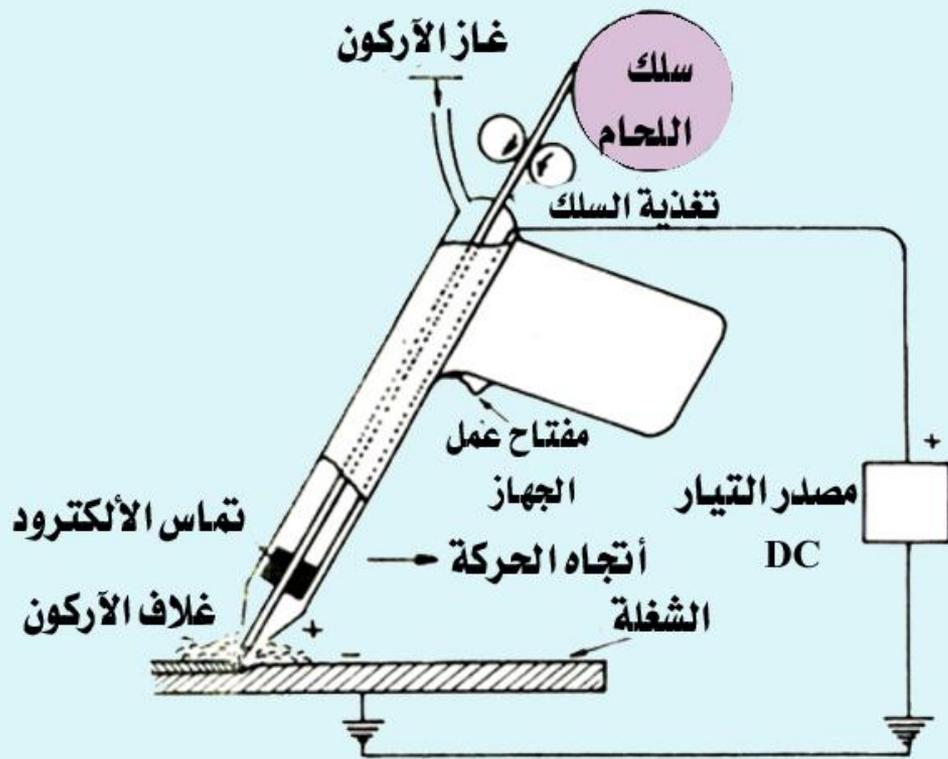

ويستخدم التيار المستمر في هذه الطريقة ويوصل الالكترود مع القطب الموجب ( طريقة الربط المعكوس ) ، مما يؤدي الى صهر الالكترود بسبب كمية الحرارة العالية فيه .

الاسلاك المعدنية (( الالكترودات )) المستخدمة ذات اقطار تتراوح بين 0.75 ( الى 2.25 ملم ) وتستخدم هذه الطريقة في لحام المواد الغير الحديدية ، ويكون اللحام المنتج نظيفاً ويحدد مكان

اللحام بسهولة ، ولذلك فهذه الطريقة تستخدم بكثرة في صناعة السيارات والسفن والطائرات وصناعة الاجهزة الكهربائية وصناعة الخزانات والانابيب .


CO<sub>2</sub> Welding ب- لحام ثاني اوكسيد الكربون

يستخدم غاز ثاني اوكسيد الكربون غازا "واقيا" بدلا من غاز الاركون بسبب رخص ثمنه وتعد هذه الطريقة تطورا لطريقة اللحام المعدني- الغاز الخامل ( MIG ) ، وتستخدم في لحام الصلب اللين ( Mild Steel ) والصلب السبائكي المنخفض . وتحتوي مادة الالكترود المستخدم على عناصر مزيلة للاوكسجين ( منغيز وسليكون والمنيوم ) .



لحام الهيدروجين الذري

وهي احدى طرق لحام القوس الكهربائي يتولد فيها هذا القوس بين القطبين من التنكستن محفوظين داخل مشعلين يدخل الى كل منهما تيار غاز الهيدروجين ، وكما هو موضح بالشكل التالي .


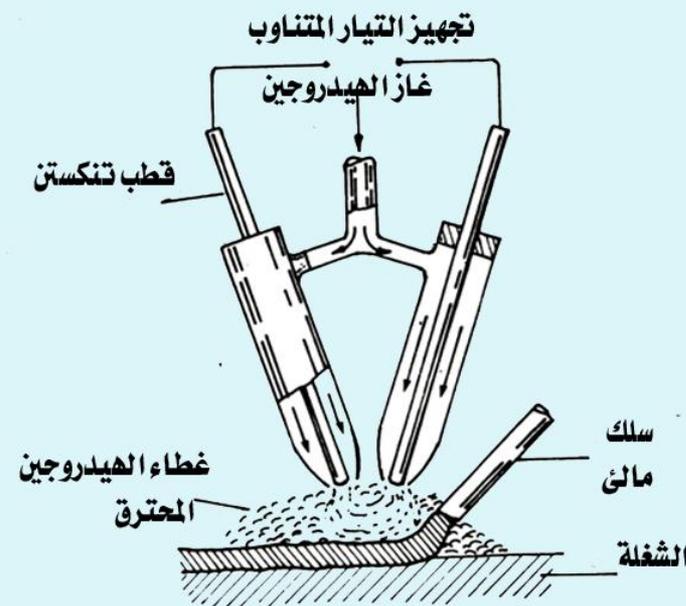


يتم اللحام بهذه الطريقة وذلك بتأين بعض جزيئات غاز الهيدروجين (  $H_2$  ) عند مروره في منطقة القوس الكهربائي (عند طرفي قطبي التنكستن ) وتحويلها الى ايونات الهيدروجين الموجبة (  $+H$  ) وتعود هذه الايونات لتتحد ثانية عند اقترابها من سطح الشغلة لتبعث حرارة عالية في منطقة وصلة اللحام . اضافة الى ان جزيئات الهيدروجين المتكونة تحترق عند سطح الشغلة لتعطي كمية اخرى من الطاقة وترفع درجة الحرارة . وكذلك تقوم هذه الجزيئات بحماية سطح الشغلة من التأكسد بتكوينها غطاء ( غلاف ) حوله اثناء اجراء عملية اللحام وبعدها .

تحتاج هذه الطريقة الى جهد كهربائي عال يكفي لتأين جزيئات الهيدروجين ويستخدم فيها سلك مالى ( ينصهر ) . تستخدم هذه الطريقة في لحام المواد الحديدية او في لحام سبائك الالمنيوم .

لحام القوس المغمور

وهي احدى طرق لحام القوس الكهربائي التي تستخدم قطبا معدنيا ، ويحدث فيها القوس الكهربائي وهو مغمور بشكل كامل بمساعدة الصهر . ويوضح الشكل التالي طريقة اجراء هذا اللحام ، حيث يستخدم قطب لحام غير مغلف ( عار ) يغذى بطريقة اتوماتيكية ، ومتناسبة مع سرعة الحركة وانتاج اللحام .

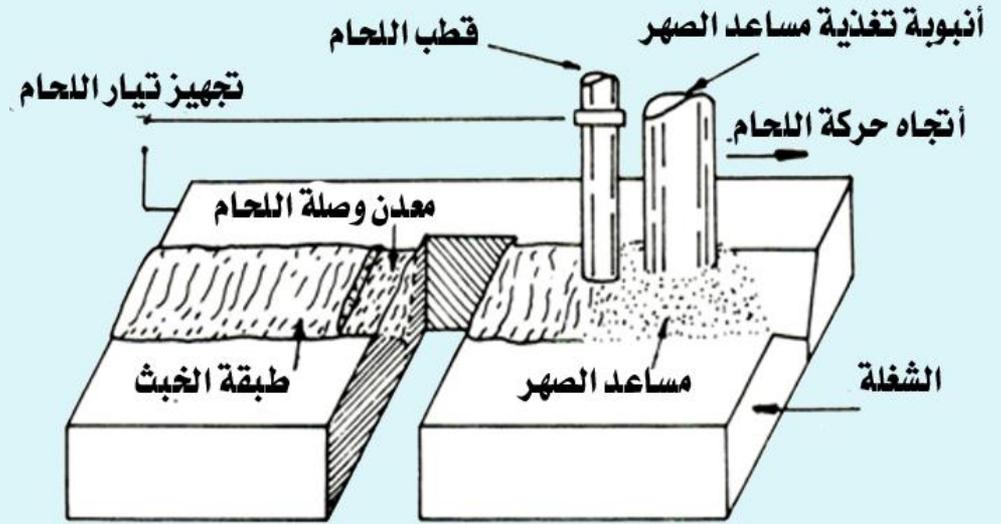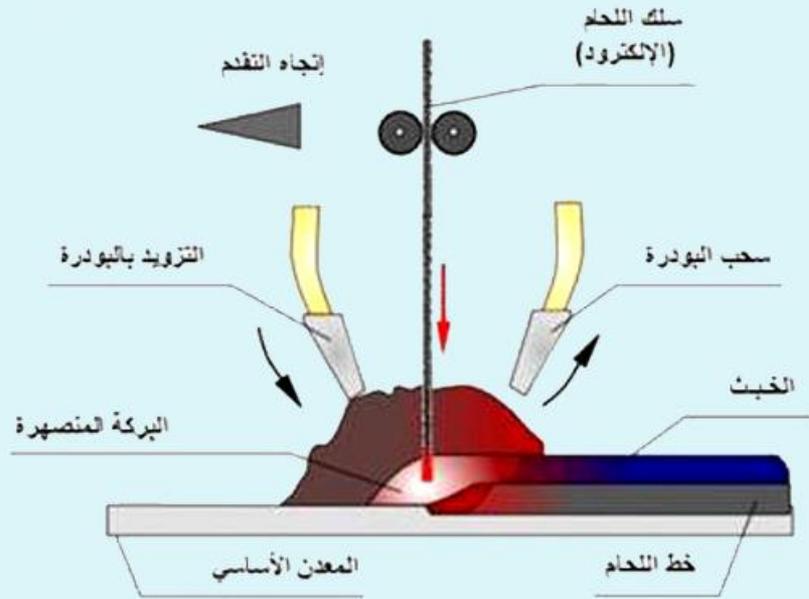

وتتمل الانبوبة المجاورة بمسحوق مساعد الصهر الذي يملأ منطقة اللحام قبل البدء . وعند امرار التيار الكهربائي يحدث القوس وهو مغطى بمساعد الصهر مؤديا الى صهر القطب المعدني وكذلك مساعد الصهر الذي يكون طبقة عازلة تحمي منطقة اللحام من الاكسدة . وتزال بسهولة بعد اتمام عملية اللحام .

يكون اللحام المنتج بهذه الطريقة ذا سطح جيد وقليل التأكسد، والسطح المجاور لوصلة اللحام نظيفا من تطاير قطرات المعدن اثناء اللحام . يمكن استخدام هذه الطريقة في لحام الالواح السمكية ( بعد تجهيز حافاتها ) بخط لحام واحد بسبب الامكانية العالية لنفاد اللحام المنتج بهذه الطريقة . ولا تحتاج الالواح الدقيقة الملحومة بهذه الطريقة الى تجهيز لمكان وصلة اللحام .

تستخدم هذه الطريقة في لحام الصلب الكربوني المنخفض ، والمتوسط ، والصلب السبائكي ، وكذلك في لحام النحاس والالمنيوم .

المرحلة الأولى

عمليات التصنيع  
المعلم


قسم التقنيات الميكانيكية

لحام الثرميت

ان الحرارة اللازمة للصهر في هذا اللحام تكون ناتجة من التفاعل الكيميائي بين الالمنيوم واوكسيد الحديد وكالتالي :



حيث يخلط مسحوق الالمنيوم مع مجروش اوكسيد الحديد (  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  ) بنسبة ( 3:1 ) وزنا في بودقة او وعاء مبطن بمادة حرارية وكما هو موضح بالشكل التالي .

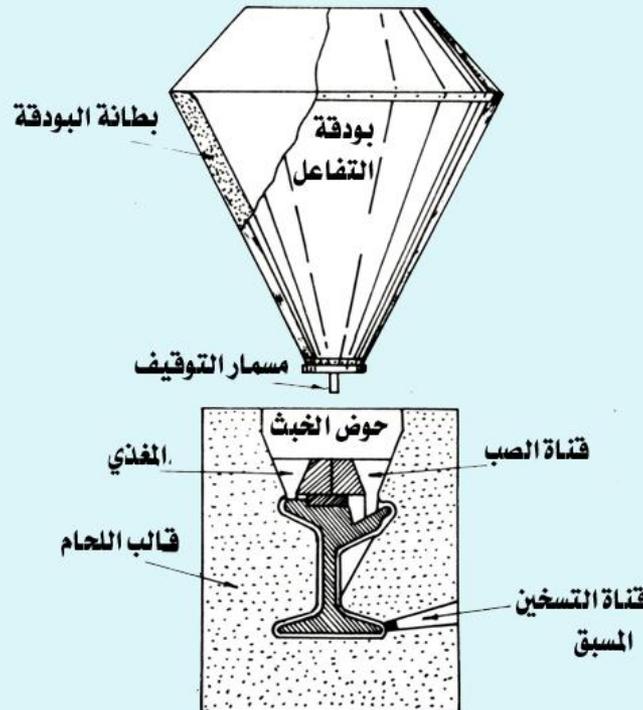

يسخن جزء من هذا الخليط حتى درجة حرارة ( 1150 ) درجة مئوية ليبدأ التفاعل ويستمر ذاتيا . وتكون درجة الحرارة التي يمكن الحصول عليها فعليا من هذا التفاعل بحدود ( 2500 ) درجة مئوية ، وهذه الدرجة الحرارية تكفي لصهر الصلب ونزوله من اسفل البودقة الى القالب الرملي الذي يتم تجهيزه مسبقا .

يستعمل اللحام الترميتي في لحام المقاطع السميقة كاطراف قضبان السكك الحديدية وابدان القاطرات والهياكل البحرية .

يمتاز هذا اللحام بنوعية وخواص ميكانيكية جيدة جدا ويعود ذلك الى نقاء معدن الترميت .



## الأسبوع التاسع عشر

الأنواع الحديثة من اللحام

من أهم أنواع اللحام وطرقه الحديثة ما يأتي :-

### 1- اللحام بأشعة الليزر



يعتبر الليزر من افضل انواع اللحام لما يتميز به من امكانية الحصول على نقط لحام تبدأ من 2 مم ويتميز بالدقة و صغر نقط اللحام و السرعة و صغر مدى التشوية فى سطح المعدن كما يتميز بالقدرة الحصول على مدى واسع للطاقة المتولدة منه كما ان له قدرة على لحام العديد من الخامات كالصلب السبائكي و الصلب الكربوني و التيتانيوم و الالومنيوم ويمكنه لحام الخامات المختلفة .



ولا يقتصر اللحام بالليزر على المعادن فقط ولكن يمكنه غلق و ختم اطراف الزجاج و ختم الزجاج مع المعدن ويمكن استخدامه فى لحام اللدائن كما ان اللحام بالليزر يمكن ان يقدم بعض العمليات الاضافية كالقطع للالواح ذات السمك الصغير)صاج السيارات مثلا (و ثقب المشغولات و الكتابة و وضع الاختام التسلسلية على المعادن (كما فى شاسية السيارات ) .

ومن المعروف عن اجهزة اللحام انها اما تقدم لحام نقطة او الشريط ( الدرز ) Seam Welding ولكن اجهزة اللحام بالليزر يمكن ان تقدم الشكلين حيث يكون الشعاع بصورة متقطعة للحام النقطة او يكون بصورة متصلة مع لحام الشريط .

وعلى الرغم من ان الليزر ظهر منذ 20 سنة تقريبا الا انه لم يستخدم الا بعد حين وذلك لعدم الالمام الكامل بقدرات الليزر وارتفاع تكلفته وحاجته لظروف عمل واجراءات وقائية حازمة كما ان ماكينات الليزر يعيها كبر حجمها مما يفرض عند استخدامها ان تكون داخل حيز منفصل كبير .

ولقد قدر عدد الماكينات المستخدمة في اللحام و القطع و الثقب بـ2000 ماكينة حتى الان ومن المتوقع ان يصل هذا العدد الى 30000 ماكينة في الـ 15 سنة المقبلة . والأشكال التالية تمثل قسم من مكائن اللحام .



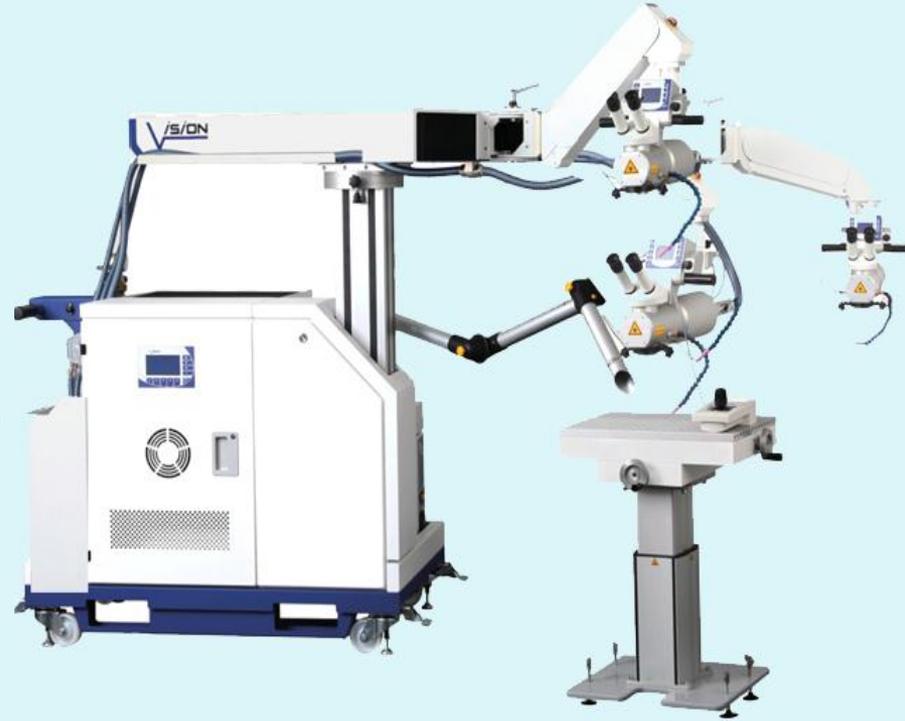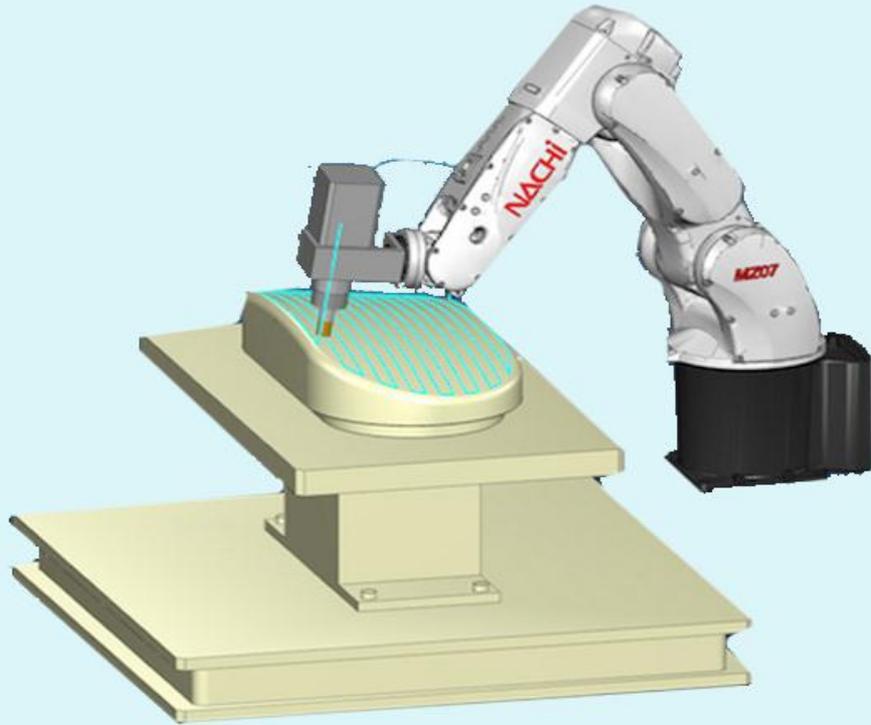


## اللحام بالليزر:

تنتج بتسليط شعاع الليزر على المعادن حيث يمتص سطح المعدن شعاع الضوء و تحويله الى طاقة حرارية و هكذا تتولد الطاقة الحرارية التي تعمل على صهر المعدن .

ويستخدم الليزر فى صورتين اما الشعاع المرئى او الاشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرو المغناطيسى وهذا الشعاع يمكن نقله من المصدرالى المعدن باى وسيلة بصرية تعمل على توجيه و تركيز الشعاع فى نقط صغيرة جدا ولان الليزر يتميز عن الضوء العادى بتماسكه وامكانية ارساله لمسافات بعيدة دون فقد يذكر من كفاءته او طاقته لذلك هو يعتبر الافضل فى عمليات لحام المناطق الصغيرة عن الطرق لتقليدية للحام .

ولكن يعيبه عدم كفاءة تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ضوئية لانتاج الليزر وذلك لان افضل انواع الليزر لا تقدم الا 15,5% من الطاقة الماخوذة من المصدر الكهربائى و الباقي فاقد .


## 2- اللحام بالموجات فوق الصوتية

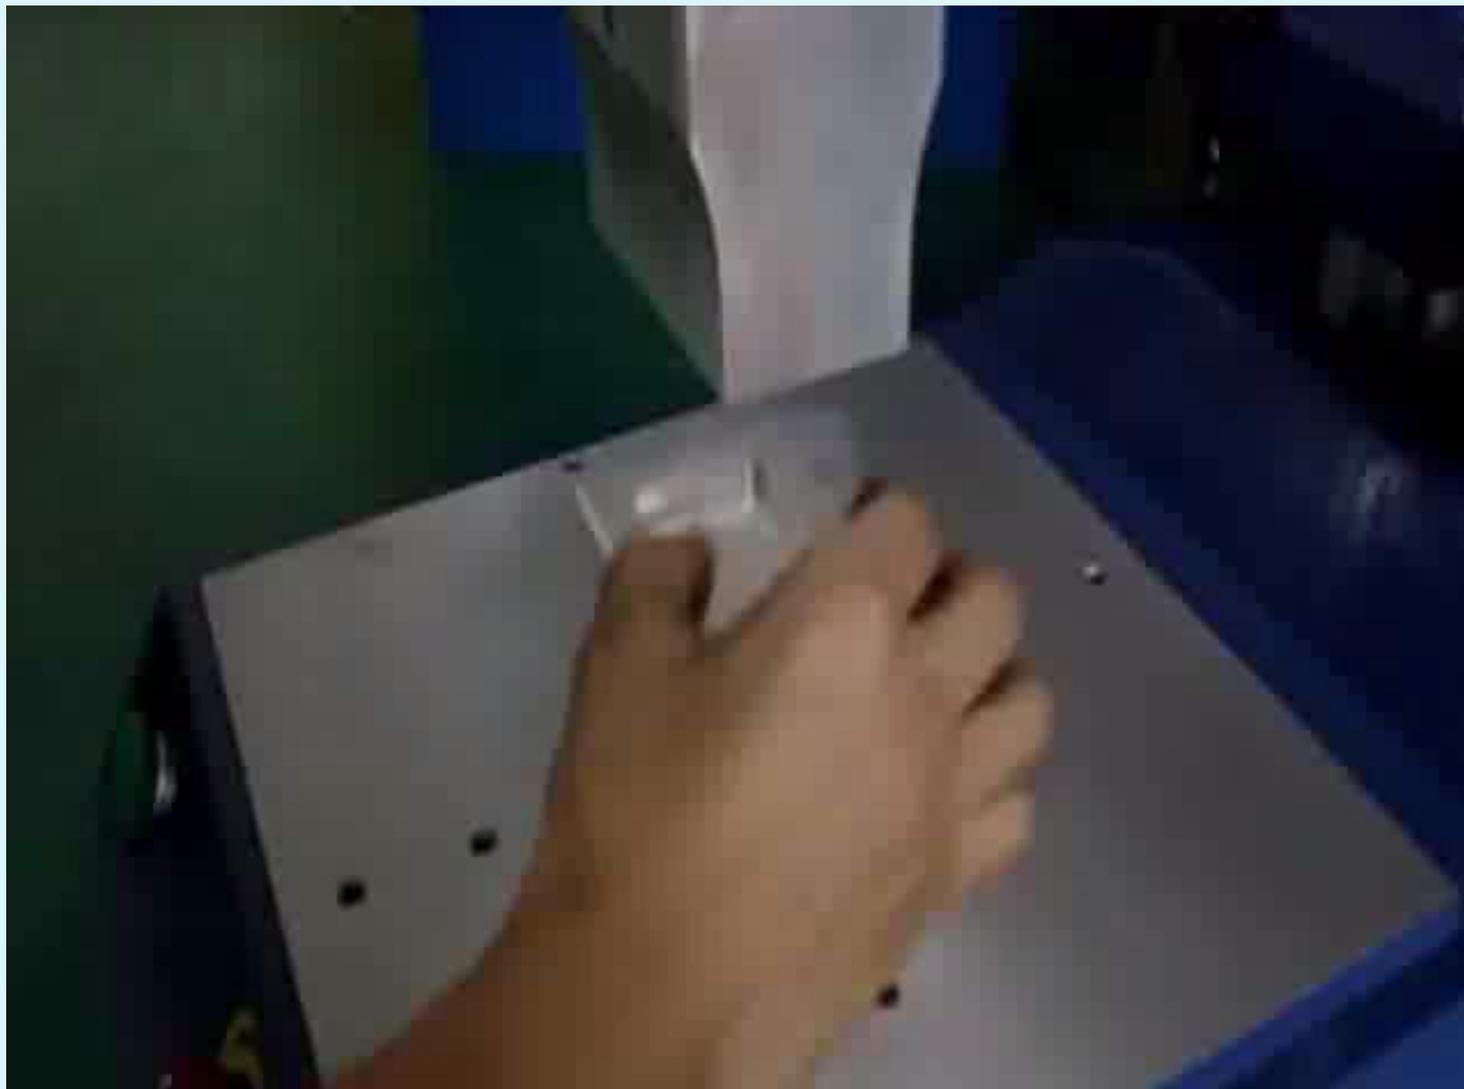

في هذا اللحام يتم احداث طاقة اهتزازية عالية التردد عند منطقة اللحام في مستوى مواز لسطح الوصلة، فينتج عن هذه الاهتزازات تكسير طبقة الاكاسيد بين سطحي الالتحام وانزلاق السطحين مع بعضهما مما يتسبب في حدوث تغلغل وتداخل جزيئات السطحين المراد لحامهما ، وتشكيل وصلة لحام قوية ونظيفة .

ان طاقة الاهتزاز العالية التردد يمكن الحصول عليها باستخدام الجهاز الموضح بالشكل التالي ، والذي فيه يستخدم مصدر تردد عال للحصول على التردد العالي الذي يتم نقله وتحويله بواسطة جهاز ناقل ومحول للطاقة الى رأس مجس متذبذب ليعطي الحركة التذبذبية الموازية لسطح اللحام .




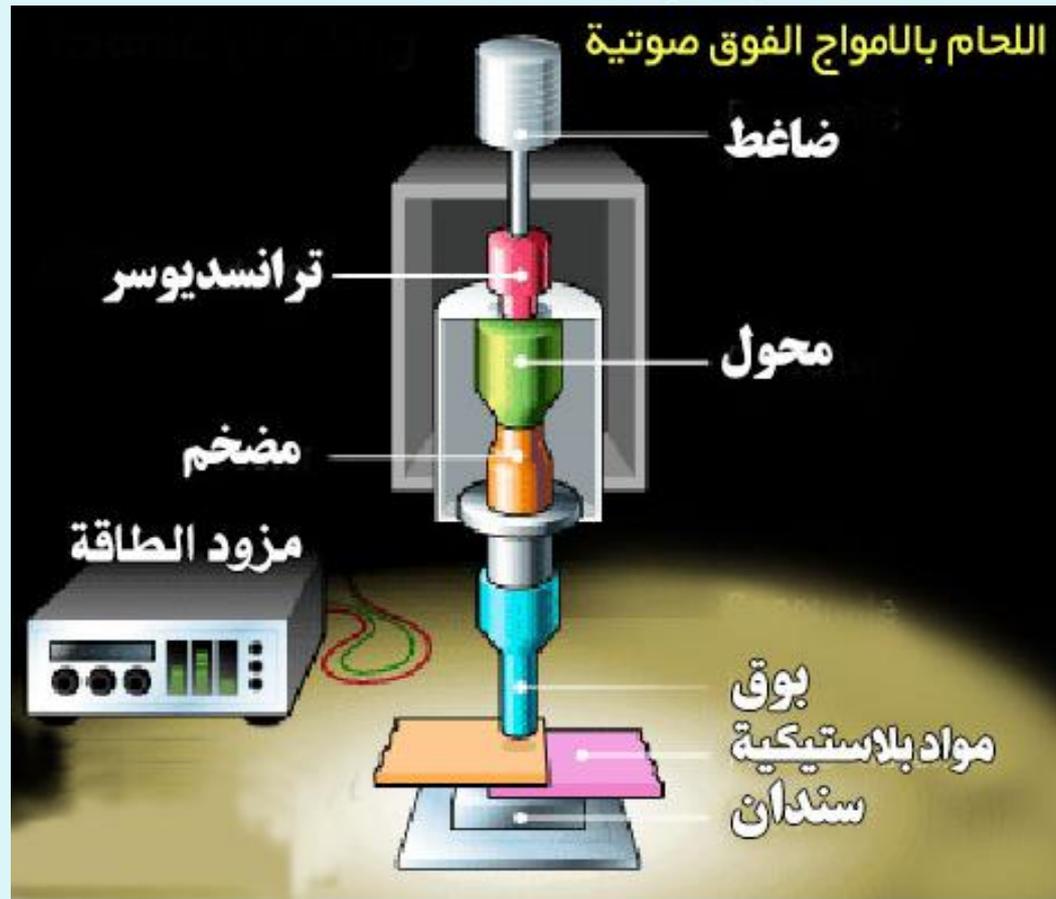


يثبت ويضغط جزءا الشغلة بين ذراع الضغط والسندان ليشكل وصلة تراكبية عند اجراء اللحام . وفي هذا اللحام لا تستخدم حرارة خارجية (لحام على البارد) ، ولكن درجة حرارة الوصلة ترفع قليلا عند اللحام .

## 3- لحام الانفجار

يحدث هذا اللحام بين سطحي القطعتين المراد لحامهما بواسطة اصطدام احدي القطعتين بالآخرى بسرعة عالية جدا ناتجة عن دفع مواد متفجرة لها. حيث توضع القطعة الاولى على سندان ، والقطعة الثانية تميل عن الاولى بزاوية صغيرة ( $\alpha$ )، وكما موضح بالشكل التالي .

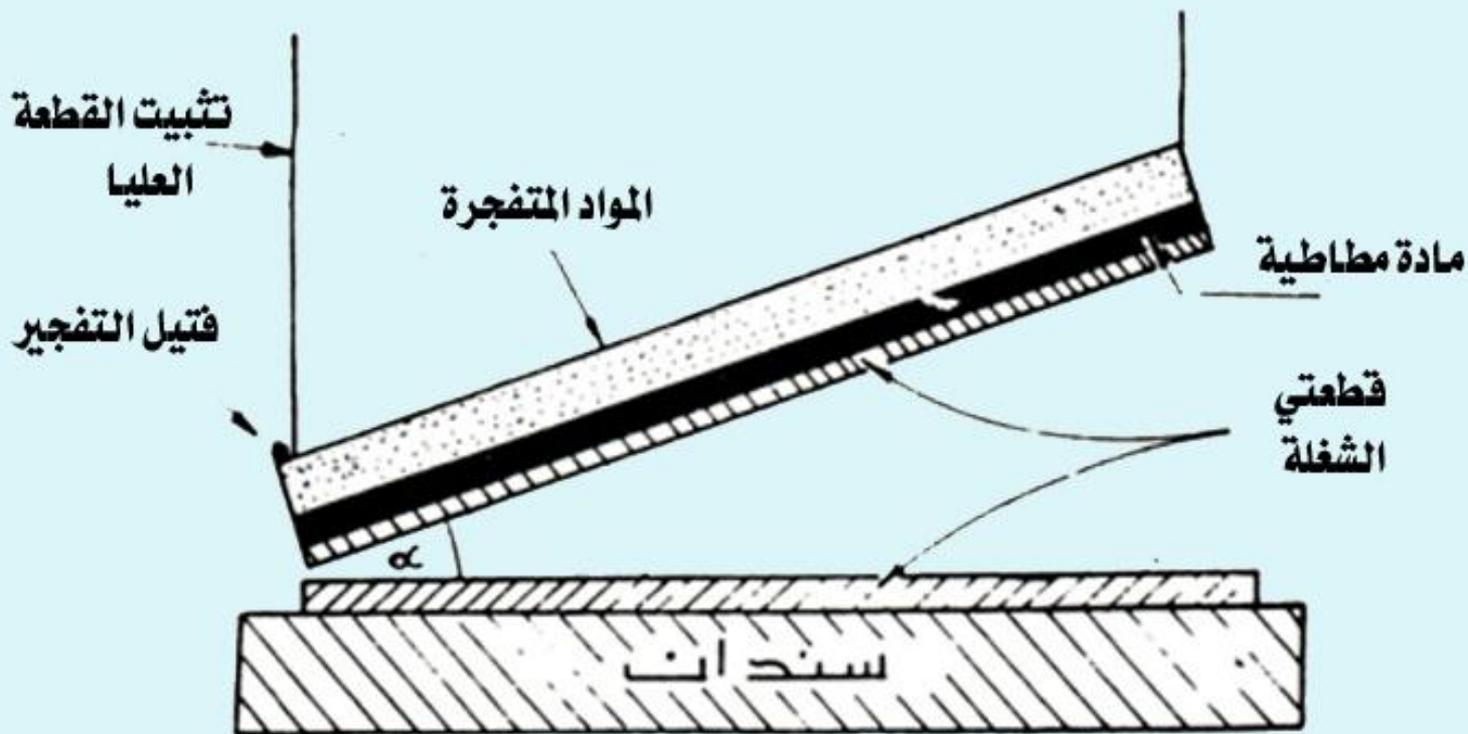

وتلف القطعة العليا بمواد من المطاط او البلاستيك لحمايتها من تاثيرات المواد المتفجرة التي عليها وعند التفجير الذي يبدأ باشعال الفتيل ، تندفع القطعة العليا وتصطدم بالاولى بسرعة عالية تصل الى ( 30 - 150 ) متراتانية ، مما يجعل جزء المادة المحصورة في منطقة التصادم يتصرف وكأنه مادة مائعة ذات لزوجة منخفضة مسببا تشابكا ميكانيكيا اضافة الى اتصال المعدن بين السطحين وكما هو موضح بالشكل التالي .

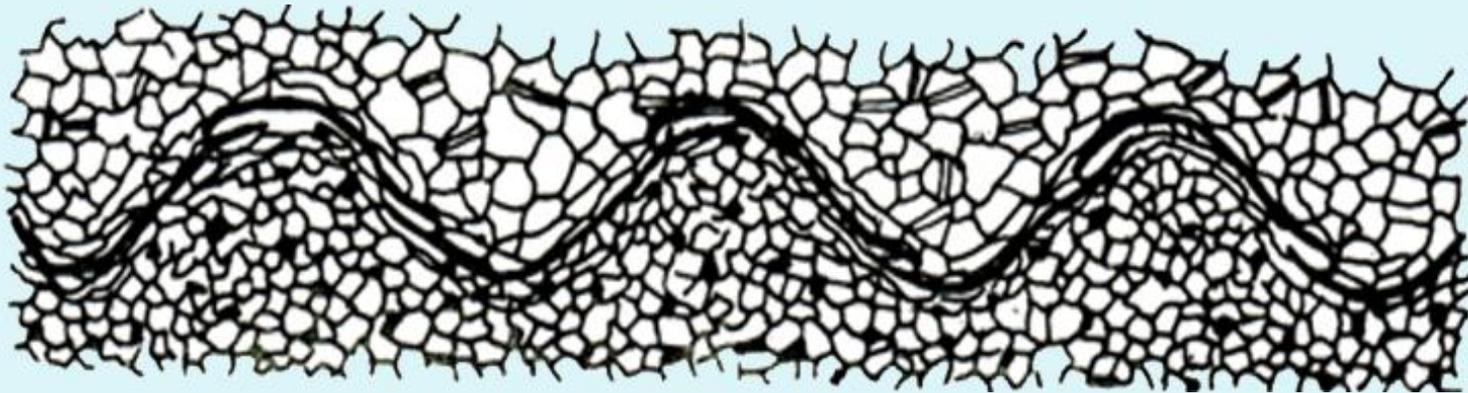



## الأسبوع العشرون

لحام القوس الكهربائي والأحتياطات اللازم توفرها

تصاحب عمليات اللحام الكهربائي المختلفة مخاطر عديدة تواجه الأشخاص العاملين في هذا المجال وكذلك على الأثاث المتواجد في منطقة العمل والقريب من موقع اللحام ، لذا من المهم تطبيق شروط السلامة والأمن الصناعي وأتباع التعليمات الواجبة في هذا المجال .  
ويمكن تحديد أهم المخاطر المحتملة بعمليات اللحام وكما يلي : -

## 1- أشعاع قوس اللحام

يشع قوس اللحام الكهربائي أشعة ضوئية مرئية إضافة الى الأشعة الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والتي تزيد بحوالي ( 10 000 ) مرة عن الضوء الذي تستطيع أن تتحملة العين المجردة .

لذا فإن الأشعة تسبب التهابات مؤلمة إضافة لما تسببه من تأثير على جلد الإنسان . وعليه يجب على العاملين في هذا المجال ارتداء خوذة خاصة باللحام وكما موضحة بالشكل التالي .



ولا يسمح بالنظر مباشرة الى أشعاع القوس مطلقا" ، كذلك يجب ارتداء الكفوف لحماية الجلد .

## ب- التيار الكهربائي

عند اللحام بالأجهزة التي تستخدم التيار الكهربائي فإن الخطر على الشخص القائم بالعمل من التيار المستخدم يكون موجوداً في حالات معينة . كون حدوث أي خلل في أجهزة ومكائن اللحام ( الملفات الابتدائية ، المحولات ) قد يتسبب بانتقال الجهد الكهربائي ( الفولتية ) والمجهز من المصدر الرئيسي الى ماسك الألكترود مباشرة أو الى جسم ماكينة اللحام أو الى الأجزاء المطلوب لحامها وهذا قد يسبب الصعقة الكهربائية .

## ج- الحروق

من خلال إجراء عمليات اللحام فإنه قد تتساقط قطرات المعدن المنصهر أو تطاير الشرر على ملابس الشخص القائم بالعمل أو جسمه مسببة بذلك الحروق ، لذا يجب الانتباه وأرتداء الملابس الخاصة بالعمل والموضحة بالشكل التالي .



عيوب اللحام

يمكن تقسيم العيوب التي تحصل في وصلات اللحام الى نوعين وهما : -

### أ- العيوب الخارجية

وهي التي تكون ظاهرة على وصلة اللحام ، ويمكن تحديدها بالنظر ومنها ما يلي : -


- 1- عدم أنتظام عرض خط اللحام وأرتفاعه .
- 2- عدم تطابق وصلة اللحام للمقاييس المطلوبة .
- 3- ظهور الحزوز أو النقر غير المسدودة على سطح وصلة اللحام وعند أطرافها .
- 4- ظهور المسامات والتشققات على سطح الوصلة .
- 5- وجود الشوائب ( من بقايا الخبث ) على سطح وصلة اللحام .
- 6- عدم التماثل في أوجه وصلة اللحام ، وذلك بسبب أنسياب المعدن على القطعة الأفقية من الشغلة .

## ب- العيوب الداخلية

وهي العيوب التي تحدث داخل وصلة اللحام ، ويتم الكشف عنها بأختبارات وفحوصات خاصة ومنها ما يلي :-

## 1- عدم نفاذ ( أختراق ) اللحام

أي عدم نفاذ اللحام في وصلة اللحام لغاية جذر الوصلة وكما موضح بالشكل التالي .

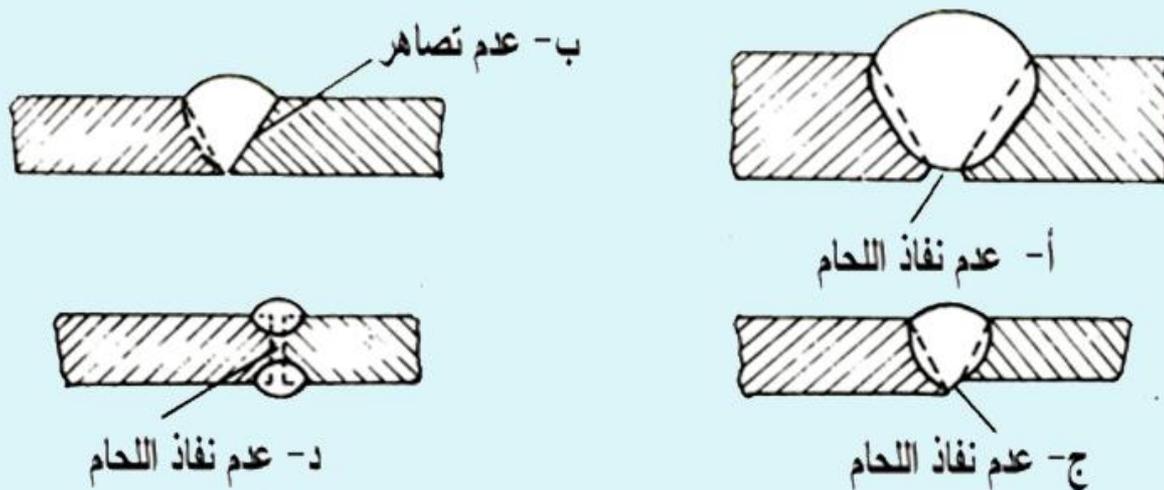

ويعتبر هذا العيب من أخطر العيوب في عمليات اللحام كونه يؤدي الى انخفاض شديد بمتانة وصلات اللحام وينشأ هذا العيب للأسباب التالية :-

- أ- نقص مقدار تيار اللحام عن المقدار اللازم .
- ب- السرعة العالية لحركة الألكترود مما لا يتيح الأنصهار التام للأطراف الملحومة .
- ج- عدم تجهيز أطراف ومنطقة اللحام بالطريقة الصحيحة .
- د- عدم تنظيف أطراف الأجزاء الملحومة ومنطقة اللحام بشكل جيد .

2- وجود المسام الداخلية في معدن وصلة اللحام

وتحصل نتيجة لعدم تمكن الغازات المذابة في المعدن المنصهر من الخروج منه قبل تجمد سطح الوصلة ، وتبقى على شكل فقاعات مكونة المسام . ونتيجة لتجمع هذا الفقاعات في منطقة اللحام فأنها تعطيها شكلا "أسفنجيا" وتقلل من متانتها وخواصها الميكانيكية .

3- الشقوق الداخلية في الوصلة والمعدن الأساس

وتحصل نتيجة للأجهادات الداخلية أثناء التسخين والتبريد غير المنتظمين ، وقد تنشأ نتيجة زيادة الكبريت والفسفور في معدن الشغلة . قد تكون الشقوق طولية أو عرضية .

4- عدم تصاهر طبقات اللحام

يحدث هذا عند عدم استخدام تيار كافي وكذلك لعدم نظافة وصلة اللحام .

5- وجود الخبث والشوائب ضمن وصلة اللحام

وهو أحتواء وصلة اللحام على الخبث الناتج من عملية اللحام أو بعض الأكاسيد والشوائب الأخرى والتي تؤدي الى ضعف وصلة اللحام .

أختبارات اللحام

لغرض كشف وتحديد العيوب بوصلات اللحام المختلفة ، تستخدم العديد من الأختبارات ومنها ما يلي :-

أ- الأختبارات الخارجية

وهي الأختبارات التي تجرى لتحديد بعض العيوب الخارجية ( الظاهرة ) بوصلات اللحام ومنها :-

1- فحص العرض والأرتفاع لخط اللحام من حيث شكل وتناسق اللحام .

2- مطابقة وصلة اللحام مع المقاييس المحددة لها بأستخدام محددات قياس خاصة .

3- الكشف عن الحزوز والنقر في وصلة اللحام وأطرافها .

4- الكشف عن المسامات والتشققات على سطح وصلة اللحام وكذلك الشوائب وبقايا الخبث .

**ب- أختبارات أحكام وصلات اللحام**

وهي الأختبارات التي تجرى على وصلات اللحام لغرض التأكد من عدم نفاذ السوائل والغازات من خلالها . تتم هذه الأختبارات بأستخدام الكيروسين كمادة نفاذة تترشح خلال العيوب لتظهر عند أسطح الأجزاء المختبرة إضافة الى أستخدم ضغط الماء أو الهواء .

**ج- أختبارات المتانة الميكانيكية**

تجرى هذه الأختبارات على عينة يتم تحضيرها من نفس المنتج أو على عينات مماثلة للمنتج تماما من حيث ظروف اللحام . والأختبارات التي تجرى على وصلة اللحام هي اختبار الشد واختبار الثني واختبار الصدمة .

**د- أختبارات تحديد العيوب الداخلية**

وهي الأختبارات التي تجرى للكشف عن العيوب الداخلية المحتملة في وصلات اللحام . وهذه الأختبارات قد تتلف وصلة اللحام عند إجرائها أو قد تتم هذه الأختبارات دون تأثر وصلة اللحام وذلك بأستخدام أحد الطرق التالية : -

1- أستخدم الأشعة السينية أو أشعة كاما

حيث يتم الحصول على صورة كاملة للجسم تظهر فيها المواد الكثيفة أكثر أضاءة أما العيوب الداخلية ( الشقوق أو الفجوات ) فتظهر داكنة وبذلك يمكن تحديد شكلها وموقعها بدقة .


2- أستخدم الذبذبات فوق الصوتية

حيث تمرر ذبذبات ذات تردد عالي يزيد على ( 50 000 ذبذبة/ ثانية ) خلال معدن وصلة اللحام لتنعكس عند اصطدامها بأحد العيوب الداخلية وتستقبل من قبل جهاز خاص يحدد العيوب الموجودة .

3- أستخدم الطريقة المغناطيسية

وتعتمد هذه الطريقة على فكرة أن التدفقات المغناطيسية تكون أكبر عند أماكن العيوب الداخلية في وصلة اللحام بعد مغنتها .

لغرض وصف وتحديد نوع وصلة اللحام المطلوب استخدامها وكذلك بعض الأشتراطات الأخرى التي تحدد من قبل المصمم ، لهذا يتم استخدام رموز خاصة متفق عليها لهذا الغرض والجدول التالي يوضح أهم هذه الرموز .

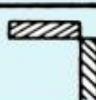
شكل الوصلة	الرمز	نوع اللحام	
		Closed Corner Weld	اللحام الزاوي CORNER JOINTS
		Flanged Edge Weld	
		Square Corner Weld	
		One - Side Bevel Corner Weld	
		Two - Side Bevel Corner Weld	
		Spot Weld	لحام المقاومة الكهربائية Electric Resistance Joints
		Seam Weld	

شكل الوصلة	الرمز	نوع اللحام	
	∩	J - Weld	الوصلة التناكبية LAP JOINTS
	∩∩	Double J - Weld	
	▷	One - Side Lap Weld	الوصلة التراكبية LAP JOINTS
	▷▷	Two Side Lap Weld	
	♀	One - Side Spot Lap Weld	
	▷	One- Side Tee Weld	اللحام على شكل TEE JOINTS
	▷▷	Two - Side Tee Weld	
	∨	One - Side Bevel Weld	
	∨∨	Two - Side Bevel Weld	

شكل الوصلة	الرمز	نوع اللحام	الوصلات التائمية BUTT JOINTS
		Square Butt Weld	
	∇	Vee - Weld	
	X	Double Vee - Weld	
	Y	Y - Weld	
	X	Double Y - Weld	
	U	U - Weld	
	U	Double U - Weld	
	∇	Single Bevel Weld	
	K	Double Bevel Weld	


الأسبوع الواحد والعشرون

البرادة

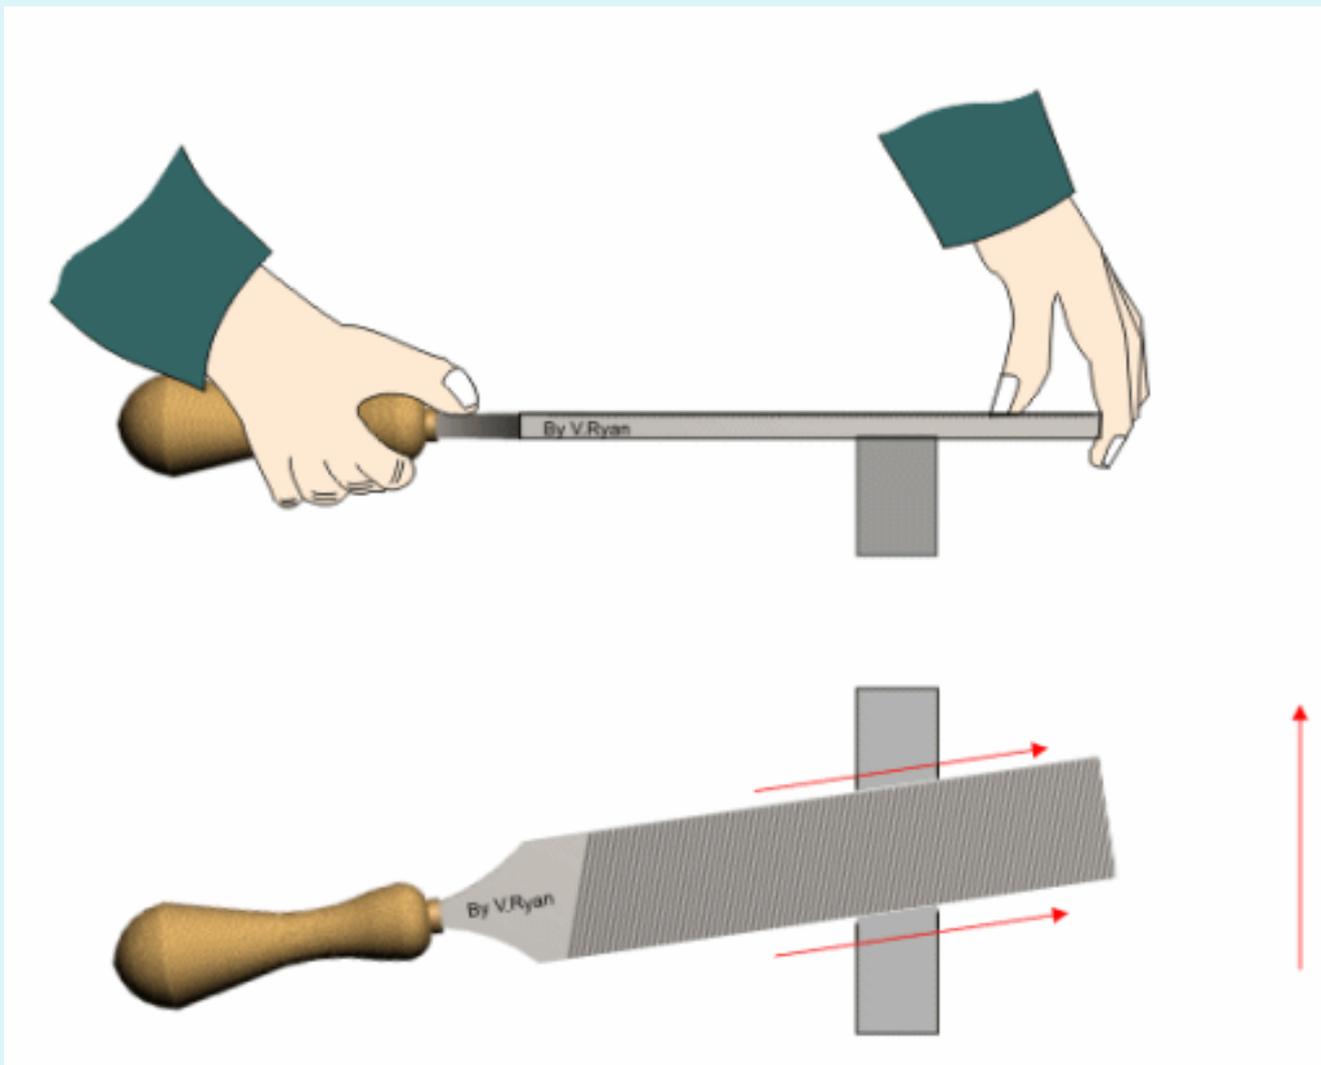


تعد البرادة من العمليات اليدوية القديمة التي مارسها الإنسان ، وقد أخذت بالتطور شأنها شأن بقية عمليات التصنيع الأخرى ، و عملية البرادة هي عبارة عن إزالة أجزاء من الشغلة المطلوب تشغيلها وتكون هذه الأجزاء على شكل رايش صغير .

تستخدم أثناء عملية البرادة أداة تسمى بالمبرد وهو عبارة عن أداة قطع يحتوي على أسنان تشبه الأجنات في تركيبها مرتبه بنظام خاص تساعد على تسوية السطح المشغل .

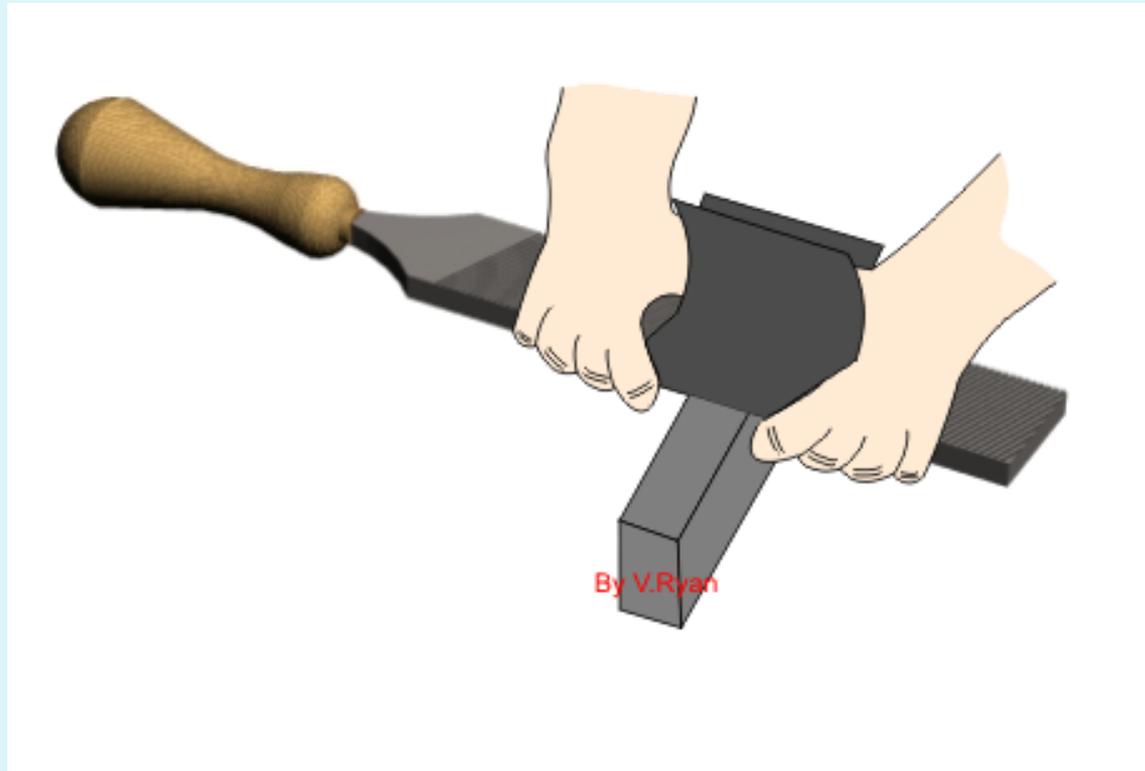


تتم عملية البرادة من خلال تحريك المبرد حركة خطية ترددية حيث يكون الضغط عليه عند الدفع للأمام ( مشوار القطع ) ثم سحبه الى الوراء دون ضغط ( مشوار الرجوع ) ، وتتجمع البرادة (الرايش) في الفراغات بين الحدود القاطعة للأسنان ، ومن ثم تأخذ طريقها الى حافات الشغلة وبتكرار العملية هذه يزال قسم من معدن الشغلة ويطلق على هذه الحركة بحركة التغذية وكما موضحة بالشكل التالي .

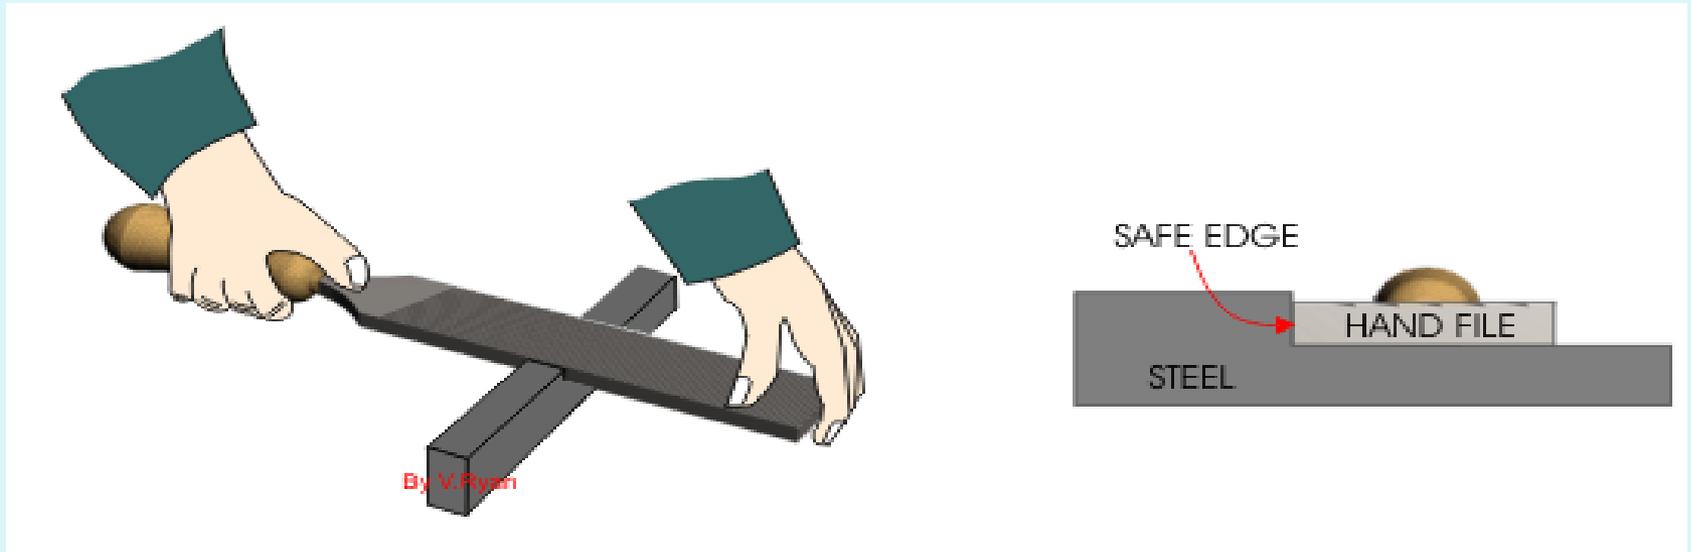

تستخدم عملية البرادة للحصول على أسطح مستوية أو متوازية أو مائلة وكذلك تستخدم لتشكيل الأجسام المنتظمة وغير المنتظمة ، كذلك للحصول على أبعاد وقياسات دقيقة .

الملزمة (المنكنة)

تصنع الملزمة من حديد الزهر أو الصلب المسبوك ويتحدد مقاسها بعرض فكها الذي يتراوح ( من 50 - 200 ملم ) . والفكان أحدهما ثابت والآخر متحرك وكلا الفكين يصنع من الصلب المقسى وهما متوازيان وسطحاهما الملاصقان للشغلة خشنان كي يكون التثبيت ومسك الشغلة جيد وكما موضح بالشكل التالي ، وبالإضافة لهذه الملزمة فإنه توجد ملازم يدوية صغيرة .

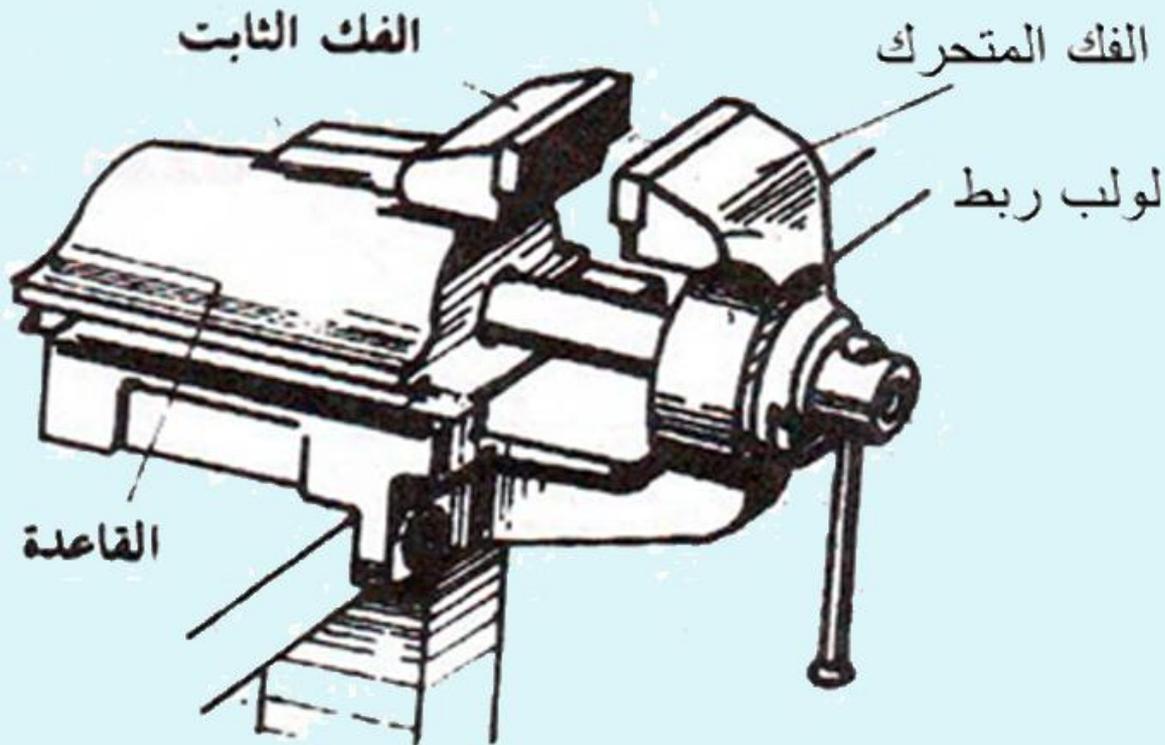


عند تثبيت المشغولات التي تكون من مواد طرية أو التي تم تشطيب سطوحها التي تلامس فكي الملزمة يراعى استخدام رقائق من مادة طرية مثل النحاس أو الألمنيوم أو الصلب الطري توضع بين سطحي الفكين والشغلة وذلك لحماية الشغلة وتفادي الخدوش التي تحصل للأحصل وأيضا لتحسين التثبيت .

كما يجب مراعاة ارتفاع تثبيت الملزمة على منضدة العمل لتقليل الجهد المبذول من قبل الشخص بالعمل وبالتالي الحصول على جودة عالية وزيادة بالانتاج .

منضدة البرادة وتنظيم أدوات البرادة

توضع العدد والأدوات التي تستخدم فقط على المنضدة ، ويجب مراعاة وضعها على الجهة اليمنى للملزمة بحيث لا تخرج نهايتها من المنضدة ، وتوضع أدوات القياس في نهاية العدة على الجهة اليسرى للملزمة لوضع القطع المراد برادتها و تشكيلها ، و يقسم درج المنضدة الى قسمين الاعلى لادوات القياس و الاسفل للعدة فقط .


أ- يجب ان يستند ثقل الجسم على القدم الایسر ، و الساق الیمنى تبقى مستقيمة والأقدام ثابتة

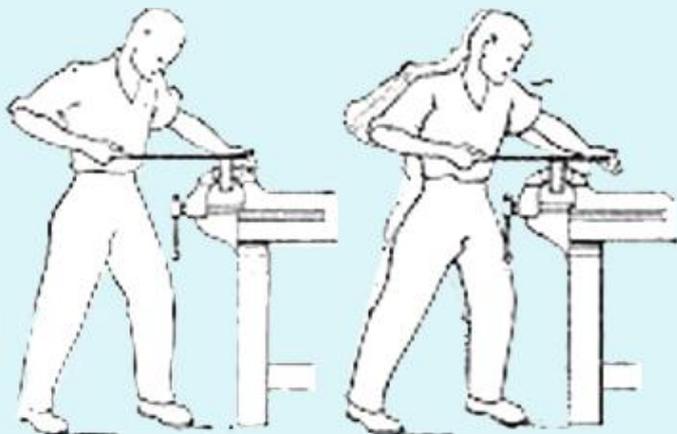

ب- يكون البرد على طول المبرد

ج- حركة البرادة تتم بحركة الازرع والجسم .

د- لتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية

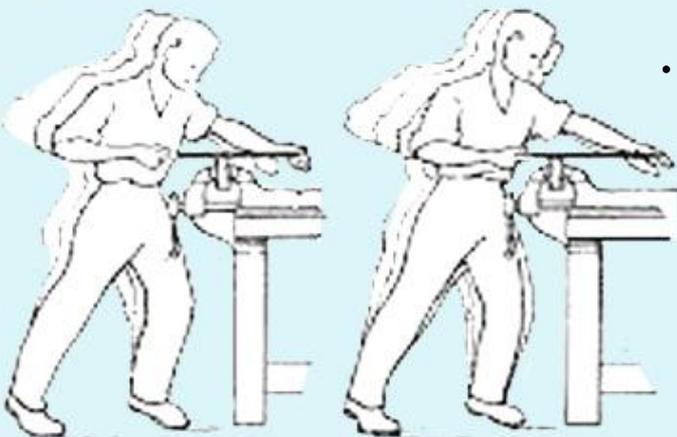

هـ- سرعة البرد تتراوح ( 45 - 55 ) مشوارا في الدقيقة .

## أ- البرادة الطولية :

وفيها يدفع المبرد في الاتجاه الطولي له او مائلا في اتجاه الشغلة و تكون اكثرية المبرد مصممة بهذه الطريقة ، حيث تكون القطع او مشوار الامامي .


## ب- البرادة العرضية :

وفيها يمسك المبرد بطرفية على الشغلة بصورة عرضية وينتج من ذلك نعومة أكثر من البرادة الطولية وخصوصا اذا اختير مبرد مناسب للشغلة .

## ج- البرادة المائلة :

يسحب المبرد بصورة جانبية للحصول على كمية متساوية من الرايش . عند التأكد من تساوي السطح نبرد في اتجاه معاكس في ظهر ظل البرادة بصورة متقاطعة والجهة التي لم يظهر فيها الظل تكون غير متساوية .

تصنع المبارد بأشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح المراد برده ودرجة صلادته ودرجة النعومة المطلوبة ويبين الشكل التالي اجزاء المبرد . وتتخذ مواصفات المبرد كالاتي : -

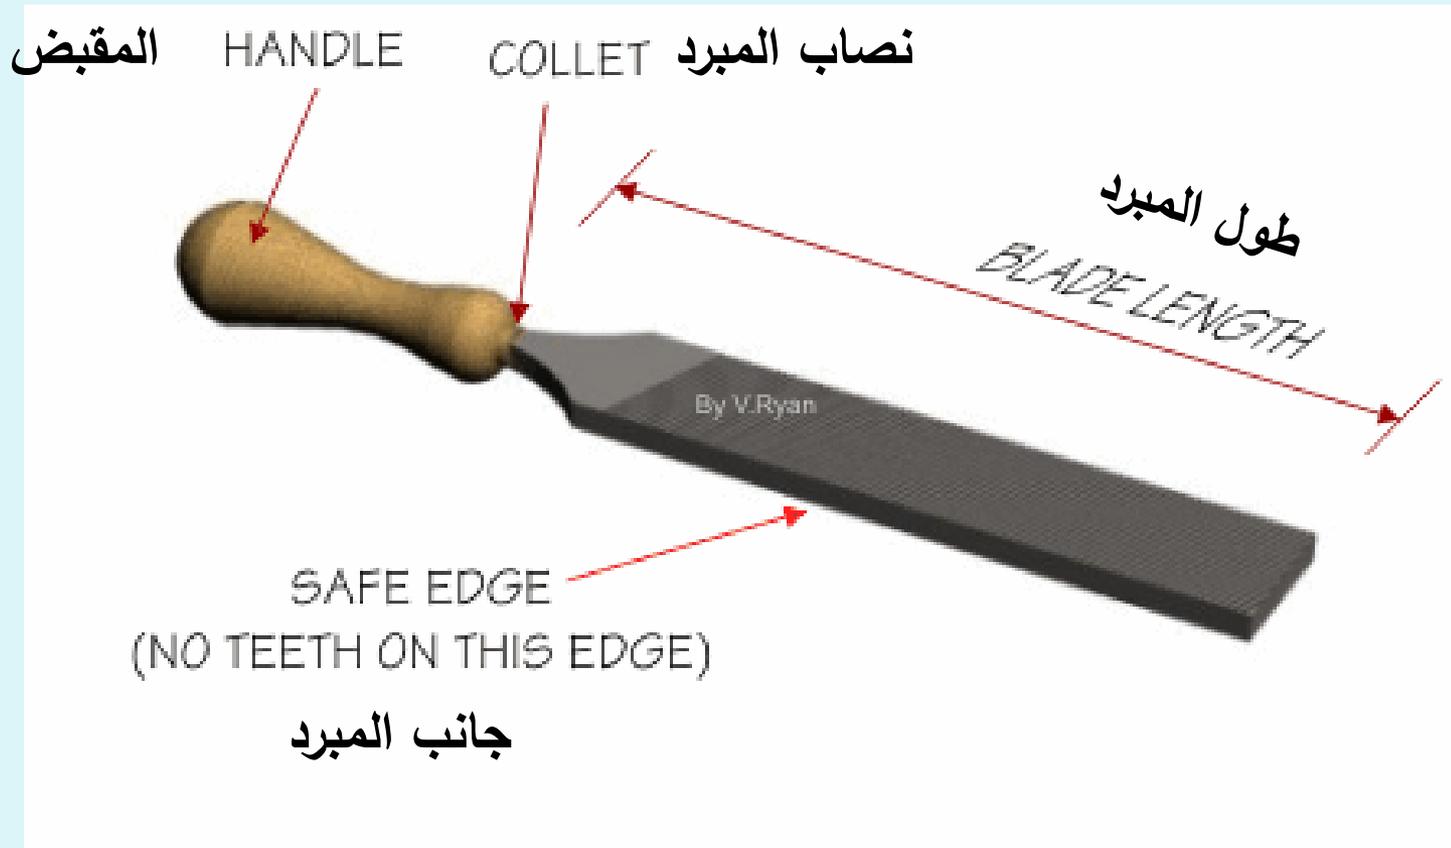

أ- طول المبرد :

والمقصود طول الجزء الذي به الأسنان ، وتنتج المبراد بأطوال مختلفة تتراوح ( من 80 - 450 ) ملم اما النصاب فهو الجزء الذي يثبت به المقبض الخشبي .

ب- شكل المقطع :

من ناحية الشكل يوجد المبرد المستوي والمستدير ونصف المستدير والمثلث ومبرد السكينة وكما موضح بالشكل التالي .



وعليه تكون البرادة باتجاه العرض ، وذلك بضغط المبرد من الجهتين بصورة متساوية كي نحصل على برادة ناعمة .

ويستخدم المبرد المستوي في تسوية الأسطح المستوية وفي الأعمال العامة مثل إزالة النتوءات من طرف الشغلة

يستخدم المبرد المستدير والنصف المستدير في برد الأسطح الأسطوانية والداخلية والمنحنية بحيث يكون نصف قطره أقل من نصف قطر الفتحة أو الأسطح المطلوب برادتها .

المبرد المربع فيستخدم في برادة الأركان المتعامدة

المبرد المثلث في برادة الأسطح التي تكون زاويتها ( 60 ) ومبرد السكينة لبرادة الاسطح التي تكون زاويتها اقل من ( 60 )

وتوجد مبارد اخرى خاصة وهي مبارد صغيرة يتراوح طولها بين ( 50 - 100 ) ملم وشكل مقطعها هو نفس شكل مقاطع المبارد العادية وتمسك من النصاب أثناء استخدامها و النصاب مستدير الشكل و سطحه محبب لاحكام مسك المبرد وتستخدم في أعمال البرادة الدقيقة مثل صناعة القوالب و صناعة الساعات و الجواهر .





## الأسبوع الثاني والعشرون

أسنان المبرد

تقسم اسنان المبرد الى اربعة انواع وهي كالتالي :-

أ- اسنان مفردة القطع .

ب- اسنان مزدوجة القطع .

ج- اسنان محببة .

د- اسنان منحنية

هـ- اسنان ابرية .

أ - أسنان مفردة القطع :


ولها مجموعة واحدة من الأسنان ( الحزوز ) متوازية على سطح المبرد في اتجاه العرض و تميل بزاوية ( 60 - 80 ) وهذه الأسنان المفردة القطع مشكلة بالطرق على جسم المبرد بالأجنة كما موضح بالشكل التالي .



وتستخدم الاسنان المبينة في الشكل في عمليات برادة المواد الرخوة كالرصاص والقصدير ..... الخ ، بينما تستخدم مبرد مختلفة الاسنان في قطع المواد الصلدة كالصلب . اما سبب ميل الاسنان فهو لكي يتمكن الرايش من الأنزلاق الى جانب المبرد ، أما اذا كانت الأسنان عمودية على محور المبرد فان الرايش يتجمع في الفراغات بينها فتصعب عملية البرادة .


## ب - اسنان مزدوجة القطع :

وهي كما في الشكل ( أ ) لها مجموعتان متوازيتان من الاسنان ( الحزوز ) المتقاطعة فيما بينها لذا فهي تشكل أكبر عدد لحدود القطع التي يمكنها من برادة المواد الصلبة كالصلب وغيرها ، وتميل إحدى المجموعتين بزاوية ( 55 درجة ) مع محور المبرد وتميل الأخرى بزاوية ( 70 درجة ) الامر الذي يجعل الاسنان مرتبة خلف بعضها بنظام خاص بحيث يمكن لكل واحدة من الاسنان ازالة جزء من المعدن الذي لم يزل بواسطة الاسنان السابقة وكما موضح في الشكل ( ب ) .

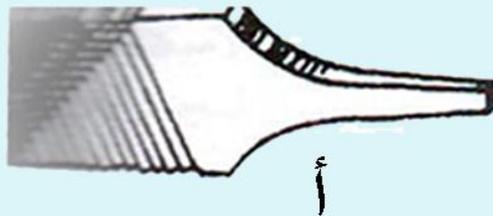

زاوية القطع الأولى 70

زاوية القطع الثانية 55

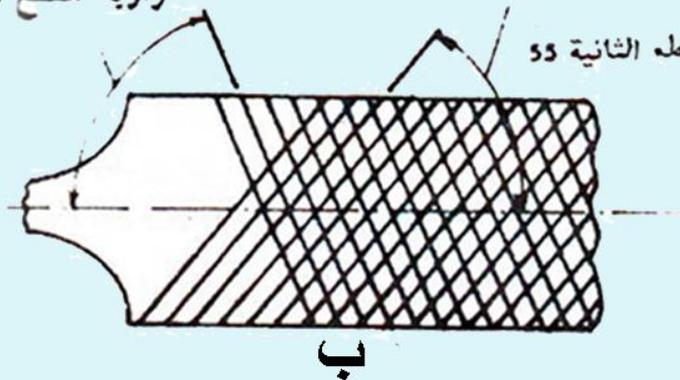


ج - اسنان محببة :

وهذه المبراد توجد على صفيحتها اسنان على شكل نتوءات حادة الحواف ، تستخدم في برادة مواد العمل اللين مثل الخشب و الجلد ، كما في الشكل التالي . تصنف المبراد خشنة إذا كان عدد الأسنان يتراوح ( 3 - 4 سن ) في السنتمتر المربع الواحد أما الناعمة فيكون عدد الأسنان بالسنتمتر المربع ( 90 ) سنا" .




## د - اسنان منحنية :

وهي اسنان مشكلة بالتفريز تمثل الاولى شكل أسنان مائلة مزودة بثقوب لكسر الرايش و تصلح لقطع المعادن والمواد الرخوة اللينة .. اما الاسنان الموضحة في الشكل التالي فان لها شكلا مقوسا ( جزء من قوس دائري ) ، و هي مزودة بثقوب لكسر الرايش و تستعمل لبرادة المواد الاكثر صلادة كالورق الصلد و المواد المضغوطة .

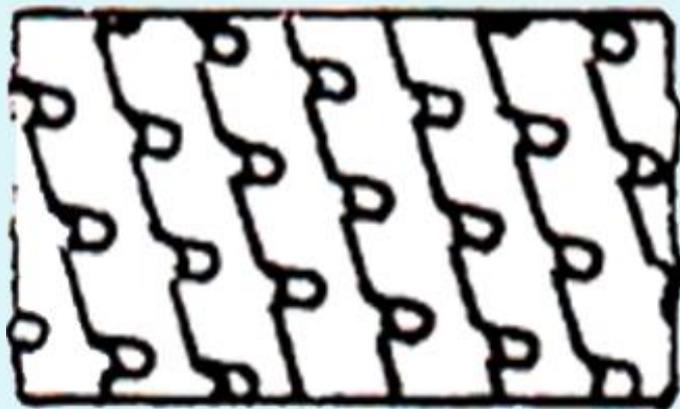

ب

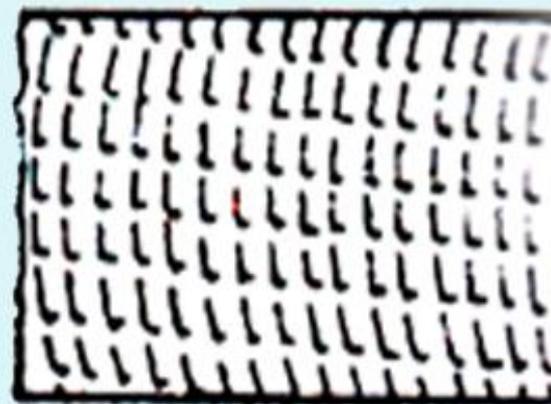

أ

ان عمر الحدود القاطعة لاسنان المبرد تكون قصيرة جدا اذا تم اختيارها أو استخدامها بصورة سيئة أو عدم العناية بها

يعجز المبرد عن القطع و تقل كفاءته عند تآكل قمم الاسنان فيه و يظهر هذا التآكل للعين المجردة حيث ينعكس الضوء على سطح وجه المبرد فتظهر الاسنان المتآكلة لامعة ، كذلك يعجز المبرد عن القطع ان امتلأت الفراغات الواقعة بين اسنانه بالرايش او بالمواد الغريبة

لاينشأ تلف المبرد من سوء الأستخدام فحسب انما قد يرجع سبب التلف الى تعرض قمم ، اسنان المبرد للكسر ، او للتأكسد نتيجة الاهمال في الحفاظ عليه

وفيما يلي بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها للمحافظة على جودة المبرد :-

اولا :العناية بالمبرد عند استخدامه

أ- تستخدم المبراد الجديدة في تسوية سطوح المعادن الرخوة نسبيا السهلة القطع كالألومنيوم والنحاس الأحمر والاصفر والصلب اللين .

ب- تستخدم المبراد الجديدة في تشغيل السطوح العريضة الواسعة ، وتستخدم المبراد القديمة في تشغيل السطوح الضيقة .

ج- يجب ان لا تستخدم المبراد الجديدة في تشغيل اسطح المصبوبات التي لم تنظف جيدا حتى لا تتعرض للتآكل السريع نتيجة احتكاكها بحبيبات الرمل التي قد تكون عالقة باسطح المصبوبات

د- تستخدم المبراد - بعد تشغيلها لمدة مناسبة في برادة المعادن الرخوة - في تسوية سطوح المعادن الصلدة كالصلب المقسى و حديد الزهر المقسى وبذلك يمكن الاستفادة من حدود الأسنان وهي مرهفة في تشغيل المعادن الرخوة ، و بعد تأكلها قليلا في برادة المعادن الصلدة

هـ- يجب تنظيف المبرد من الرايش او المواد الغريبة العالقة بها ، المحشورة بين الأسنان بأستخدام سلك رفيع من معدن لين او قطعة من الصفيح . كما يمكن منع ألتصاق الرايش والمواد الغريبة وتعلقها بالمبرد بواسطة دهانه - قبل الاستعمال - بطبقة رقيقة من الزيت ، و يستعمل زيت النفط او البارفين قبل برادة الالمنيوم لمنع تعلق الرايش بأسنان المبرد اثناء تشغيله . بمجرد انتهاء استعمال المبرد يجب تنظيف أسنانه بفرشة سلكية خاصة ثم تغطيته بطبقة رقيقة من الزيت لحمايته من الصدأ .

ثانيا : العناية بالمبرد عند تخزينه :

أ- يجب أن لا تكس المبرد في صناديق أو أوعية دون ترتيب حتى لا تتعرض أسنانها للكسر كما يجب حفظها مغلقة و وضعها مرتبة برفق في اماكن مناسبة

ب- يجب ان لا تعرض المبرد للسقوط ، كما يجب ان لا يطرق بها او عليها ، حفظا لسلامة اسنانها

ج- يجب تنظيف المبرد قبل تخزينها ، و تغطيتها بطبقة رقيقة من الزيت ، و عند التخزين لفترات طويل في أماكن بارده أو في الملح او في طين خاص ( clay ) واذا يتسير لفها بالورق المناسب .

عدد الأسنان في وحدة الطول

ان عدد اسنان المبرد في وحدة الطول هو الذي يحدد درجة نعومة المبرد فتوجد مبراد خشنة أسنانها متباعدة ( الخطوة كبيرة ) و تسمح بازالة كمية كبيرة من المعدن بسرعة ولا تعطي سطوحا" ناعمة وتستخدم مع المواد الطرية ، اما المبراد التي اسنانها متقاربة و صغيرة فتستخدم في الحصول على أسطح ناعمة .

أنتاج المبراد

المبراد عادة تصنع من الصلب الكاربوني غير المسبوك حيث تكون نسبة الكاربون حوالي % 1.25 تطرق القطعة على الساخن الى شكل المبرد التقريبي ثم تخمر لخفض الصلادة ولمجانسة القوام ( النصاب ) وتشغل بالتفريز والتجليخ بعد ذلك تشغل أسنان المبرد بواسطة أجنات تتحرك حركة ترددية سريعة لتحداث طرقات متعاقبة في المبرد الخام الذي يتحرك طوليا .


كما أنه من الممكن قطع الاسنان ايضا بواسطة التفريز او التجليخ ثم تصلد المبراد بعد قطعها وذلك بتسخينها في حمام رصاص مصهور الى درجة حرارة عالية ( لمنع التاكسد ) ثم تغمر في محلول التبريد بسرعة .

ولتنظيف المبراد يسלט عليها تيار رملي ثم يعاد تسخين النصاب لتليينه ثم تجري اختبارات عليها قبل تزييتها لحمايتها من الصدأ .

تجري عملية البرادة الآلية بواسطة مكائن البرادة و هي كثيرة ومتعددة الأنواع وذلك حسب متطلبات العمل ومنها ماكنة البرادة بالقرص الدوار ، و ماكنة البرادة الترددية ، و ماكنة البرادة ذات الشريط



### 1- ماكنة البرادة بالقرص الدوار:

وتستخدم ماكنة البرادة بالقرص الدوار في اغلب الاحيان في تشغيل السطوح الخارجية ، و يمكن فيها استخدام اقراص برادة متعددة الانواع ، و تتراوح سرعة الدوران لهذا النوع من الماكينات بين ( 100 - 300 ) دورة في الدقيقة . ويبين الشكل التالي نماذج من هذه الأقراص المستخدمة في مكائن البرادة والتي أقطارها تتراوح بين ( 50 - 300 ) ملم ومن الممكن استخدام هذه الاقراص على المخرطة .

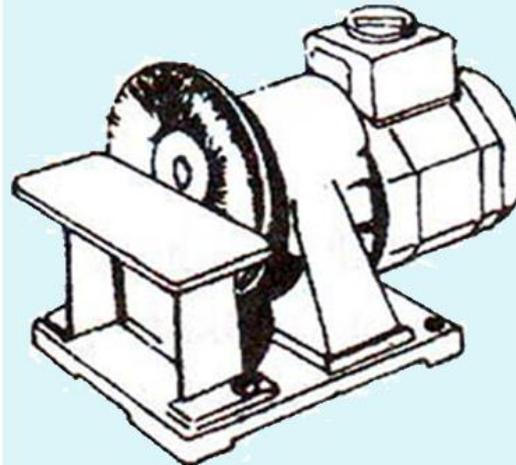

## 2- مكائن البرادة الترددية :

تستخدم هذه المكائن في تشغيل السطوح الداخلية و الخارجية على السواء و بخاصة في تشغيل العدد و القوالب و غيرها من وسائل الإنتاج ، و يتراوح عدد الاشواط الفعالة في هذا النوع من المكائن ( 50 - 350 ) شوط فعالا ( أي عملية القطع ) في الدقيقة و يبين الشكل التالي ماكينة برادة ترددية ، كما يبين الشكل نماذج من المبراد المستخدمة في مكائن البرادة الترددية .

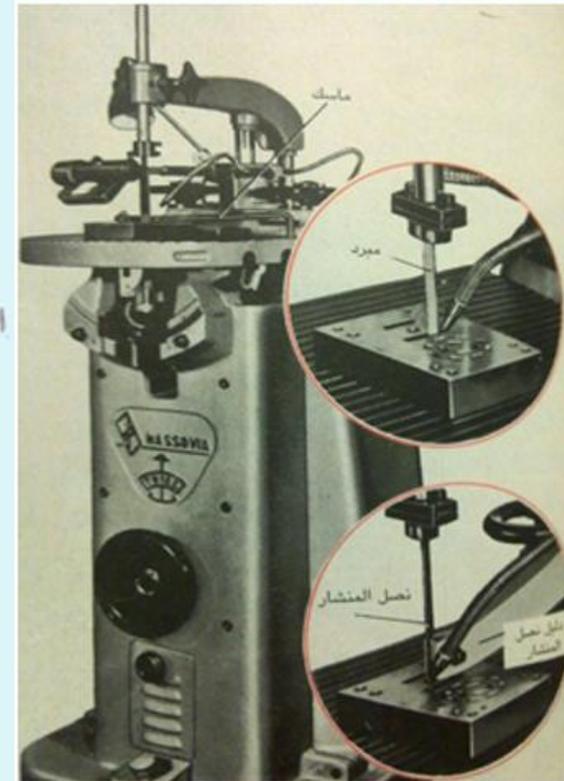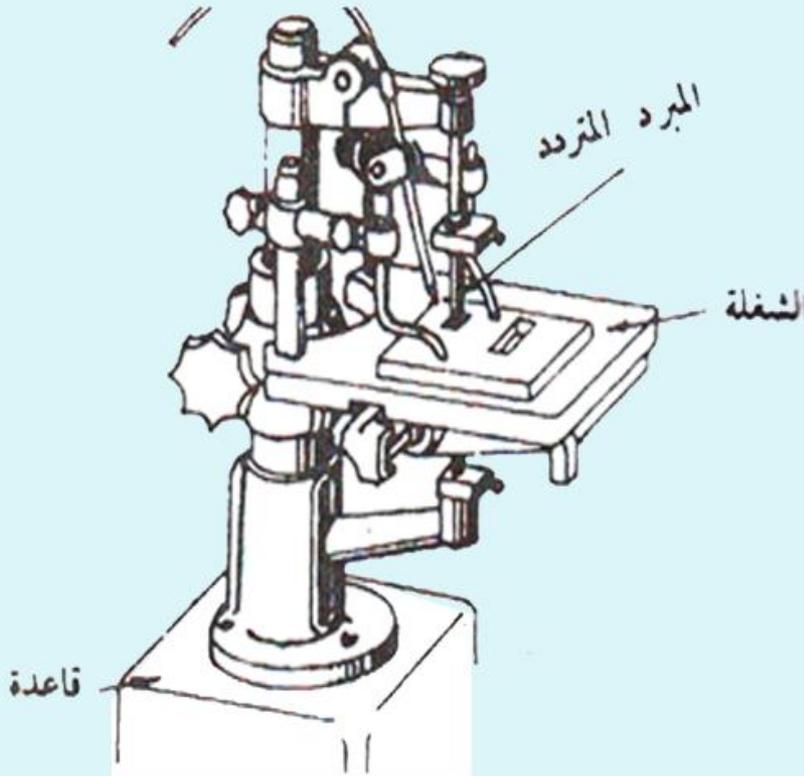

## 3- ماكينة البرادة ذات الشريط :

تستخدم ماكينة البرادة ذات الشريط ، سلسلة من المبارد تقوم بنفس المهام المنوطة بماكنة البرادة الترددية إلا أنها تفوقها في سرعة القطع و يمكن ضبط سرعة القطع في هذه الماكينة الى حوالي ( 10 ) أمتار في الدقيقة حتى ( 100 ) متر في الدقيقة .

وتثبت للمبارد المستخدمة في مكائن البرادة الشريطية على سلسلة حاملة وهذه السلسلة تدور حول دائرتين مثبتتين اعلى و اسفل الماكينة و يصل طول قطعة المبرد المثبت في السلسلة الى حوالي 80 ملم .

## 4- المبادر الدوار



تركب هذه المبادر في العدد اليدوية التي تدار بالكهرباء أو بالهواء المضغوط وتنتهي هذه المبادر بعمود اسطواني مستقيم يجري تثبيته في العدة التي تبعث في الحركة الدورانية ، ويتراوح طول المبرد بين ( 15 - 30 ) ملم ويمكن لاسنانه ان تتخذ اشكالا متعددة الشكل و يستعمل هذا النوع من المبادر في تشغيل القوالب و تشطيب بعض المنتجات ذات - الاسطح المعقدة . هذا و يمكن استخدام هذه المبادر الدوار في المخارط والمثاقب بجانب العدد الخاصة بها . تتخذ رؤوس المبادر اشكالا عدة منها الاسطواني و المخروطي و الكروي و البيضوي و المقعر و غيرها .



## الأسبوع الثالث والعشرون


عملية النشر

وهي عملية فصل الاجزاء عن بعضها بازالة المعدن من الحيز الضيق الذي يجري فيه المنشار ، وتعتمد عملية النشر اليدوي على القوة العضلية للعامل مع مراعاة قيادة سلاح المنشار في مستوى ثابت والضغط على السلاح اثناء الحركة الامامية له وكما في الشكل التالي .

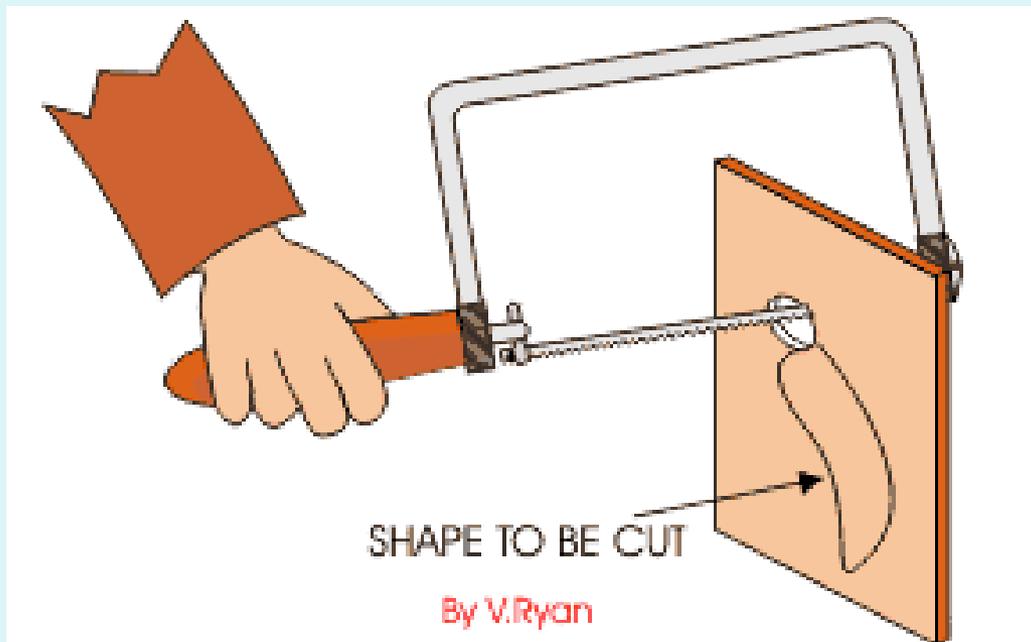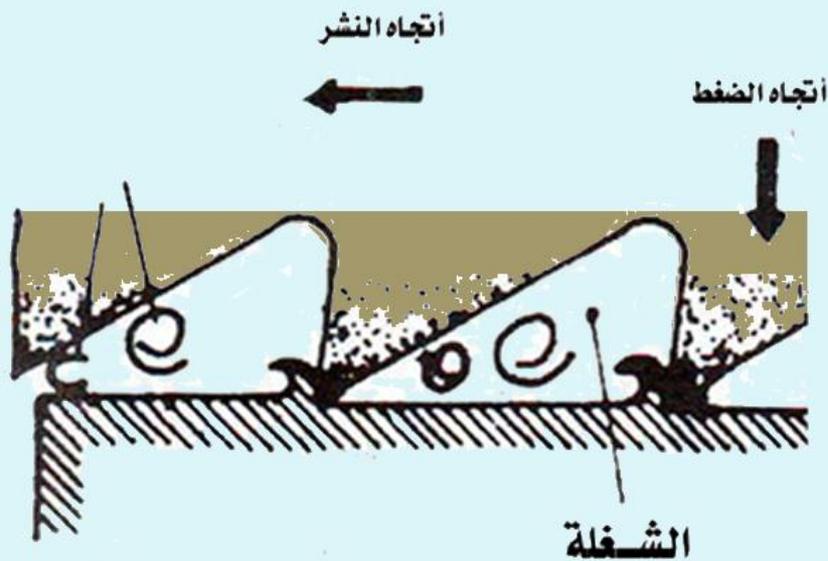

حيث تقوم اسنان المنشار بازالة المعدن على هيئة ريش ( او شظايا صغيرة ) . ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع المنشار وتصدر حركة المنشار من الذراعين وتساعدنا حركة مناسبة من الجسم وهذا يتطلب وضعنا وبعدا صحيحين للجسم من الشغلة .

وتتم عملية النشر بطريقتين ، اما بطريقة يدوية كاستخدام المناشير اليدوية ، او بطريقة آلية . ويستخدم النشر في قطع الاعمدة والقضبان وعمل مجاري وفتحات بالشغلة ، وكذلك لفصل الاجزاء الزائدة ، بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط ، ويوضح الشكل التالي امثلة لعملية النشر .

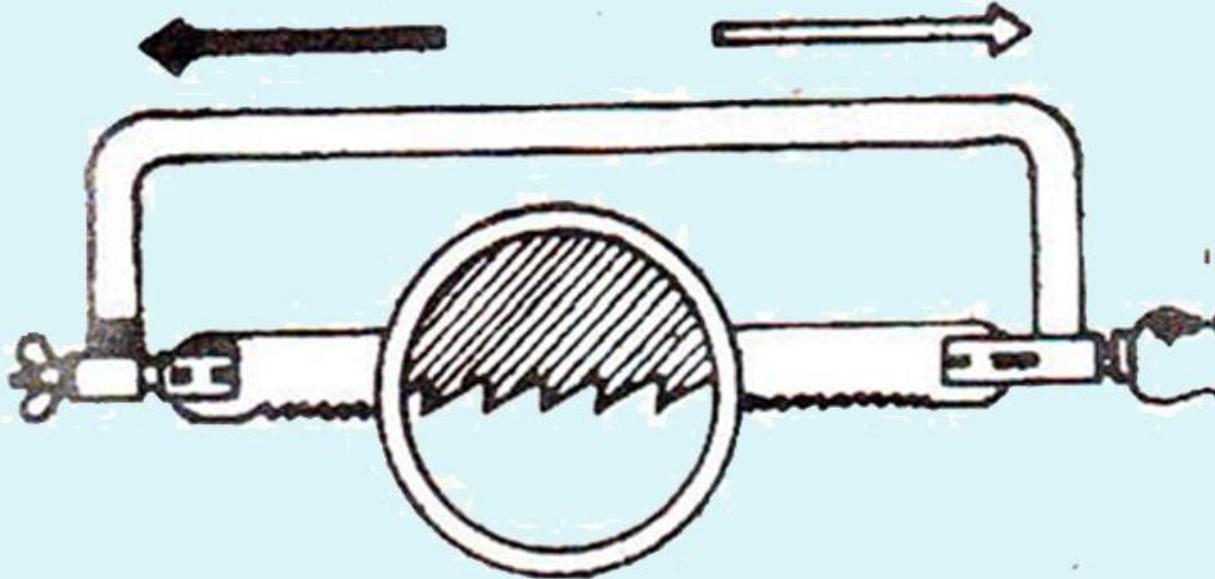

ويستخدم المنشار اليدوي في عملية النشر اليدوية والذي يتعدد بانواعه وذلك تبعا لاستخداماته. ويتكون المنشار اليدوي من هيكل ( اطار ) يركب سلاح المنشار بين نهايته . وتوضع اسنان سلاح المنشار الى الامام وتثبت بعروتين ثم تربط بواسطة اللولب . ويوجد نوعان من المناشير هما :-

أ-منشار الضبط الذي يستعمل لسلاح مختلف القياسات


ب-المنشار الثابت

ويختار نوع سلاح المنشار على حسب المادة التي تنشر وكذلك على حسب نوع القطع وجودته ، ويتراوح طول سلاح المنشار بين ( 300 - 450 ) ملم والعرض بين ( 16 - 25 ) ملم والسماك ( 0.8 ) ملم تقريبا .

ويصنع سلاح المنشار من الصلب الكربوني ومن سبائك الصلب ومن صلب السرعات العالية ( مع التنكستن او الموليبيديوم ) والاخيرة افضل من اسلحة المناشير المصنوعة من الصلب الكربوني ولكنها اطول عمرا .

ويلاحظ ان سلاح المنشار يمكن ان يكون كله مقسى ومخمرا وهذا يجعله هشاً ويسهل كسره عند سوء الاستخدام ، ولكنه اكثر كفاءة ، او تكون الاسنان وحدها مقساة ومخمرة ويكون ظهر السلاح طريا وهذه تقلل من احتمال كسره . ويستخدم النوع الاول في نشر النحاس الاصفر وصلب العدة وحديد الزهر والمقاطع الكبيرة من الصلب الطري أما النوع الثاني فستخدم في قطع المواسير والنحاس والالمنيوم .

يلاحظ في الشكل التالي زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي وفيه زاوية الخلوص وزاوية العدة وزاوية الجرف. يتوقف اختيار قيمة هذه الزوايا على نوع المادة المقطوعة , وكذلك جودة القطع تحتوي أسنان سلاح المنشار الأعتيادي على زاوية الخلوص ( $\alpha$ ) وزاوية العدة (القطع) ( $\beta$ ) وزاوية الجرف ( $\gamma$ ) وتتراوح قيم هذه الزوايا كما يلي :-

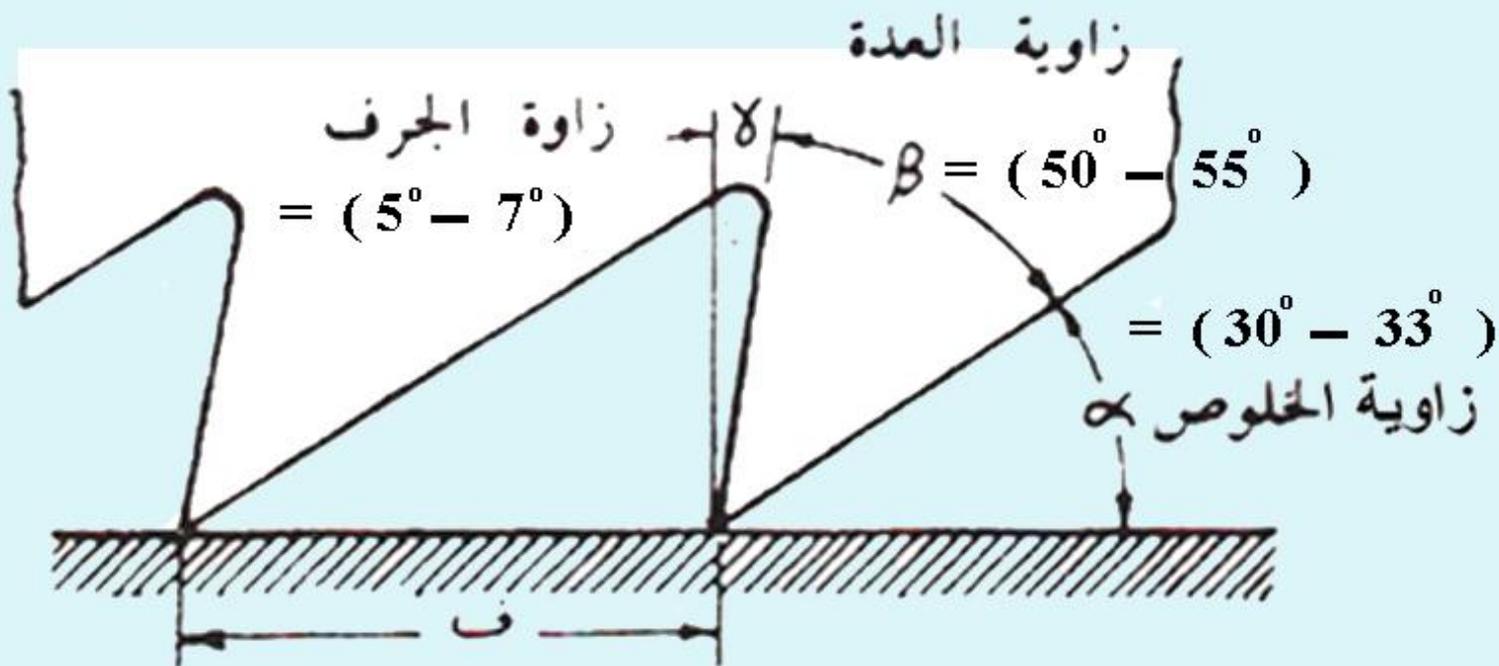

تباين اسلحة المناشير اليدوية من حيث عدد الأسنان بكل وحدة طولية وتعتمد على خطوة السن لسلاح المنشار ( أي المسافة المحصورة بين سنين متجاورين ) وقد يتحتم في بعض الاحيان استخدام الاسلحة ذات الاسنان الخشنة ( خطوة كبيرة ) لقطع المعادن الرخوة ، وذلك عندما تكون المشغولات على هيئة الواح رقيقة او انايب رفيعة الجدران ، بينما تستخدم الأسنان الدقيقة ( خطوة صغيرة ) لقطع المعادن الصلدة .

طريقة استخدام المنشار اليدوي

يمسك المقبض باليد اليمنى وراس اطار المنشار باليد اليسرى ويكون المشوار على طول السلاح بحيث يتم القطع عند الدفع .

ويجب عدم الضغط عند رجوع المنشار ورفع قليلًا الى الأعلى ولا يجوز الضغط عليه بقوة كبيرة لان ذلك يتسبب في كسر الأسنان أو كسر السلاح نفسه خاصة اذا كانت القطعة المطلوب قطعها سميقة ووصل ظهر اطار المنشار لها فيجب وضع الاطار بصورة افقية وتكملة النشر .

يتكون المنشار ألقوس من قوس المنشار ( الاطار ) Farm ونصل المنشار . ويصنع نصل المنشار عادة من صلب السرعات العالية ، بسمك يتراوح من ( 0.6 – 1 mm ) مسننا من حد واحد او من حدين .

و يثبت النصل بين طرف اطار المنشار ويتم تثبيته بواسطة صامولة مجنحة . ويجب ان تتجه قم اسنان المنشار الى الامام في اتجاه الدفع .

ولا يجوز استخدام الزيت عند النشر اليدوي ، حيث الأتصال المتسخة رديئة القطع وتعمل على تراكم البرادة في فجوات الاسنان .

ويجب استخدام نصل المنشار على امتداد طوله حتى يستهلك بشكل متسق ، وان يكون معدل النشر على وجه التقريب 60 شوطا مزدوجا في الدقيقة .

تنشئ اسنان المنشار واحدة الى اليمين والتالية الى اليسار وهكذا على طول نصل المنشار . وذلك لكي يكون عرض القطع اوسع من سمك النصل حتى لا ينحسر النصل اثناء القطع ، ولا يحتك جسمه بجوانب الشغلة فلا ترتفع درجة الحرارة كثيرا اثناء النشر .

ويمكن تسهيل بدء عملية النشر بوحدات خدش باستخدام مبرد مثلث ( Triangle file ) ، ثم يبدأ النشر بعد ذلك بزاوية ميل صغيرة ، وبقوة ضئيلة ويجب الاحتياط أثناء نشر الجدار الداخل للماسورة بتقليل سرعة النشر وتبسيط قوة صغيرة ، حتى لا تتثن الاسنان وتنكسر . والشكل التالي يبين شكل المنشار اليدوي .




كذلك تتم عملية النشر بطريقة آلية بأستخدام مكائن النشر المختلفة وتشمل مكائن النشر الترددية ومكائن النشر بالشريط ومكائن النشر بالقرص المستدير .

ومن الضروري أستخدام وسائل الوقاية والسلامة المهنية لتأمين سلامة الأشخاص العاملين عند استخدام مكائن النشر المختلفة .

أنواع مكائن النشر

ماكينة منشار شريطي

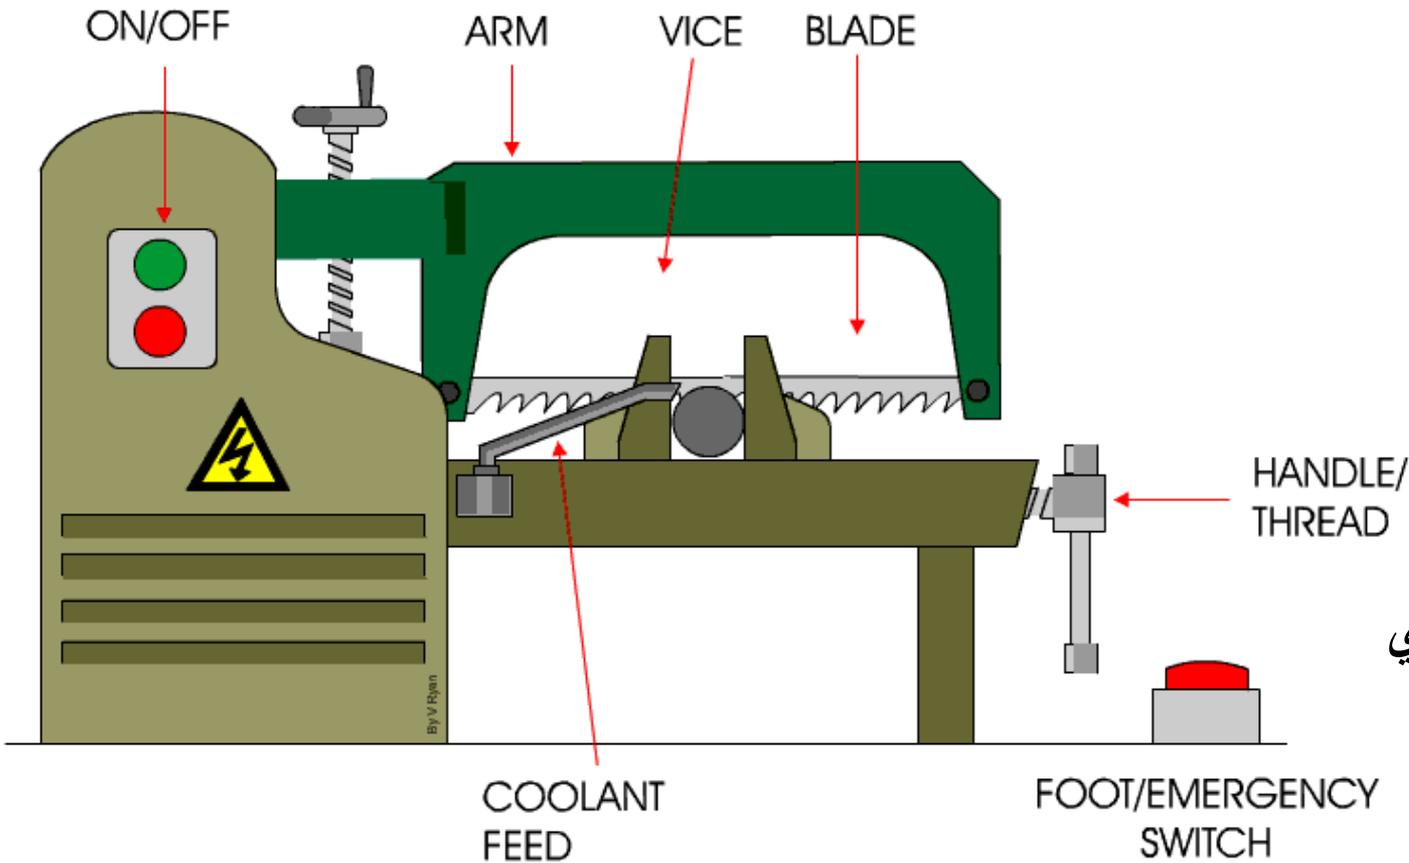

ماكينة منشار ترددي



ماكينة النشر القرصية

وتكون مقاسات النشر في المجالات الآتية :

أ - للاقراص ذات الاسنان الدقيقة ( 1 )  
قطر القرص ( 20 - 315 ) ملم .

سمك القرص ( 0.2 - 6 ) ملم

ب - للاقراص ذات الاسنان الخشنة ( 2 )

قطر القرص ( 50 - 315 ) ملم .

سمك القرص ( 0.5 - 6 ) ملم

ج - للاقراص ذات القطع المسننة ( 3 )

قطر القرص ( 250 - 3000 ) ملم .

سمك القرص ( 28 - 30 ) ملم

وتستخدم هذه الاقراص الاخيرة في نشر القطع الكبيرة على البارد وتتخذ أسنان أسلحة المناشير القرصية عدة اشكال نبين بعضا منها وتتخذ قيم زوايا القطع (  $\beta$  ) والخطوة حسب نوع المادة المطلوب قطعها وقدرة القطع ثلاثة أنواع وهي :-

1- الأسنان المستقيمة .

2- الاسنان المقوسة .

3- الاسنان المقوسة ذات الطرف المجلخ

ونبين فيما يلي زوايا الجرف ومجال الاستخدام لهذه الانواع الثلاثة :

مجال الأستخدام	زاوية الجرف	
	للأسنان المقوسة ( ب ) أو ( ج )	للأسنان المستقيمة ( أ )
نشر الصلب الكاربوني وحديد الزهر الرخو والمعادن غير الحديدية	15 درجة	5 درجة
نشر المواد الصلدة بوجه خاص	8 درجة	6 درجة
نشر المواد الرخوة والمطيلية بوجه خاص	25 درجة	10 درجة

حيث أن سلاح المنشار المستخدم لقطع المعادن تكون مقاساته عند نشر القطع الصغيرة والمتوسطة على الشكل التالي :-

طول السلاح ( 300 - 700 ) ملم

عرض السلاح ( 20 - 60 ) ملم

سمك السلاح ( 0.8 - 2.5 ) ملم

خطوة السن ( 1.8 - 4 ) ملم




## الأسبوع الرابع والعشرون

عملية التأجين

يعتبر القطع بالاجنة من العمليات اليدوية المألوفة ، وهي عملية تشغيل يزال فيها المعدن باستخدام الاجنة ( قلم فصل ) .

وهي عدة مشكلة على هيئة خابور حاد الطرف يقوم بعملية القطع بتسليط قوة عليه ، ويتم ذلك باستعمال القوة العضلية بمطرقة يدوية ، أو باستخدام مطرقة تسليط آلية


وتستخدم عمليات القطع بالاجنة اما لفصل الاجزاء عن بعضها كقطع الصفيح وكما موضح بالشكل التالي أو لازالة جزء من الجسم الجاري تشغيله وتنظيف المسبوكات .

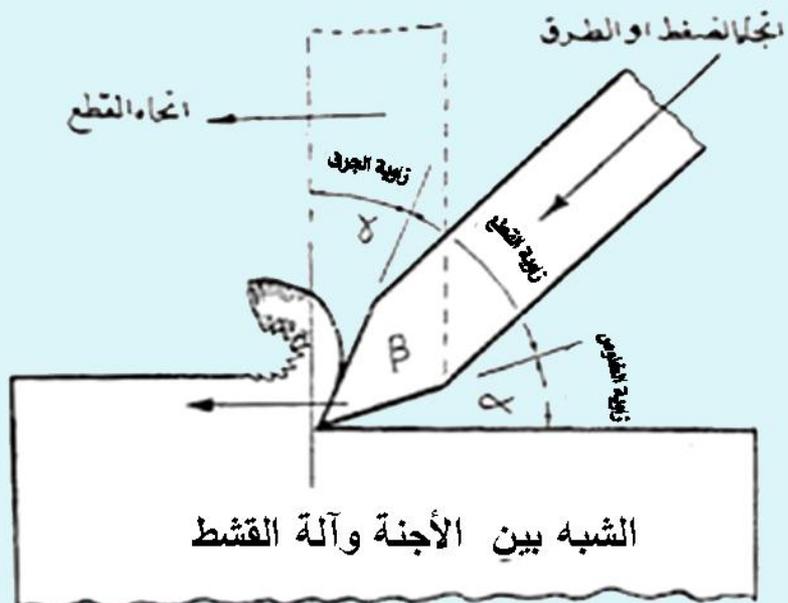

وتقتصر عملية القطع بالاجنة على المشغولات التي لا تتطلب دقة كبيرة كعمليات الازالة والتهديب والاستقراب .

تصنع الاجنة على اختلاف انواعها من الصلب العالي الكربون ( أي نسبة الكربون مرتفعة ويعرف بصلب العدة )، وذلك بطرقها وتشكيلها على الساخن ثم يشغل حد القطع بالبرادة ويعامل حراريا ليكون صلدا ويشطب بالتجليخ .

ويجب أن تمال الأجنة ميلا مناسباً بالنسبة للشغلة وأن تكون زاوية الخلوص (  $\alpha$  ) بمقدار بحيث تؤدي إلى سمك منتظم للرايش ، إذ أنه عندما تمال الاجنة ميلا خفيفاً على سطح الشغلة تنزلق عليه إلى الأعلى ، أما إذا كان الميل كبيراً فستتوغل العدة داخل الشغلة لذا يجب اختيار الزوايا الصحيحة في عملية القطع بالاجنة ، حيث أن زوايا أقلام الأجنة المعتادة تتراوح بين ( 30 - 80 ) درجة وكما موضح بالشكل التالي .

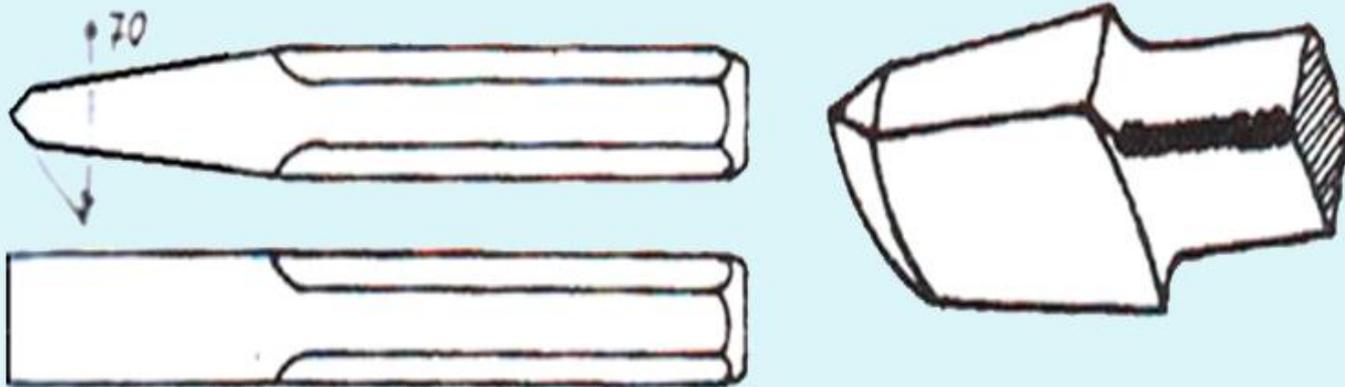

وفيما يلي جدول لزوايا اقلام التأجين ودرجات الحرارة المرتفعة: -

الملاحظات	درجة حرارة المراجعة	زاوية الأجنة	المعدن المقطوع
تختلف زاوية الخلوص التي يقدرها موضع وميل الأجنة حسب المعدن بين ( 3 - 10 ) درجة	230 درجة مئوية	70 - 65	صلب مسبوك
	230 درجة مئوية	60	حديد الزهر
	240 درجة مئوية	55 - 50	حديد أو صلب طري
	280 درجة مئوية	50	نحاس أصفر
	280 درجة مئوية	45	نحاس أحمر
	280 درجة مئوية	30	المنيوم

وتكون زوايا القطع بصورة عامة كالآتي :-

$$(\alpha) \text{ زاوية الخلووص} = 10 \text{ درجة}$$

$$(\gamma) \text{ زاوية الجرف} = 20 \text{ درجة}$$

$$(\beta) \text{ زاوية العدة} = 60 \text{ درجة}$$

$$(\alpha + \beta) \text{ زاوية القطع} = 70 \text{ درجة}$$

هذا ويمكن تقسيم الانواع للاجنات من حيث الشكل الى خمسة انواع رئيسية هي: -


أ-الاجنة المستوية ( العريضة ) :

وهي أجنة ذات حد قاطع عريض ويستحسن أن يكون منحنيا خاصة عند طرفيه وذلك لتجنب غوص الحد القاطع في المعدن أثناء عملية القطع أو خدشه ، وتستخدم الأجنة العريضة في تشغيل السطوح المستوية ، وللإغراض العامة ، وكما موضح بالشكل التالي .




ب - الأجنة الضيقة:

وتستخدم هذه الأجنة في فتح الشقوق ( المجاري ) الضيقة العرض ، الكبيرة العمق الى حد ما ويقل عرض الحد القاطع للأجنة تدريجيا تاركا " خلوصا " حتى لا تتحشر الأجنة في الشق أثناء عملية القطع ، ويتراوح الحد القاطع عادة بين ( 3 - 13 ) ملم والشكل التالي يبين نوع الأجنة وأستخداماتها .

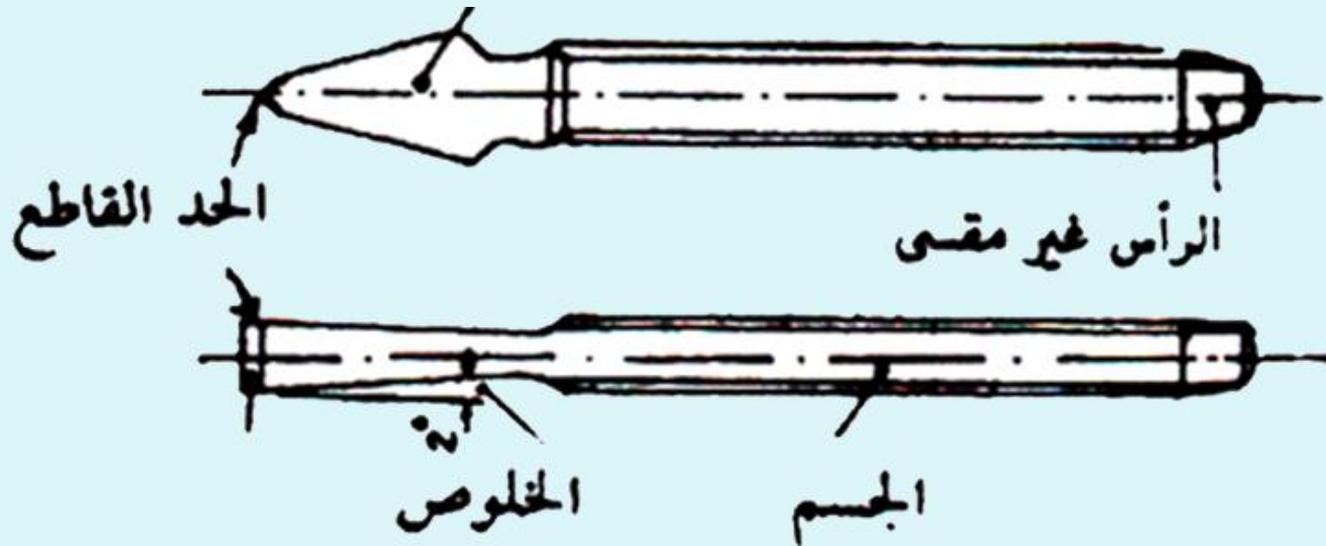

ج- الاجنة المربعة:

وتستخدم في تشغيل اركان الزوايا الداخلية بالتسوية ، وكذلك في قطع المجاري والقنوات ذات الأركان والمجاري ذات السطوح على الشكل حرف ( V ) وكما موضح في الشكل التالي .

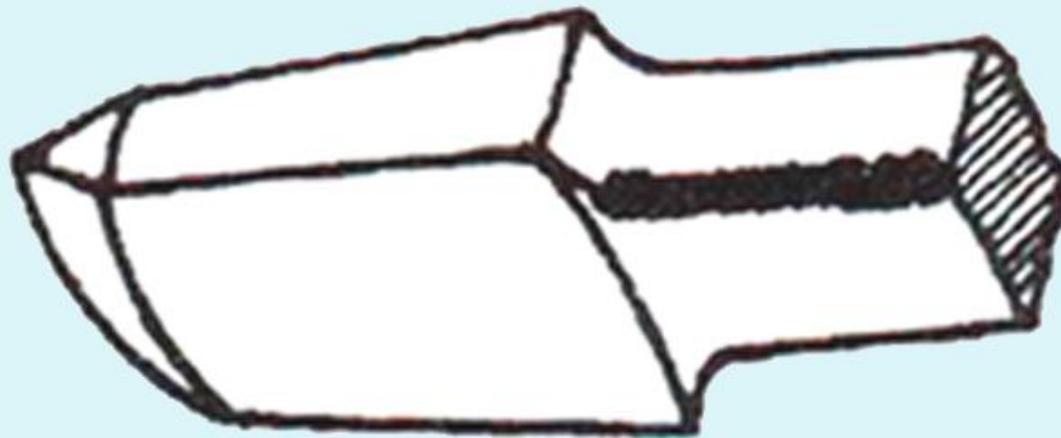

### د - الاجنة المدورة الطرف :

وتستخدم لقطع المجاري ( مجاري زيت الأنزلاق ) وتعرف هذه الأجنة بقلم الظفر والشكل التالي يبين هذا النوع .



### ه - اجنة التحديد والقص:

تستعمل هذه الانواع من الاجنة في تحديد المواضع للقطع ولها حد قاطع مستقيم ، ومن الممكن صنع الأجنات بأشكال خاصة لتفي قطع معين وتصمم حدود القطع فيها لتتناسب مع الشكل المطلوب .

علما" أن زاوية العدة للغالبية العظمى من الاجنات تبلغ ( 60 ) درجة ، وذلك عند قطع المعادن الحديدية ويتوقف سمك وحجم الاجنة على شكل ونوع الشغلة ، وقد يصل سمك طرف الاجنة العريضة عند قطع بعض المعادن غير الحديدية كالألومنيوم والزنك والرصاص الى حوالي ( 1.5 ) ملم .

أ - اجنة مستوية

ب - اجنة بحد مقوس

ج - اجنة بحد نصف مستدير

د - اجنة قص

هـ - اجنة ضيقة

و - اجنة ثقوب (مجاري الزيت )

ولا تقتصر الاجنات على تلك المستخدمة في قطع المعادن والتي تم ذكرها وإنما هناك اجنات التي تعمل بالهواء المضغوط .



## الأسبوع الخامس والعشرون

الثقب

هو عمل تجويف اسطواني باقطار مختلفة في المشغولات ويتم ذلك باستخدام ماكنات الثقب التي يركب بها المثقاب ( البريمة ) .

وهي من أقدم عمليات التشغيل للمواد . فكثيراً من المواد كالخشب والمعادن واللدائن ، تثقب بواسطة عدة خاصة ذات اشكال مناسبة.

وتستخدم المثاقب أساساً لتشغيل الثقوب او التجاويف الاسطوانية وغالباً ما تستخدم عمليات التثقيب لأعداد عمليات البرشمة والربط بالمسامير ولإعداد الاسنان الداخلية والعمليات المشابهة .

ماكينات الثقيب

تعتبر ماكينات الثقيب احدى الالات المهمة في الورش الميكانيكية ، حيث انه لا يمكن الاستغناء عن عمليات الثقيب في اية عملية من عمليات الانتاج الميكانيكية .

أنواع ماكينات الثقيب

تقسم ماكينات الثقيب الى الانواع الرئيسة التالية : -

1- المثقب اليدوي (المتنقل) .

2- المثقب العمودي البسيط

3- المثقب المنضدي الحساس

4- مثقب الرف

5- المثقب المتعدد المثاقب

ان وظيفة جميع هذه الأنواع من ماكينات الثقيب هو اعطاء المثقاب ( البريمة ) حركة دورانية وتغذية الى اسفلها لتمكنه من التغلغل داخل المعدن وعمل التجويف .

## المثقب اليدوي

يستخدم للمشغولات الكبيرة الحجم والتي يصعب نقلها الى الورش وهي تكون على انواع متعددة منها التي تعمل بالطريقة الكهربائية ومنها الهوائية التي تعمل بالهواء المضغوط واخرى يدوية .  
وكما موضح بالشكل التالي .



## المتقّب العمودي البسيط

يستخدم للمشغولات المتوسطة الحجم نسبياً ، وتتم التغذية فيها عادة بطريقة اتوماتيكية او بطريقة يدوية وتكون ذات سرع مختلفة .

حيث يُثبت رأس الماكنة على قائم من حديد الزهر , لتَمَكّن من أدارة الرأس حول القائم في أغلب التصميمات ويدور عمود الثقب داخل الرأس بواسطة بكرة مدرجة .

ويمكن تحريك عمود الثقب رأسياً للأعلى او الأسفل بواسطة ذراع تدار يدوياً .

يدوياً . وتتصل البكرة المثبتة على عمود الثقب بالبكرة المثبتة على المحرك الكهربائي بواسطة سيور وفي الغالب تستخدم لهذا الغرض بكرات ذات ثلاث درجات مما يتيح الحصول على ثلاث سرع مختلفة , يتم تغييرها بنقل السيور على مختلف درجات البكرة .

## الثقب

وتتم حركة القطع عن طريق إدارة عمود الثقب ، بينما التغذية عن طريق خفض عمود الثقب او رفع منضدة الماكنة . ويبين الشكل التالي نموذجاً للمثقب العمودي البسيط .



## المنثقب المنضدي الحساس

يستخدم للشغلات الخفيفة وذات الاقطار الصغيرة لغاية القطر 12 ملم . ان هذا النوع من المثاقب شبه المنثقب العمودي البسيط في التصميم بوجه عام باستثناء ان ماكنات التنقيب المنضدية الحديثة لاتدار بسيور .

يضم رأس الماكنة مجموعة أزواج من التروس يمكن تعشيقيها بأوضاع مختلفة بواسطة اذرع تحريك مناسبة , وهكذا يمكن تحقيق مدى واسع من السرعات ( قد تصل الي 30 سرعة ) .  
والشكل التالي نموذجاً للمنثقب المنضدي .



وقد لا تفي القدرة اليدوية بما يستلزم من انجاز حركة التغذية اذا أُريد تشغيل ثقب ذات اقطار كبيرة لذا تزود ماكنات التثقيب العمودية بتروس تغذية يمكن تعشيقها اذا اقتضى الامر .

توجد طريقتان لتغذية عمود الثقب , الاولى يدوياً مع عدم تعشيق تروس التغذية , والثانية ألياً بواسطة عمود التغذية .

ولهذا الغرض ثببت ترس على عمود الثقب , لينقل الحركة الى صندوق التغذية , الذي يحتوي على مجموعة من أزواج التروس يتم تعشيقها طبقاً لسرعة التغذية المطلوبة . وتقوم هذه التروس في حالة تعشيقها بتدوير زوج من التروس المخروطية , تدير بدورها ترسا دودياً تتصل عجلته بجريدة مسننه تتصل بجلبه عمود الثقب مما يؤدي في النهاية الى حركة العمود الى الأسفل , وتعتمد سرعة هذه الحركة على السرعة المختارة لصندوق التغذية وعمود الثقب . وتوقف حركة التغذية أوتوماتيكياً قبل خروج المثقب من الثقب مباشرة لتلافي ارتطامه بمنضدة الماكنة .

## مثقب الدف

يستخدم عادة للشغلات الكبيرة والمعقدة والصعبة التحريك والتدوير ، وللشغلات ذات الارتفاع الذي يزيد عن ارتفاع المسافة بين المسند والذراع .

ويكون هذا المثقب متعدد الاستخدامات و يتميز بعربة الثقيب القابلة للضبط قطرياً على الذراع النصف قطري ، الذي يستطيع الدوران حول قائم مجوف ، وتتيح إمكانيات الضبط المتعددة في هذه الماكنة انجاز عدة ثقوب على الماكنة دفعة واحدة .

ولمناقيب الدف مجال كبير لسرعة الدوران ، ولهذا تصلح لانجاز الثقوب بأقطار كبيرة وصغيرة .  
والشكل التالي يوضح نموذجاً لهذا المثقب .




## المثقب المتعدد المحاور ( الجماعي )

يستخدم هذا المثقب في الانتاج الكمي حيث يصل عدد محاوره الى ثمانية ، وبذلك يمكن القيام بعدة عمليات متتابة على الشغلة بدون تبديل العدة أو سرعة القطع أو التغذية أما مسند الشغلة فيتحرك الى الاعلى والاسفل فقط .

يتيح هذا المثقب استخدام مجموعة من اعمدة الدوران في نفس الوقت ، يمكّن ضبطها بدقة في حدود مساحة منضدة ( table ) الماكنة لثقب عدد مناظر مــــن الثقوب موزعة بأي شكل

وعلاوة على الثقب تتيح الماكنة اجراء عمليات التجويف والتخويش والبرغلة واللولة ، ويتم التحكم برأس الماكنة كهربائياً ، ويزيد من كفاءة الماكنة مقدرتها على توفير التغذية السريعة والمتقطعة ، كما يمكن استخدام لوحة بأعمدة دوران ثابتة بدلا من الأعمدة المتصلة بوصلات انضباطية جامعة الحركة ، ويتيسر الحصول على الماكنة سواء بواسطة تروس توزيع على مرحلة واحدة او على عدة مراحل . ويوضح الشكل التالي نمودجا" لهذه الماكنة .

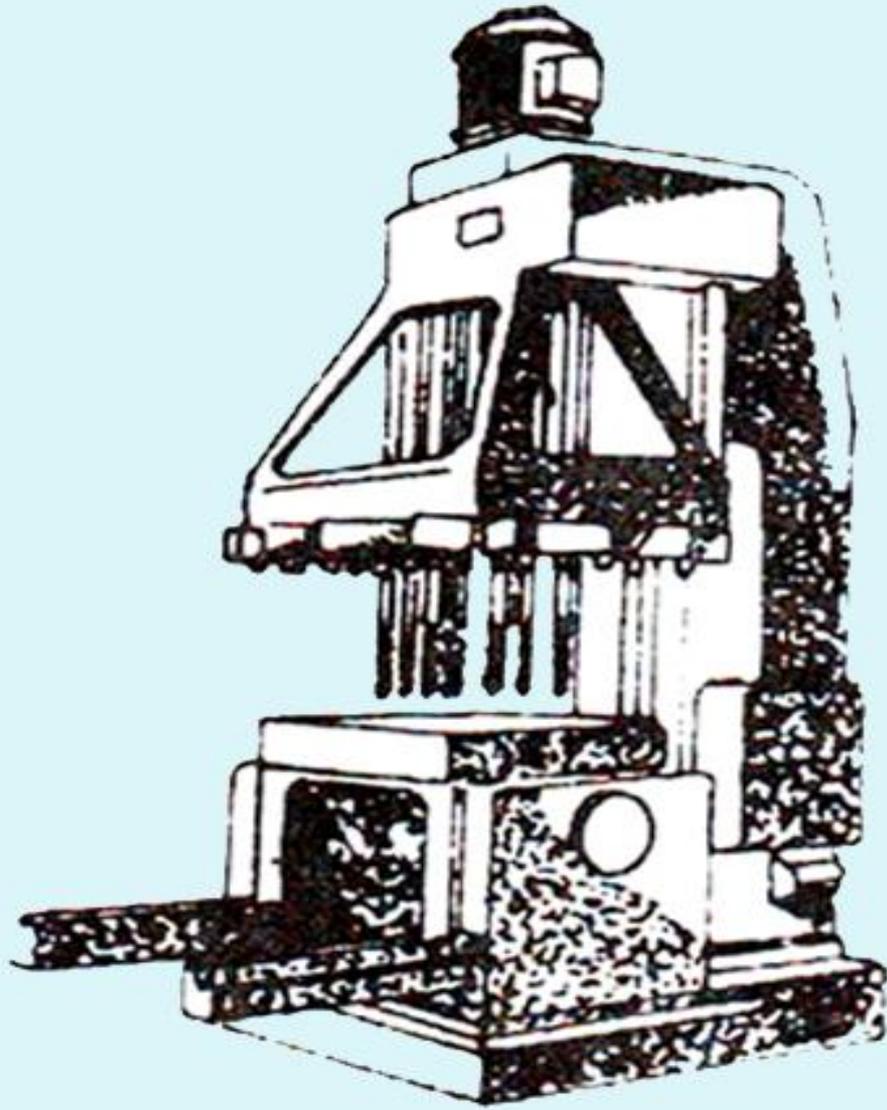

## المثقب الألتوائي ( البريمة ) Twist Drill

وهو اداة القطع التي تقوم بعملية الثقب او التجويف في المعدن وتصنع من الصلب السبائكي أو صلب السرعات العالية وتكون ذات صلادة عالية لتتمكن من التغلغل داخل المعدن وثقبه .  
واهم ما تتميز به هذه المثاقب هو قنواتها الملتوية . وتصمم هذه القنوات بحيث يسهل خروج الرايش من القطعة المشغلة .

تصنع المثاقب الملتوية بزوايا لولب مختلفة تم اختيارها طبقا لنوع المعدن المراد ثقبه , ان زاوية الخلوص وزاوية الجرف في المثقب الملتوي تتحددان طبقا لزوايا اللولب , ولما كان قطع الخامات الطرية كالسبائك الخفيفة تطلب زاوية جرف كبيرة , بينما تطلب قطع الخامات الصلدة والقصيفة زاوية جرف صغيرة لذا ينبغي حينما يراد تشغيل عدد كبير من قطع العمل ان يختار مثقب بزوايا لولب مناسبة .


يقع عصب المثقب في مركز مقطعه وبين القناتين ، وعند سن المثقب ينشأ عند طرف الذنبة حد يسمى حد الذنبة

كلما ازداد العمق الذي يخترقه المثقب في الخامة سيتبع ذلك ازدياد الاحتكاك بجوانب الثقب ، مما يولد قدرا كبيرا من الحرارة ، ويستنفد قدرا كبيرا من الطاقة ، لذا يترك هامش صغير على القطر الخارج للمثقب لتقليل الاحتكاك ، وتحقيقا لنفس الغرض تجلخ المثاقب التي يزيد طولها عن ( 100 mm ) بسلبية خلفية مما يصغر قليلا قطر بدن الثقب بالقرب من النصاب .

و يترتب على ذلك صغر قطر المثقب عن البعد الاسمي الأصلي نتيجة لتآكله ، لذلك يجب ان يتم قياس قطر المثقب على الهوامش عند الذنبة قبل استخدامه في القطع

## أجزاء مثقب الألتواء

يوضح الشكل التالي أجزاء ومكونات مثقب الألتواء ( البريمة ) .

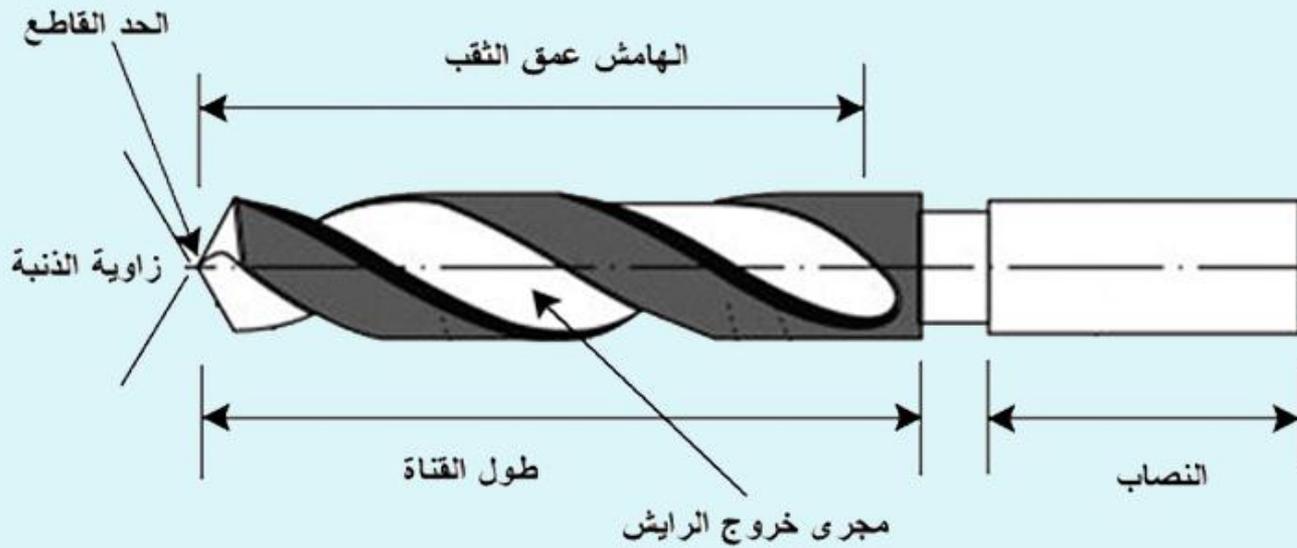


تباع المثاقب الملتوية ( البرايم ) وقد تم تشكيل زواياها ( مسنونة ) ولكن بعد الأستخدام أثناء التشغيل سوف تتلحم حدود القطع بها مما يستلزم إعادة تشكيلها ( حدها أو سنها ) .

تسن المثاقب التي لا تزيد أقطارها عن ( 10mm ) يدوياً ، اما المثاقب التي يتجاوز القطر المذكور فيجب سنها بواسطة ماكينة سن العدة وبعد إتمام سن المثقب سواء كان يدويا أو بماكينة سن العدة ( Grinding ) تقاس زاوية الذنبة بواسطة منقلة انضباطية خاصة تسمى منقلة سن المثقب الملتوي .

وبالإضافة الى التحقق من زاوية الذنبة يجب أيضا فحص الذنبة للتحقق من موضع حد الذنبة إذ يدل موضعها على مقدار زاوية الخلوص ويستخلص من نتائج الخبرة العملية ان زاوية الخلوص يجب ان تساوي ( 6° ) فاذا كانت زاوية الخلوص التي تم تشكيلها بإزالة جزء من الخامة خلف الحد القاطع مساوية بالفعل للدرجة المطلوبة فإن زاوية حد الذنبة تساوي في هذه الحالة ( 55° ) ، اما اذا قلت عن هذه الدرجة فسوف يتبع ذلك صغر زاوية الخلوص وصغر خلوص الكعب وبالتالي كبر زاوية القطع مما يترتب عليه عصر المثقب للخامة بدلا من ثقبها وانحرافه عن محوره بالاضافة الى تليينه تحت تأثير الحرارة الزائدة المتولدة من الاحتكاك .

يبين الشكل التالي زاوية حد الذنبة اذا كانت أصغر او اكبر من اللازم:

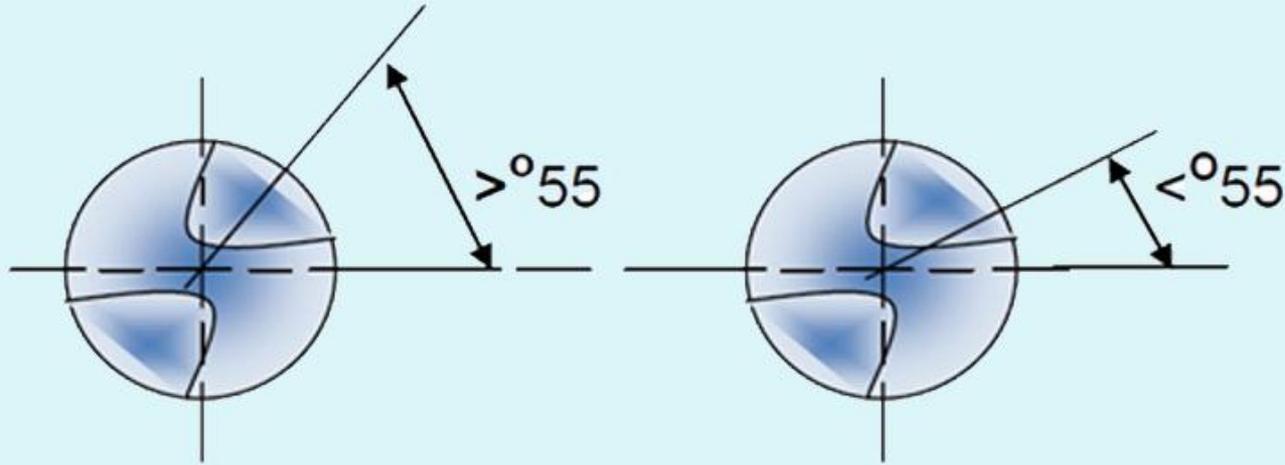

ويؤدي استخدام مثاقب ( برايم ) مشكلة بشكل خاطئ الى إنتاج ثقوب رديئة, لذا يجب مراعاة القواعد التالية:

- أ - يجب ان تطابق زاوية الذنبة الزاوية الصحيحة المنصوص عليها .
- ب- ينبغي ان يحصر حد الذنبة وحدا القطع زاوية مقدارها (  $55^\circ$  )
- ج - يجب ان كُون حدا القطع مستقيمين كما يجب ان يحصر مع المحور الطولي للمثقب زاويتين متساويتين بالاضافة الى تساوي هذين الحدين في الطول

ويُحْكَم اختيار سرعة دوران عمود الثقب الى القاعدة العامة التي تنص على ان المعادن الطرية كالألومنيوم وسبائكها يجب ان تشغل بسرعة عالية , بينما ينبغي تشغيل المعادن الصلدة كالصلب بسرعات قطع منخفضة .

كما تتحكم الخامة المصنوع منها المثقب في تحديد سرعة الدوران إذ لا ينبغي تشغيل المثاقب المصنوعة من صلب العدة الكاربوني ( Plain tool steel ) على نفس السرعات العالية التي تشتغل عندها المثاقب المصنوعة من صلب السرعات العالي ( HSS ) .

ويُفَضَّل عند استخدام مثاقب بأقطار كبيرة , ان يسبق ذلك عمل ثقب صغير بحيث يتجاوز بقليل حد الذنبه في المثقب الكبير مما يعفينا من محاولة ترفيع حد الذنبه .

تتراوح المقاسات التجارية المتوفرة لأقطار المثاقب الملتوية بين ( 0.3 – 100 mm ) .

## أنواع المثاقب

1- المثاقب المستقيمة : وهي مثاقب غير شائعة الاستخدام ولكن لها استخدامات محدودة وخاصة مثل تثقيب المعادن اللينة كالبراص والنحاس .

2- المثاقب الحلزونية : وهي من الأنواع الشائعة الاستخدام في المعامل والورش وتصنع من صلب السرعات العالية الكربوني وفي بعض الاحيان تستخدم اللقم الكربيدية وكما موضح بالشكل التالي .



3- مثاقب المركز : وتستخدم لعمل مراكز في الشغلات لتثبيتها في مكائن التشغيل كما في الخراطة . وكما مبينة بالشكل التالي .



4- البريمة ذات الحدين : وتكون القيادة بواسطة الفراغ الدائري بمحور حدي القطع الأفقين ، ولذا تثقب الشغلة في البداية بقدر قطر الفراغ .

5- البريمة المركزية : وتكون القيادة بها بواسطة نتوء ذي حادة مركزية ، بين حادثي القطع الأفقين وبهذا يحصل الثقب على قاعدة مستوية .

6- برايم الثقب العميق : تستخدم في الثقوب الطويلة التي لا يمكن ثقبها بالبرائم الأعتيادية ، ولاستخدام هذه البرائم يجب اولا الثقب ببريمة اعتيادية ولمسافة ثلاثة اضعاف قطر الثقب ، ومن ثم تستخدم هذه البرائم ، تشكل هذه البرائم بحافة قطع حادة ، وزاوية خلوص من ( 6 - 10 درجة ) وكلما كبر القطر تستخدم زاوية خلوص ومقدار تغذية اصغر ، ويكون الجزء الاسطواني للبريمة عادة مسلويا قليلا . ولا يتجاوز الفرق بين قطري البداية والنهاية حوالي ( 0.01 ) سم .

7- البريمة الانبوبية : وهي مشابهة للبريمة اللولبية لكن توجد فيها الثقوب لغرض توصيل سوائل القطع الى حافة القطع وكما موضح بالشكل التالي . وتستخدم هذه البرايم للمعادن ذات الصلادة الكبيرة حيث تتولد نتيجة الثقب حرارة عالية تؤدي الى حدوث اضرار بالبريمة .

### ملزمة ( منكنة ) ماكينة الثقيب Drilling machine vise

لما كان دوران المثقب يؤدي الى محاولة تدوير قطعة العمل , لذا كان من الضروري ربط قطعة العمل ربطا محكما لدرجة تكفي لمقاومة جذب المثقب لها . كما يجب توجيه عناية خاصة لربط الألواح وقطع العمل الاخرى التي لها اسطح تلامس صغيرة , إذ ان قطع العمل التي لا يتم ربطها بأحكام قد تصبح في كثير من الاحيان مصدر للحوادث والتي قد تتزايد ايضا بازدياد قطر المثقب .

ويتم ربط قطع العمل الصغيرة على ملازم ( مناكن ) غير مثبتة على الماكينة مع مراعاة ان يكون وزن الملزمة كبيرا بالقدر الكافي لمقاومة جذب المثقب . بينما تستخدم مسامير الربط لتثبيت قطع العمل الكبيرة , وتصنع رؤوس هذه المسامير بشكل يتفق مع مقطع الربط بمنضدة ( table ) الماكينة , كما يجب ان تثبت مسامير الربط اقرب ما يمكن الى الشغلة لضمان توفير قوة ربط مناسبة . وكما موضح بالشكل التالي .



## مرابط عدة التثقيب في الماكينة

تستخدم مرابط لربط المثقب في عمود الدوران ويشترط في مرابط العدة ان يضمن انطباق محورها الطولي تماما على المحور الطولي لعمود الثقب . كما يجب ان يتيح في نفس الوقت سرعة وسهولة في تغيير المثقب و يستخدم عادة ظرف ( Chuck ) بفكين او ثلاثة فكوك لربط المثاقب ذات الاقطار الصغيرة .

يؤضع النصاب المسلوب للظرف في التجويف المسلوب في ظرف عمود الثقب فيتماسك السطحان المخروطيان الداخلي والخارجي بشدة نتيجة لقوة التلامس الكبيرة المؤثرة عليهما , كما يتيح ذلك التمرکز الدقيق لحركة دوران الظرف والمثقب مع حركة عمود الثقب , ويراعى تزويد المثاقب التي تثبت بواسطة الظروف بنصاب عدل .

اما عند ماكنات التثقيب الكبيرة فتربط بواسطة النصاب المسلوب والجلب المسلووية , لذا تزود المثاقب ( Drill ) ذات الاقطار الكبيرة بنصاب مسلوب , كما تستخدم جلبة مسلووية وسيطة لربط المثاقب بأمان في تجويف عمود الثقب . وكما موضح بالشكل التالي ظرف التثبيت والمفتاح .






## البرغلة

هي عملية توسيع وتنعيم الثقوب للحصول على أبعاد مضبوطة وأسطح عالية الجودة لأنه من المستحيل الحصول على ثقب بدقة بالأبعاد وجودة بالسطح المنتج بواسطة المثقب الأعتيادي لذلك عند الحاجة الى دقة و نوعية جيدة للثقب فيستخدم البرغل

حيث أن لا يستخدم البرغل لإنتاج ثقوب جيدة مثل المثقب وإنما يستخدم بعد عملية الثقب وكذلك لا يقوم بتصحيح أي خطأ قد يحدث في عملية الثقب بالمثقب كموقع أو اتجاه وذلك لأن البرغل يقوم باتباع الثقب المنتج مسبقا وأي خطأ موجود بالثقب يبقى حتى بعد استخدام البرغل

البرغل :-

البرغل عبارة عن جسم اسطواني وكما موضح بالشكل التالي ويتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي :-

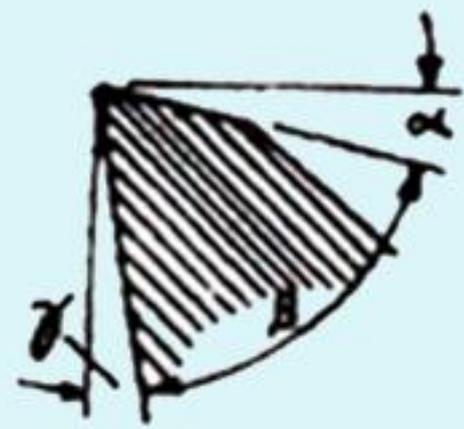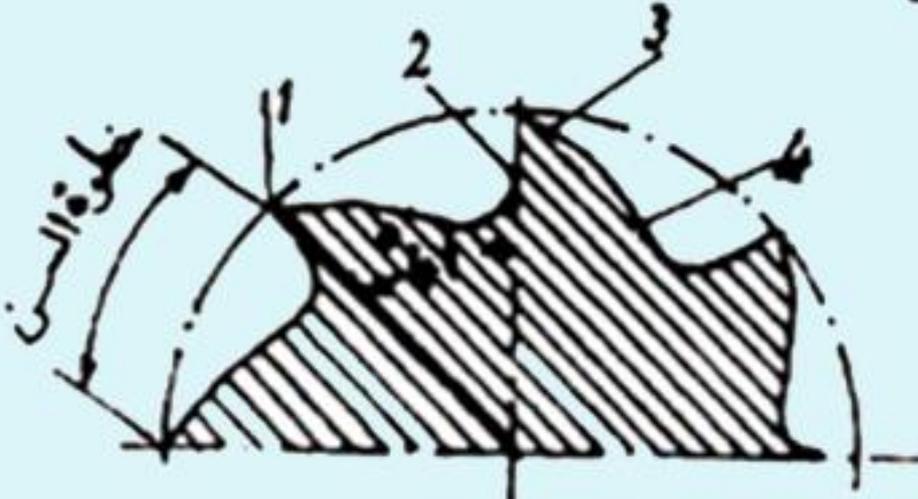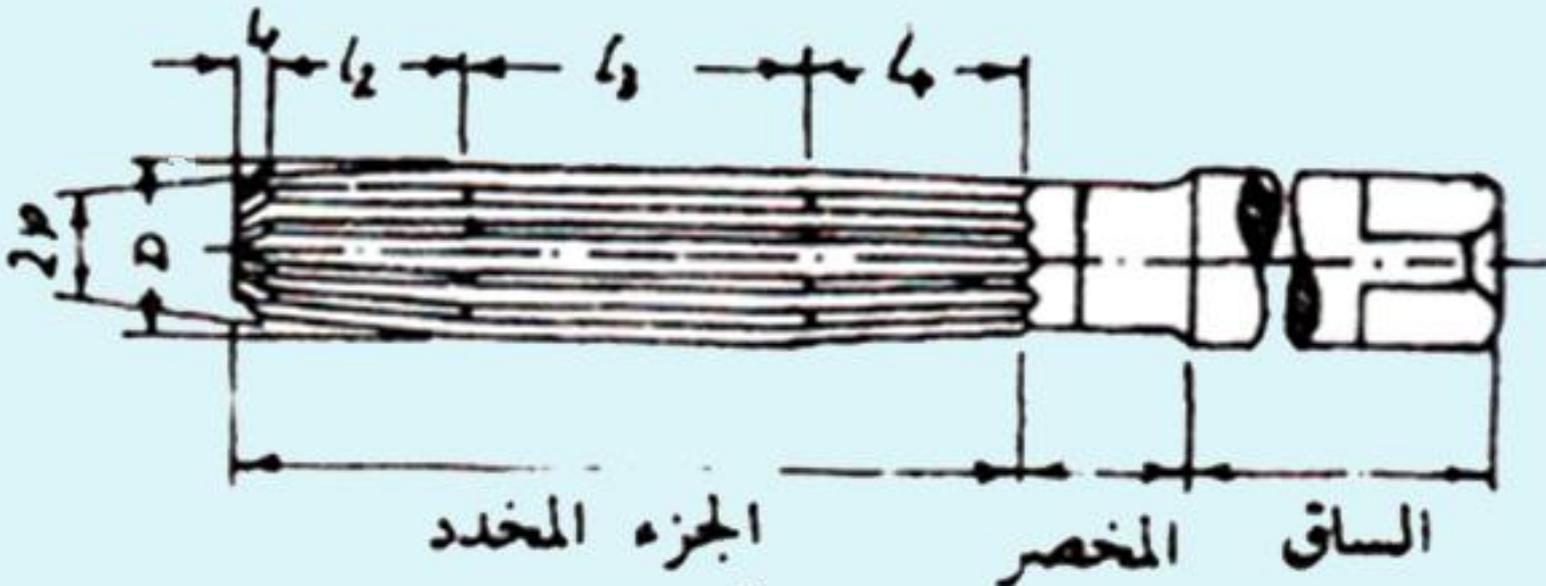

الجزء المخدد : يشمل على الحد المائل بداية الميلان و جزء القياس والجزء المائل الخلفي الجزء القاطع الرئيسي يكون في بداية الميلان و يحتوي على اسنان ( 16 - 18 ) وكل سن له حافة قطع رئيسية ( 1 ) ووجه ( 2 ) حيز التصريف ( 3 ) و سطح مخدد ( 4 ) وفائدة الوجه هي أنزلاق الرايش بعد تقطيعه عليه وحيز التصريف لتقليل الاحتكاك .

والحد المائل يصنع زاوية (  $\beta$  ) مع محور البرغل وهذه الزاوية تؤثر على القوة المحورية للبرغلة . الزاوية الكبيرة تحتاج الى قوة كبيرة والعكس بالعكس .

و لأسنان البرغل ثلاث زوايا-:

1- زاوية الجرف (  $\gamma$  )

2- زاوية الخلوص (  $\alpha$  )

3- زاوية القطع (  $\beta$  )

اما جزء القياس فان فائدته توجيه البرغل و تنعيم الثقب . أما الجزء المائل الخلفي فيأتي بعد جزء القياس وهناك فرق بين أكبر وأصغر قطر ( 0.01 - 0.08 ) ملم وفائدته لتقليل الاحتكاك بين البرغل و سطح الثقب .

ويكون البرغل اما اسطوانيا او مخروطيا تبعا للثقب . و البراغل الاعتيادية مقلمة بواسطة كربيد ملصق لزيادة الإنتاجية .

انواع البراغل - : البراغل المتوفرة هي : -

- 1- البرغل اليدوي .
- 2- البرغل الآلي .
- 3- برغل التطريف .
- 4- البرغل المخروطي .
- 5- برغل ثقوب اتساعي .
- 6- برغل ثقوب عائم

