

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

المعادن (Metallurgy)

المحاضرة الأولى

المحتويات

- ▶ تعريف علم المعادن
 - ▶ التبلور (تكوين الحبيبات في المعادن)
 - ▶ التبلور الشجيري والنمو الشجيري
 - ▶ تأثير معدل التبريد على بنية المعادن (تكوين الحبيبات)
-

علم المعادن

تعريف علم المعادن: هو العلم الذي يختص بدراسة المعادن من ناحية (انواعها و خواصها الكيميائية و الفيزيائية والميكانيكية وتركيبها البلوري ومعاملاتها الحرارية ، ، ، ، ، ، ، الخ.

التبلور (Crystallization)

تبلور المعادن: تبدأ عملية التبلور بتكوين نويات ويطلق على عملية تكوين مراكز التبلور بعملية (التخليق) وتتكون النويات بأحدى الطريقتين التاليتين:

أ- التخليق المتجانس: في هذه الطريقة تنفصل النويات من السائل المبرد أي تتكون بصورة طبيعية.

ب- التخليق الغير متجانس: في هذه الطريقة تتكون النواة باضافة شوائب خارجية مثل ذرات الرمل أو أي ذرات اخرى أي أن النواة تتكون بصورة صناعية.


والنواة المتكونة بأي من الطريقتين أعلاه تحتوي على عدد قليل من الذرات تترتب بصورة منتظمة وتأخذ احد الاشكال الهندسية مثل وحدة المكعب FCC ، BCC ثم تنمو في الاتجاهات الثلاثة مكونة ما يسمى بالمحاور الاساسية بعد ذلك تتكون المحاور الثانوية ثم الثلاثية.... الخ . الى ان ينتهي التجمد . يبدو الشكل الناتج يشبه الشجرة ويطلق عليه أسم الشكل الشجري والرسم التالي يوضح الشكل الشجري.

الشكل الشجيري




مراحل التبلور والنمو الشجري

- ١- تتكون النواة من السائل المبرد .
- ٢- انطلاق الشجيرات من النواة
- ٢- تلاقي أذرع الشجيرات وتوقف النمو نحو الخارج .
- ٤- تجمد السائل المتبقي بين أذرع الشجيرات واختفاء الشكل الشجري والشكل التالي يوضح مراحل التبلور الشجري.

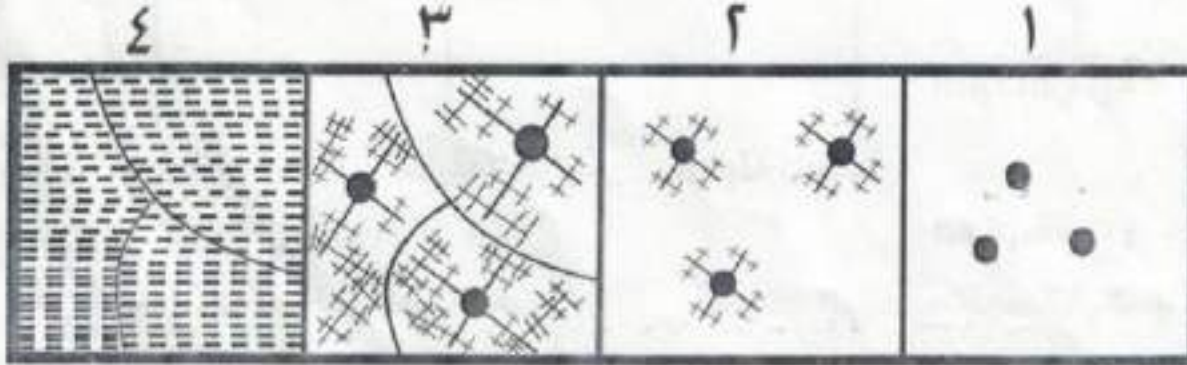


مراحل التبلور الشجري



مراحل التبلور الشجيري

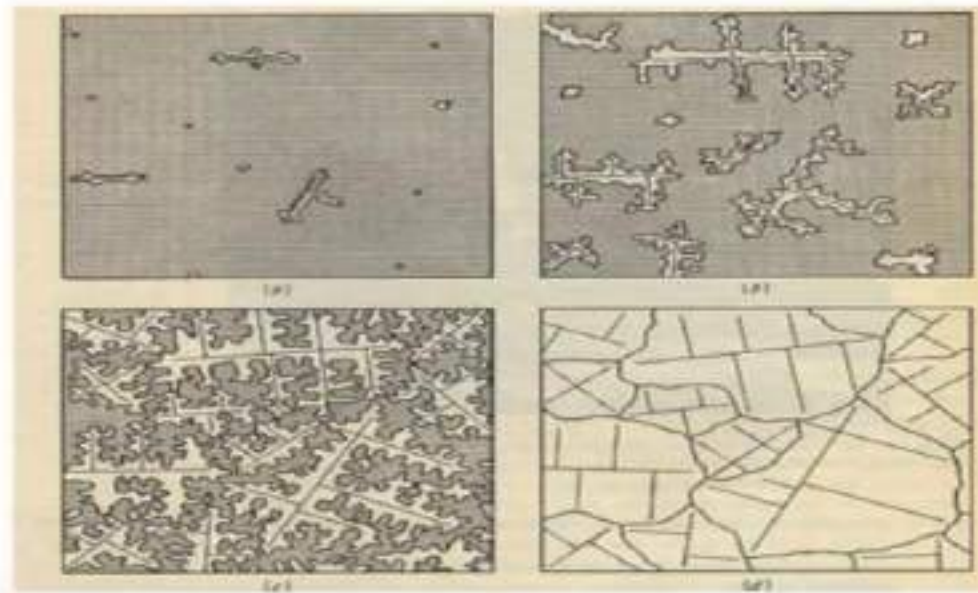

ملح كلوريد الامونيوم


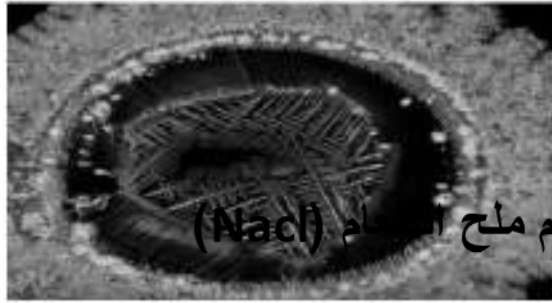


شكل التبلور الناتج باستخدام ملح الامونيم (NaCl)

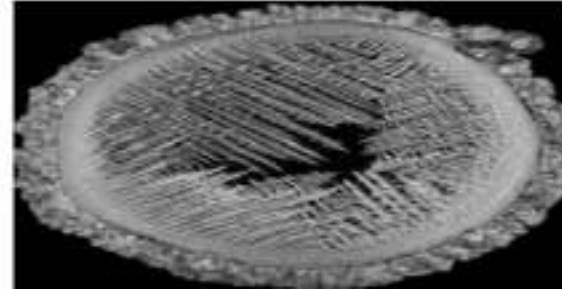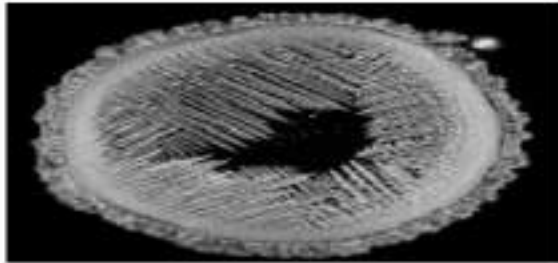


شكل التبلور الناتج باستخدام ملح كلوريد الامونيوم
(NH₄CL)

امثلة على بعض اشكال التبلور

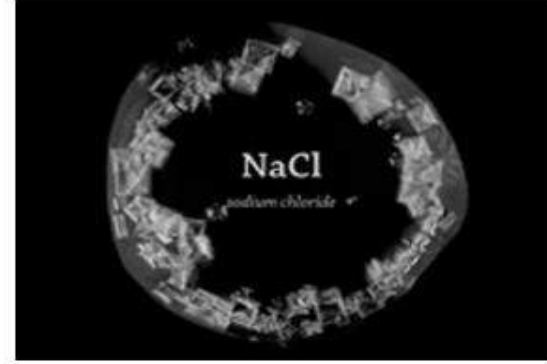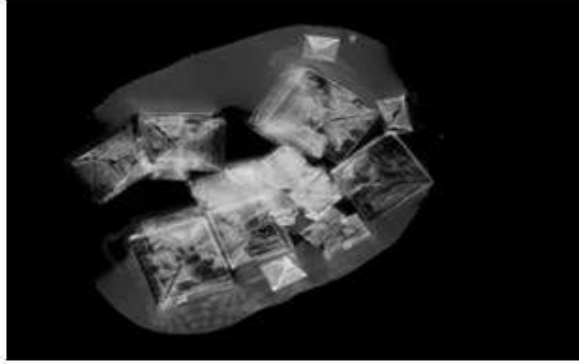

شكل التبلور الناتج بأستخدام ملح الطعام (NaCl)

كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4)

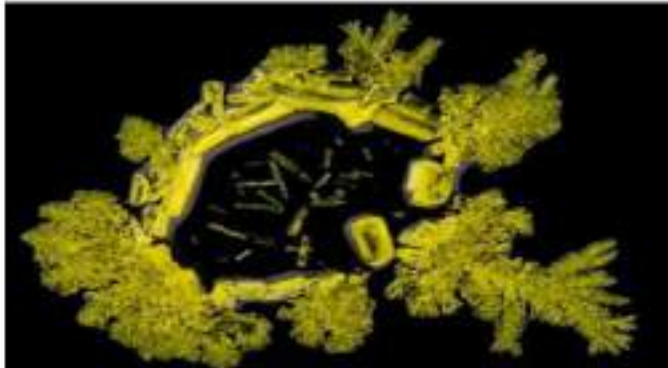

شكل التبلور الناتج بأستخدام كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4)

التبلور (Crystallization)

هو عملية نمو البلورة خلال تحول المعدن من الحالة السائلة الى الحالة المتجمدة (الصلبة). يحدث التبلور بمرحلتين هما:-

1. **تخليق البلورة**

2. **نمو البلورة**

- ▶ الذرات تكون نشطة جدا في الحالة السائلة ثم تفقد سرعتها عندما يبرد السائل
- ▶ عندما تبدأ عملية التجمد تبدأ عدة مراكز للتبلور وهذه المراكز تؤدي الى تكوين بلورات عديدة.
- ▶ النمو البلوري يحدث بشكل شجري
- ▶ الشكل الناتج يسمى الشكل الشجري
- ▶ تنمو البلورات الى ان تلتقي مع بعضها وتتشكل الحدود البلوية
- ▶ التبريد البطيء يؤدي الى نمو شجري اطول والعكس عند التبريد السريع

حجم الحبيبات المتكونة

يعتمد على معدل التخليق ومعدل النمو ويتأثر بالعوامل التالية:

1. معدل التبريد
2. درجة المعدن السائل
3. التركيب الكيميائي
4. الشوائب الموجودة في المعدن

حجم الحبيبات المتكونة


▶ الحبيبات الناعمة تتكون عندما يكون معدل التخليق عالي ومعدل

النمو قليل والعكس يحدث عند تكون الحبيبات خشنة

▶ الحبيبات الناعمة ذات مقاومة وصلادة

▶ الحبيبات الخشنة قليلة المقاومة والصلادة

التبلور الشجري في ملح كلوريد الامونيوم (NH_4Cl) امثلة من تجارب مختبرية

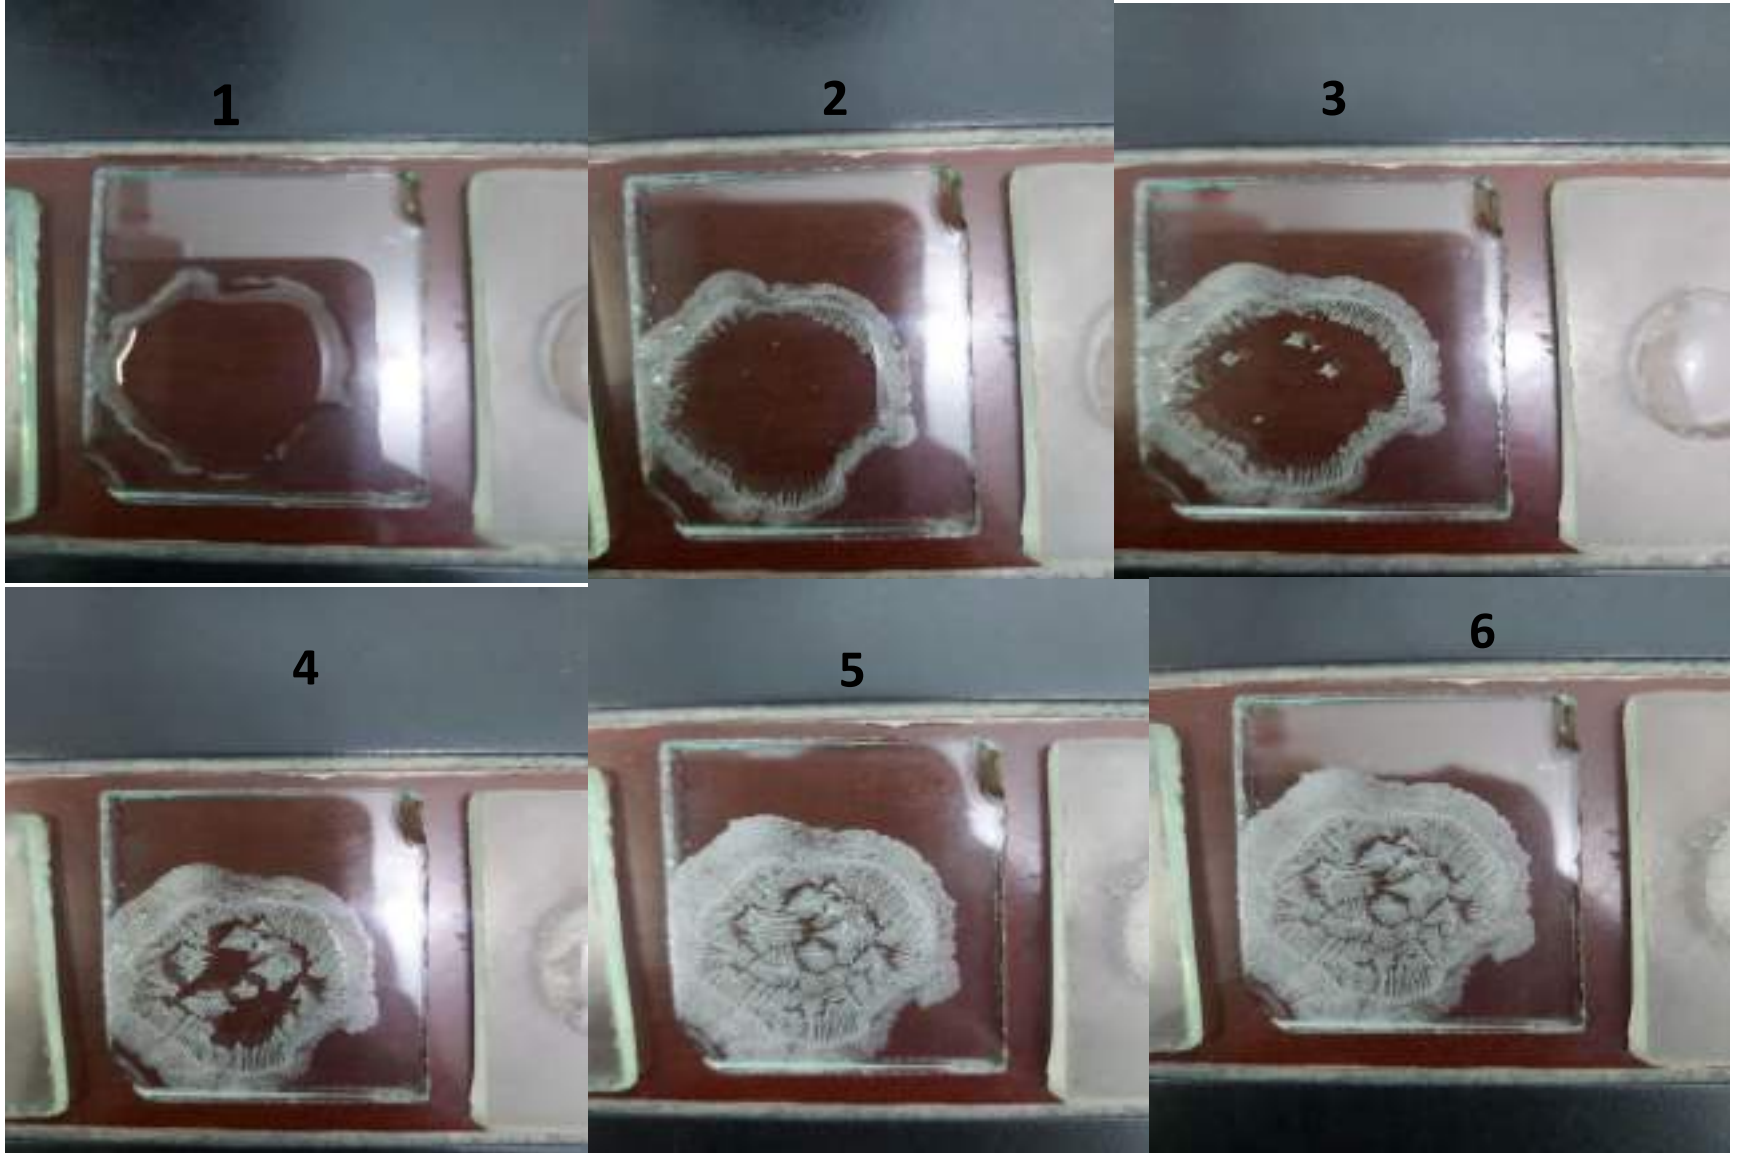

شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

معادن نظري ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تعريف علم المعادن
- التبلور
- التبلور الشجري
- تأثير معدل التبريد على بنية المعادن

المحتويات

- تركيب الكتل المعدنية (تجمد الصبات)
- العيوب الشائعة في المصبوبات

تركيب الكتل المعدنية-الطبقات المتجمدة

تركيب الكتل المعدنية (تجمد المصبوبات) :-

ان البلورات الناتجة بعد عملية التجمد تكون أبرية أو دائرية أو شجيرية وهذا يعتمد على عوامل منها ما يلي :-

١- معدل التبريد ٢- نوعية الشوائب ٣- كمية الشوائب ٤- ظروف عملية الصب

ويتوقف عدد الطبقات على نوع وطبيعة السائل المصبوب فإذا كان السائل معدناً نقياً تتكون طبقتان أما إذا كان السائل سبيكة فإن عدد الطبقات المتجمدة ثلاث طبقات ، وبصورة عامة لا يمكن الحصول على معدن تجاري نقي ١٠٠٪ فإن عدد الطبقات المتجمدة ثلاث طبقات وهي كما يلي :-


١. الطبقة المصقعة (chill-zone) تتكون هذه الطبقة عند ملامسة السائل المصبوب لجدران القالب الباردة حيث تتكون نويات بطريقتين (التخليق المتجانس والغير متجانس) ويكون عدد النويات كبير أما حجمها وحجوم البلورات الناتجة صغيرة وتنمو هذه البلورات قريبة عن بعضها البعض لذلك تكون عشوائية الترتيب وحجومها متساوية تقريبا وبما أن نموها يكون محدد بالبلورات المجاورة فإن حجمها تكون متماثلة ومتساوية تقريبا.

الطبقات المتجمدة

٢. الطبقة الطولية (العمودية): (columnar-zone) هذه الطبقة تلي الطبقة المصتعة وفيها يكون معدل التخليق صغيراً جداً بينما معدل النمو عالي جداً حيث يحصل نقصان بدرجة حرارة السائل كلما أبتعدنا عن الطبقة المصتعة مما يشجع بعض بلورات الطبقة المصتعة بأن تقذف أذرع نحو الداخل وتنمو على شكل شجيرات مكونة الطبقة الطولية .

٣. الطبقة المركزية (طبقة تساوي المحاور): (central-zone) تظهر هذه الطبقة في السبانك فقط حيث تقترب درجة الحرارة في وسط المصبوبة من درجة التجمد ثم تحدث عملية نمو ويكون النمو من النوع الشجري وبتكوين الطبقة المركزية ، تكتمل عملية التجمد. والشكلين التاليين يوضحان عدد الطبقات المتجمدة في المعادن النقية والسبانك .

الطبقات المتجمدة في المعادن والسبائك

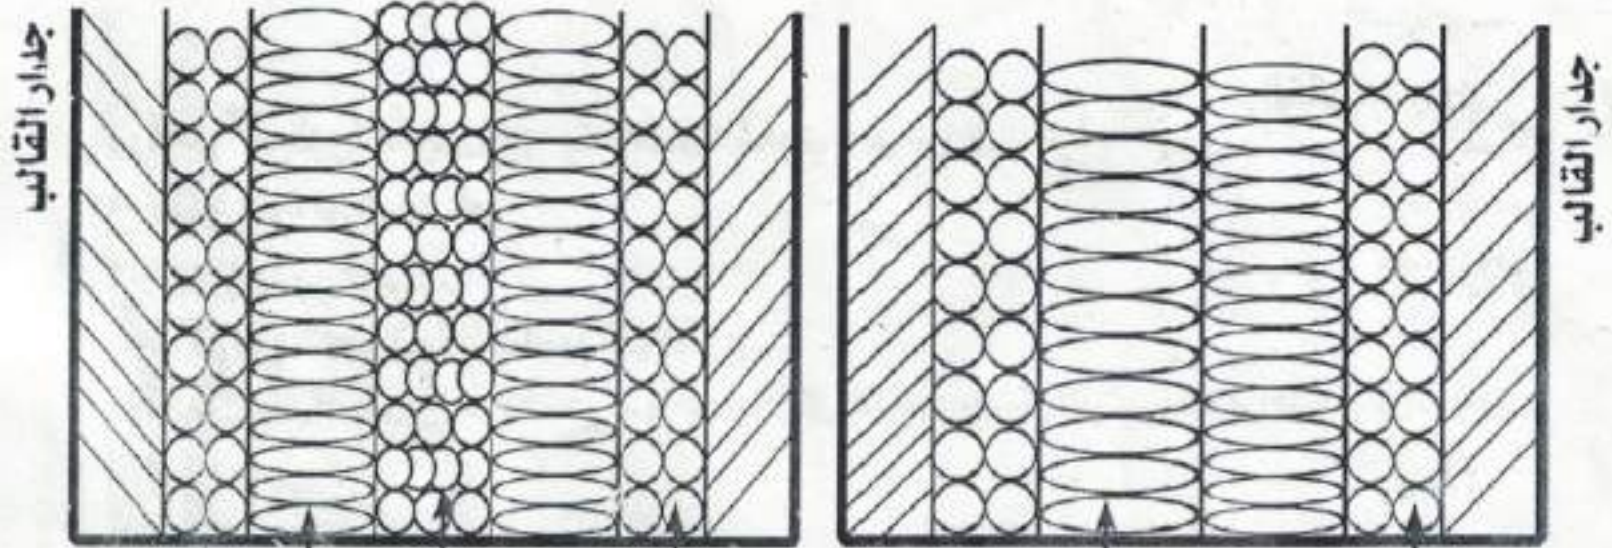

الطبقة المركزية

الطبقة الطولية

الطبقة المصقعة

الطبقة الطولية

الطبقة المصقعة



الشكل رقم (٢)

الشكل رقم (١)



الطبقات المتجمدة في السبائك

الطبقات المتجمدة في المعدن النقي



الطبقات المتجمدة في عملية السباكة للمعادن النقية اثناء صب المعدن المنصهر

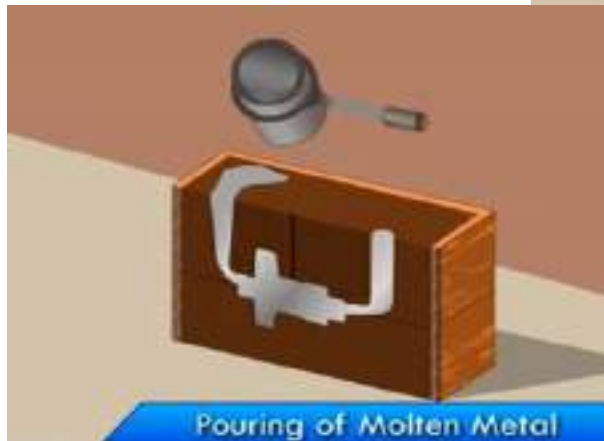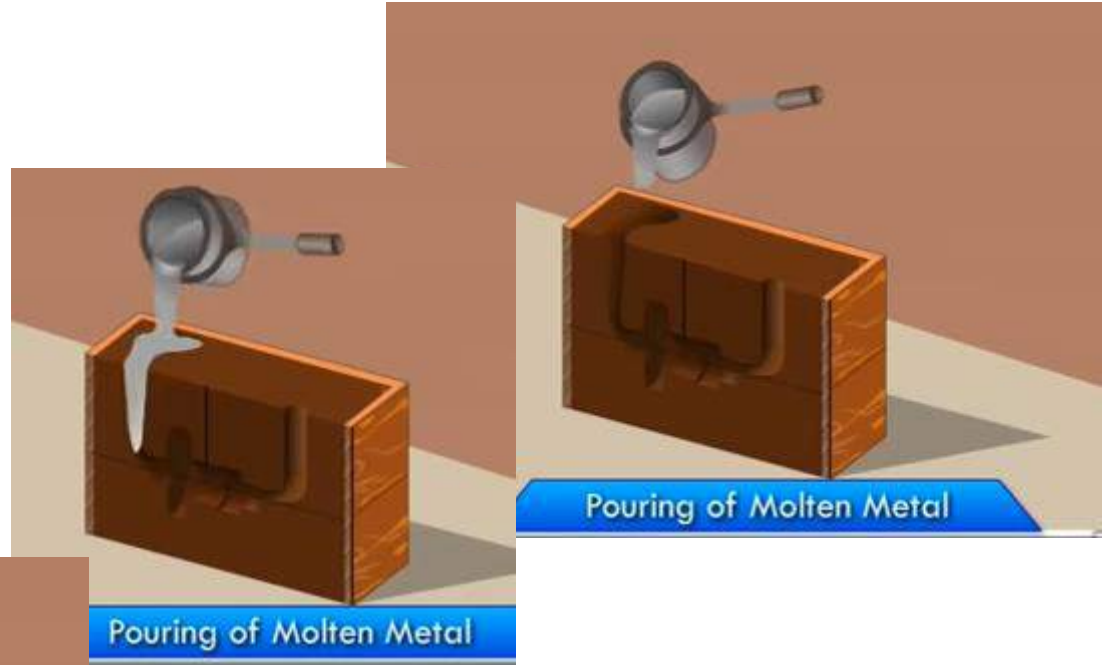


قالب الصب يوضح ظهور الطبقة المصقعة

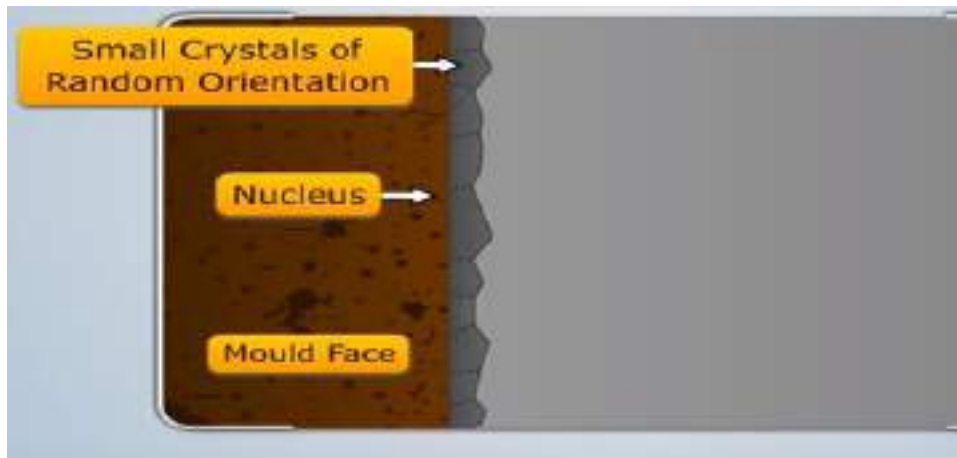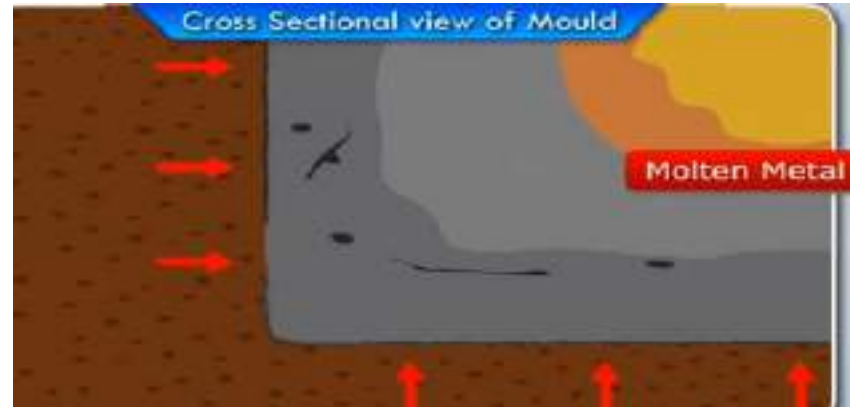

الطبقات المتجمدة في المعادن مع منحنى التبريد

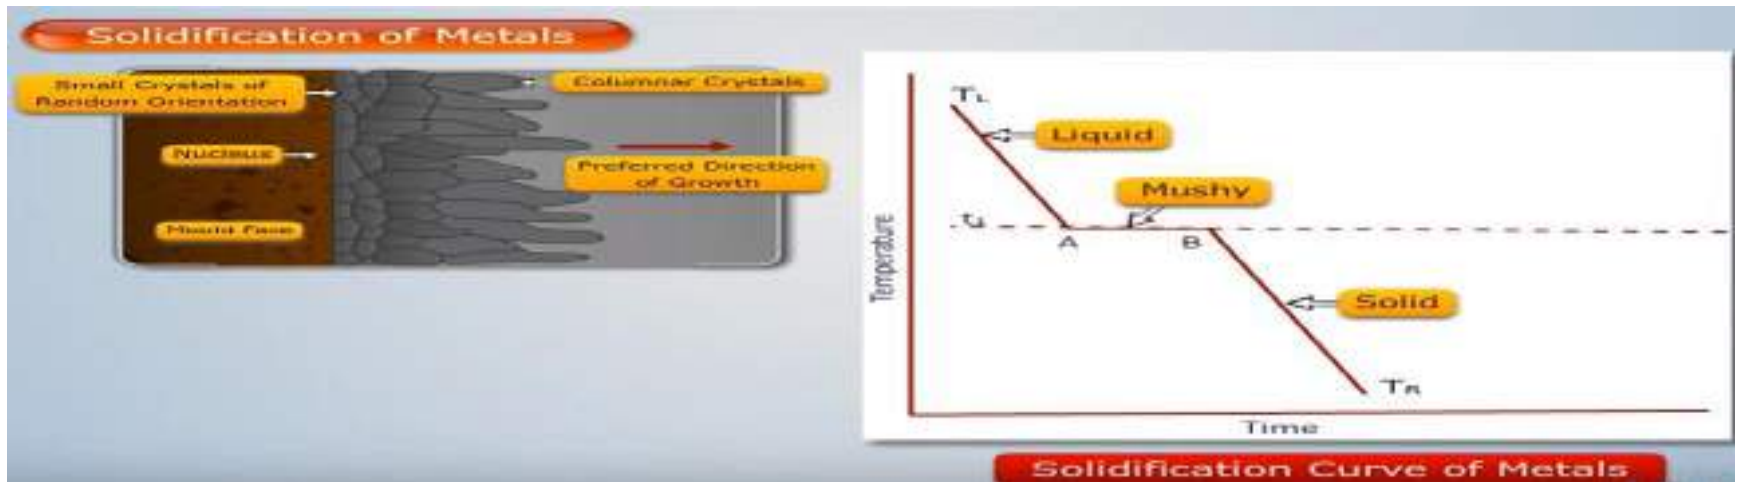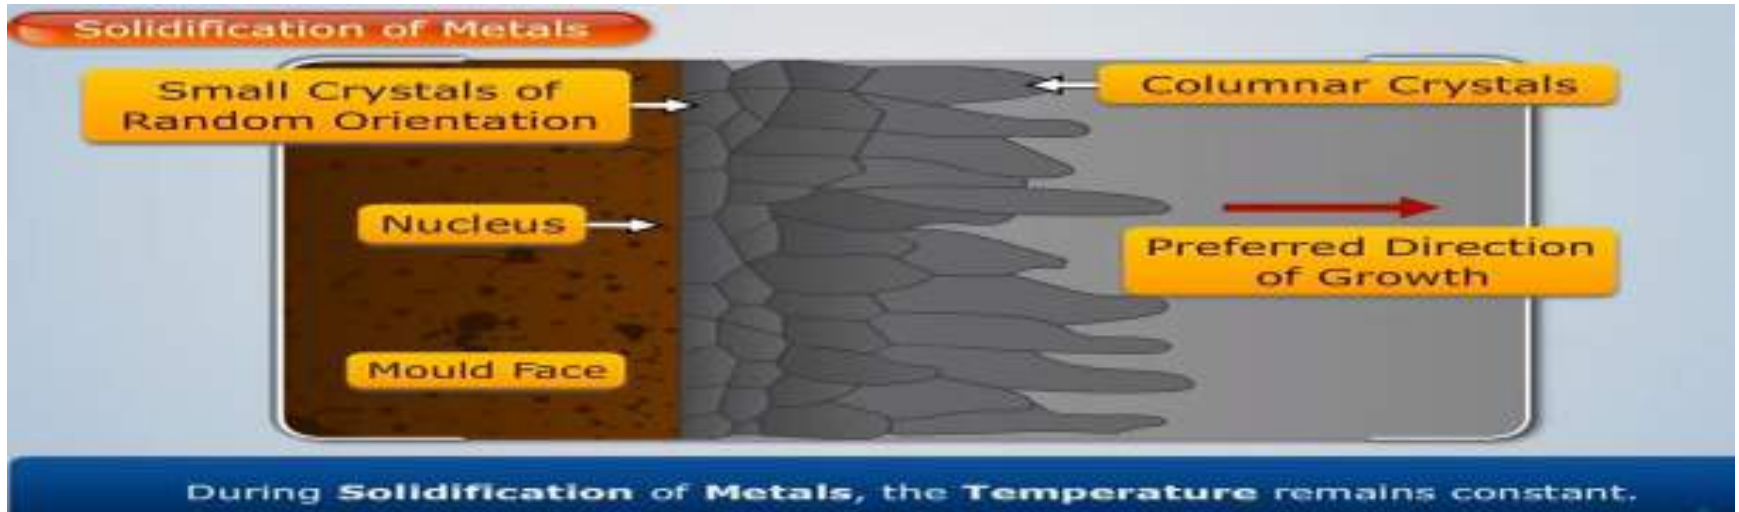

الطبقات المتجمدة في السبائك مع منحنى التبريد

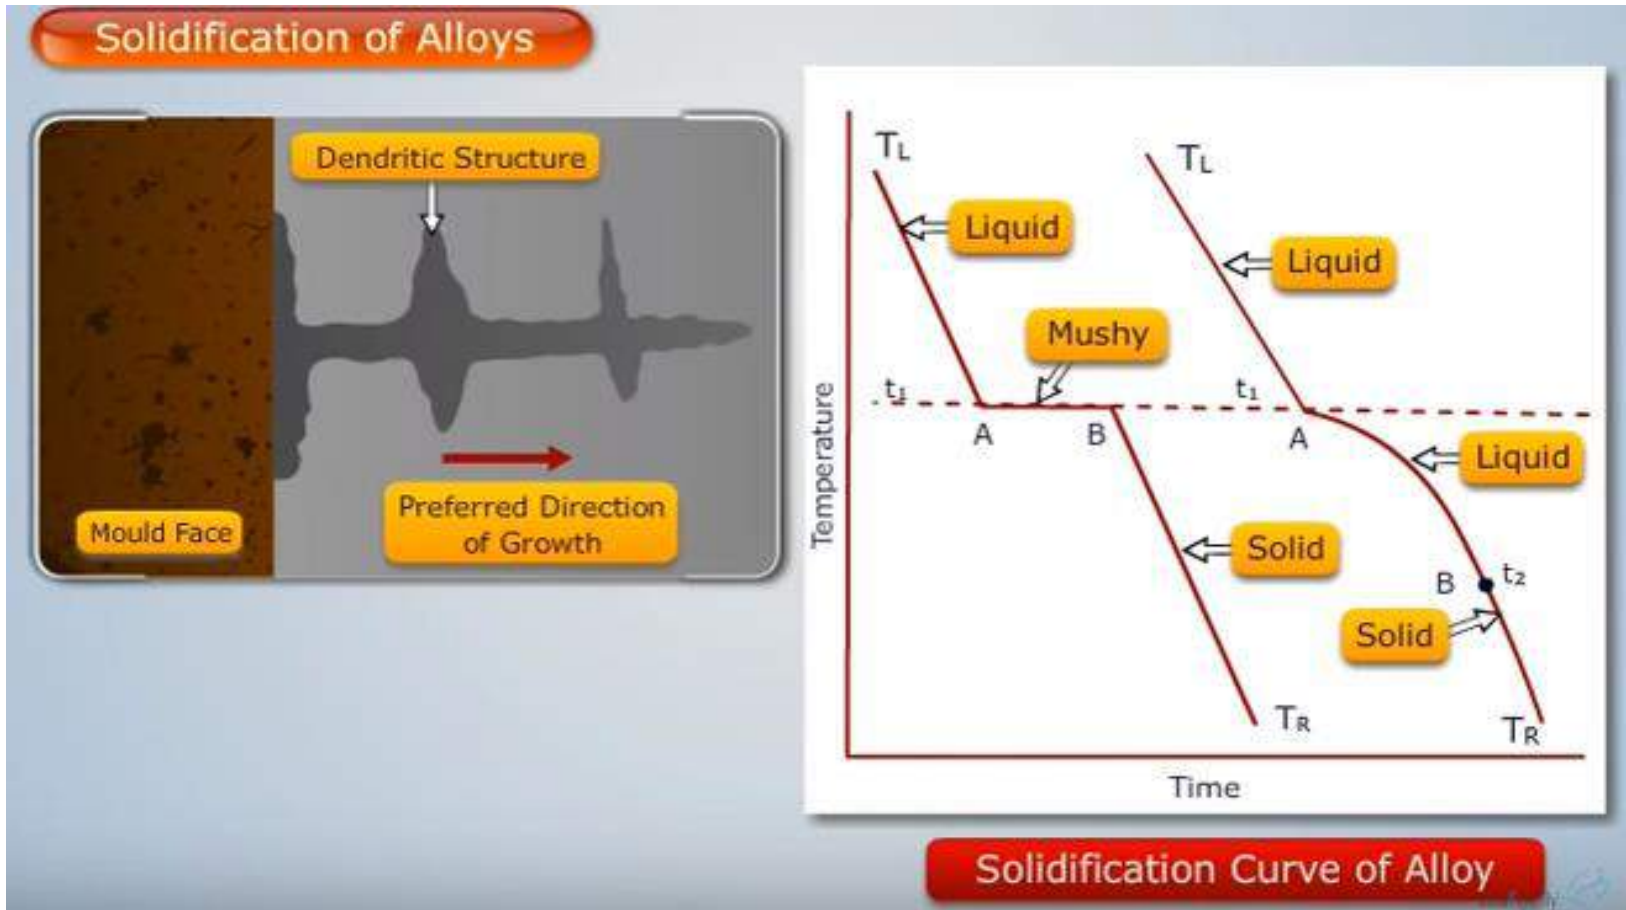

الفحوصات الاتلافية واللاتلافية

الفحوصات الاتلافية (التدميرية):

هي الفحوصات التي تنتهي بكسر او تشوية المادة او المعدن المفحوص (الشد؛ الضغط؛ الانحناء....الخ)

الفحوصات اللاتلافية (اللاتدميرية):

هي الفحوصات التي لاتؤدي الى كسر او فشل المادة المفحوصة وتقسم الى نوعين:

1. فحوصات الكشف عن العيوب السطحية وشبه السطحية

- الفحص البصري
- الفحص بالطرق
- فحص الصبغة النافذة
- فحص الدقائق المغناطيسية

2. فحوصات الكشف عن العيوب الداخلية

- ❖ فحص الاشعة السينية (X-Ray)
- ❖ فحص الذبذبات فوق الصوتية الترددية (Ultra Sonic)

العيوب الشائعة في المصبوبات

1. فجوة التقلص (الفجوة المخروطية)

2. المسامات الغازية

3. المسامات الاعتيادية

4. المسامات المركزية

5. المتضمنات الغير معدنية

العيوب الشائعة في المصبوبات-واجب

ت	اسم العيب	موقعه	سبب ظهوره	طريقة الكشف عنه

شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

معادن نظري- ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة – الاسبوع الثاني

١. تركيب الكتل المعدنية (تجمد الصبات)
٢. العيوب الشائعة في المصبوبات

معادن نظري - الاسبوع الثالث

المحتويات:


١. معامل الاكتظاظ الذري
٢. الترقيم البلوري للمستويات الذرية
٣. ظاهرة التاصل

معامل الاكتظاظ الذري

$$\text{معامل الاكتظاظ الذري} = \frac{\text{حجم الذرات الاساسية}}{\text{حجم الوحدة البلورية}}$$

ولاشتقاق معامل الاكتظاظ الذري يجب تحديد عدد الذرات الاساسية ونوع الوحدة البلورية .

اشتقاق معامل الاكتظاظ الذري في (F.C.C)

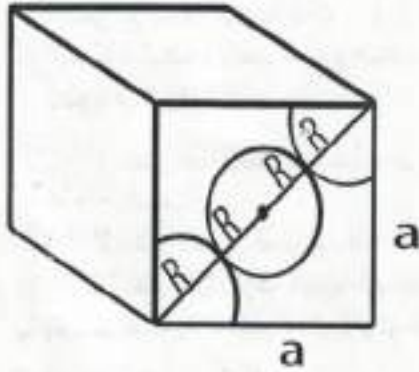

اشتقاق معامل الاكتظاظ الذري في (F. C. C) :-

نفرض ان نصف قطر الذرة = R

وان طول ضلع الخلية = a

ولأيجاد العلاقة بين (a و R) نتبع مايلي :-

$$(4R)^2 = a^2 + a^2$$

$$(4R)^2 = 2a^2$$

$$4R = \sqrt{2a^2}$$

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

تكلمة اشتقاق معامل الاكتظاظ الذري في (F.C.C)

بما ان الذرة عبارة عن كرة .


$$\text{إذا حجم الكرة} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

عدد الذرات الاساسية في (F . C . C) هو (4) فان :-

$$\text{معامل الاكتظاظ الذري} = \frac{\text{(حجوم الذرات الاساسية)}}{\text{(حجم الوحدة البلورية)}}$$

$$= 4 \times \frac{4}{3} \pi \times \frac{a^3 \times 2 \sqrt{2}}{64} = \frac{\pi \sqrt{2}}{6} = 0.74$$

اشتقاق معامل الاكتظاظ الذري في (B.C.C)

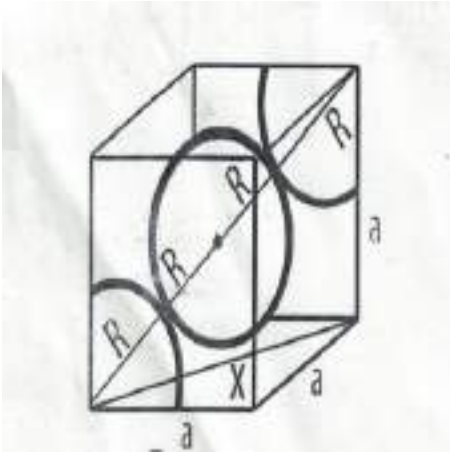

$$X^2 = a^2 + a^2$$

$$X^2 = 2a^2$$

$$(4R)^2 = a^2 + 2a^2$$

$$(4R)^2 = 3a^2$$

$$4R = \sqrt{3a^2}$$

$$R = a \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(حجوم الذرات الاساسية)

$$\frac{\quad}{\quad} = \text{م.ك.ذ.}$$

(حجم الوحدة البلورية)

عدد الذرات الاساسية في (B.C.C) هي (2)

تكملة اشتقاق معامل الاكتظاظ الذري في (B.C.C)

$$= 2 \times \frac{4}{3} \pi \times \frac{a^3 \times 3\sqrt{3}}{64 a^3}$$
$$= \frac{\pi \sqrt{3}}{8} = 0.68$$

الترقيم البلوري للمستويات الذرية

يمكن التمييز بين المستويات الذرية المختلفة في الشبكة البلورية بمجموعة من المعاملات تعرف بمعاملات ميلر ويرمز لها (h k l)

معاملات ميلر:-

هي قيم مقلوبات نقط تلاقي المستوى الذري المعين مع المحاور الرئيسية الثلاثة (x y z).

ويتم تعيين نقاط التلاقي هذه كما يلي:


١. تحديد نقطة الاصل بالنسبة للاحداثيات

٢. تحديد المستوى المطلوب ترقيمه


وفيما يلي الخطوات المتبعة لترقيم المستويات الذرية في بلورة مكعبة:-

الترقيم البلوري للمستويات الذرية


(١)

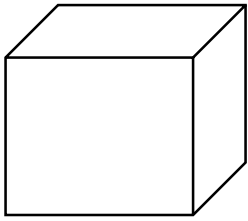


(٢)

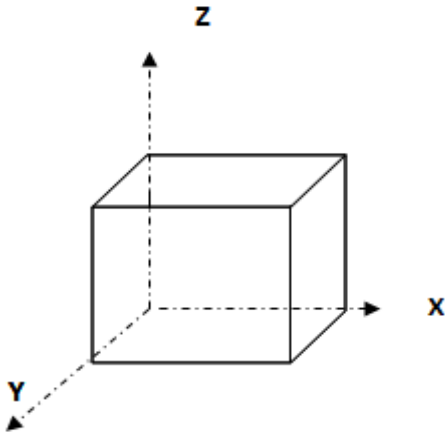

(٣)

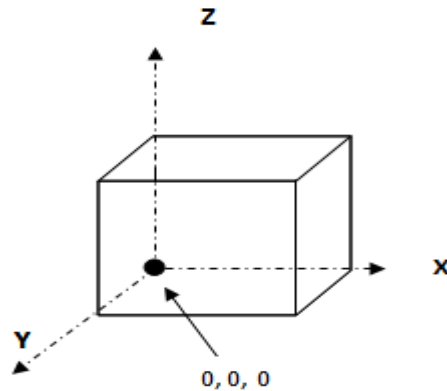

(٤)

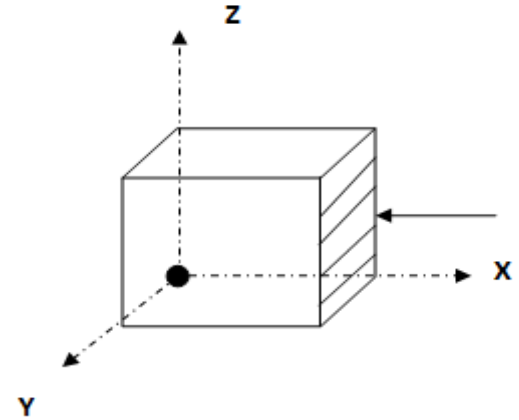

١. نختار بلورة مكعبة

٢. نحدد الاحداثيات الثلاثة بحيث تنطبق على حواف المكعب

٣. نختار نقطة الاصل بحيث تنطبق على احدى زوايا المكعب

٤. **نختار المستوى المطلوب ترقيمه (بحيث لا يمر بنقطة الاصل)**


٥. يجب ان تكون معاملات ميلر اعداد صحيحة ولا تكتب على شكل كسور

٦. يمكن ان تحمل معاملات ميلر ارقام سالبة

٧. تعتبر اطوال الوحدة البلورية كوحدات للقياس

٨. نستنتج نقاط تقاطع المستوي مع الاحداثيات وكما يأتي:-

الترقيم البلوري للمستويات الذرية

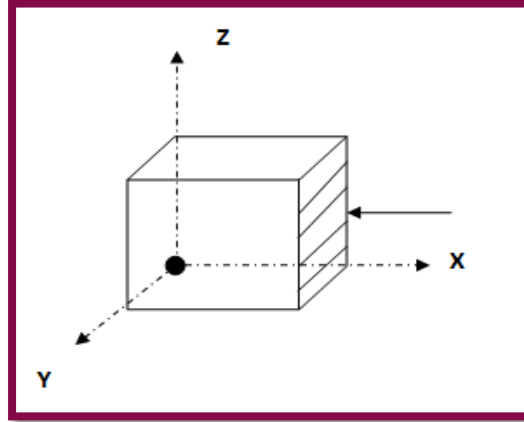


1. يلاقي هذا المستوي محور (x) على بعد مقداره (a) من نقطة الاصل (اي على بعد وحدة واحدة من نقطة الاصل) لذلك يوضع تحت (x) رقم 1
2. هذا المستوي يوازي كل من محوري (y, z) اي يلاقي كلا منهما على بعد مالانهاية لذلك يوضع تحت (y, z) (∞)
3. تحدد مقلوبات نقاط التلاقي الثلاثة وبذلك تكون القيم النهائية لنقاط التلاقي الثلاثة كما يلي:

x	y	z
1	∞	∞
1/1	1/ ∞	1/ ∞
(1	0	0)

الترقيم البلوري للمستويات الذرية


١. يلاقي هذا المستوي محور (y) على بعد مقداره (a) من نقطة الاصل (اي على بعد وحدة واحدة من نقطة الاصل) لذلك يوضع تحت (y) رقم ١
٢. هذا المستوي يوازي كل من محوري (x, z) اي يلاقي كلا منهما على بعد ما لانهاية لذلك يوضع تحت (x, z) (∞)
٣. تحدد مقلوبات نقاط التلاقي الثلاثة وبذلك تكون القيم النهائية لنقاط التلاقي الثلاثة كما يلي:

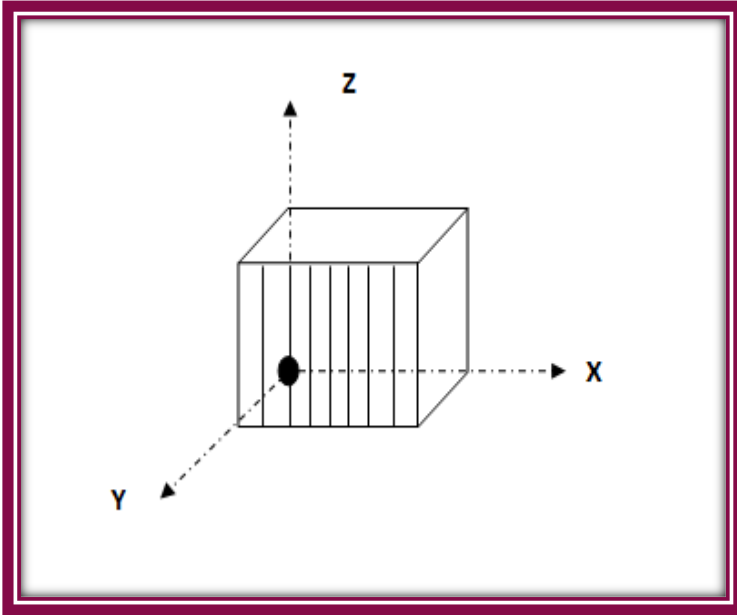

x	y	z
∞	1	∞
$1/\infty$	1/1	$1/\infty$
(0	1	0)


الترقيم البلوري للمستويات الذرية

١. يلاقي هذا المستوي محور (z) على بعد مقداره (a) من نقطة الاصل (اي على بعد وحدة واحدة من نقطة الاصل) لذلك يوضع تحت (y) رقم ١
٢. هذا المستوي يوازي كل من محوري (x, y) اي يلاقي كلا منهما على بعد مالانهاية لذلك يوضع تحت (x, y) (∞)
٣. تحدد مقلوبات نقاط التلاقي الثلاثة وبذلك تكون القيم النهائية لنقاط التلاقي الثلاثة كما يلي:

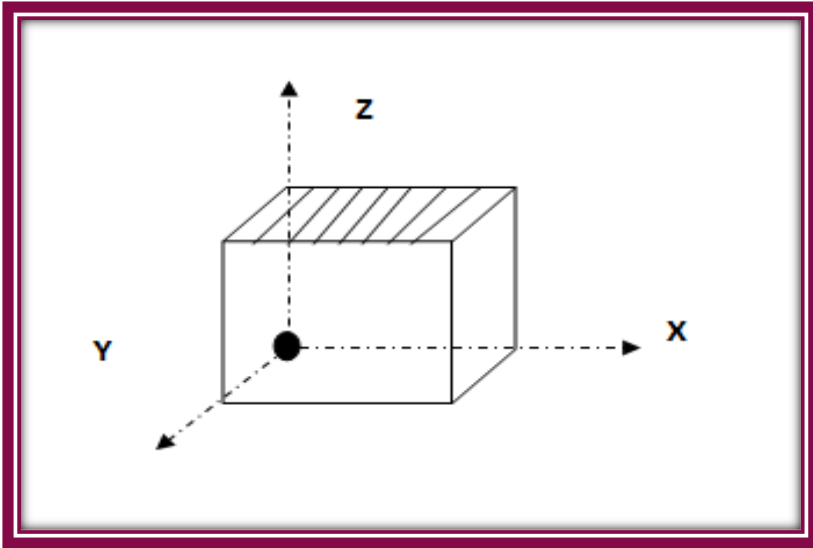


x	y	z
∞	∞	1
1/ ∞	1/ ∞	1/1
(0	0	1)

تغيير معاملات ميلر مع تغيير تسمية المحاور

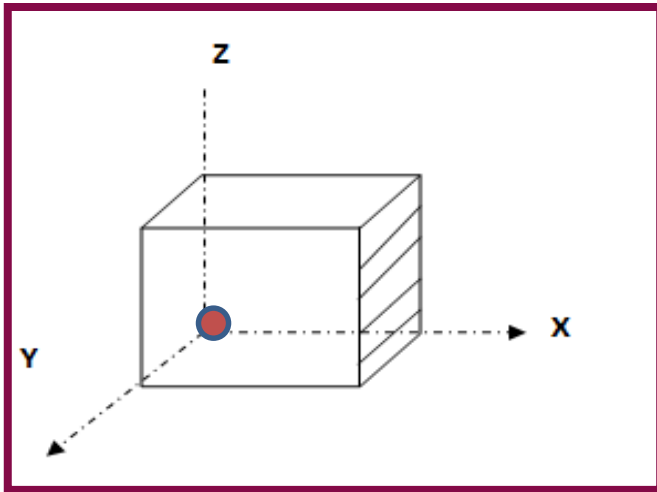


(1 0 0)

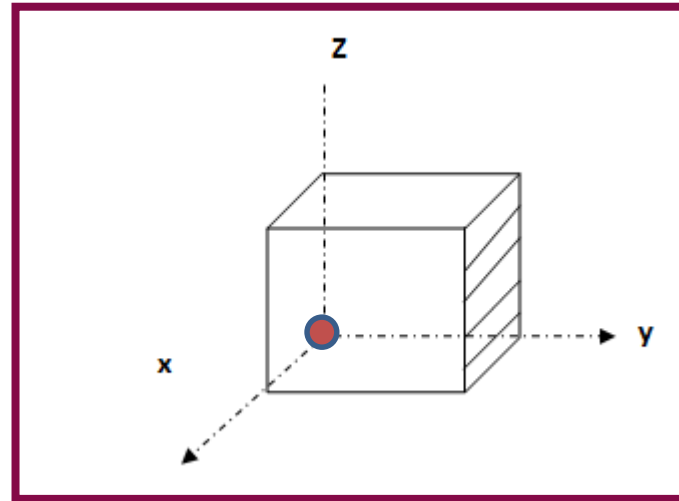


(?)

(0 1 0)

تغيير معاملات ميلر مع تغيير المحاور

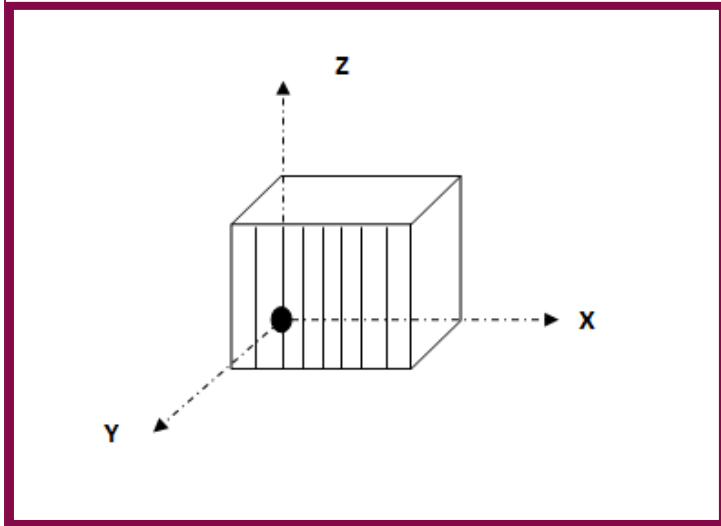


(0 1 0)

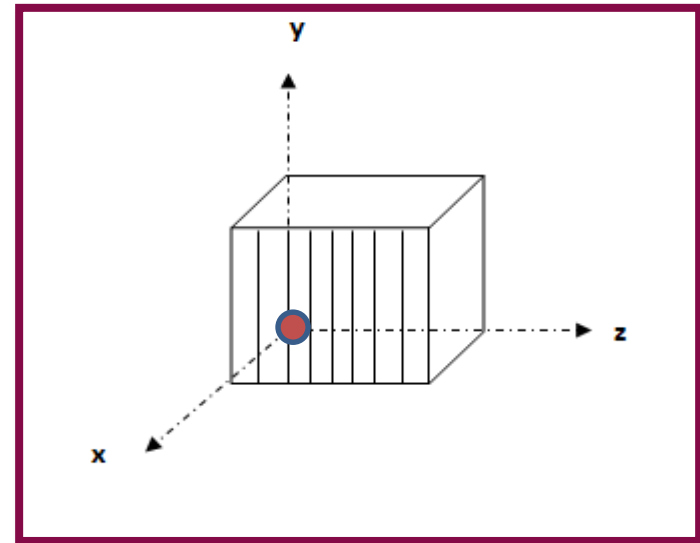


(?)

(1 0 0)

عدم تغيير المعاملات مع تغيير المحاور

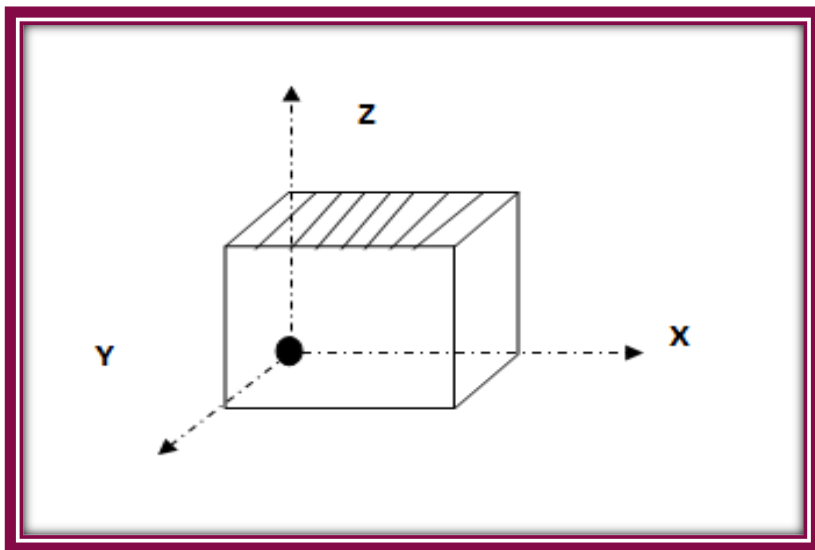

(0 0 1)

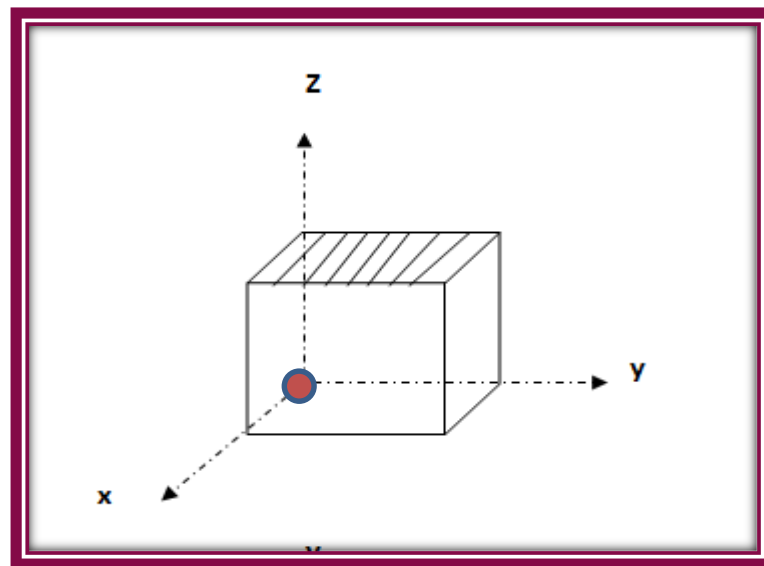

(?)

(0 0 1)

مرور المستويات بنقطة الاصل (ترحيل نقطة الاصل)



١. عند مرور المستوي بنقطة الاصل نختار نقطة اخرى مع الاحتفاظ باتجاه المحور

٢. نحدد نقاط تقاطع المستوي مع المحاور مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتجاهات

السالبة والموجبة

وفيما يلي بعض الامثلة على حالات مرور المستويات بنقطة الاصل مما يؤدي الى ترحيلها



ترحيل نقطة الاصل وظهور القيم السالبة في معاملات ميلر

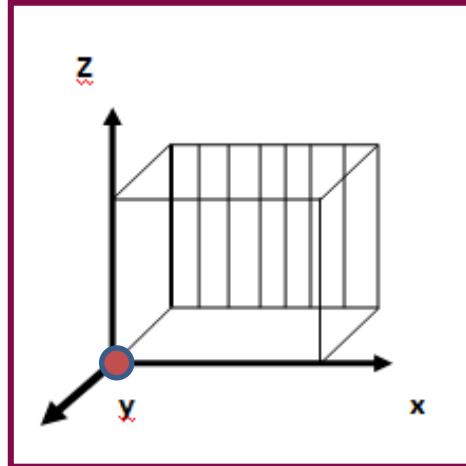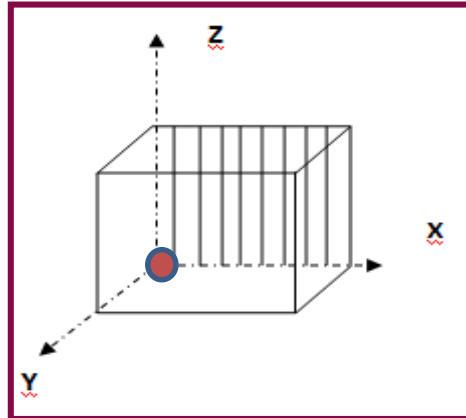

(?)



$$(0 \quad 1 \quad 0)$$


ترحيل نقطة الاصل وظهور القيم السالبة في معاملات ميلر

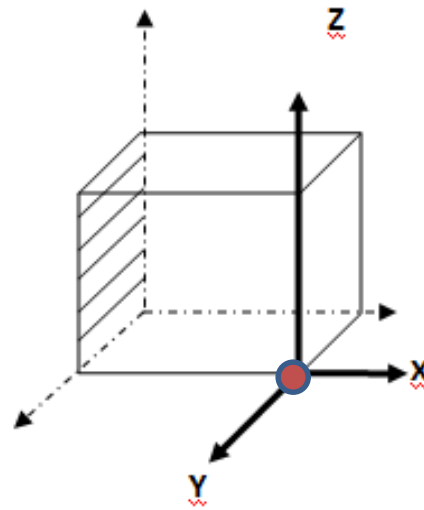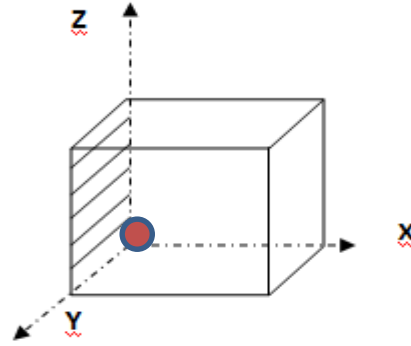

(?)

$\bar{1}$
(1 0 0)

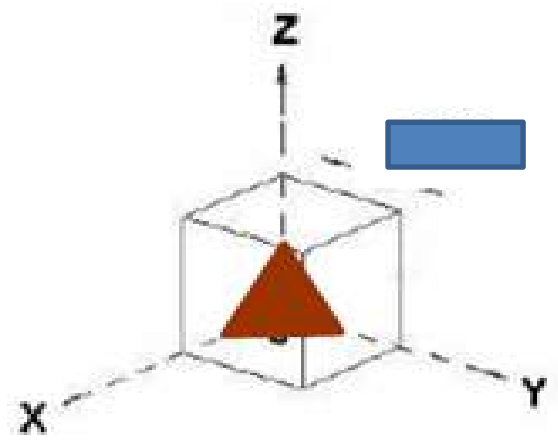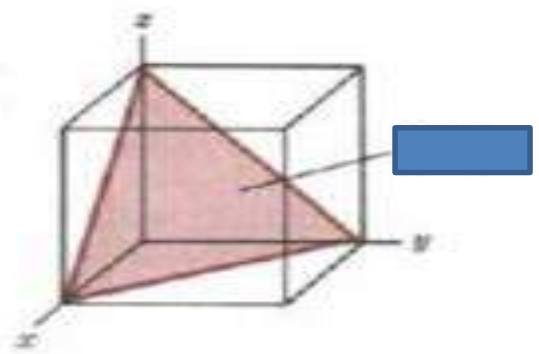


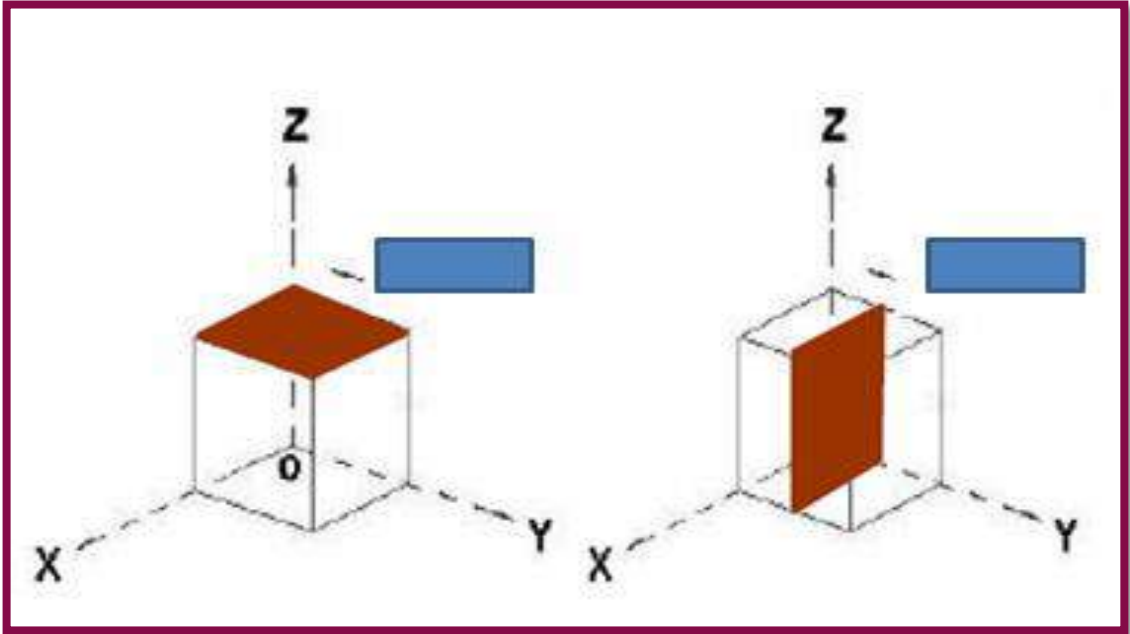


ظاهرة التاصل (Allotropy)

تعريف ظاهرة التاصل:

هي امكانية تواجد المعدن الواحد في حالتين مستقرتين او اكثر ولكن ببنية بلورية مختلفة وتكتب هذه الظاهرة بصورة عامة كما يأتي:

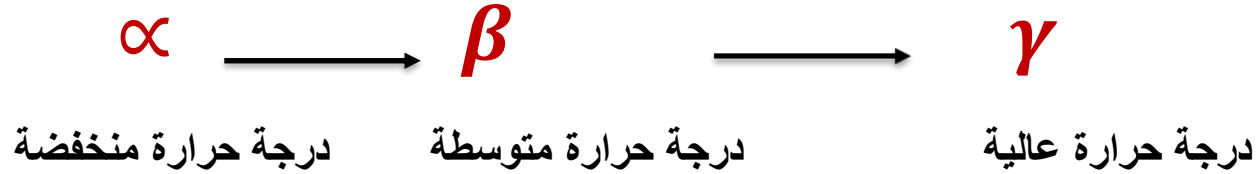

وتحدث هذه الظاهرة بشكل واضح في الحديد النقي وكما يأتي:-

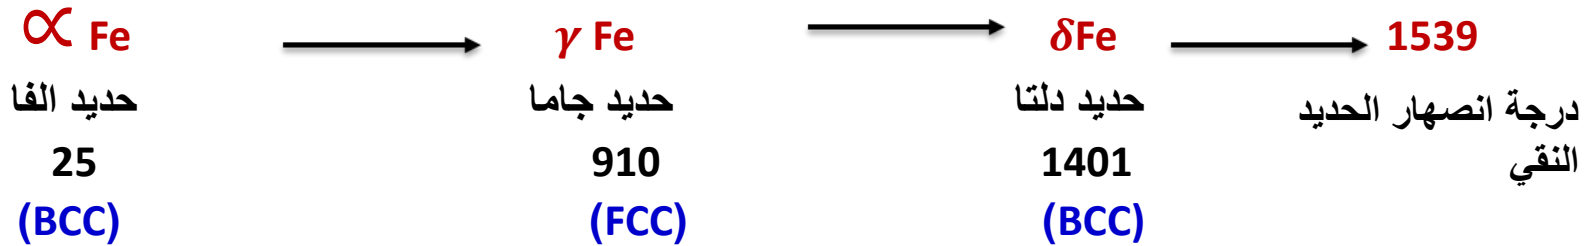

ظاهرة التاقل (Allotropy)

العوامل المؤثرة على ظاهرة التاقل:

١. درجة الحرارة

٢. الضغط

ويعتبر تأثير الضغط قليل لذلك يهمل

تعليق: تكون ظاهرة التاقل مصحوبة بتغير في الحجم:

الجواب // وذلك بسبب التحولات من طور الى اخر مما يؤدي الى ترك اجهادات في

داخل المعدن وتغير في خواصه

ظاهرة التااصل (Allotropy)

سؤال على ظاهرة التااصل:


احسب التغير الحاصل في الحجم عندما يتحول حديد كاما الى حديد دلتا عند درجة

(1401) اذا علمت ان نصفي قطر ذرات الحديد كما يأتي:-

١. نصف قطر الذرة (R1) في حديد كاما هو: 1.34 انجستروم

٢. نصف قطر الذرة (R2) في حديد دلتا هو: 1.24 انجستروم

ظاهرة التاصل (Allotropy)

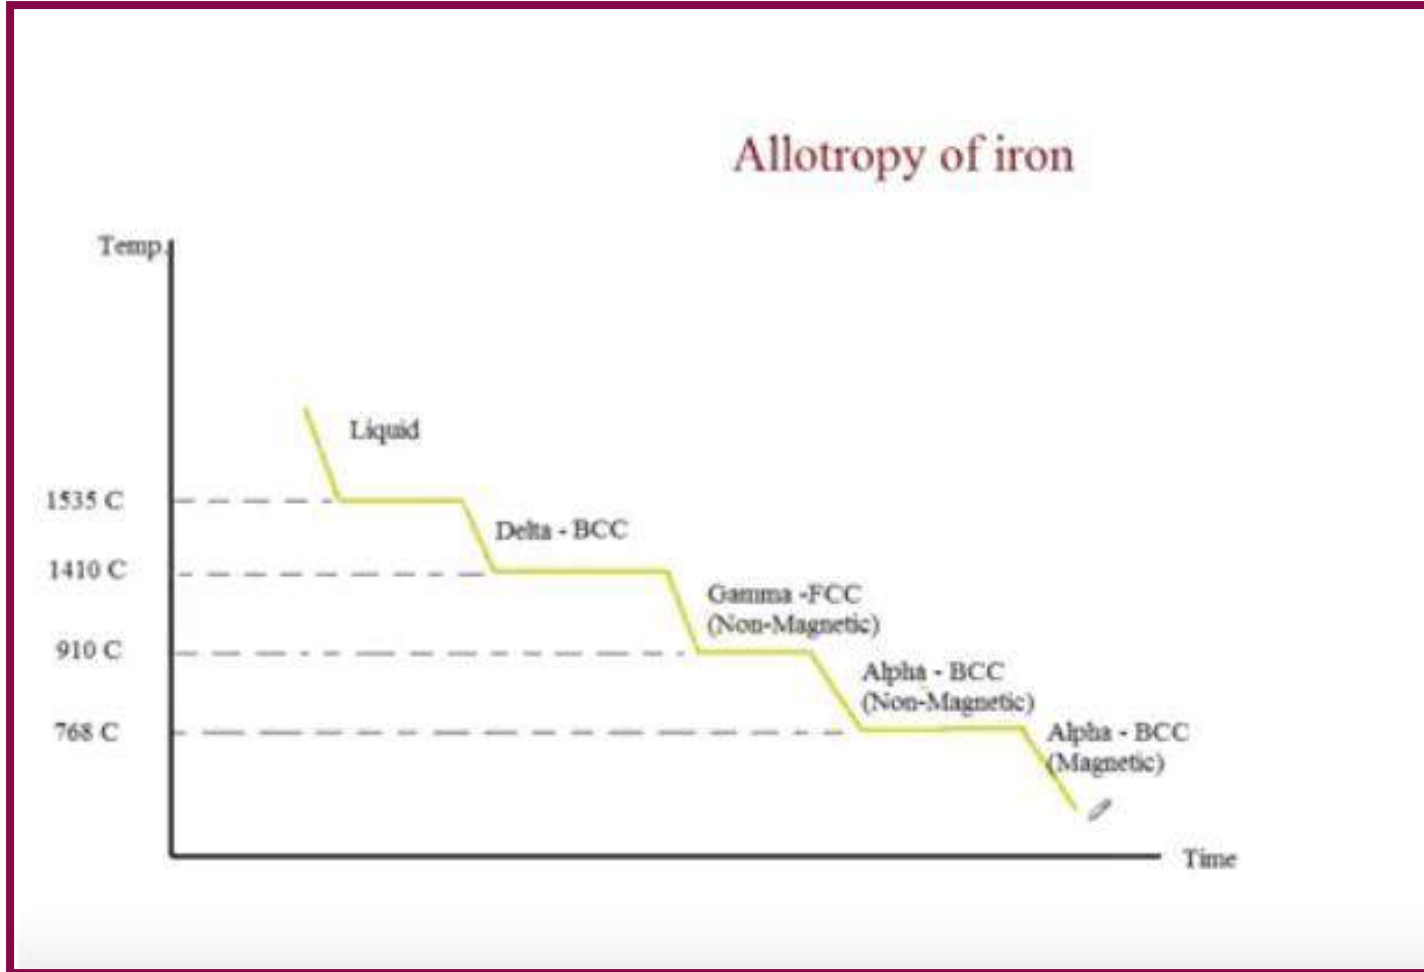

منحني التبريد يوضح ظاهرة التاصل في الحديد



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية / ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

١. معامل الاكتظاظ الذري
٢. الترقيم البلوري للمستويات الذرية
٣. ظاهرة التاصل

معادن نظري

المحتويات:




عيوب الشبكة البلورية

عيوب الشبكة البلورية


١. عدم انتظام حبيبات البلورات
٢. ذرات الحدود البلورية
٣. شوائب البلورات والحدود البلورية
٤. العيوب النقطية
٥. العيوب الخطية

عيوب الشبكات البلورية


البلورات

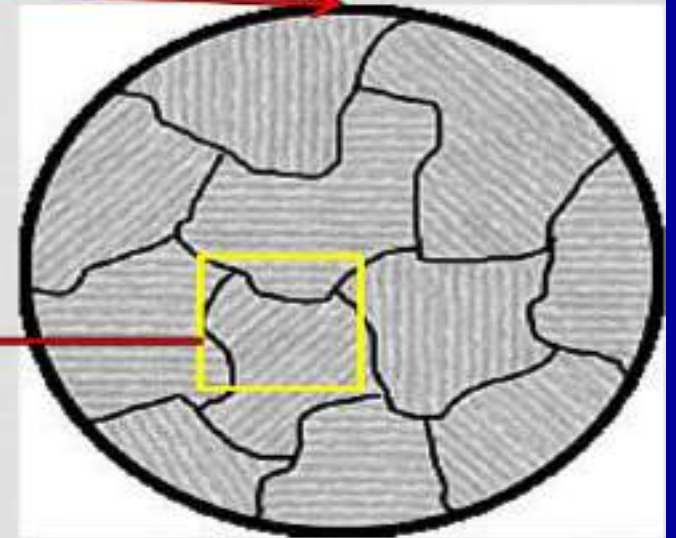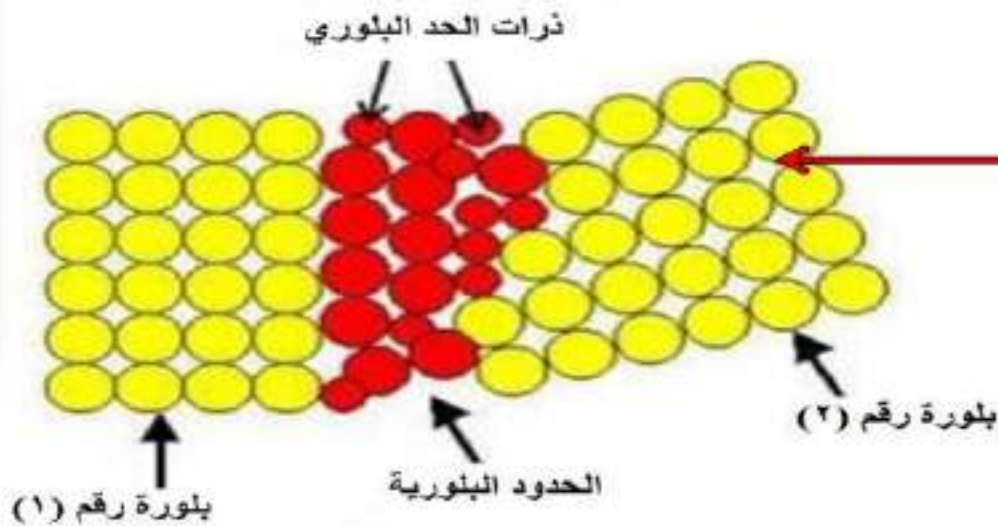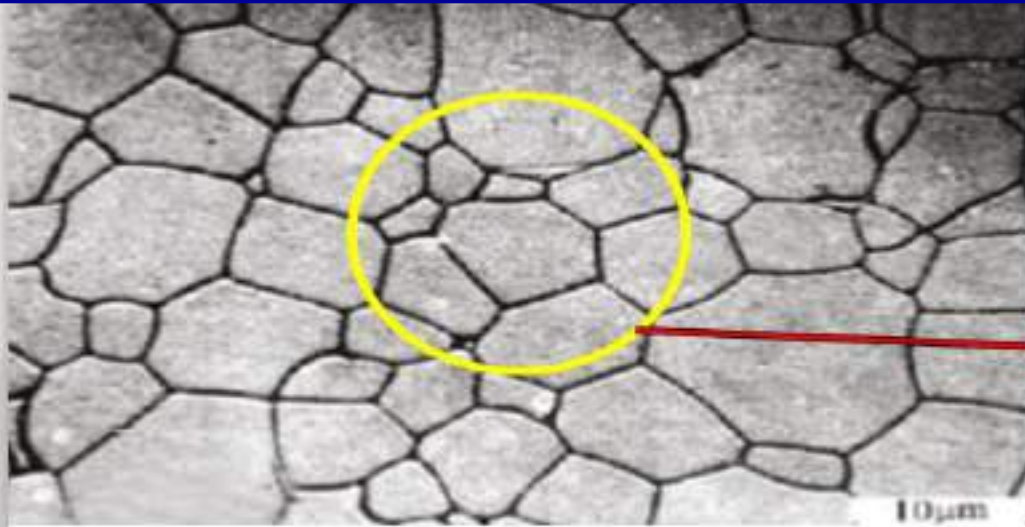

عيوب الشبكات البلورية

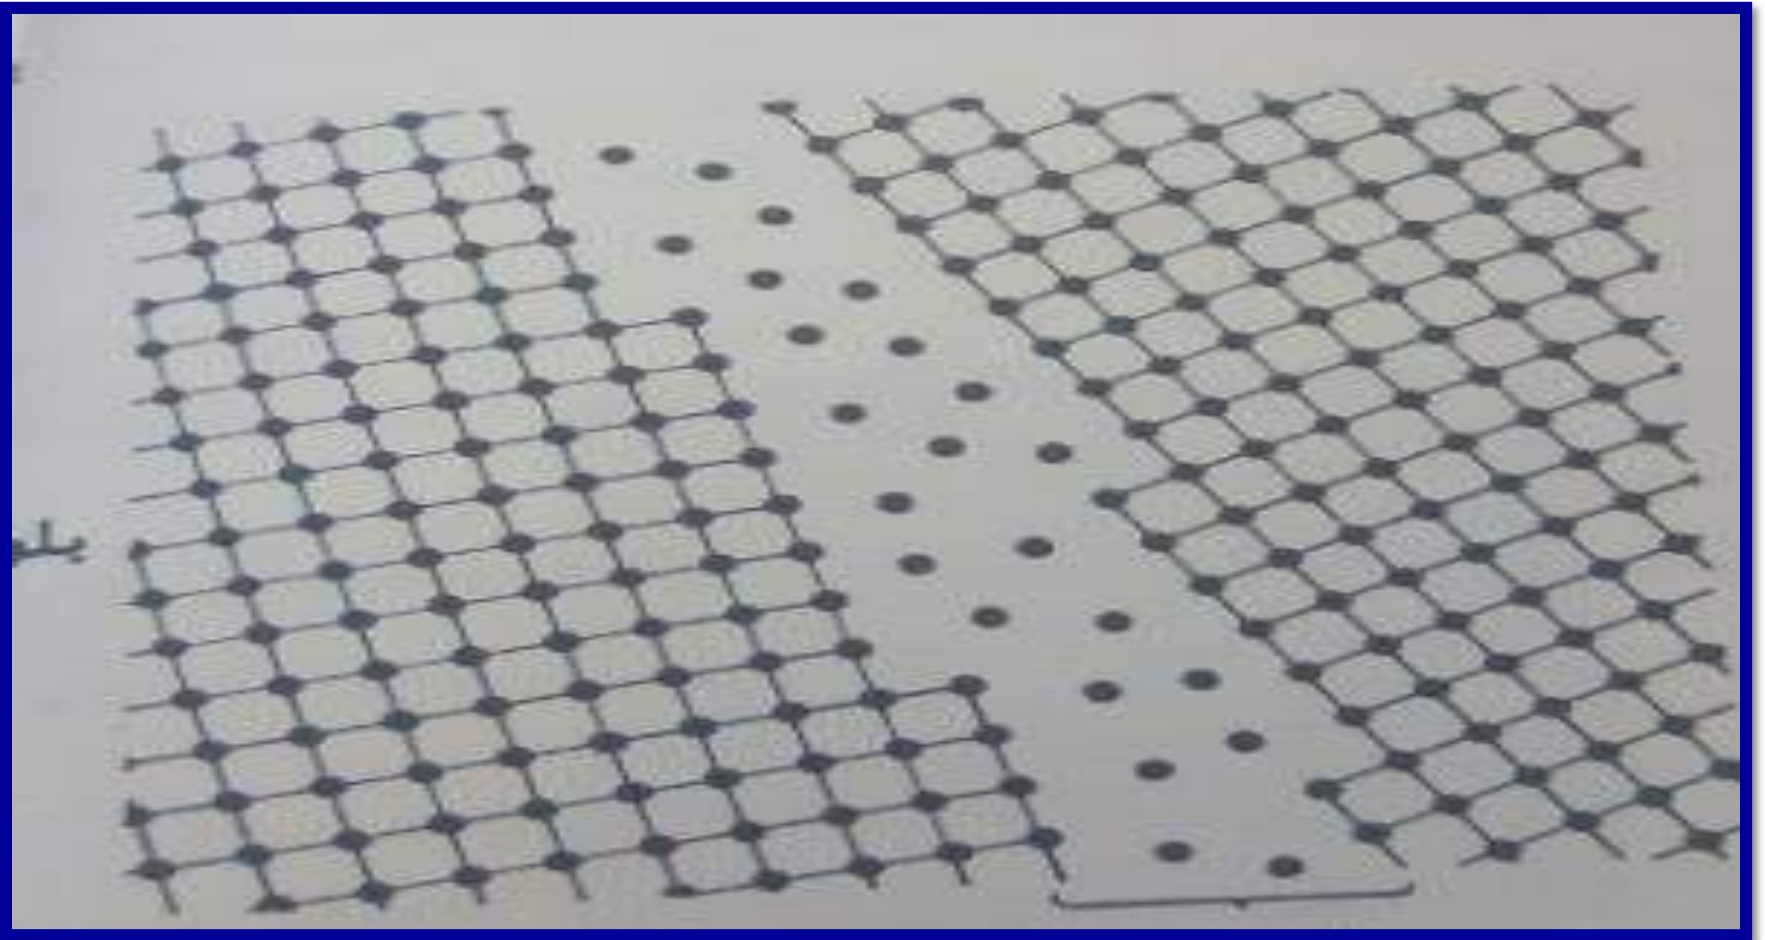


العيوب النقطية (الذرة البينية؛ الفجوة)

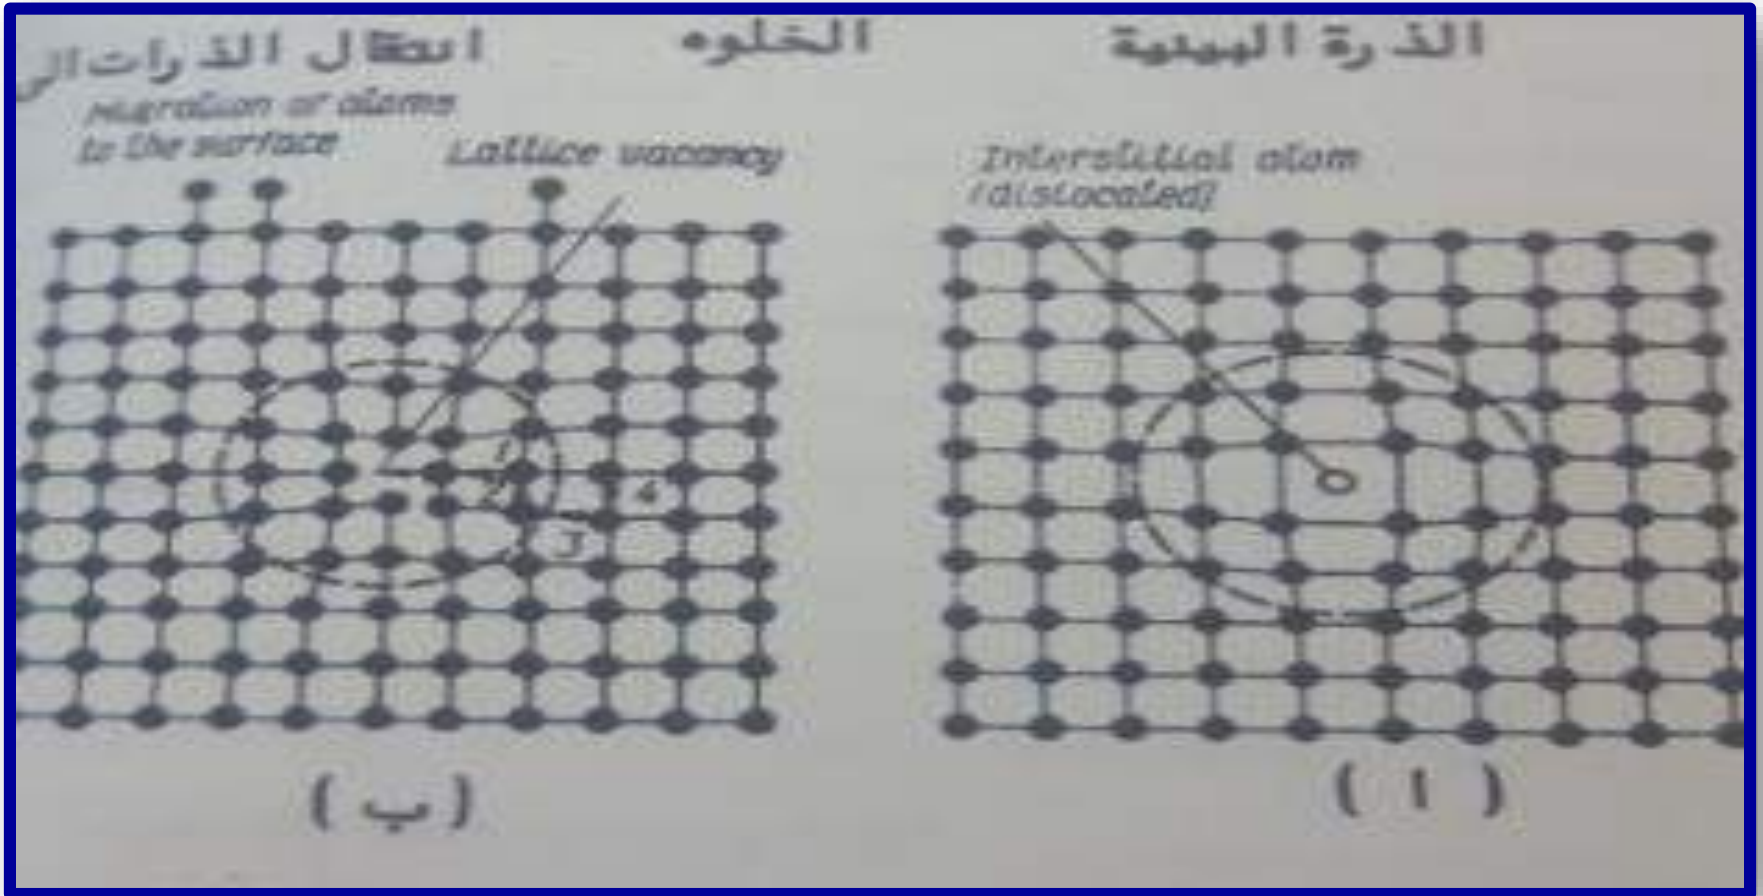


الذرات البينية والفجوات




الذرات البينية

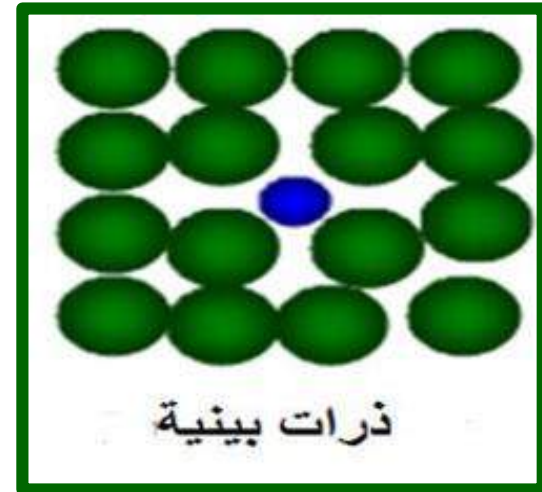


التشوه في الشبكة البلورية بسبب الفجوة

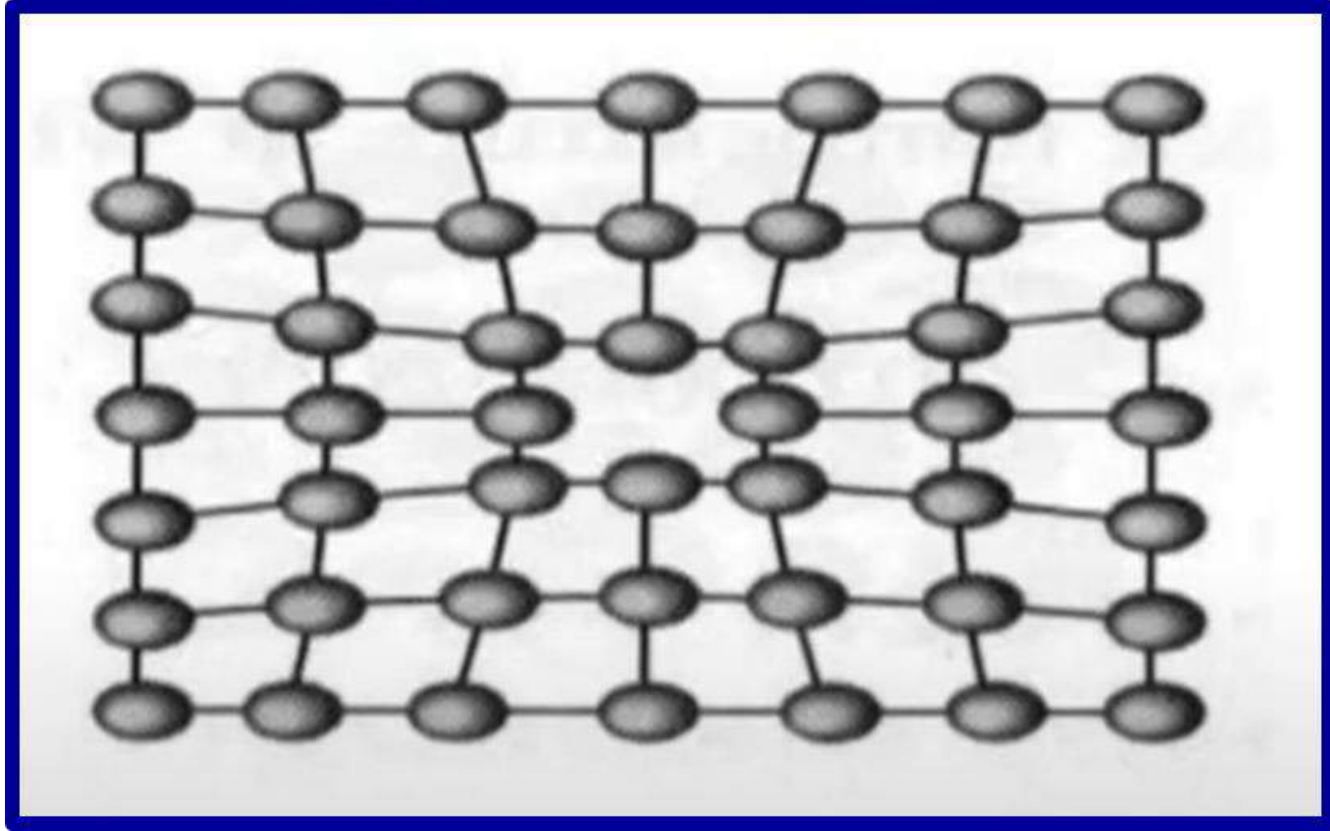


التشوه في الشبكة البلورية بسبب الذرة البينية

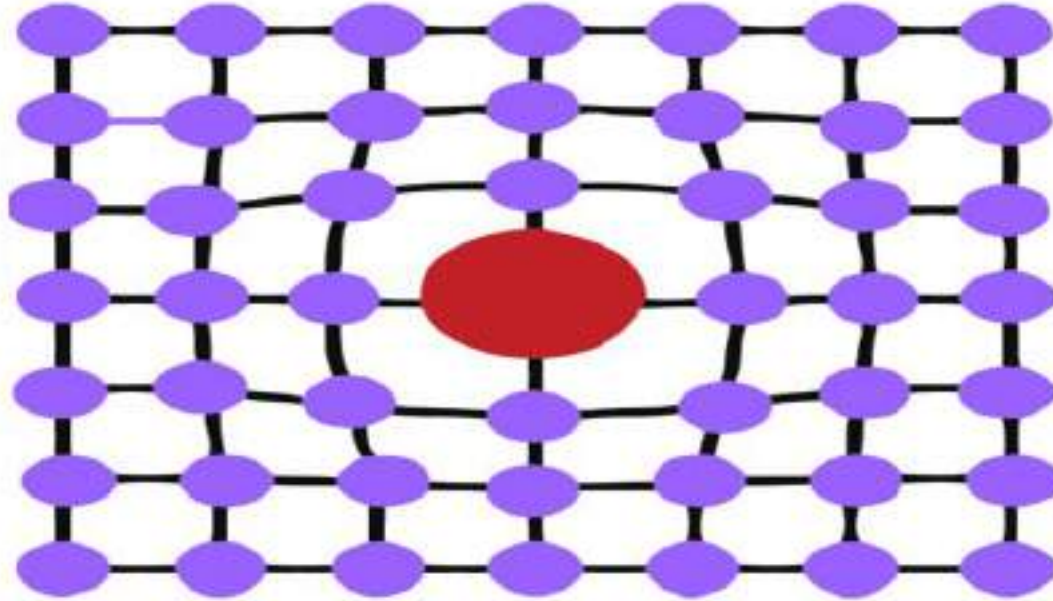


التشوه في الشبكة البلورية بسبب الذرة البينية والفجوة

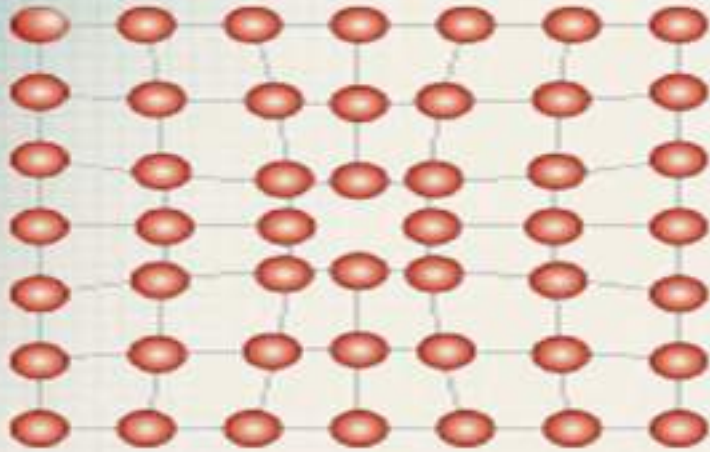


missing atom

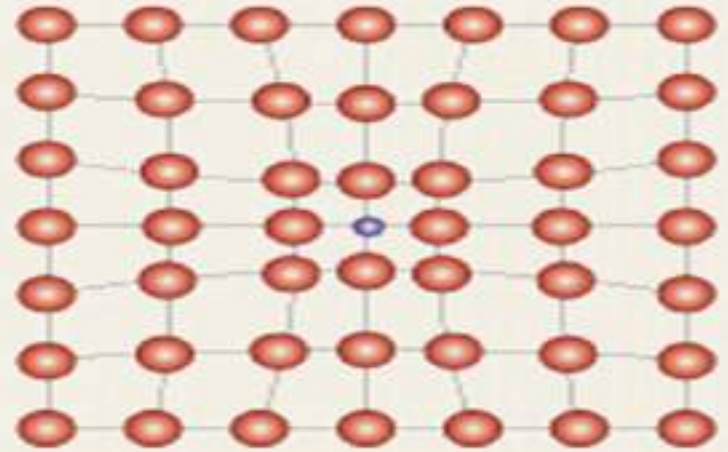

small atom substituting for metal ion


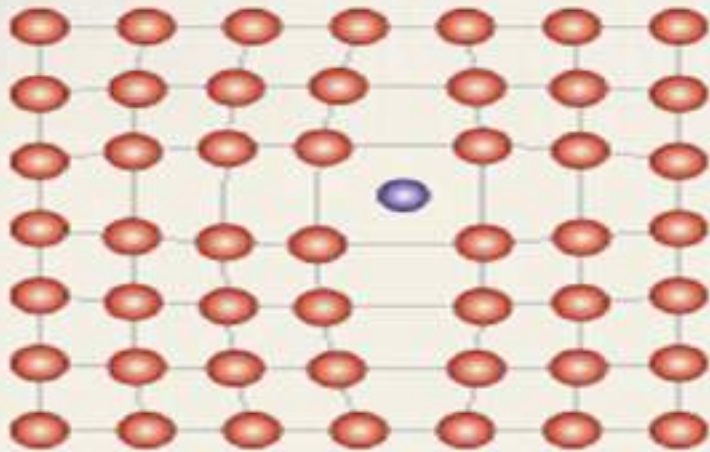


small additional atom

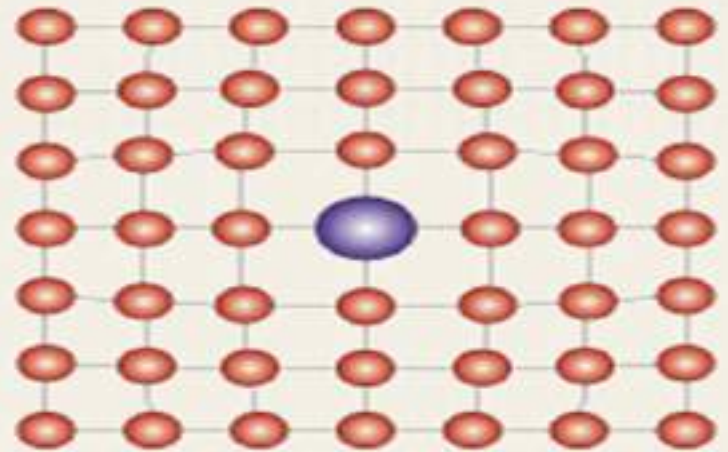


large atom substituting for metal ion

العيوب الخطية (الانخلاعات) Dislocations

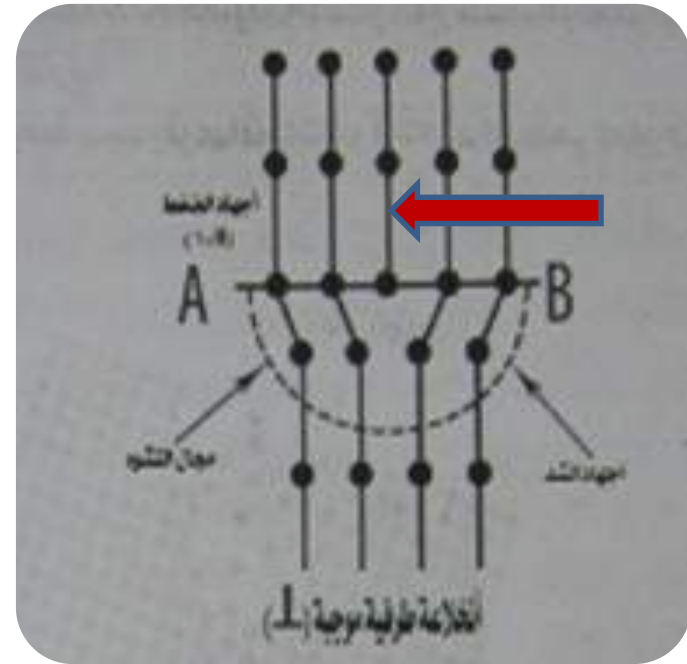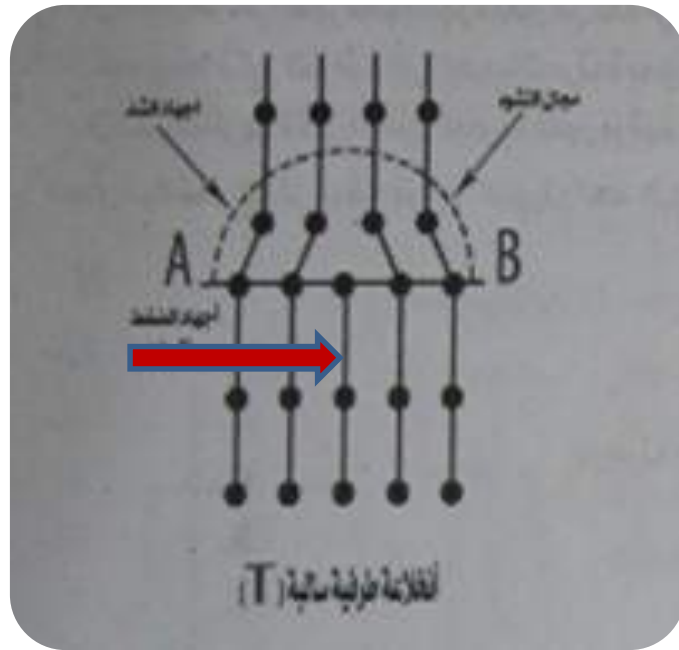


انخلاعة طرفية (Edge dislocations)


انخلاء طرفية موجبة

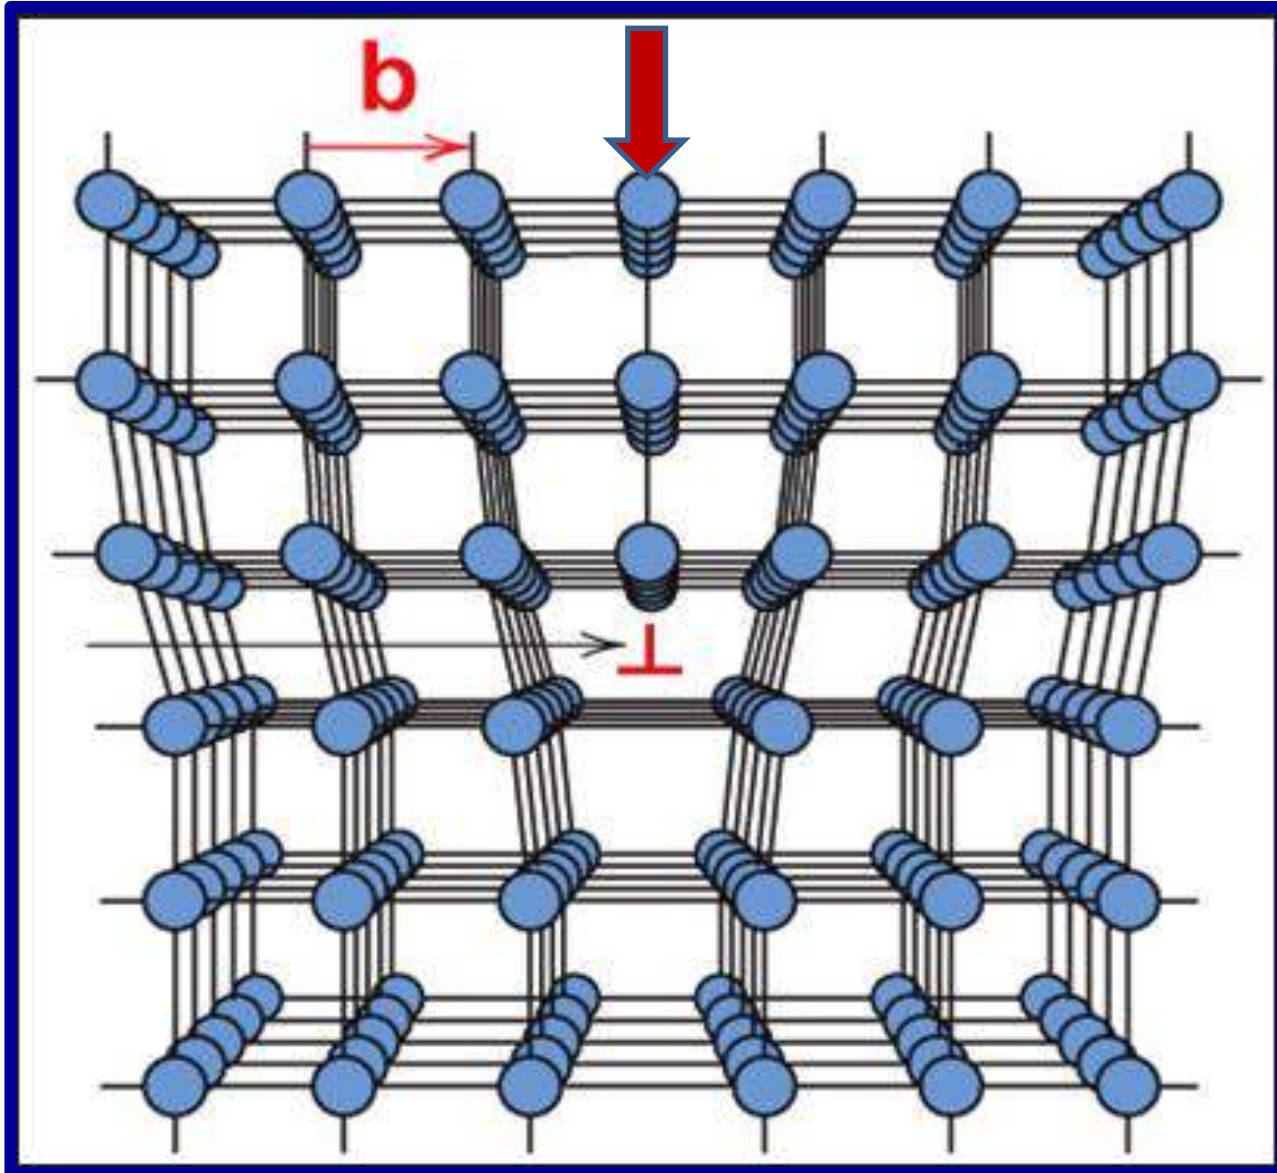


انخلاء طرفية سالبة

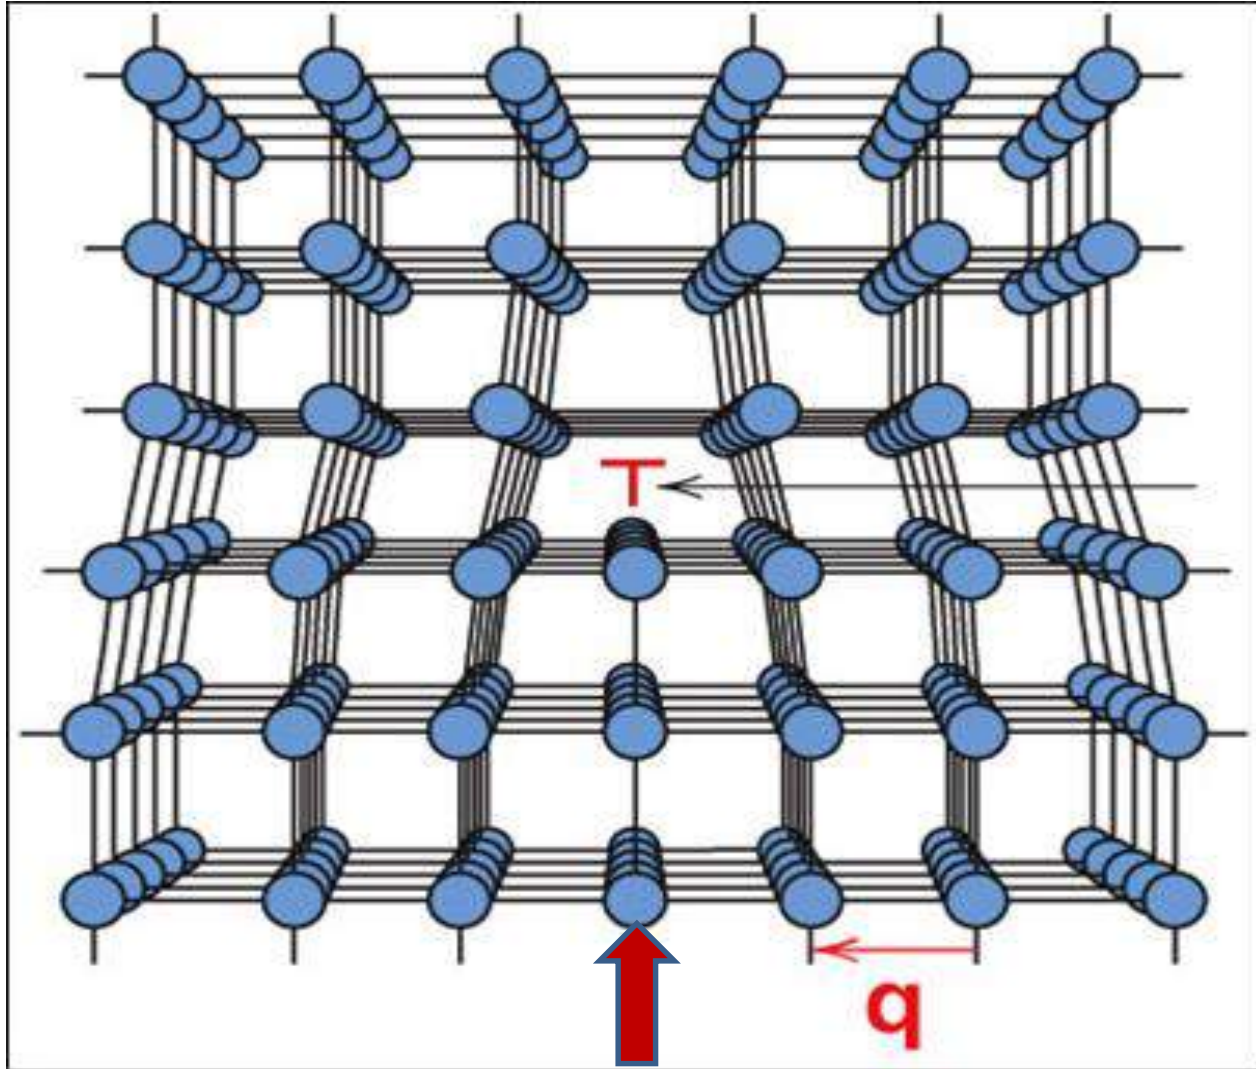

صور للانخلاعات الطرفية

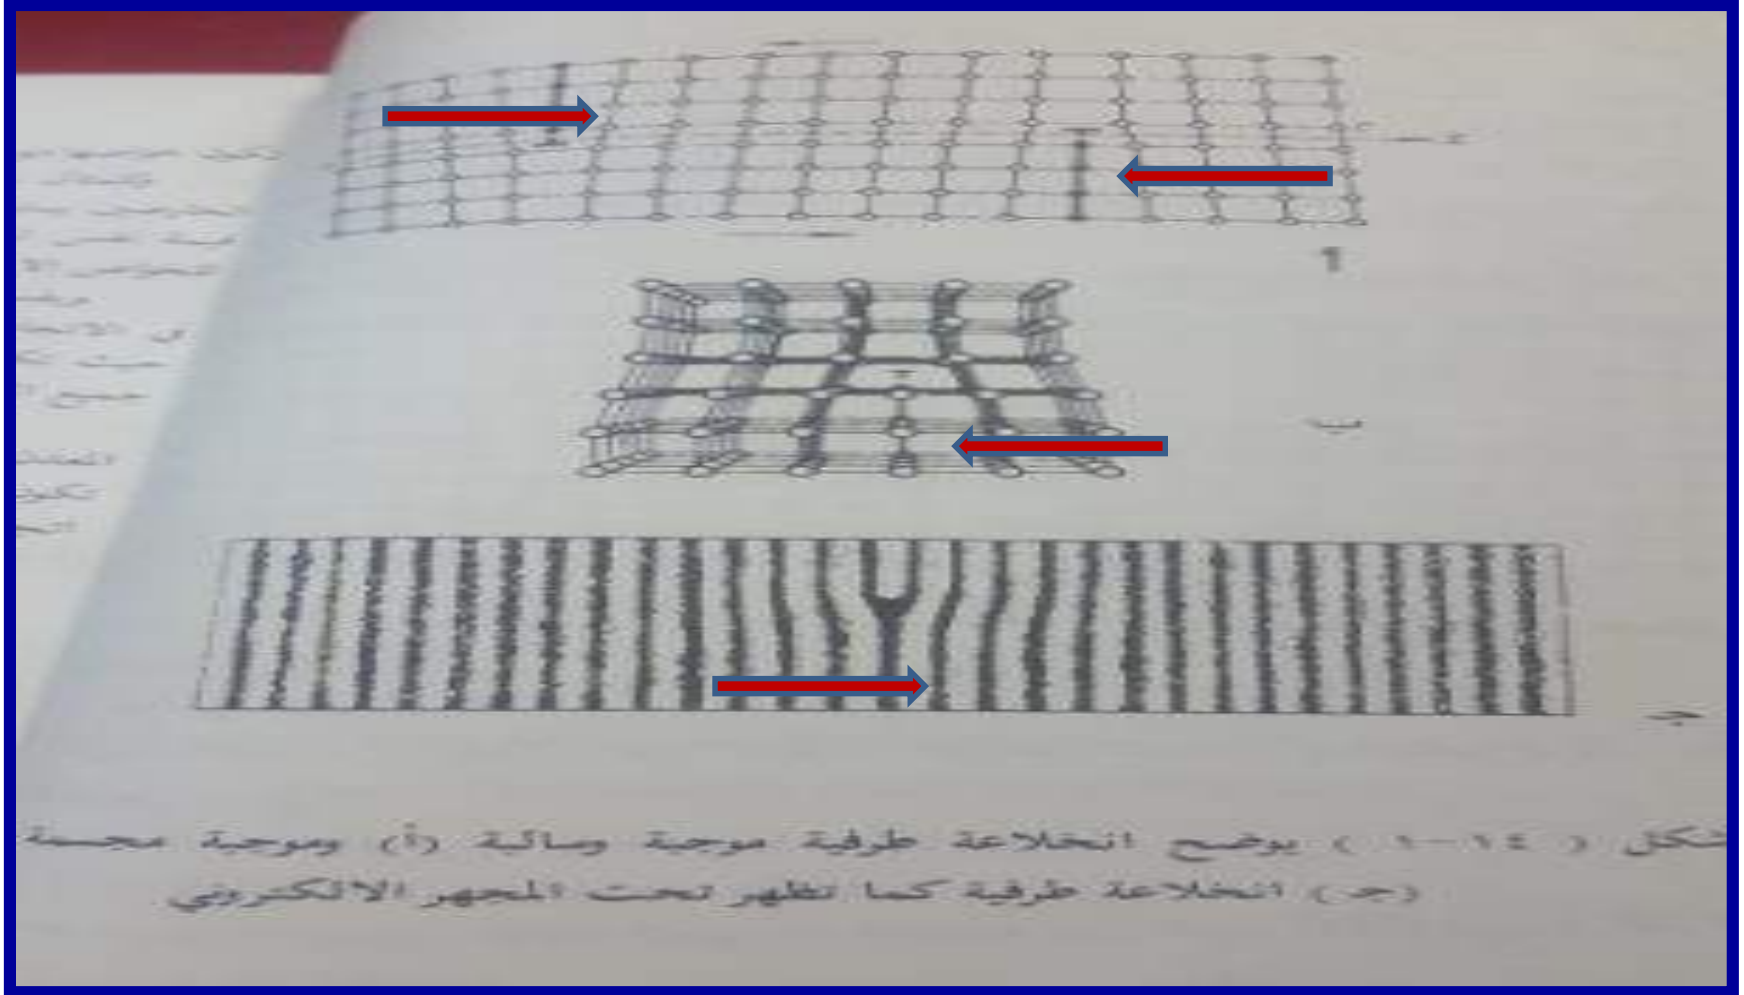

انخلاءة لولبية وانخلاءة طرفية

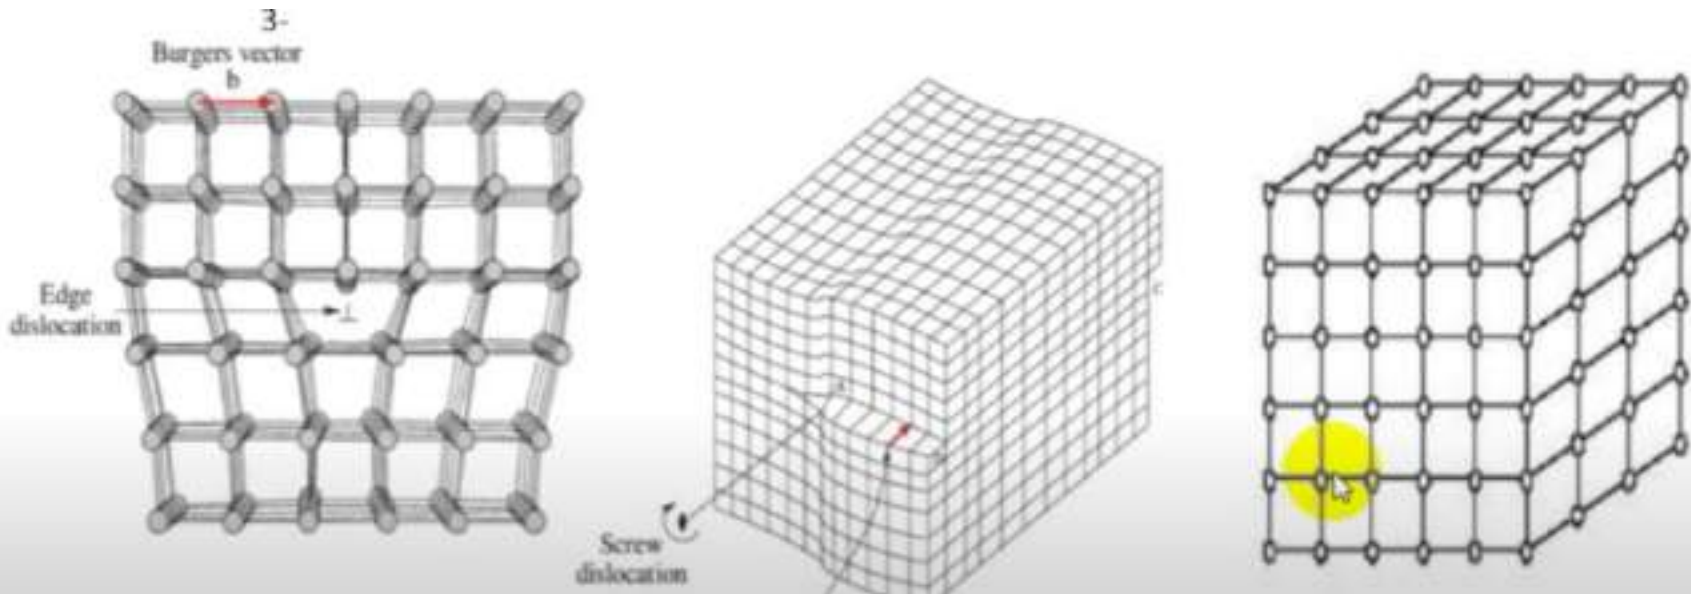

انخلاءة طرفية

انخلاءة لولبية



شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظري – ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

معادن نظري


مراجعة المحاضرة السابقة

١. عيوب الشبكات البلورية
٢. العيوب النقطية
٣. العيوب الخطية

المحتويات

١. التشكيل المرن والتشكيل اللدن
٢. طرق التشكيل اللدن (الانزلاق؛ التوامية)
٣. طرق الانزلاق (طبقات الذرات؛ الانخلاعات)
٤. انزلاق طبقات الذرات
٥. الانزلاق في الاشكال البلورية (B.C.C, F.C.C, C.P.H)
٦. انزلاق الانخلاعات
٧. التوامية

التشكيل المرن والتشكيل اللدن

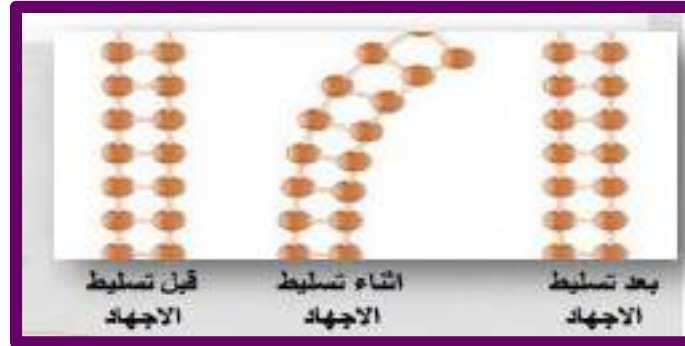


فكرة التشكيل المرن



فكرة التشكيل اللدن

مثال على التشكيل المرن واللدن

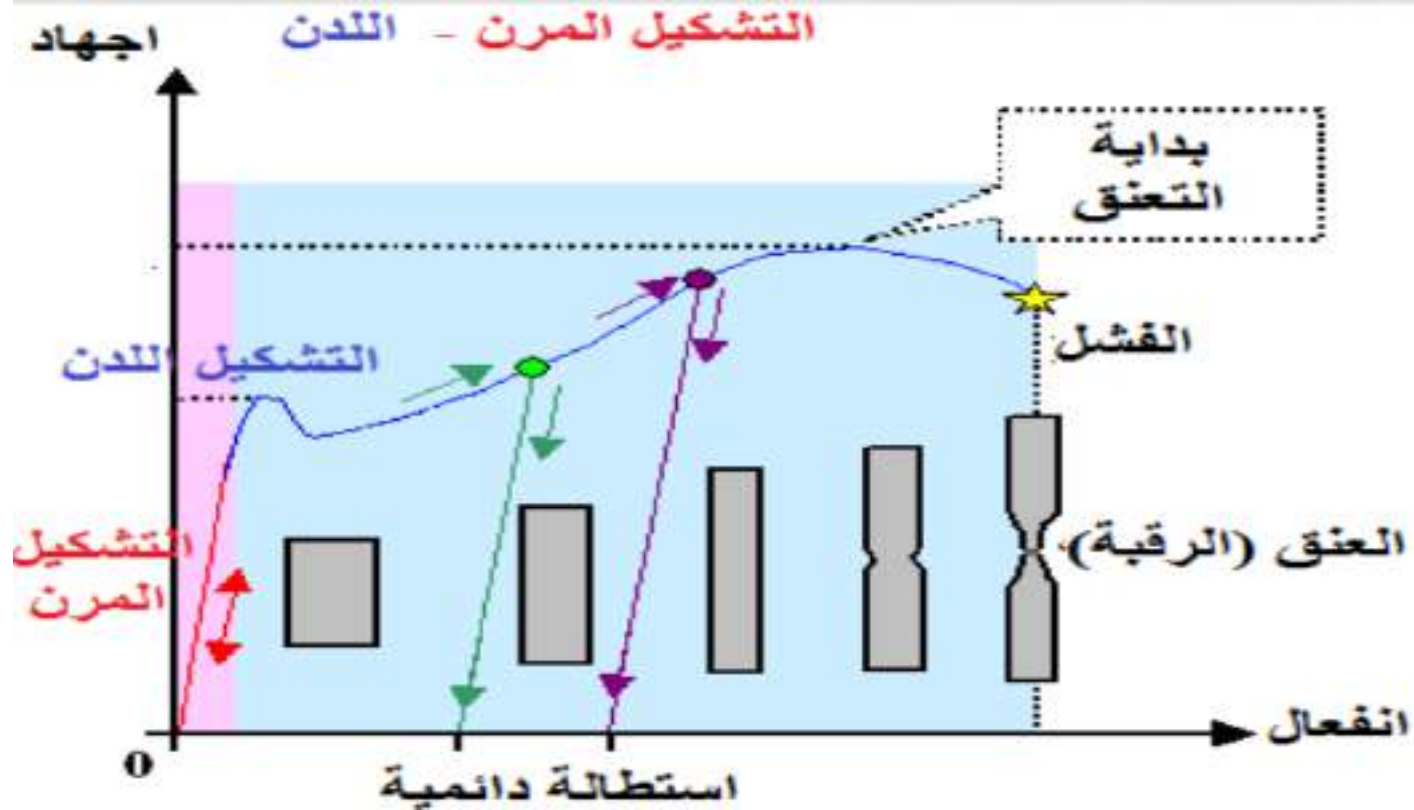

طرق التشكيل اللدن

اولا: الانزلاق (Slipping)


ثانيا: التوامية؛ التوائم الميكانيكية (Twinning)

اولا: الانزلاق:

١. انزلاق طبقات الذرات

٢. انزلاق الانخلاعات

اولا // الانزلاق (Slipping) ١ - انزلاق طبقات الذرات

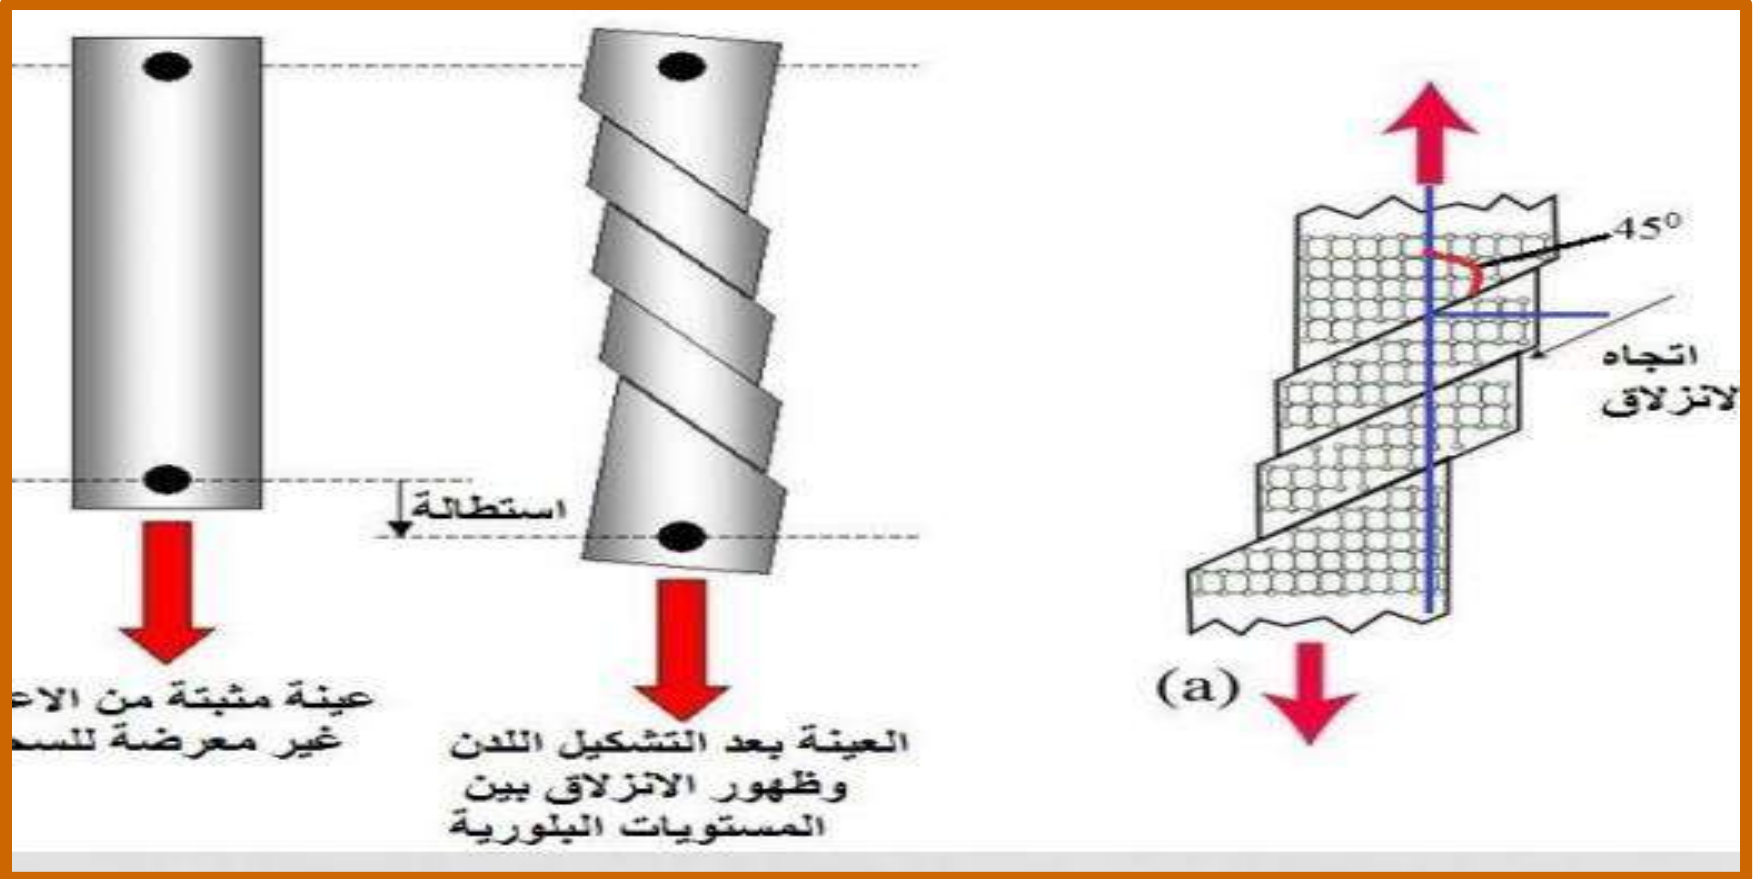

شرط الانزلاق واحتمالات الانزلاق

شرط الانزلاق:

تحقق زاوية مقدارها ٤٥ درجة بين الاجهاد المسلط والمستوي المزدحم بالذرات (الاتجاه المزدحم بالذرات داخل هذا المستوي)


عدد احتمالات الانزلاق:

عدد احتمالات الانزلاق = عدد المستويات المزدحمة بالذرات * عدد الاتجاهات المزدحمة بالذرات

الانزلاق في الأشكال البلورية

الانزلاق في السداسي المتراس (C.P.H):

عدد المستويات المزدحمة بالذرات = مستوي واحد

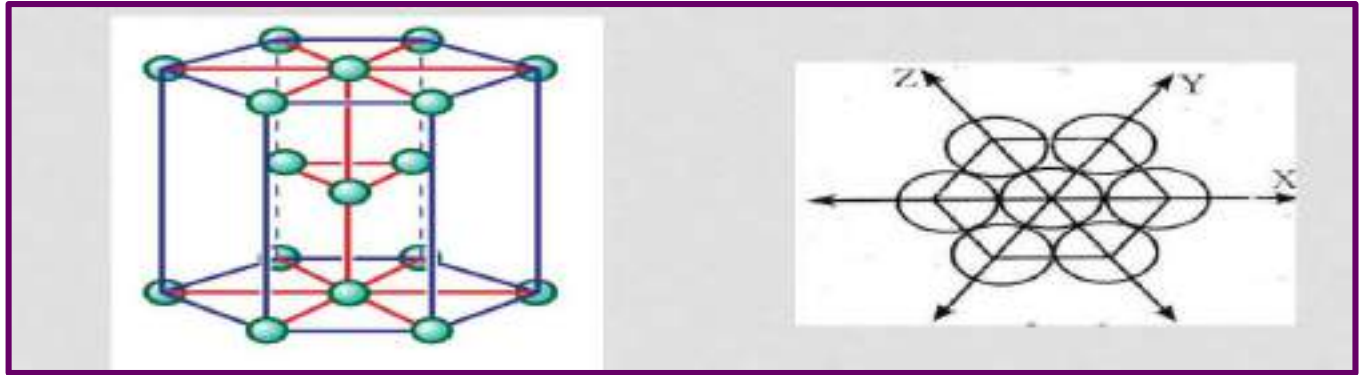


عدد الاتجاهات المزدحمة بالذرات = ٣ اتجاهات

عدد احتمالات الانزلاق = $٣ * ١ = ٣$ احتمالات

الانزلاق في الاشكال البلورية

الانزلاق في (F.C.C):

عدد المستويات المزحمة بالذرات = اربعة مستويات

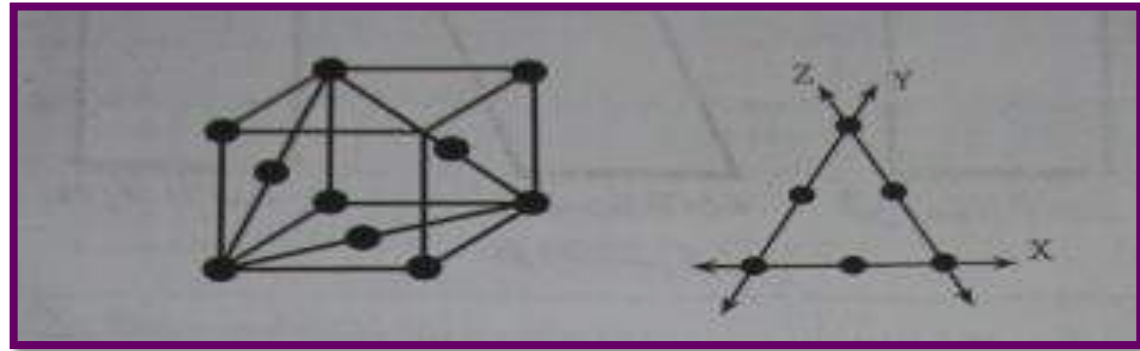

عدد الاتجاهات المزحمة بالذرات = 3 اتجاهات

عدد احتمالات الانزلاق = $3 * 4 = 12$ احتمال

الانزلاق في الأشكال البلورية

الانزلاق في (B.C.C):


عدد المستويات المزدهمة بالذرات = ستة مستويات



عدد الاتجاهات المزدهمة بالذرات = اتجاهين
عدد احتمالات الانزلاق = $2 * 6 = 12$ احتمال

٢. انزلاق الانخلاعات

Dislocation Slipping

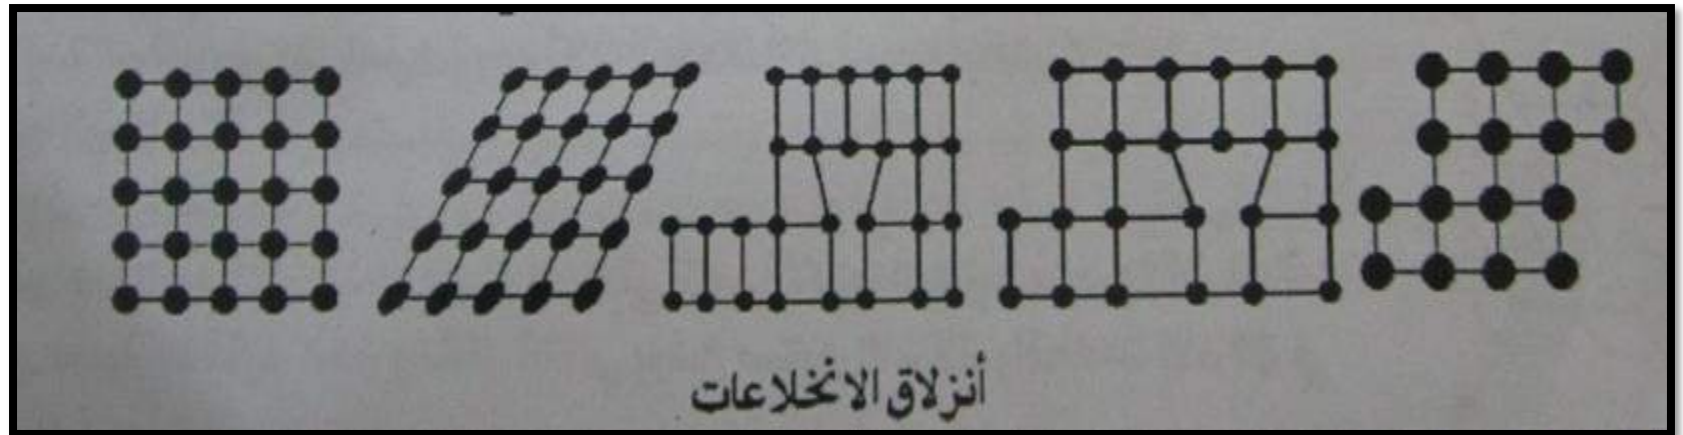

1


2

3


4

5

ثانياً \\ التوائم الميكانيكية (التوامية) Twinning

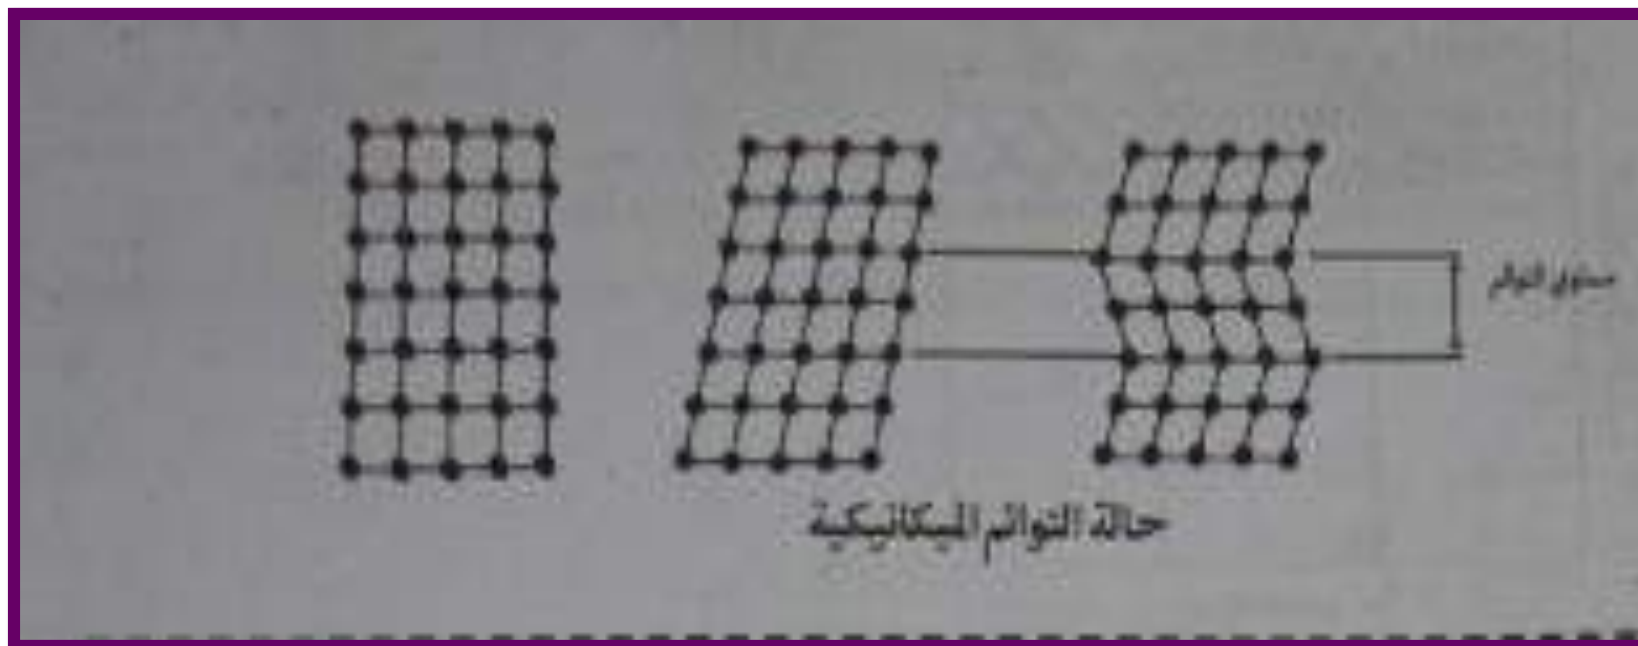

ثانياً \\ التوائم الميكانيكية (التوامية) Twinning

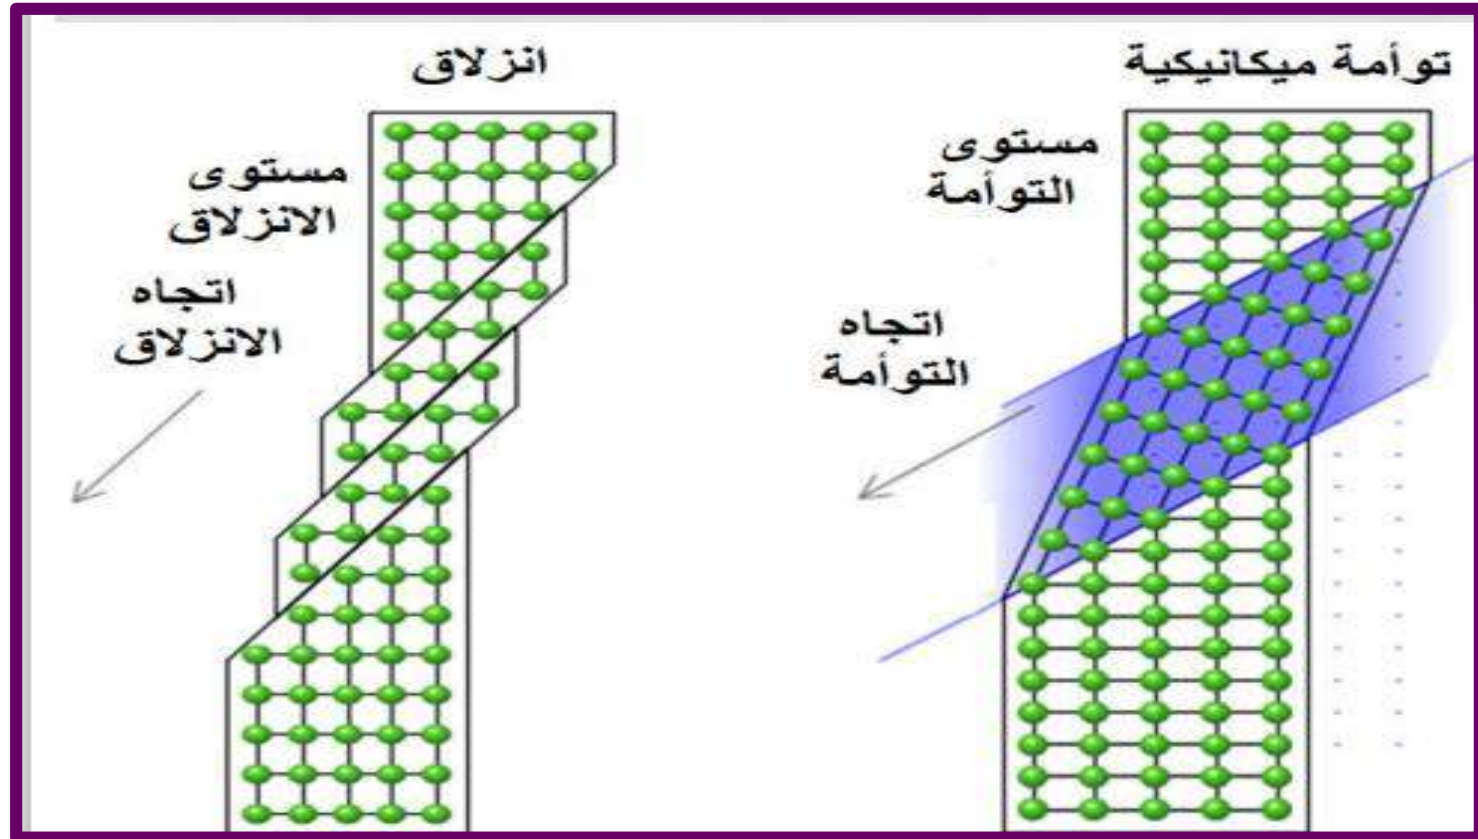

اشربة التوائم





شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

١. التشكيل المرن والتشكيل اللدن
٢. طرق التشكيل اللدن (الانزلاق؛ التوامية)
٣. طرق الانزلاق (طبقات الذرات؛ الانخلاعات)
٤. انزلاق طبقات الذرات
٥. الانزلاق في الاشكال البلورية (B.C.C, F.C.C, C.P.H)
٦. انزلاق الانخلاعات
٧. التوامية (التوائم الميكانيكية)

المحتويات

- التشكيل على البارد
- الاصلاح الانفعالي
- التشكيل على الساخن

التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن

التشكيل على البارد (Cold Deformation):

هو التشكيل الذي يتم بدرجة حرارة اقل من درجة اعادة التبلور (Tr) وغالبا ما يتم عند درجة حرارة الغرفة.

وتوجد علاقة رياضية تربط بين درجة الانصهار ودرجة اعادة التبلور وهي كما يأتي:-

$$Tr = 0.4 Tm$$

Tr: درجة حرارة اعادة التبلور


Tm: درجة الانصهار

امثلة على عمليات التشكيل على البارد:

- ❖ الدرفلة على البارد
- ❖ الكبس
- ❖ السحب

مثال للتشكيل على البارد

- الدرفلة على البارد

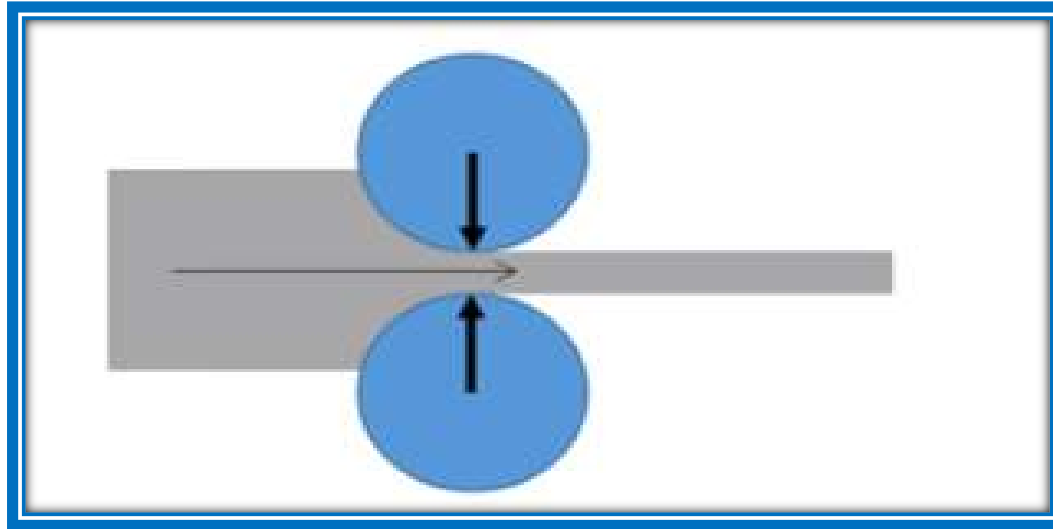

التغيرات التي تصاحب التشكيل على البارد

التغيرات التي تحصل في الخواص الميكانيكية :

✓ زيادة الصلادة: وتسمى الاصلاد الانفعالي او اصلاد التشكيل

✓ نقصان المطيلية

التغيرات التي تحصل في البنية:


■ تشوية في البنية

■ التشوية يكون على شكل استطالة

■ يكون التشويه باتجاه التشكيل

• والتغيرات التي تحصل في البنية تكون كما في الشكل التالي:

التغيرات التي تحصل في البنية عند التشكيل على البارد

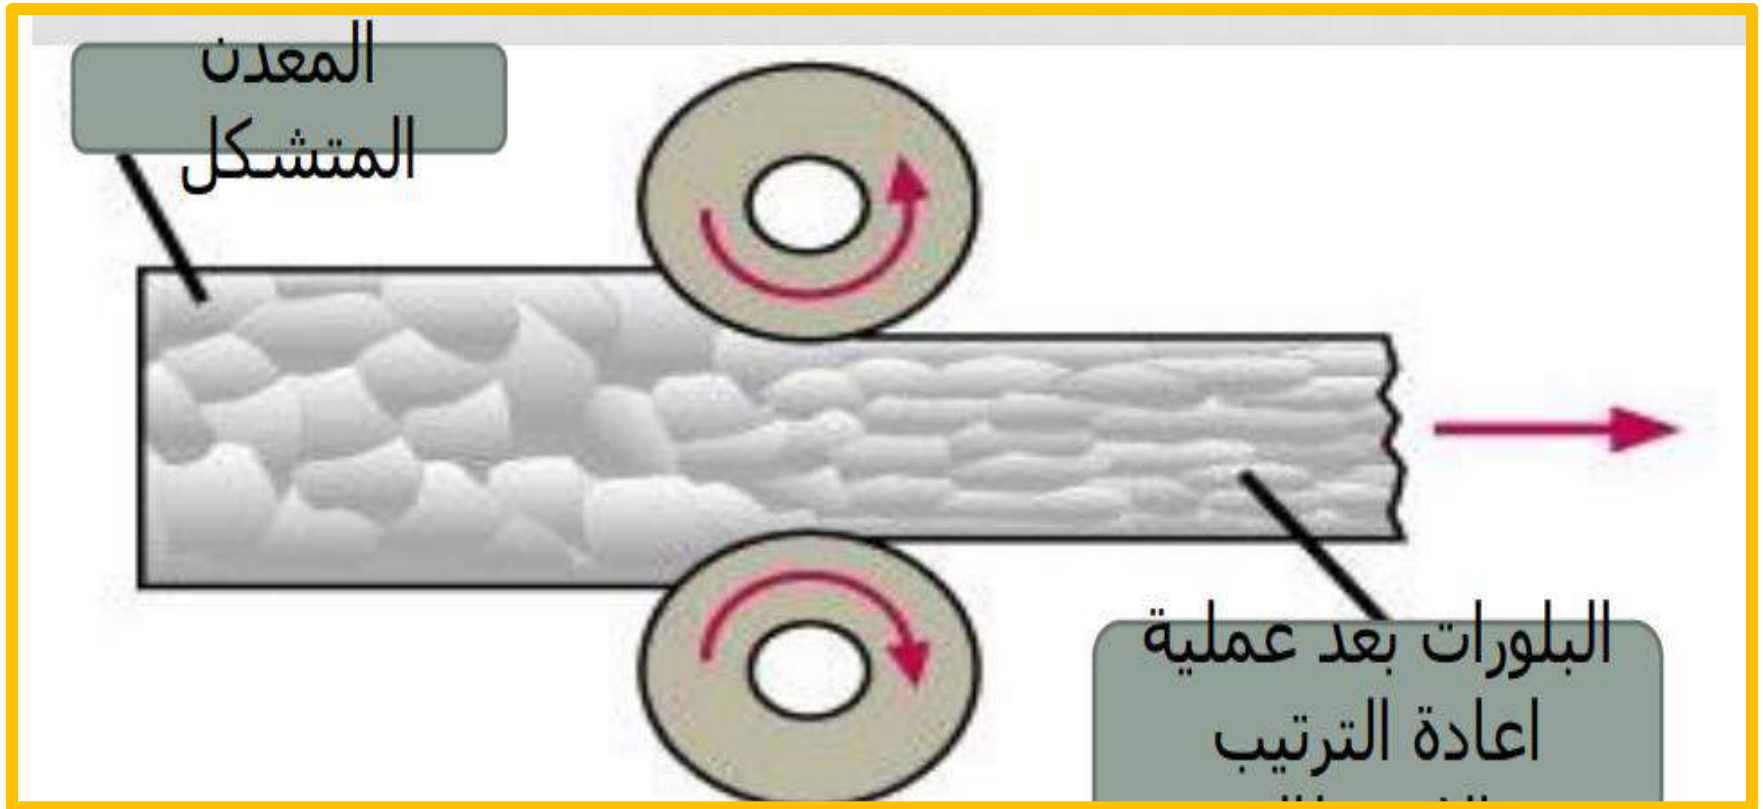

مزايا التشكيل البارد مقارنة بالتشكيل الساخن

١. ناتج التشكيل على البارد اكثر بريقا ولمعانا
٢. في التشكيل على البارد يمكن التحكم بالابعاد تحكما دقيقا
٣. في التشكيل على البارد تتحسن قيمة نقطة الخضوع والصلادة وقابلية التشغيل

التشكيل على الساخن

التشكيل على الساخن (Hot Deformation):

هو التشكيل الذي يتم بدرجة حرارة اعلى مباشرة من درجة حرارة اعادة التبلور (Tr)

تعليق:

تجرى عمليات التشكيل على الساخن بدرجات حرارة اعلى مباشرة من درجة اعادة التبلور

امثلة على عمليات التشكيل على الساخن:

❖ الدرفلة على الساخن

❖ الحدادة

التغيرات التي تصاحب التشكيل على الساخن

التغيرات التي تحصل في الخواص الميكانيكية:

✓ زيادة الليونة او اللدونة

التغيرات التي تحصل في البنية:

□ تشويه على شكل استطالة

□ اعادة تبلور للحبيبات وكما في الشكل التالي:



التغيرات الحاصلة في البنية من جراء عمليات التشكيل على الساخن (التبرقة على الساخن)

تأثيرات التشكيل الساخن

١. تنعيم الحبيبات اذا كانت الدرجة الحرارية صحيحة
٢. التحام الفجوات الغازية الداخلية
٣. تتحسن المقاومة والمطيلية والمتانة

ملاحظات حول التشكيل البارد والساخن

١. يعتبر تشكيل بعض المعادن مثل الرصاص (Pb) على الساخن حتى لو تم في درجة حرارة الغرفة
٢. يعتبر تشكيل بعض المعادن مثل التتستن (Tg) على البارد حتى لو تم في درجة حرارة عالية
٣. بعض المعادن والسبائك يصعب اجراء اي تشكيل عليها سواء على البارد او الساخن (الصلب المقسى؛ حديد الزهر)
٤. الطاقة اللازمة لتشكيل المعادن في درجة حرارة عالية هي اقل مما في درجات الحرارة الواطئة (لان المعدن يكون اكثر ليونة) ولذلك فان التشكيل الساخن يعتبر اكثر اقتصادية من التشكيل البارد

واجب بيئي

قارن بين التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن



شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- التشكيل على البارد
- الاصلاد الانفعالي
- التشكيل على الساخن

المحتويات

- تخمير المعادن المشكّلة على البارد
- مراحل التخمير
- الاستعادة
- اعادة التبلور
- النمو

تخمير المعادن المشكّلة على البارد

سؤال:-

لماذا نحتاج التخمير بعد عمليات التشكيل على البارد؟ وما هو التخمير؟

الجواب:

نحتاج لاجراء عملية تخمير بعد عمليات التشكيل على البارد بسبب زيادة الصلادة الى القيمة القصوى ونقصان المطيلية الى القيمة الدنيا...وان استعمال عملية التخمير تؤدي الى تقليل الصلادة مما يتيح فرصة للاستمرار في عمليات التشكيل على البارد

التخمير:

هو معاملة حرارية تجرى بدرجات حرارية معينة تؤدي الى تقليل الصلادة وزيادة المطيلية والتخلص من الاجهادات الداخلية. ويمر المعدن خلال عملية التخمير بثلاثة مراحل اساسية وكما ياتي:-

المراحل الأساسية لعملية التخمير

١. مرحلة الاستعادة (ازالة الاجهادات الداخلية):

تتم بدرجة حرارة منخفضة يتم فيها التخلص من الاجهادات الداخلية ويحصل تغيير طفيف في الخواص الميكانيكية

٢. مرحلة اعادة التبلور:


تتم بدرجة حرارة اعلى من المرحلة الاولى وفيها تحل حبيبات مضلعة جديدة محل الحبيبات المشوهة القديمة ويحدث تليين في المعدن

٣. مرحلة النمو:

تتم بدرجة حرارة اعلى من درجة المرحلة الثانية ويحصل فيها نمو للحبيبات بواسطة امتصاص الحبيبات الاقل استقرارا

تخمير المعادن المشكّلة على البارد

الرسم التالي يوضح تأثير درجة التخمير على البنية المجهرية والخواص الميكانيكية للمعادن المشكّلة على البارد

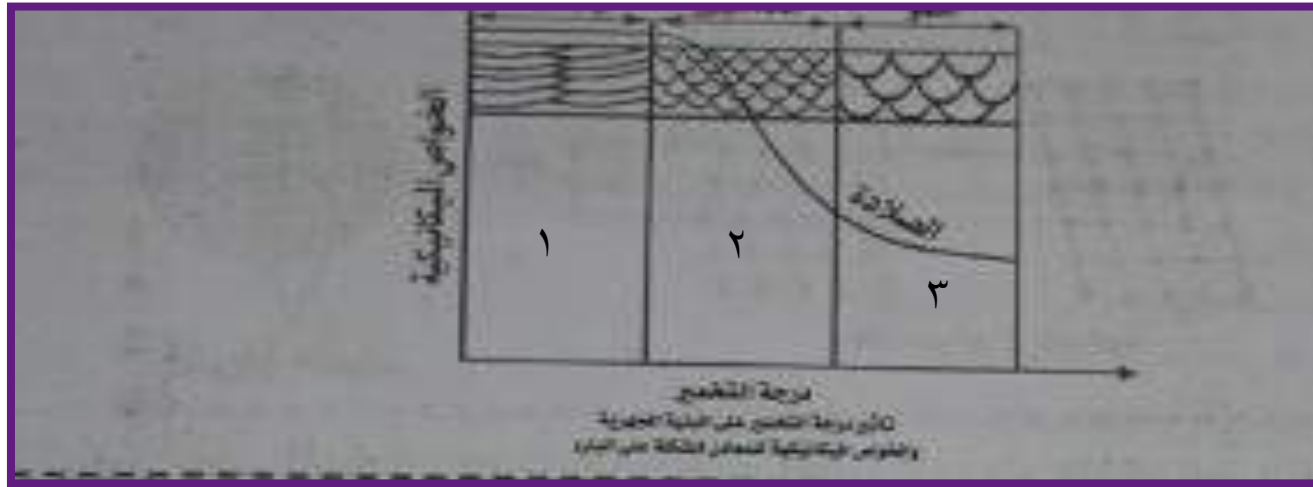

- 1- الاستعادة
- 2- اعادة التبلور
- 3- النمو



شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

❖ تخمير المعادن المشكلة على البارد

❖ مراحل التخمير

- الاستعادة

- اعادة التبلور

- النمو

المحتويات

- الاختبارات الميكانيكية
- تصنيف الاختبارات الميكانيكية
- اختبار الشد
- منحنى الاجهاد - الانفعال
- انواع الكسر

الاختبارات الميكانيكية

هي مجموعة من الاختبارات تجرى لغرض تحديد او حساب عدد من الخواص الميكانيكية مثل (المتانة؛ الصلادة؛ المطيلية؛ المطاوعة؛ مقاومة الشد؛ مقاومة الكلال؛ مقاومة الزحف؛.....الخ.

تصنيف الاختبارات الميكانيكية

تصنيف الاختبارات الميكانيكية الى ماياتى:-


١. الاختبارات الاستاتيكية: تحميل بطئ وتدرجي....مثل الشد؛ الضغط؛ الانحناء
٢. الاختبارات الديناميكية: تحميل سريع ومفاجئ.....مثل الصدمة
٣. الاختبارات المتكررة: تحميل متغير ومتكرر.....مثل الكلال

امثلة لبعض الاختبارات الميكانيكية

١. اختبار الشد
٢. اختبار الانضغاط
٣. اختبار الانحناء
٤. اختبار الصلادة
٥. اختبار القص
٦. اختبار الزحف
٧. اختبار الكلال
٨. اختبار الصدمات
٩. اختبار السحب العميق
٩. اختبار اللي


اختبار الشد (Tensile test)

فكرة الاختبار:

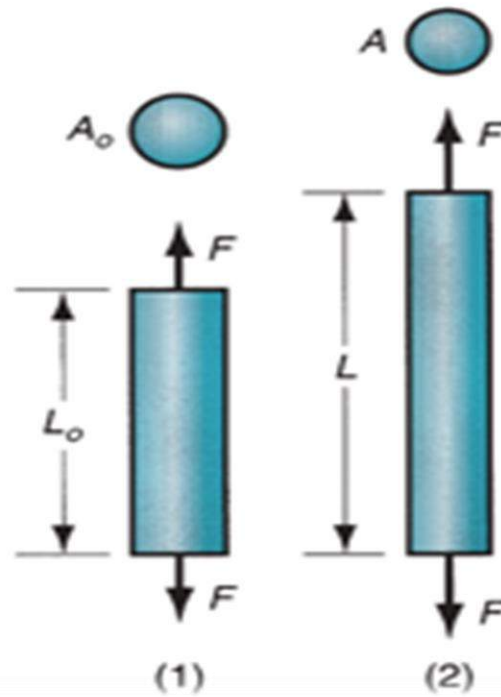


اختبار الشد (Tensile test)

عينة اختبار الشد:

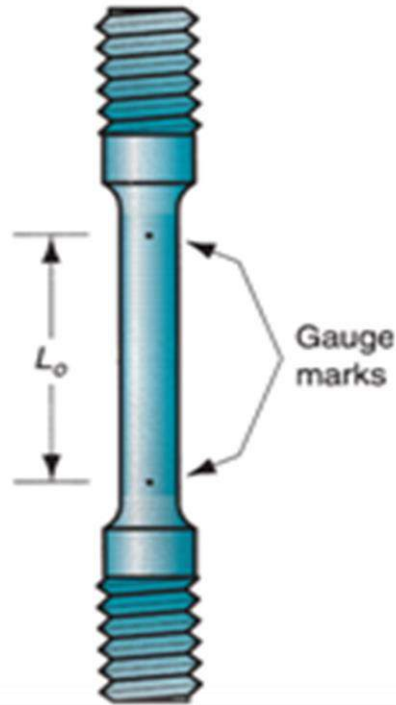

اختبار الشد (Tensile test)


ماكينة اختبار الشد:

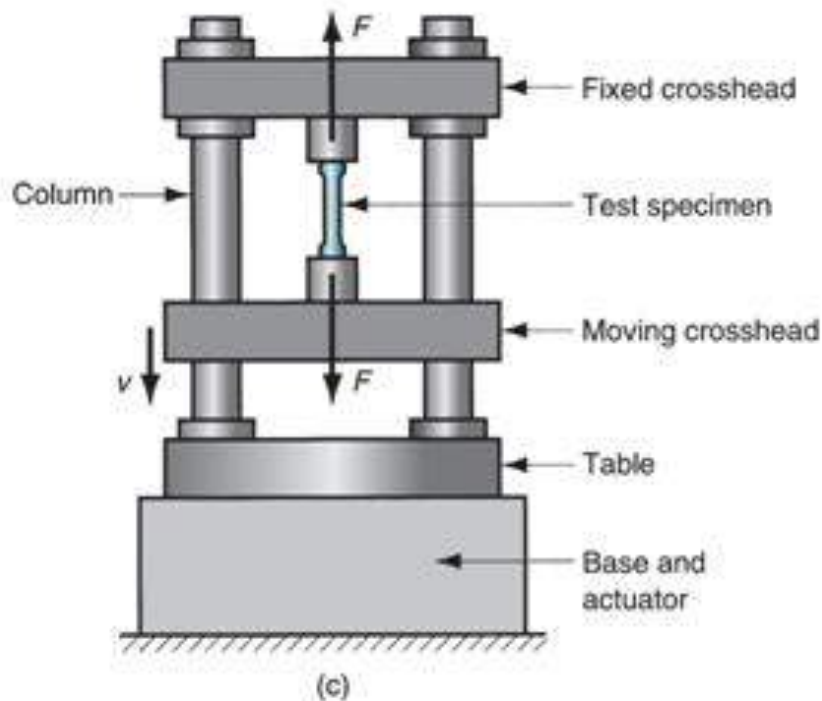

(c)

Tensile Test Sequence

- (1) no load; •
- (2) uniform elongation and area reduction; •
- (3) maximum load; •
- (4) necking; •
- (5) fracture; •
- (6) putting pieces back together to measure final length •

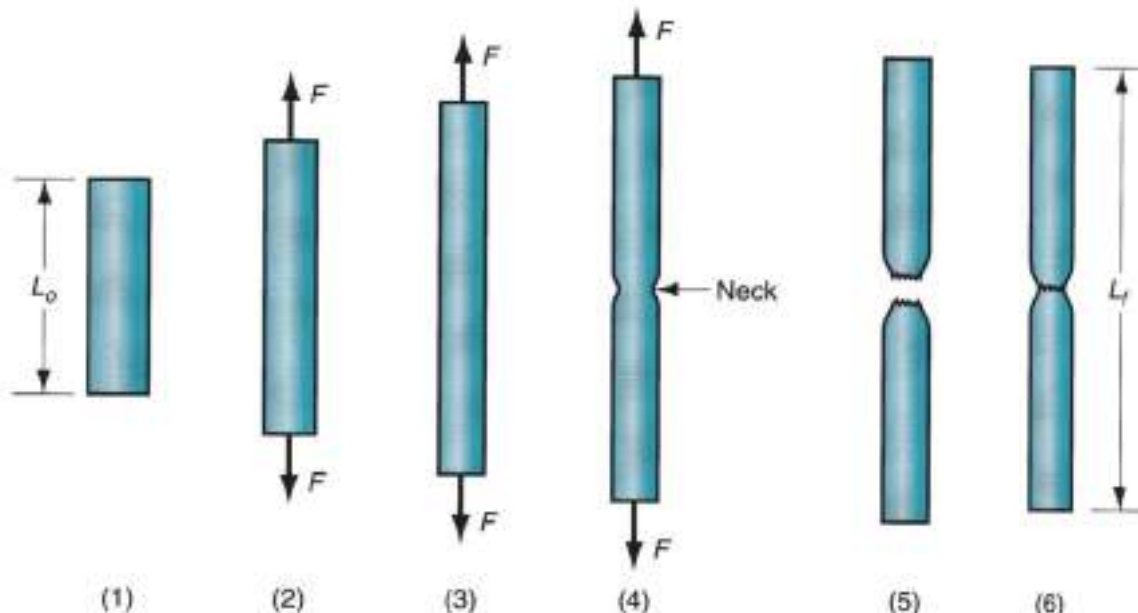

Engineering Stress (الاجهاد الهندسي)

Defined as force divided by original area:

$$\sigma_e = \frac{F}{A_o}$$

where σ_e = engineering stress,

F = applied force, and

A_o = original area of test specimen

Engineering Strain (الانفعال الهندسي)

Defined at any point in the test as

$$e = \frac{L - L_o}{L_o}$$

where e = engineering strain;

L = length at any point during elongation; and

L_o = original gage length


Stress-Strain Plot

• Typical engineering stress-strain plot in a tensile test of a metal


• Two regions:

Elastic region .)


Plastic region .ȳ

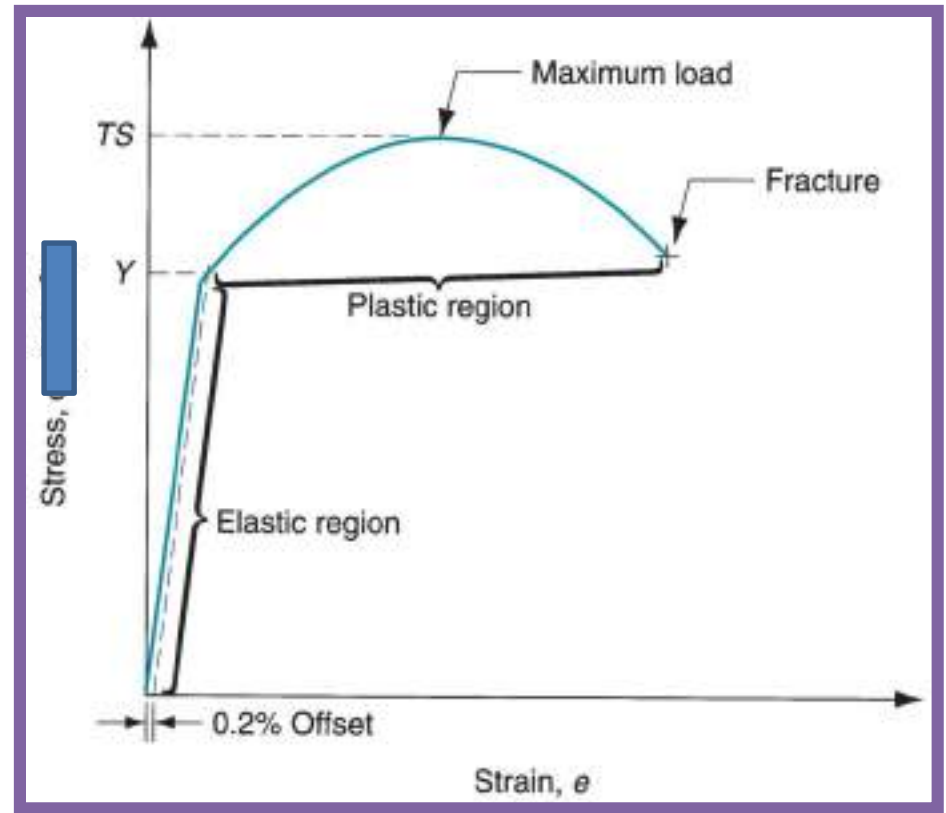

منحني الاجهاد-الانفعال؛ ظهور نقطة خضوع على الرسم

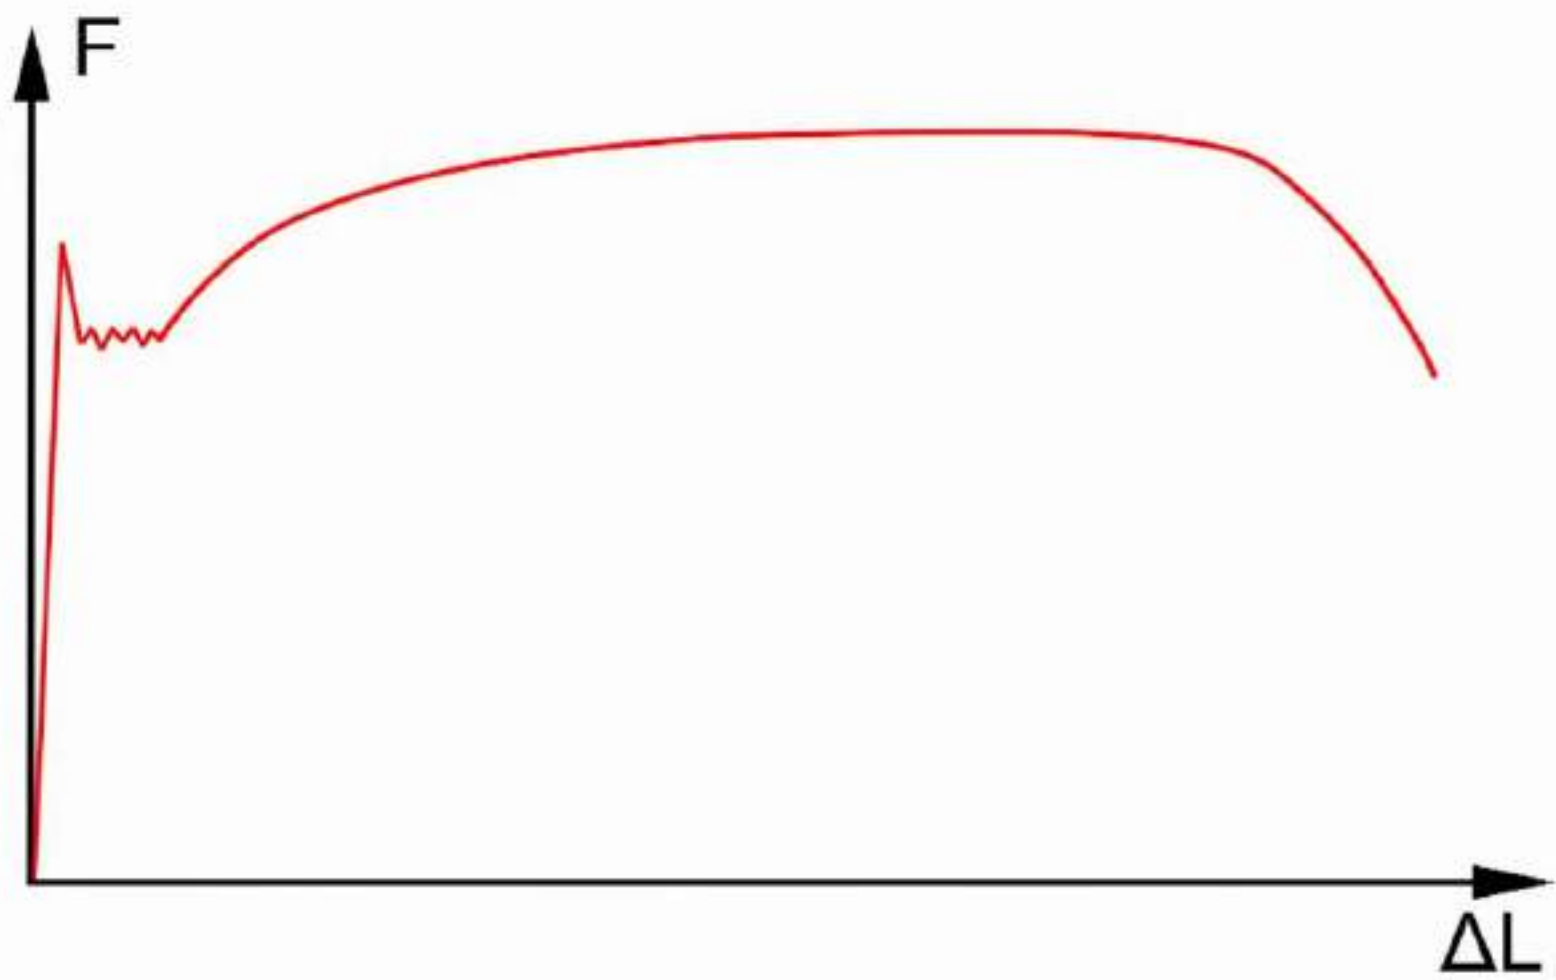


منحني الاجهاد-الانفعال؛ ظهور نقطة خضوع على الرسم

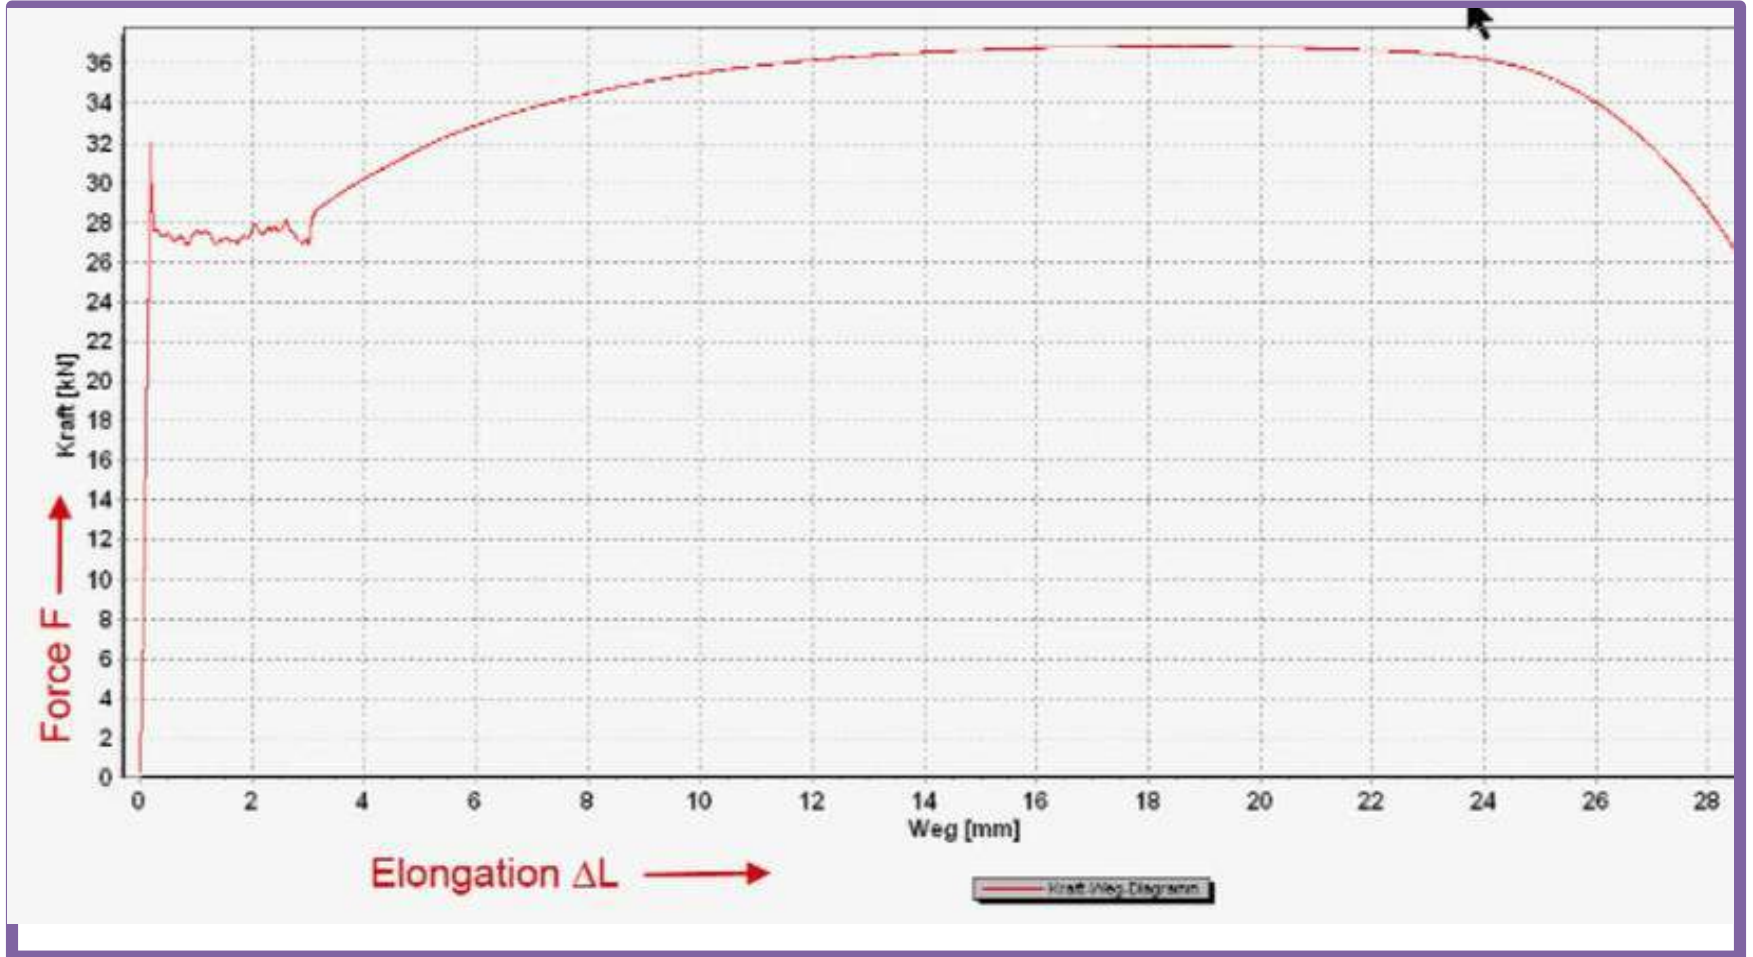

اختبار الشد (Tensile test)

منحني الاجهاد-انفعال (S-S) Stress- Strain

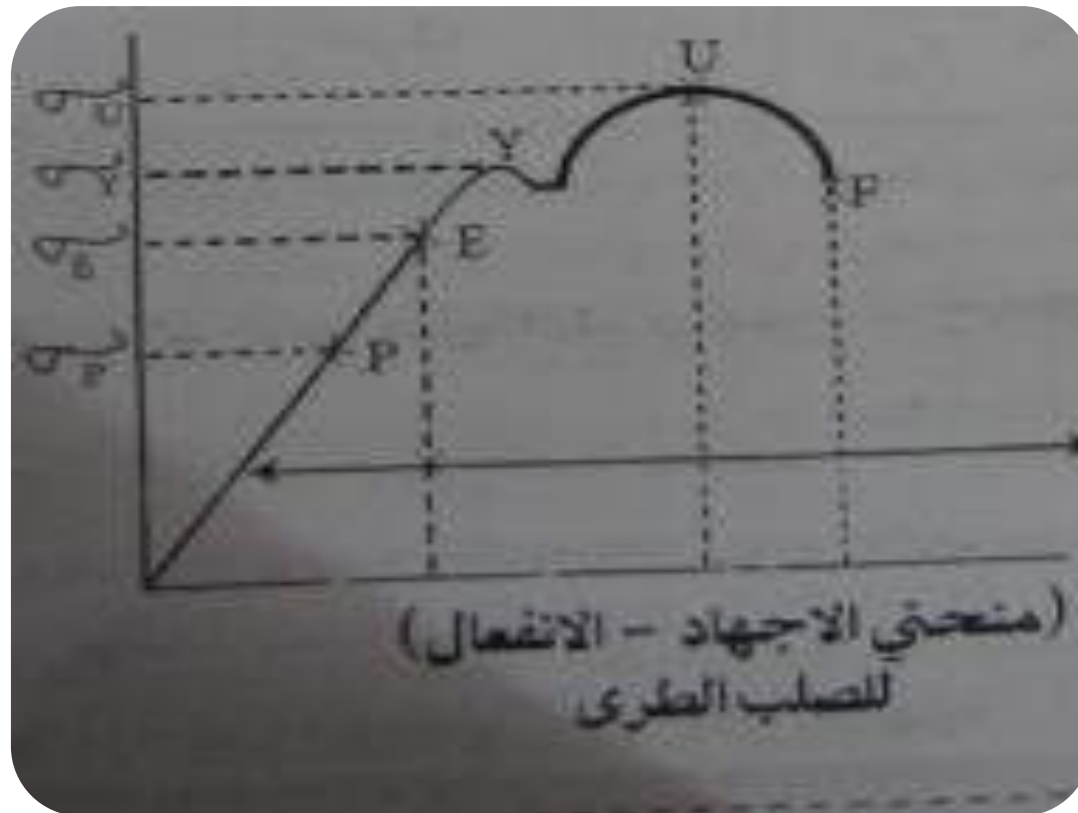

حساب الاجهاد على منحني (الاجهاد - الانفعال)

$$\sigma_p = \frac{F_p}{A_o} \quad \text{اجهاد التناسب (حد التناسب)}$$

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A_o} \quad \text{اجهاد المرونة (حد المرونة)}$$

$$\sigma_y = \frac{F_y}{A_o} \quad \text{اجهاد الخضوع}$$

$$\sigma_u = \frac{F_u}{A_o} \quad \text{اجهاد الشد الاقصى}$$

$$\sigma_f = \frac{F_f}{A_o} \quad \text{اجهاد الكسر}$$

حساب المطيلية


١. النسبة المئوية للتغير بالطول

$$S\% = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100\%$$


٢. النسبة المئوية للتغير بمساحة المقطع

$$\frac{A_o - A_f}{A_o} \times 100\%$$


انواع مختلفة من منحنيات الاجهاد الانفعال

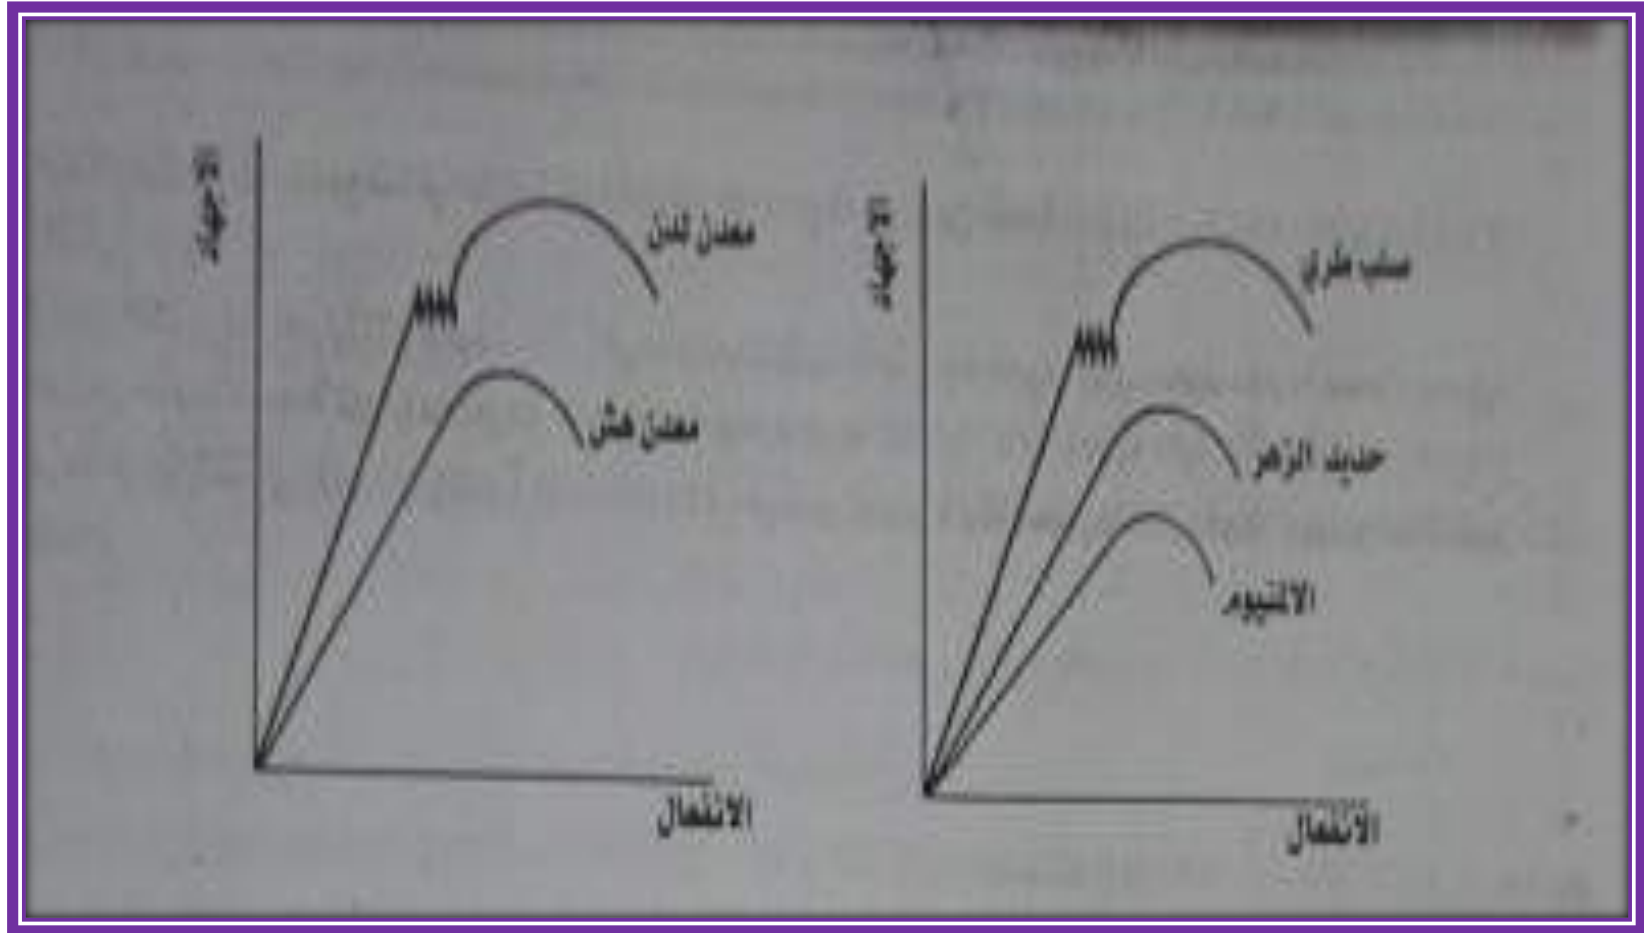


عدم ظهور نقطة خضوع على الرسم

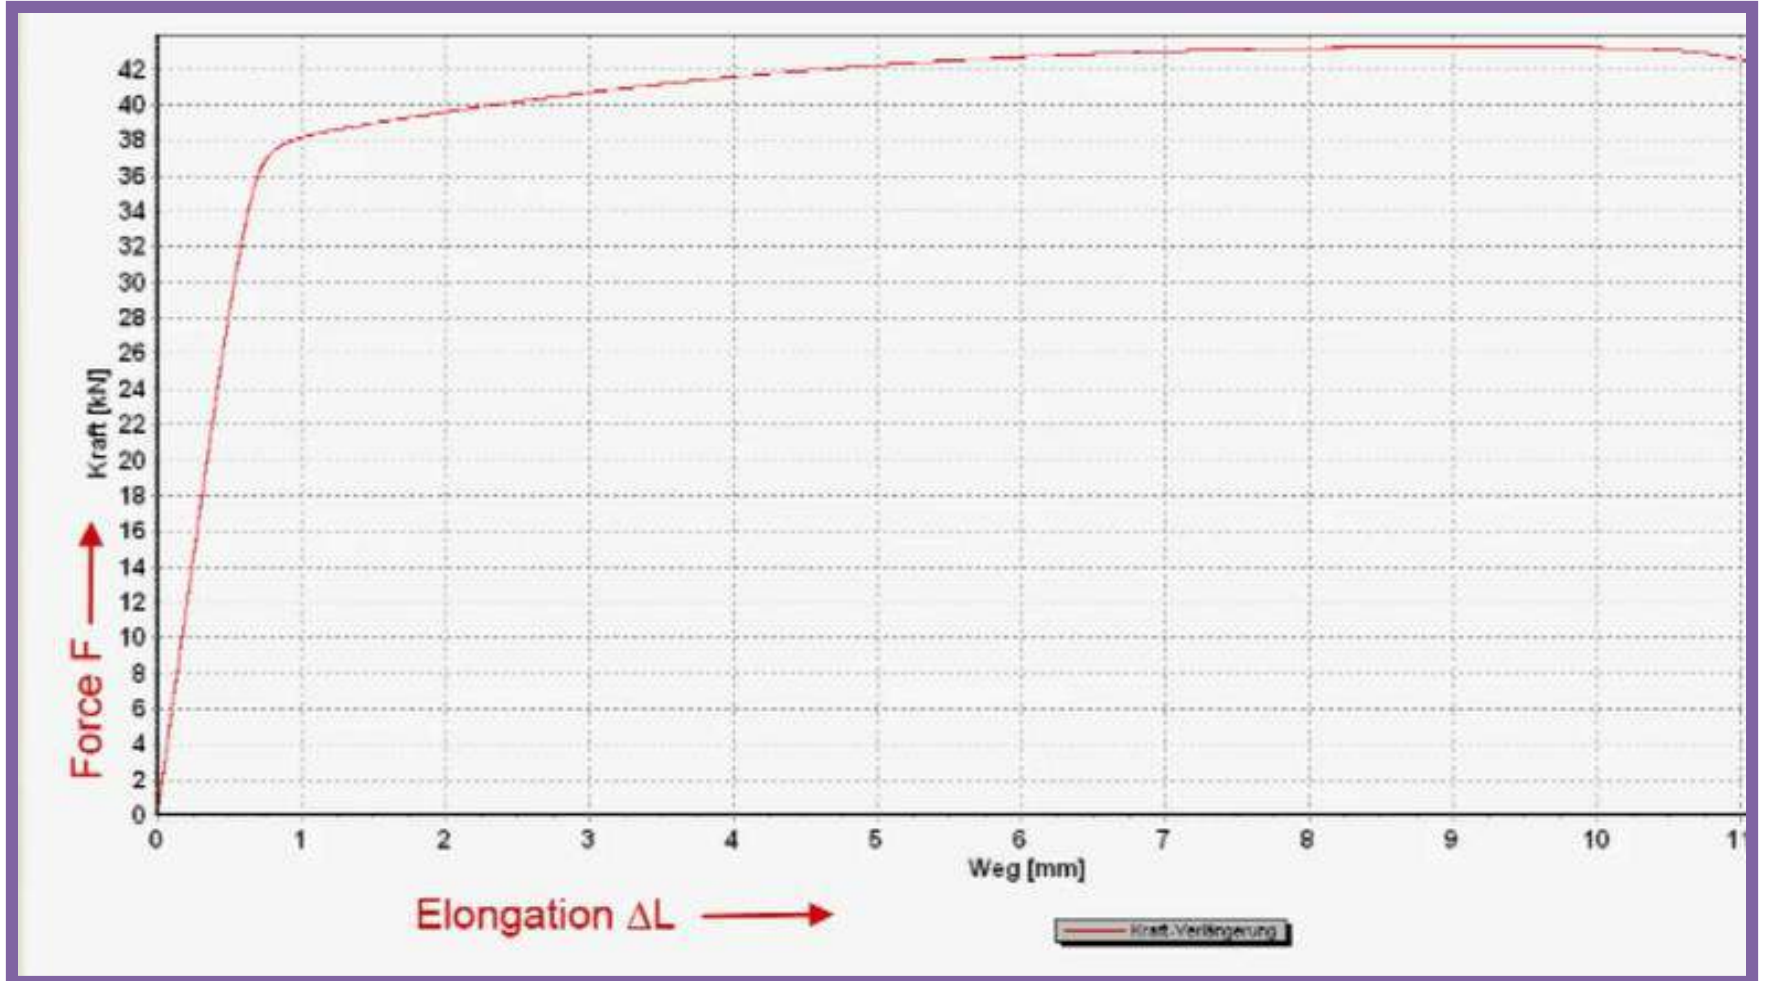


طريقة استخراج نقطة الخضوع في حالة عدم ظهورها على منحنى الاجهاد - الانفعال

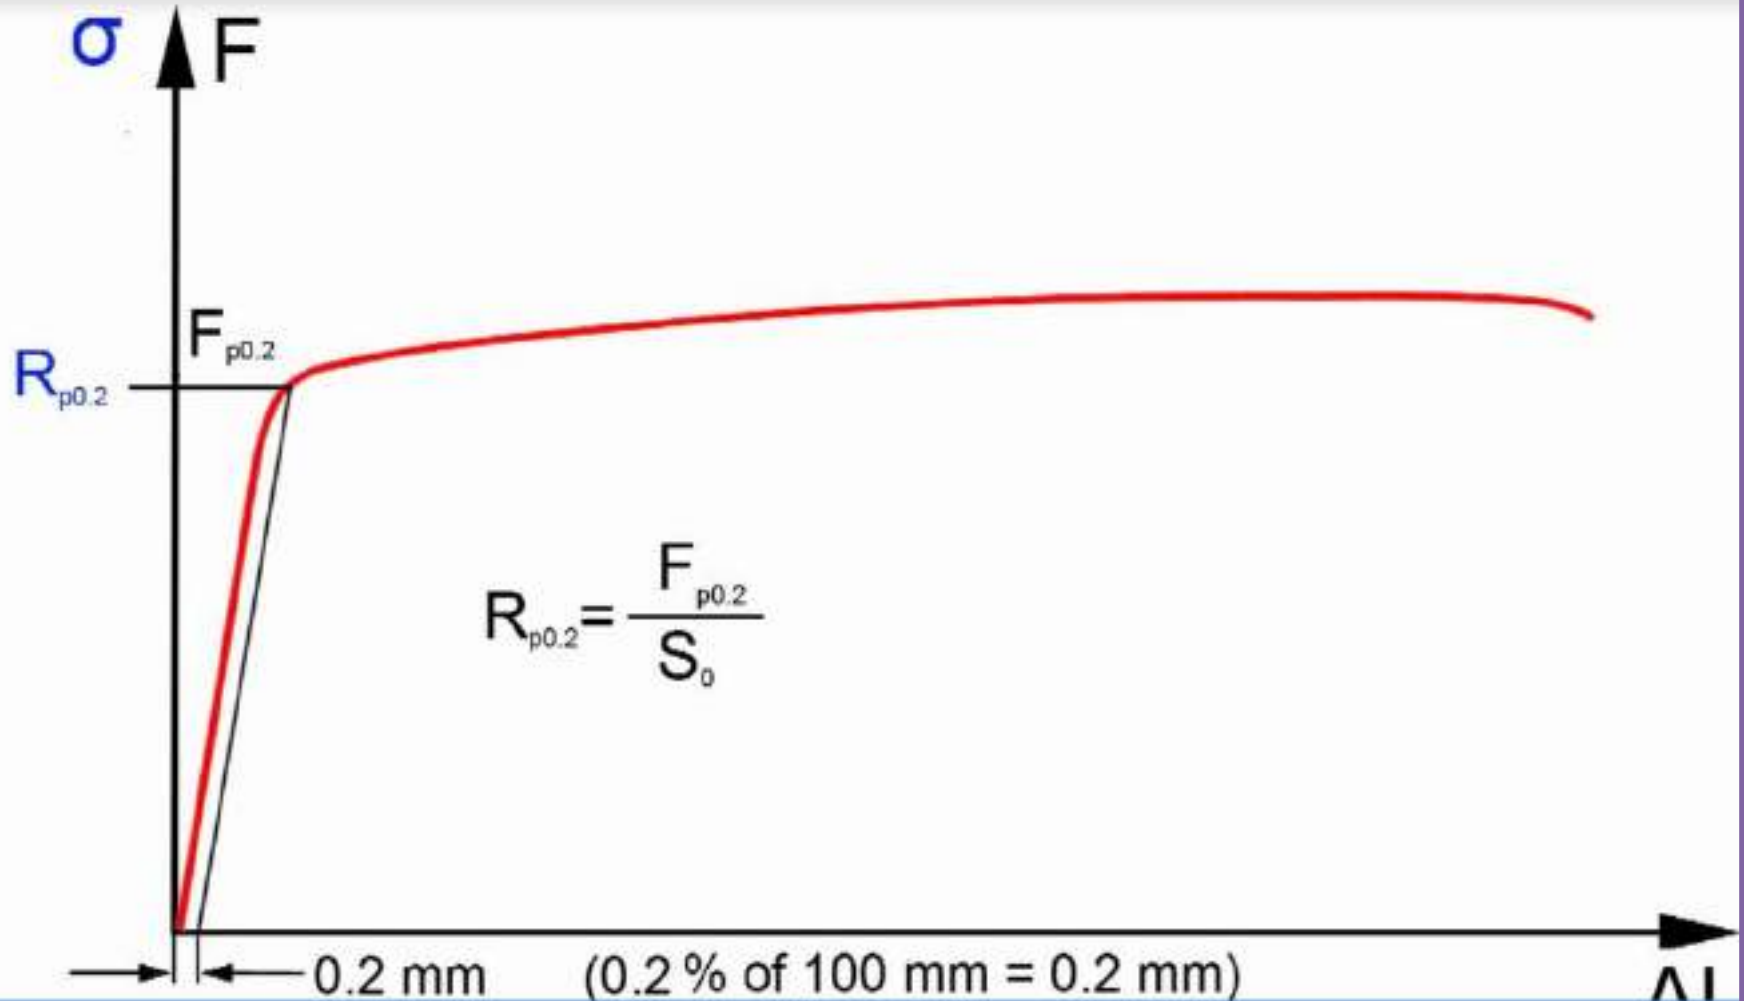

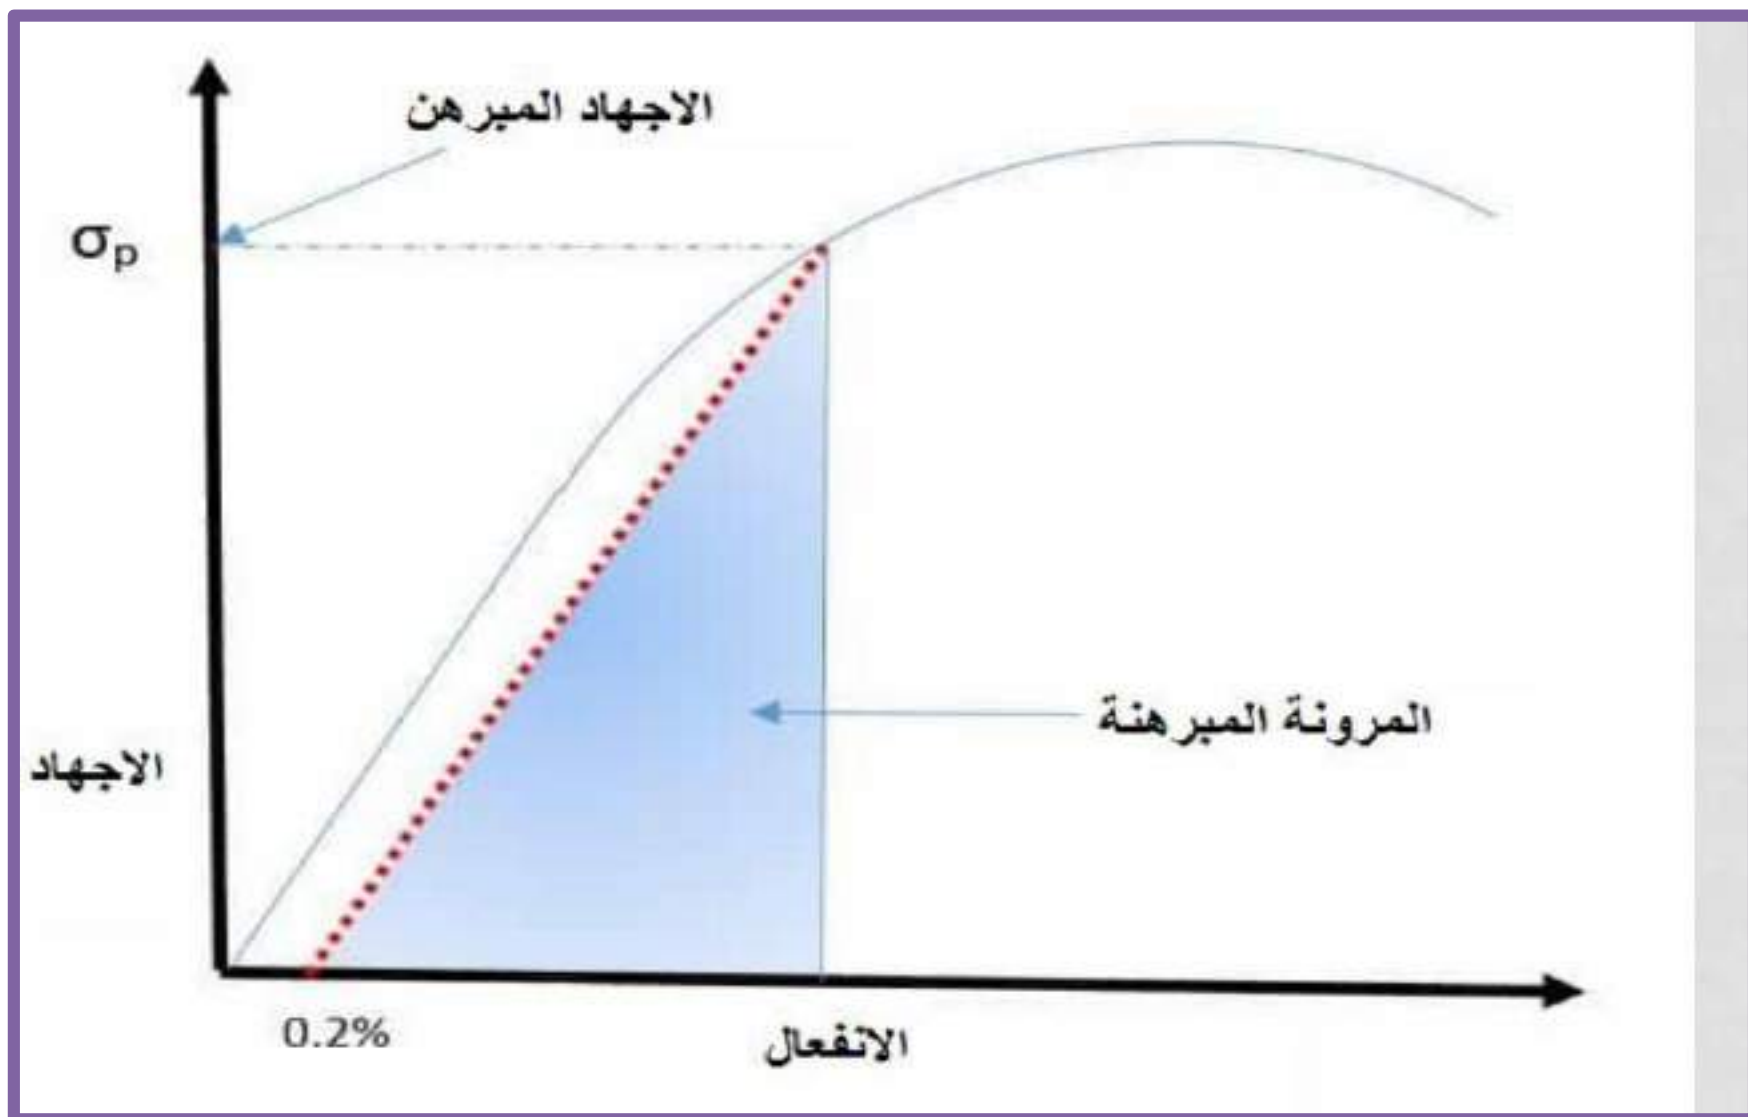

الواجب البيتي: استخراج اجهاد وانفعال الصمود للمخطط ادناه!

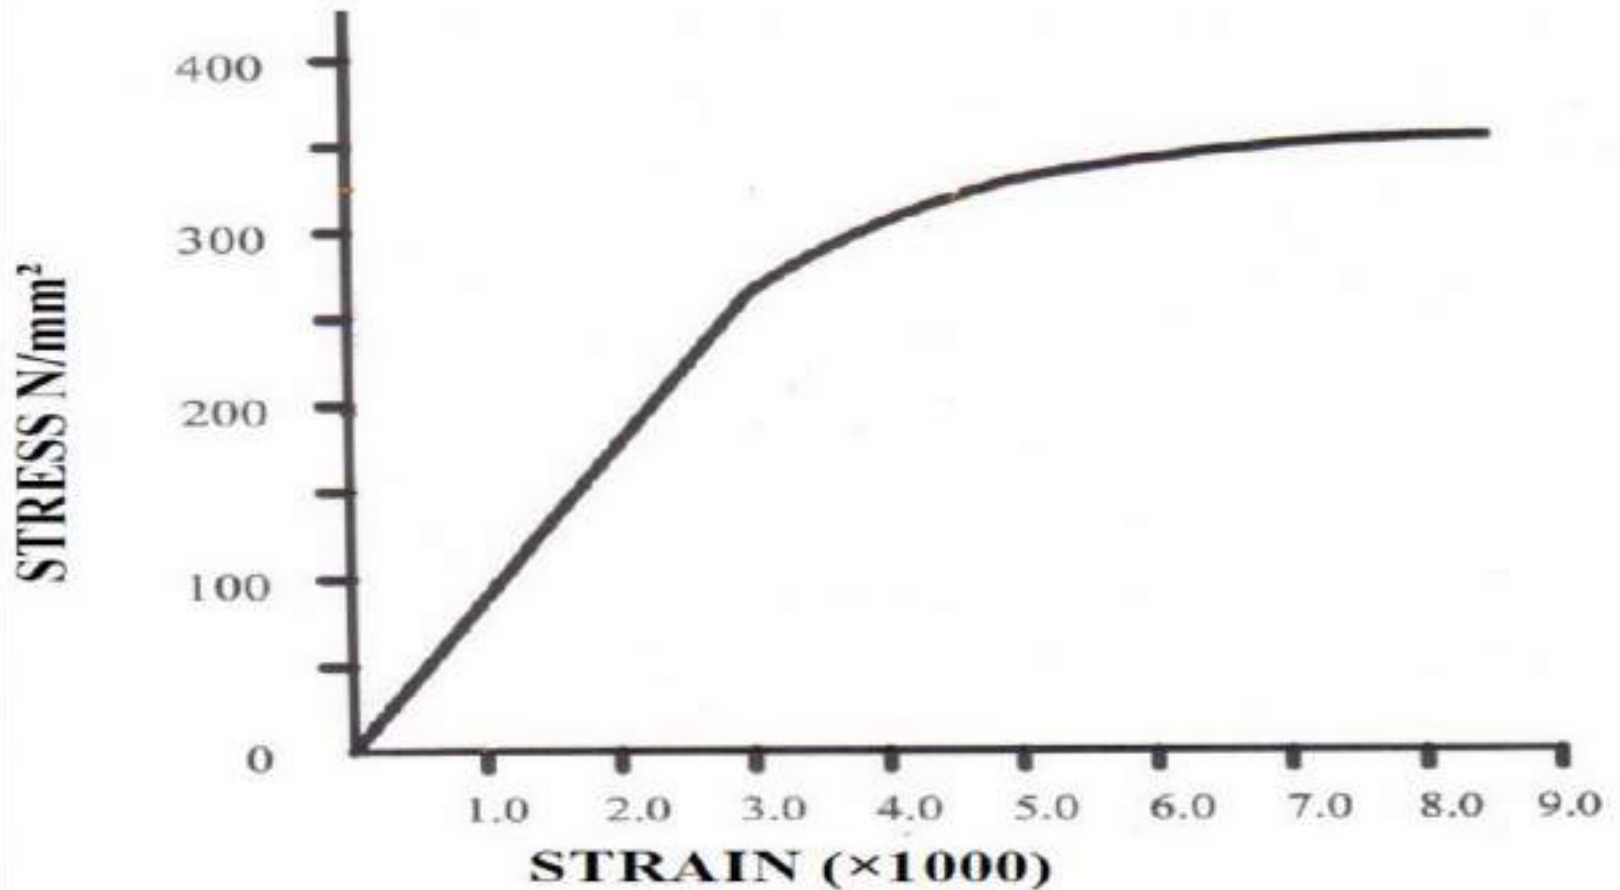

انواع الكسر

١. الكسر المطيلى: (Ductile Fracture)

لون المكسر معتم؛ فيه تشوه لدن؛ يحدث الفشل عبر الحبيبات

٢. الكسر الهش: (Brittle Fracture)

لون المكسر لامع براق؛ لا يحدث فيه تشوه لدن؛ يحدث الفشل عبر حدود الحبيبات (اي بانفصال

حبيبات المعدن عن بعضها)


Brittle Fracture



Ductile Fracture




انواع الكسر

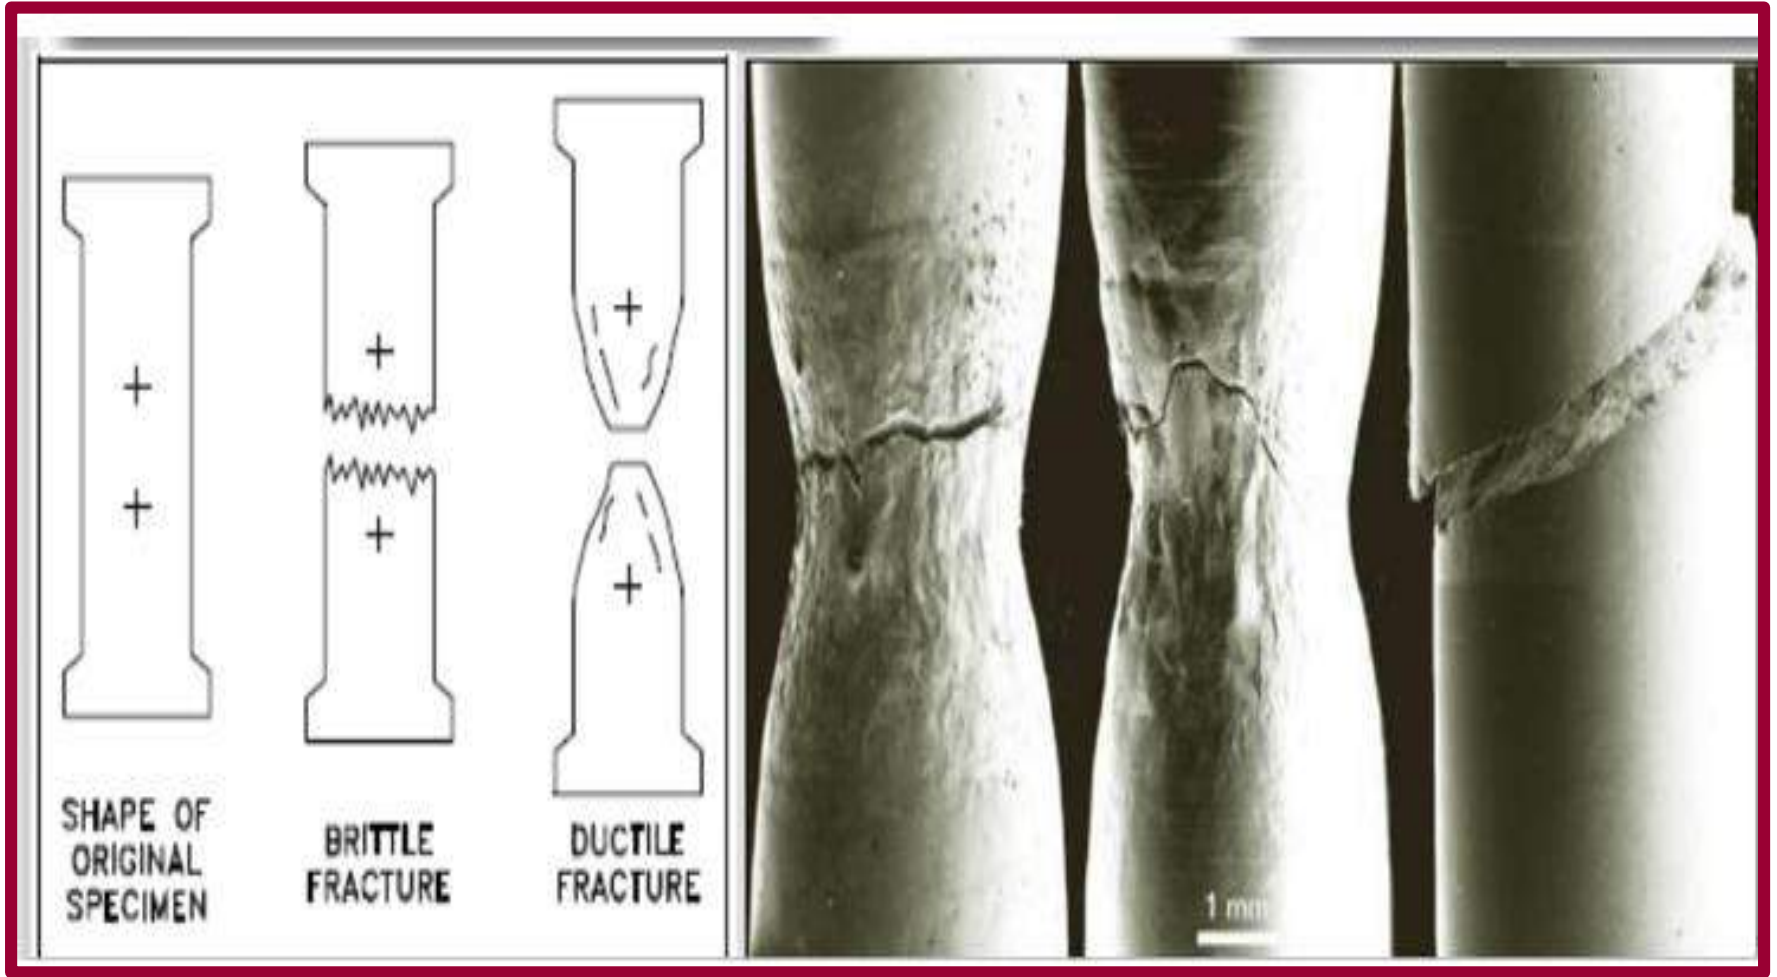

تقصية المادة

قابلية المعدن على الانتقال من الحالة المطيلية الى الحالة الهشة عند تغيير درجة الحرارة وهناك درجة حرارية يتم فيها الانتقال ويتم تحديدها من خلال اختبار الصدمات

* لتعيين درجة حرارة الانتقال يتم اختبار مقاومة الصدمات عند درجات حرارية مختلفة, ثم رسم علاقة بين مقاومة الصدمة ودرجة الحرارة للحصول على المنحنيات ادناه.
* لتعيين درجة الحرارة الانتقالية (TCS) نأخذ درجة الحرارة التي تعطينا 40% من مقاومة الصدمات للمادة

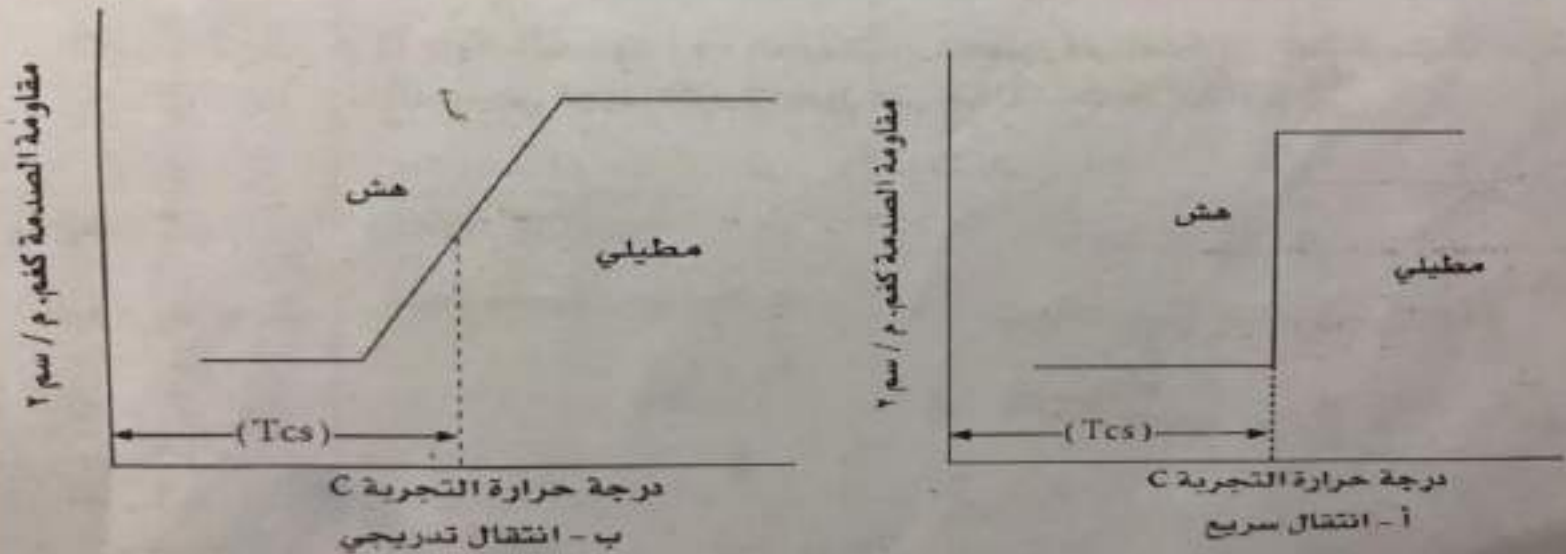

الشكل يوضح تأثير درجة الحرارة على مقاومة الصدمة



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- الاختبارات الميكانيكية
- تصنيف الاختبارات الميكانيكية
- اختبار الشد
- منحنى الاجهاد-الانفعال
- انواع الكسر

المحتويات

- مقدمة عن الكلال
- الية حدوث الكلال
- جهاز الكلال؛ عينة الكلال
- منحني الكلال
- مكسر عينة الكلال
- العوامل المؤثرة على حد الكلال

الكلال؛ التعب؛ الإعياء (Fatigue)

تعريف الكلال:

هو انهيار المادة تحت تأثير تسليط اجهادات متغيرة في المقدار؛ الاتجاه؛ المقدار والاتجاه معا والاجهاد اللازم لانهيار المادة اقل من الاجهاد اللازم لانهيار المادة تحت تأثير تحميل استاتيكي ويساوي تقريبا (0.6) من اجهاد الخضوع او اجهاد الشد الاقصى. يشكل انهيار الكلال (90%) من الانهيارات التي تحصل في وسائط النقل

عينة الكلال

حمايط



المنبوم




يراص




عينة الكلال من معادن وسباتك مختلفة

مخطط جهاز الكلال

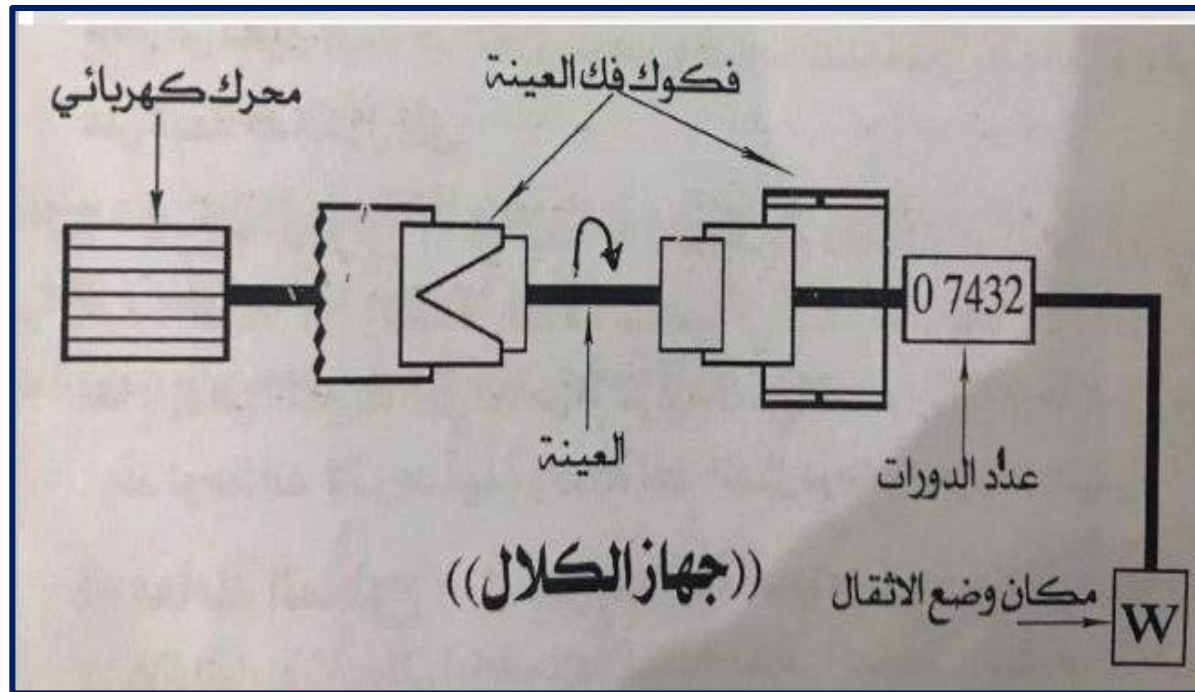


اجزاء جهاز الكلال

جهاز الكلال: يتكون جهاز الكلال من الاجزاء التالية:-

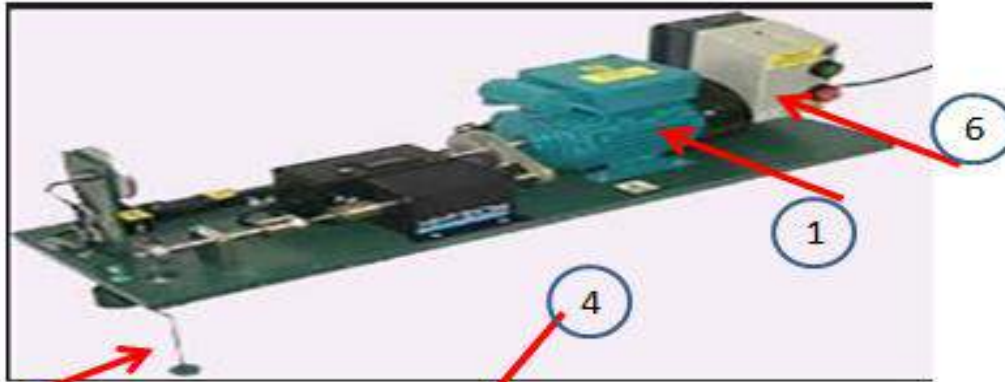

١. محرك كهربائي
٢. فكوك تثبيت العينة
٣. عينة الكلال القياسية
٤. عداد
٥. مكان وضع الاوزان
٦. On-off switch

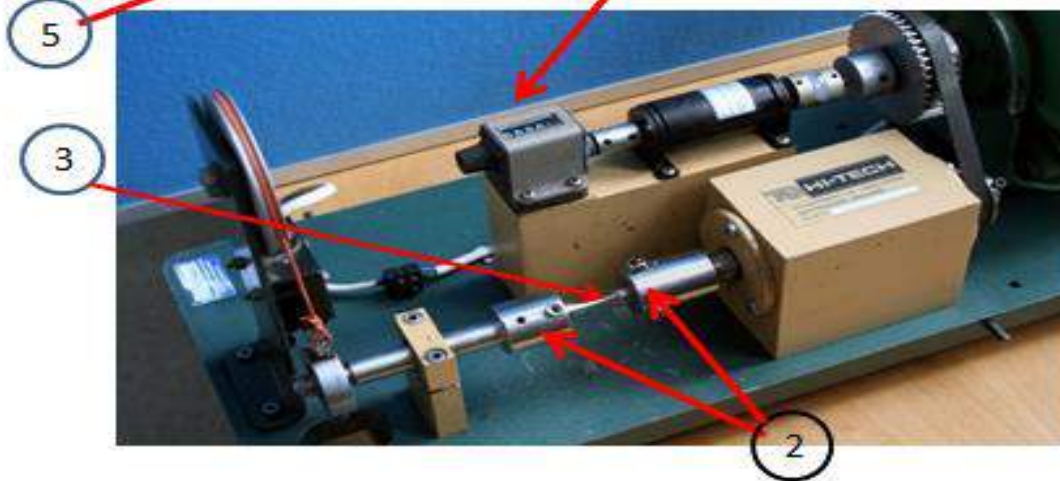

نماذج من اجهزة الكلال بطريقة الانحناء الدوار




منحنى الكلال

منحنى الكلال: هو علاقة بيانية ترسم بين الاجهاد المسلط على العينة ولو غار يتم عدد الدورات اللازمة لكسر العينة.

يتكون المنحنى من قسمين:



1. الجزء العمودي: الاجهاد (حد الكلال) (σ_w): الاجهاد الذي لا تتكسر عنده العينة مهما ازداد عدد الدورات.
2. الجزء الافقي: عدد الدورات (NW)

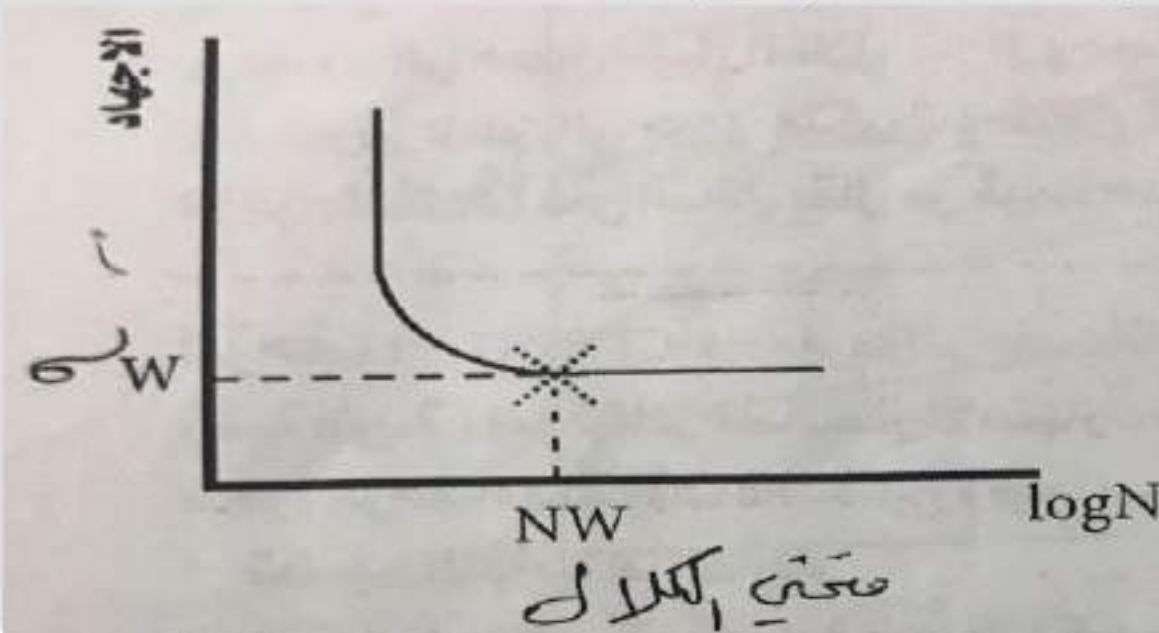

مكسر عينة الكلال

تتكون العينة المكسورة من منطقتين:

1. منطقة لامعة ذات تموجات تشع من الداخل الى الخارج (تبدأ بشق صغير ثم ينمو للحد الذي يسبب كسر العينة)
2. منطقة حبيبية خشنة (اخر مرحلة للكسر)

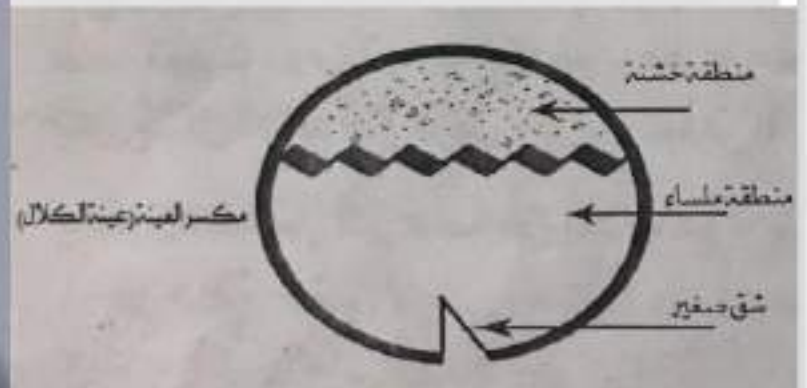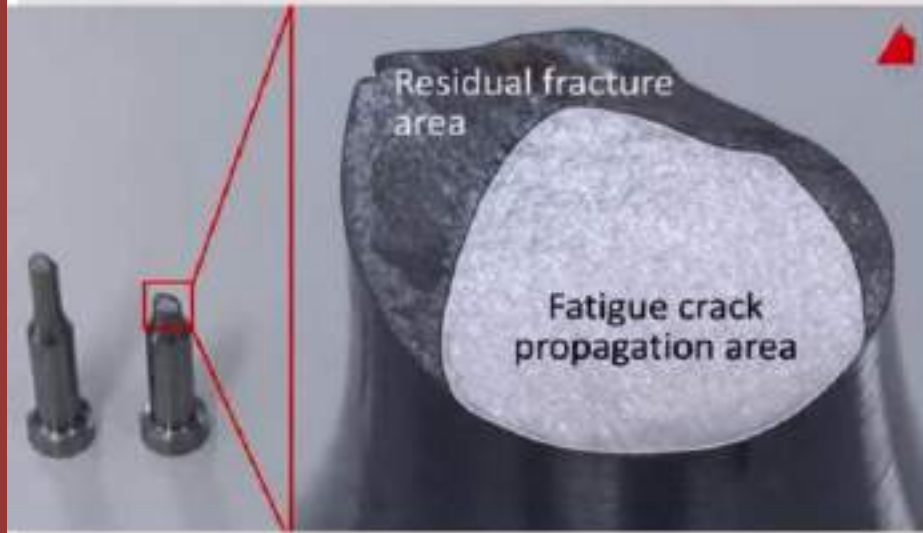


العوامل المؤثرة على حد الكلال

١. التصميم وانجاز السطح
٢. الشوائب
٣. درجة الحرارة
٤. معاملة السطوح
٥. المحيطات المساعدة على التاكل

واجب بيتي

اكتب ملخص كيف تؤثر العوامل التالية على حد الكلال:

١. التصميم وانجاز السطح
٢. الشوائب
٣. درجة الحرارة
٤. معامل السطوح
٥. المحيطات المساعدة على التاكل

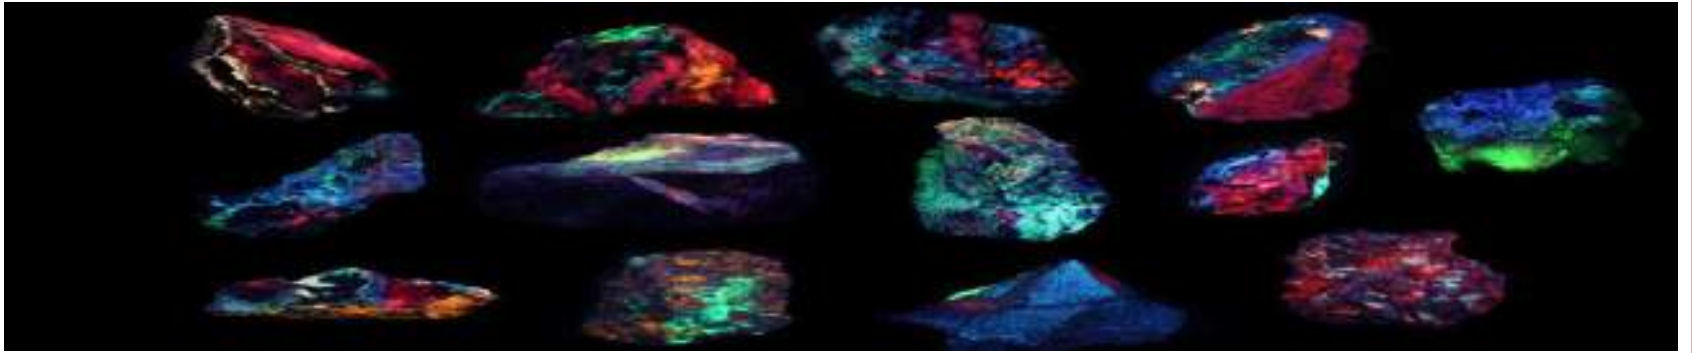

شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- مقدمة عن الكلال
- آلية حدوث الكلال
- جهاز الكلال؛ عينة الكلال
- منحني الكلال
- مكسر عينة الكلال
- العوامل المؤثرة على حد الكلال

المحتويات

- تعريف الزحف
- الية حدوث الزحف
- جهاز الزحف؛ عينة الزحف
- منحني الزحف
- طريقة استخراج حد الزحف
- المواد المقاومة للزحف

الزحف (Creep)

الزحف:

تشويه لدن بطيء يحصل تحت تاثير اجهاد ثابت ودرجة حرارة عالية ولفتره زمنية طويلة

فائدة دراسة ظاهرة الزحف:

يؤخذ الزحف بنظر الاعتبار عند تصميم الاجزاء التي تعمل تحت ضغط ودرجة حرارة عالية ودراسة ظاهرة الزحف مهمة وذات فائدة فيما يأتي:-

١. تصميم التوربينات الغازية
٢. اختيار المواد التي تستعمل في مصانع تكرير الزيت ومعامل توليد الطاقة الكهربائية والمصانع الكيماوية
٣. في تصنيع الطائرات والصواريخ لان المواد التي تصنع منها تتعرض الى حرارة عالية اثناء الطيران او الاطلاق

الزحف في درجة حرارة الغرفة

يحدث الزحف في درجة حرارة الغرفة في المواد التالية فقط:-

١. معادن الرصاص:

يحدث تشويه على شكل استطالة ثم كسر

٢. البوليمرات:


يحدث تشويه على شكل استطالة فقط ولا يحدث كسر

جهاز الزحف وعينة الزحف

عينة اختبار الزحف



جهاز الزحف

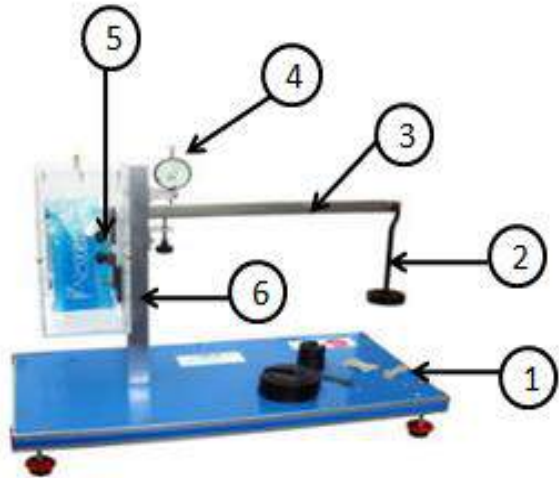


مكونات جهاز الزحف:

١. قاعدة الجهاز
٢. حامل الأثقال
٣. ذراع التحميل
٤. مقياس الاستطالة
٥. مكان تثبيت العينة
٦. ذراع حامل العينة

نماذج من اجهزة الزحف - لقياس ظاهرة الزحف في درجة حرارة الغرفة



منحني الزحف

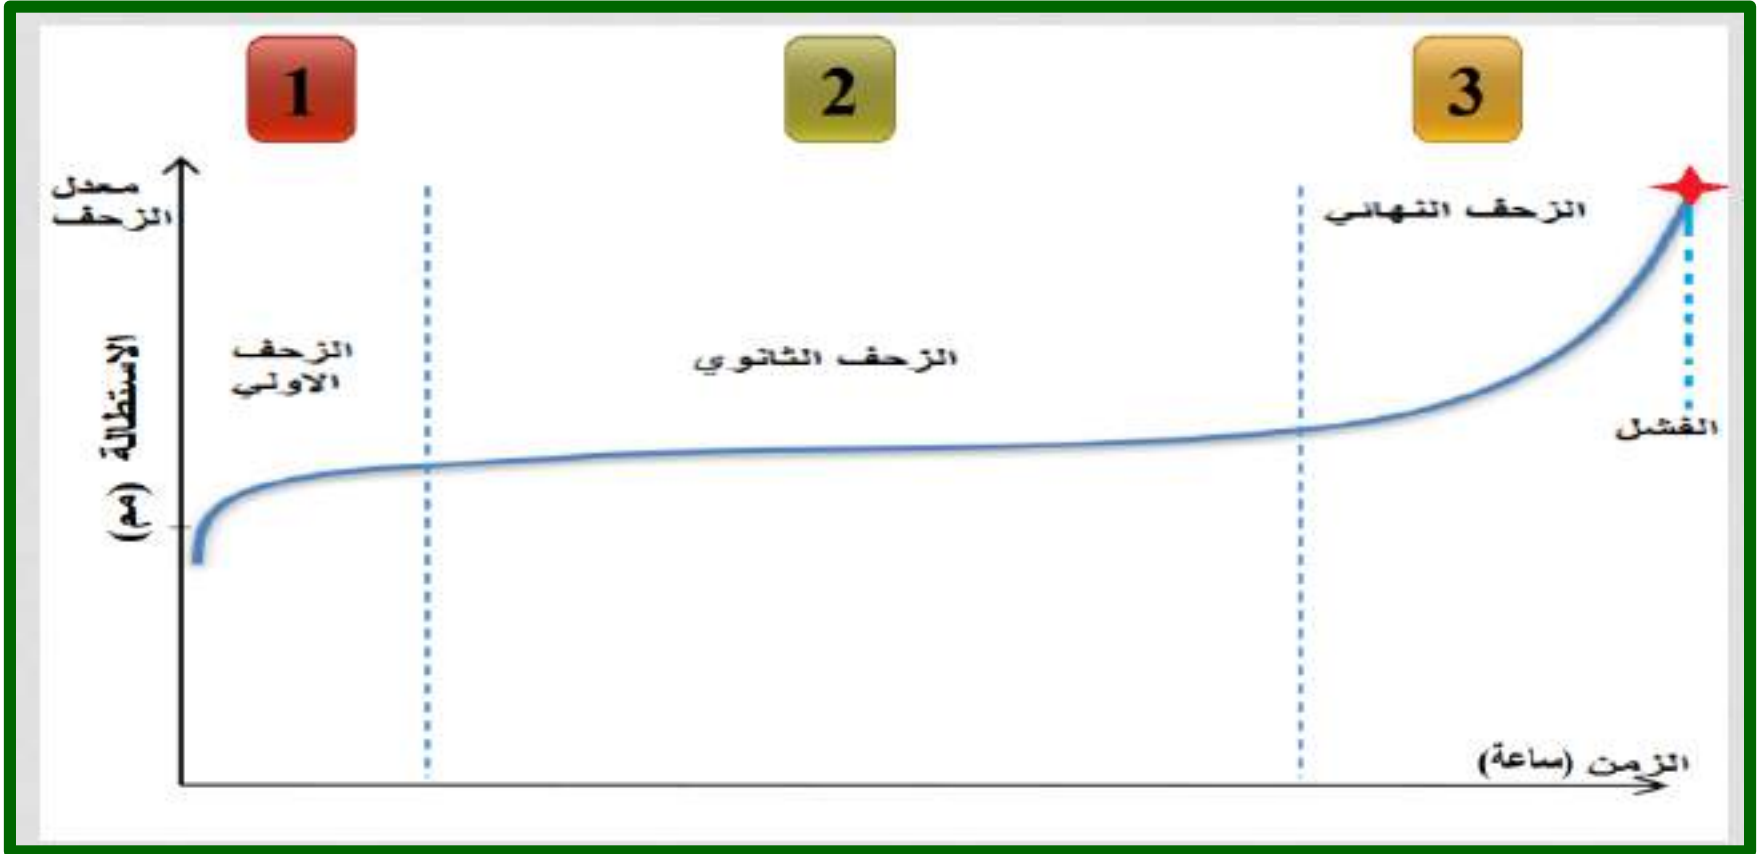

مراحل الزحف

١. الزحف الاولي: يحدث فيه تشويه مرن ولدن
٢. الزحف الثانوي: يكون معدل الزحف ثابت
٣. الزحف النهائي: تحصل فيه استطالة وينتهي بكسر العينة

تعريف حد الزحف

حد الزحف:

هو اكبر اجهاد يمكن تسليطه لفترة زمنية طويلة عند درجة

حرارة ثابتة بحيث لا يتعدى معدل الزحف عن قيمة محددة

طريقة حساب حد الزحف


حساب حد الزحف:

1. تؤخذ مجموعة من العينات لنفس المعدن وتوضع في فرن عند حرارة ثابتة واجهاد متغير.

2. ترسم علاقة بين معدل الزحف (الاستطالة) والزمن

مثال حول استخراج حد الزحف

ما هو الاجهاد الذي يمكن تسليطه لفترة (300) ساعة عند درجة حرارة (100) م بحيث لا يتعدى معدل الزحف (الاستطالة) عن (0.01%) ؟

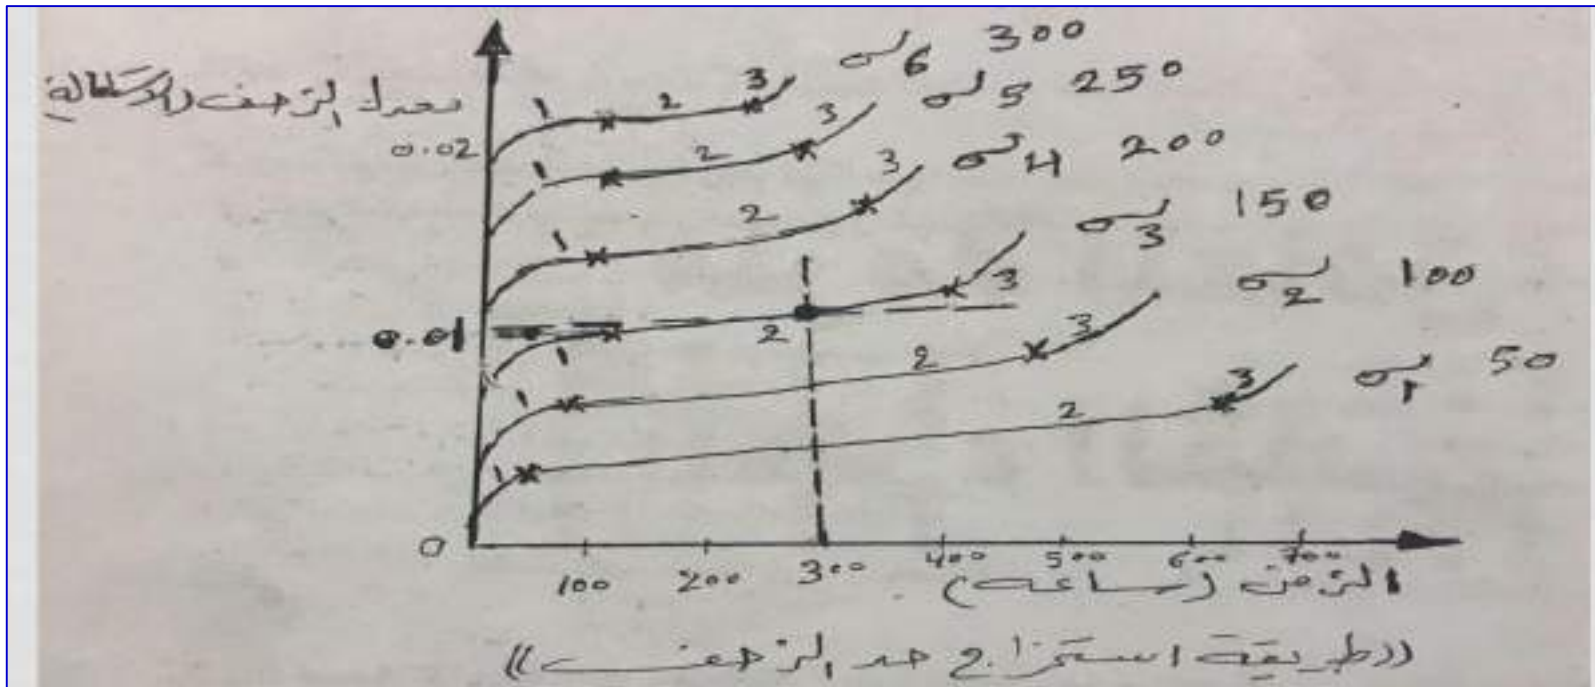

الجواب/ حد الزحف (σ₃) يساوي (150 N/mm²)



خواص السبائك المقاومة للزحف

١. تحتوي على اعاقا لحركة الانخلاعات

٢. تحتوي على حبيبات غليظة


خواص السبائك المقاومة للزحف

❖ يكون المعدن الذي يحتوي على حبيبات غليظة اكبر مقاومة للزحف من المعدن الذي يحتوي على دقائق دقيقة!!
يعود السبب الى سهولة انزلاق الحدود البلورية الدقيقة (الناعمة) مقارنة بالحدود البلورية الغليظة.

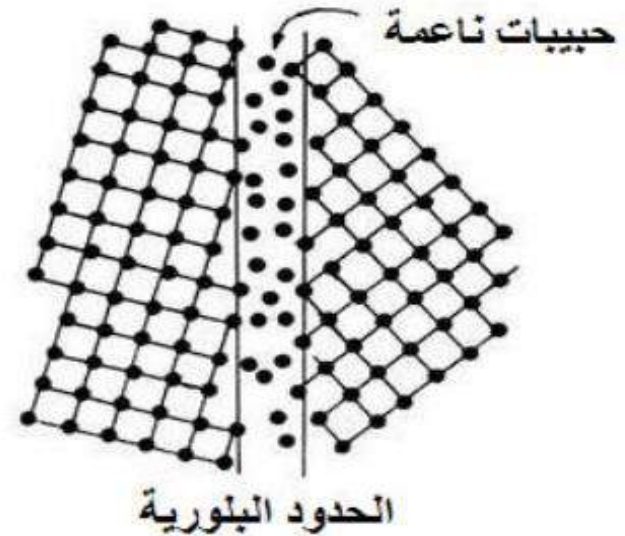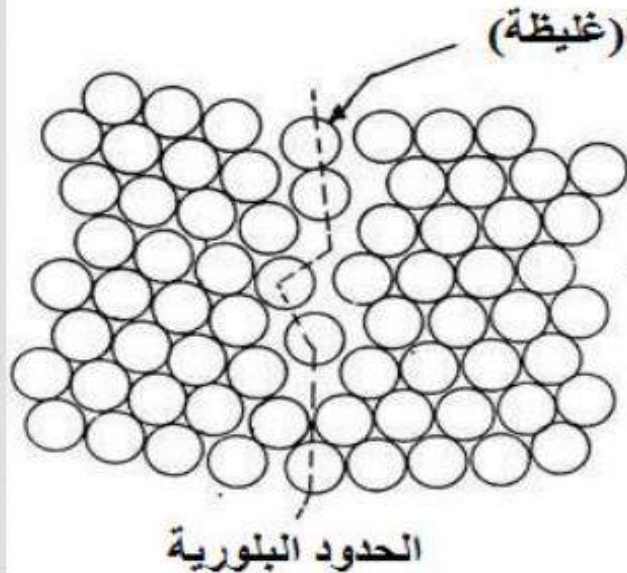

واجب بيتي

تكلم عن خواص السبائك المقاومة للزحف

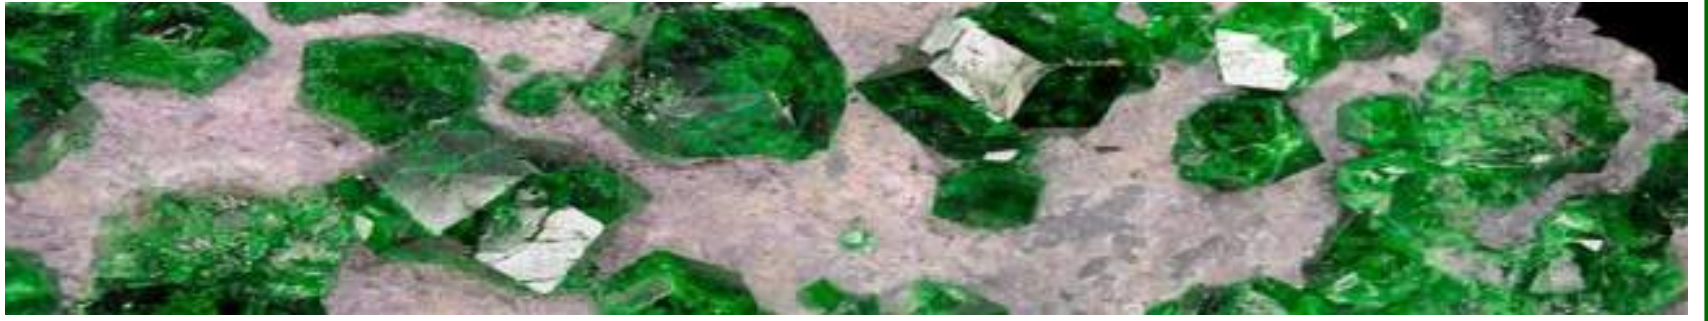

شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- مقدمة عن الزحف
- آلية حدوث الزحف
- جهاز الزحف؛ عينة الزحف
- منحني الزحف
- المواد المقاومة للزحف

المحتويات

- تعريف السبيكة
- مكونات السبائك في الحالة الصلبة:-
- المحلول الجامد؛ الخليط الميكانيكي؛ المركب الكيميائي
- قاعدة الاطوار
- مخططات الاتزان (التوازن) الحراري
- طرق رسم مخططات التوازن الحراري

السبائك (Alloys)

تعريف السبيكة:

خليط من عنصرين او اكثر يتم تكوينها لتحسين خواص موجودة او اضافة خواص جديدة

وتسمى حسب عدد المكونات الداخلة في تركيبها:

(ثنائية؛ ثلاثية؛ رباعية؛..... الخ)

مكونات السبائك في الحالة الصلبة

١. الخليط الميكانيكي:

هو خليط من الاطوار المنفصلة للعناصر المكونة للسبيكة لاتذوب في بعضها البعض في الحالة الصلبة مثال على ذلك سبيكة

(الالمنيوم - سليكون) (AL-SI)



٢. المحلول الجامد:

١. يتميز عن الخليط الميكانيكي بكونه وحيد الطور (اي له شبكة بلورية واحدة) والعناصر المكونة للسبيكة تذوب في بعضها البعض طالما كانت اوزانها النوعية متساوية او شبه متساوية ويوجد نوعان من المحاليل الجامدة وكما يأتي:-

مكونات السبائك في الحالة الصلبة

أ- محاليل جامدة احلالية (استبدالية): ويوجد فيها نوعان

- محلول جامد استبدالي منتظم
 - محلول جامد استبدالي غير منتظم
- وكما موضح في الشكل التالي:-

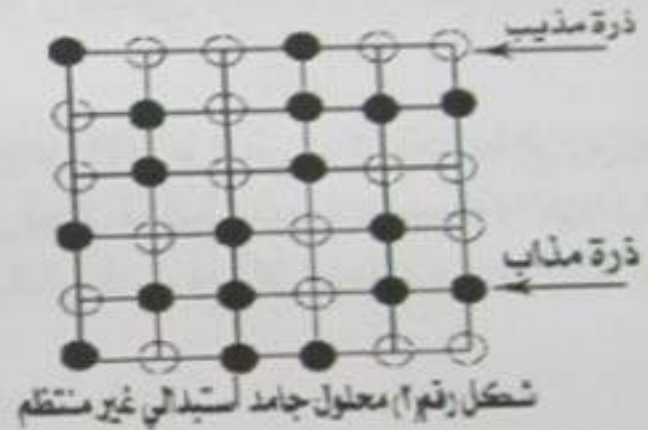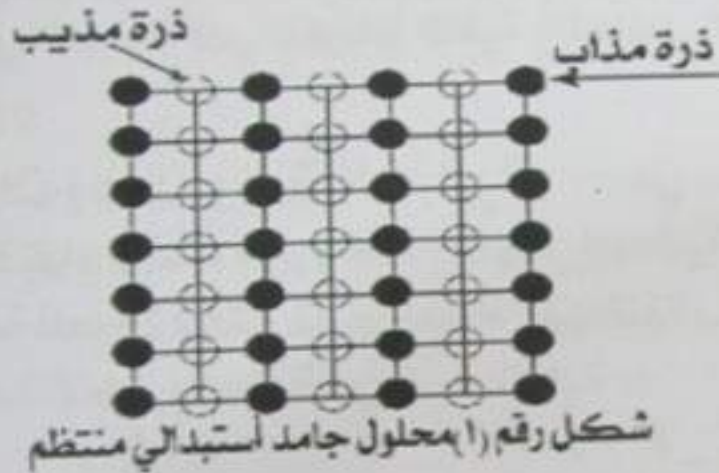

مكونات السبائك في الحالة الصلبة


ب. محاليل جامدة بينية (تغلغلية):

في هذا النوع من المحاليل تكون ذرات العنصر المذاب صغيرة في الحجم بالنسبة لذرات العنصر المذيب لذلك فانها تحتل موضع بيني بين الذرات الاخرى ومن الامثلة على ذرات العنصر المذاب هي:-

❖ ذرات الكربون (C)

❖ ذرات الليثيوم (Li)

❖ ويمكن ان تتواجد المحاليل الجامدة باوضاع مختلفة (منتظمة وغير منتظمة) وكما في الشكلين التاليين:-

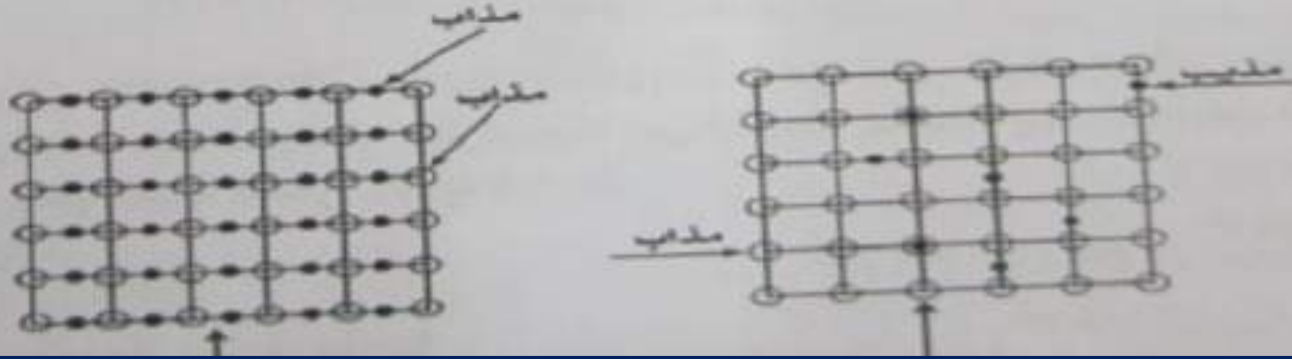


مكونات السبائك في الحالة الصلبة

يقسم المحلول الجامد الى :


1. محاليل جامدة استبدالية (احلالية)
2. محاليل جامدة بينية (تغلغلية)

محاليل استبدالية

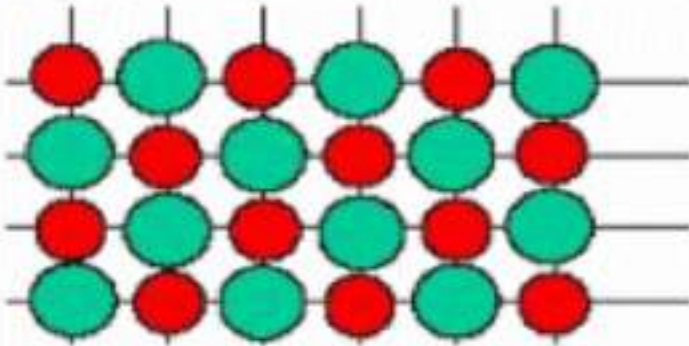

e.g., Ni_3Al (hi-T yield strength),
 $\text{Al}_3(\text{Li}, \text{Zr})$ (strengthening)

محاليل تغلغلية

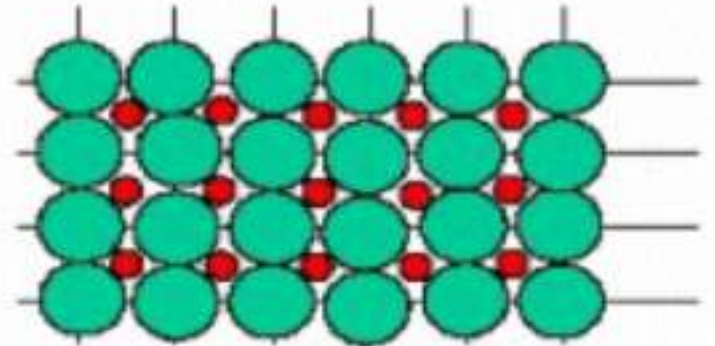

e.g., small impurities, clays
ionic crystals, ceramics.

مكونات السبائك في الحالة الصلبة

٣. المركبات الكيميائية: تتكون المركبات الكيميائية بين عناصر الشبكة التي تكون متباعدة في

الجدول الدوري حيث تتكون مركبات كيميائية تختلف في خواصها عن العناصر الداخلة في تركيبها وتقسّم المركبات الكيميائية الى نوعين:-

أ- مركبات كيميائية تتبع قانون التكافؤ:- وهي مركبات معدنية لها تركيب معين ونقطة انصهار

محددة وتخضع لقانون التكافؤ الاعتيادي مثال على هذه المركبات (Mg_2Sn)

ب- مركبات الكترونية: وهي مركبات معدنية لاتخضع لقانون التكافؤ وقسم الى ثلاثة اصناف حسب النسبة التالية:-

$$\frac{\text{مجموع الكترولونات التكافؤ في كل المركب}}{\text{عدد الذرات الكلي في المركب}}$$

قاعدة الاطوار Phase Rule

هي علاقة رياضية تربط بين الاطوار والمكونات والعوامل الداخلية والخارجية للمجموعة الموجودة في حالة اتزان وفيما يلي بعض التعريفات التي لها علاقة بقاعدة الاطوار:-

١. النظام: هو مجموعة المكونات والاطوار الموجودة في حالة اتزان وقد يكون النظام بسيط مثل نظام

الرصااص النقي او يكون بشكل سبيكة ثنائية او ثلاثية..... الخ

٢. المكونة (Content): هي كل جزء مكون للنظام على شكل عنصر او مركب مثلا مكونات النظام

(Ni-Cu) هي النحاس والنيكل ويرمز لعددالمكونات بالرمز (C)

٣. الطور (Phase): هو كل جزء في النظام يفصله عن الاجزاء الاخرى سطح انفصال والاطوار يمكن

ان تكون صلبة او سائلة او غازية اما الاطوار في السبائك فهي المكونات النقية والمحاليل السائلة

والمحاليل الصلبة والمركبات الكيميائية ويرمز لعدد الاطوار بالرمز (P)

قاعدة الاطوار Phase Rule

٤. عدد المتغيرات او (عدد درجات الحرية):

هي عدد عوامل الاتزان التي يمكن تغييرها في حدود معينة دون ان تؤدي الى ظهور او اختفاء لاحد الاطوار وتحدد بالعوامل الداخلية والتي تمثل تركيز مكونات السبيكة والعوامل الخارجية التي تمثل الضغط ودرجة الحرارة ويعتبر تأثير الضغط على النظام السبائكي قليل لذلك يمكن اهمالة ويرمز لعدد المتغيرات او عدد درجات الحرية بالرمز (F) ويعبر عن قاعدة الاطوار بالعلاقة الرياضية التالية :-

$$F = C - P + 1$$

حيث (F) تمثل عدد المتغيرات او عدد درجات الحرية
(C): تمثل عدد مكونات السبيكة
(P): عدد الاطوار

ملاحظة مهمة//

في الانظمة الثنائية: عدد الاطوار يجب ان لايزيد عن عدد المكونات بأكثر من واحد وكما موضح في ادناه:-

$$P = C + 1$$

$$P = 2 + 1$$

$$P = 3$$

قاعدة الاطوار Phase Rule

$$F = C - P + 1$$

$$F = 0$$

$$F = 1$$

$$F = 2$$

$$F \neq (-)$$

مخططات الاتزان الحراري

مخططات التوازن الحرارية

هي مخططات توضح العلاقة بين تركيز مكونات السبيكة ودرجة الحرارة التي تحدث عندها التغيرات في اطوار السبيكة.


يتم استخدام هذه المخططات في معرفة مايلي

1. التغيرات التي تحصل في البنية نتيجة للتسخين وتبريد السبيكة
2. دراسة المعاملات الحرارية
3. دراسة خواص السبيكة
4. دراسة احسن تركيب لسبيكة يمكن انتاجها صناعيا


طرق رسم مخططات التوازن الحراري

يتم رسم المخطط الحراري عند تسخين السبيكة بنسبة حرارية معينة لفترة من الزمن (اي رفع حرارة سبيكة 5 درجة لكل 1 ساعة) على سبيل المثال.


من خلال هذه المخططات تظهر نقاط بداية ونهاية الانصهار او الانجماد او التحول من طور الى اخر.

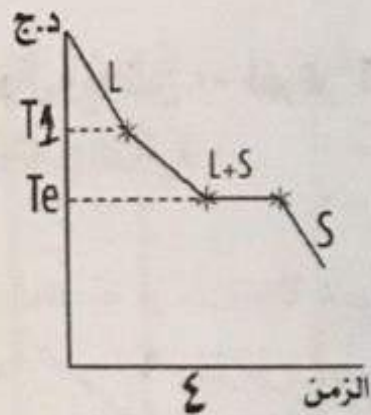


منحني التبريد يجمع بين
المحلول الجامد واليوتكتك

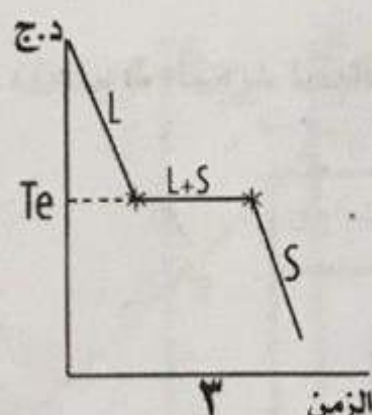

منحني التبريد لليوتكتك
Te : د.ج اليوتكتك

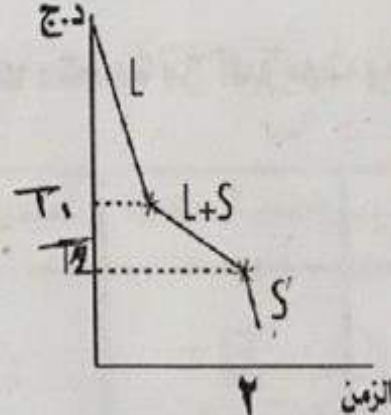

منحني التبريد للمحلول الجامد

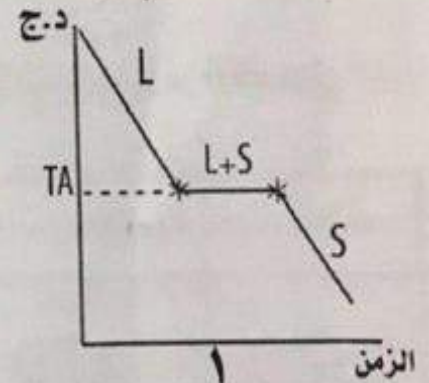

منحني التبريد للمعدن النقي



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تعريف السبيكة
- مكونات السبائك في الحالة الصلبة:-
- المحلول الجامد؛ الخليط الميكانيكي؛ المركب الكيميائي
- قاعدة الاطوار
- مخططات الاتزان (التوازن) الحراري
- طرق رسم مخططات التوازن الحراري

المحتويات

١. مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة

السائلة والصلبة (المحلول الجامد)


٢. مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة

السائلة و عديم الاذابة في الحالة الصلبة (اليوتكتك)

مخططات الاتزان الحراري - النوع الاول




انواع مخططات التوازن الحراري

1. مخطط التوازن الحراري لسبائك ثنائية تتكون من عنصرين لهما قابلية انصهار وتجانس تام في الحالتين السائلة والصلبة (مخطط المحلول الجامد)

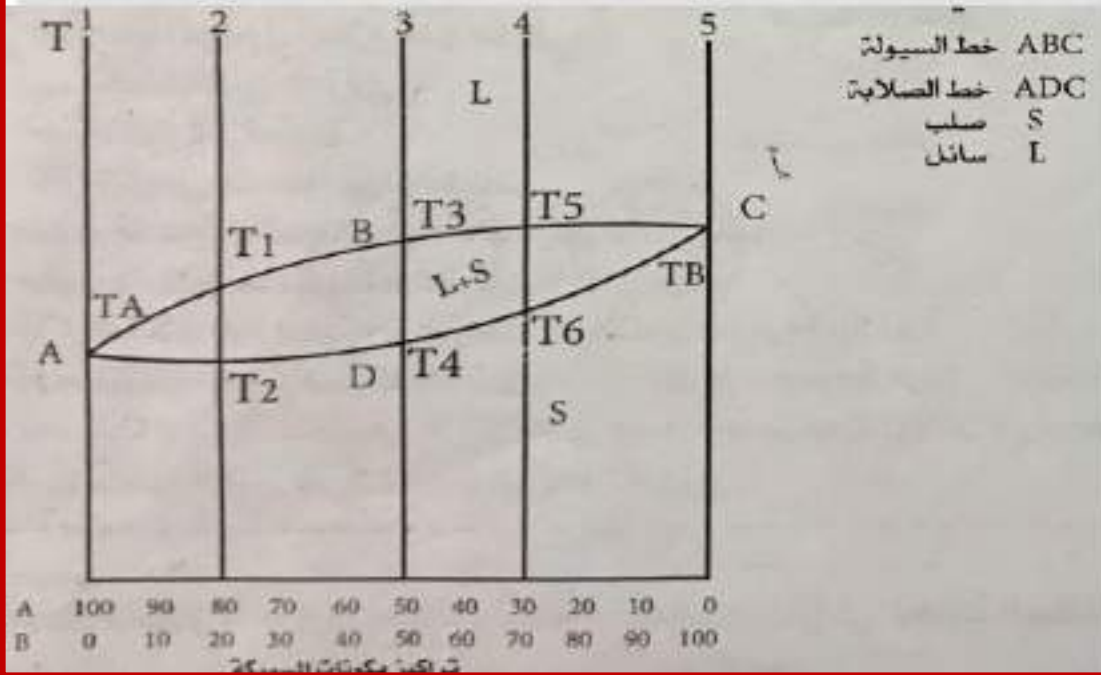

رسم منحنيات التبريد

جميع السبائك المحصورة بين السبيكة رقم 1 ورقم 5 لها نفس منحنى التبريد

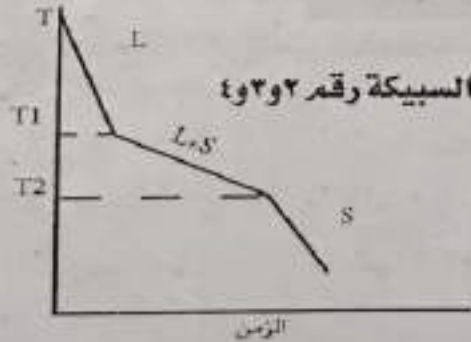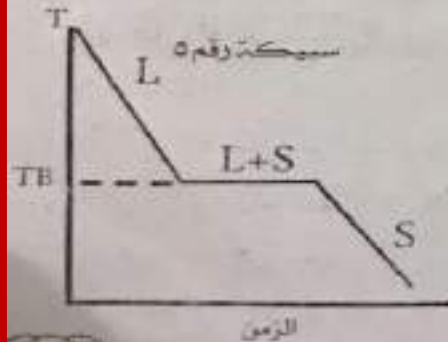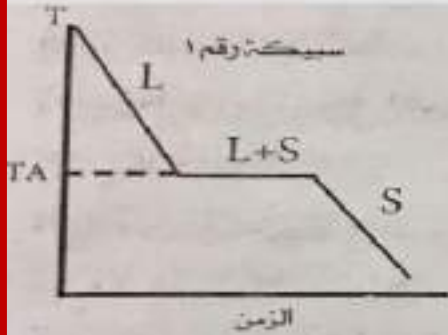

تطبيق قاعدة الاطوار :-

١- فوق خط السيولة . $F=C - P + 1$
 $= 2 - 1 + 1 - 2$

٢- بين خطي السيولة والصلابة . $F=C - P + 1$
 $= 2 - 2 + 1 = 1$

٣- أسفل خط الصلابة . $F=C - P + 1$
 $= 2 - 1 + 1 - 2$

سؤال رياضي عن مخطط المحلول الجامد

سؤال رياضي: لغرض تحديد منحنيات التبريد متعددة من البزموت والانتيمون تم الحصول على النتائج التالية:

رقم السبيكة	تركيز البزموت	درجة بداية الانجماد	درجة نهاية الانجماد
1	0	270	270
2	20	400	285
3	40	490	320
4	60	550	370
5	80	600	450
6	100	630	630

من معلومات الجدول اعلاه حدد ما يلي :-

- 1- ارسم مخطط التوازن الحراري
- 2- حدد الاطوار على المخطط
- 3- اذا يطلق على هذا النوع من المخططات.
- 4- حدد درجة بداية الانصهار لسبيكة ذات تركيز 30% أنتيمون.
- 5- حدد درجة الانجماد لسبيكة ذات تركيز 55% بزموت .
- 6- طبق قاعدة الاطوار لسبيكة تركيزها 65% أنتيمون عند درجة 150°م.
- 7- ارسم التركيب المجهرى لسبيكة ذات تركيز 25% أنتيمون عند درجة حرارة 500°م
- 8- صف انجماد سبيكة ذات تركيز 75% أنتيمون عندما تبرد من درجة 700°م الى درجة الغرفة
- 9- ارسم منحنى التبريد لسبيكة ذات تركيز 20% أنتيمون .

مخططات الاتزان الحراري

مخطط الاتزام الحراري لسبائك ثنائية تامة الذوبان في الحالة السائلة و عديمة الذوبان في الحالة الصلبة


يعطي هذا النظام سبائك ذات خليط ميكانيكي يتكون من عنصرين بدون اي ذوبن بينهما ويحتفظ كلا منهما بشبكته البلورية مثال ذلك:

- سبائك (بزموت - كادميوم)

- سبائك (زنك - كامكيوم)

تسمى السبائك اعلاه بسبائك اليوتكتيك.

رسم مخطط الاتزان الحراري

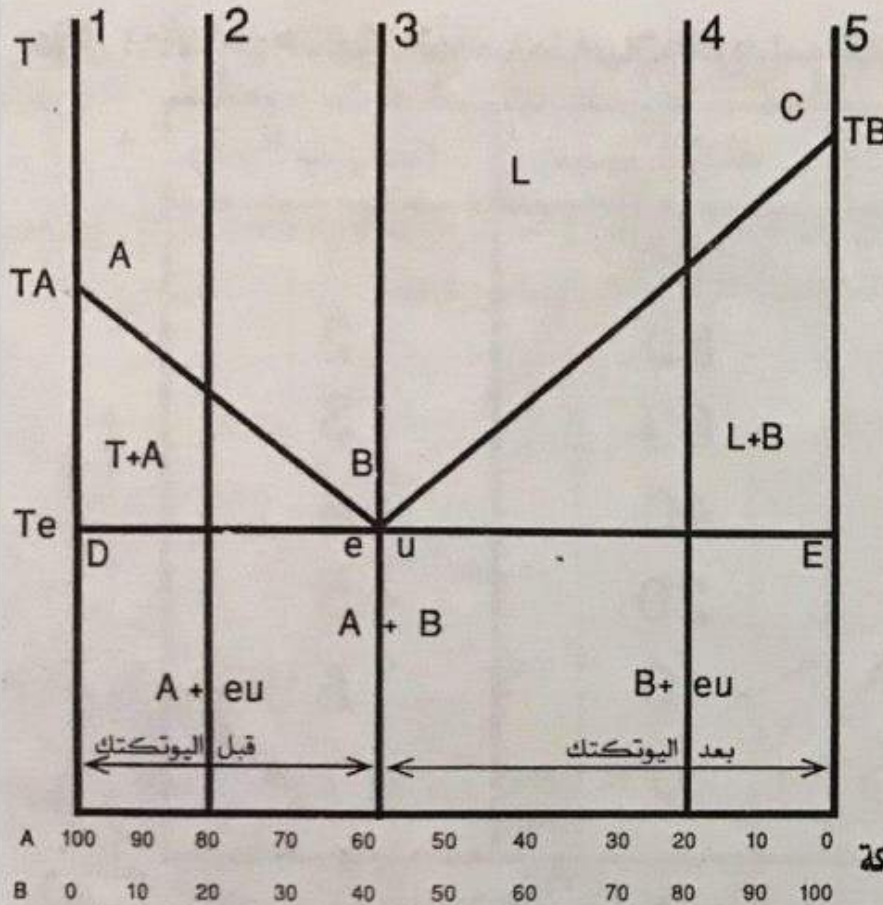

خط السيولة : ABC
 خط التجمد : ADBEC
 خط اليوتكتك : DBC
 درجة اليوتكتك : T_e
 سبيكة اليوتكتك : eu
 تتكون من A 60% و B 40%
 تعريف اليوتكتك : طبقات رقاقية متعاقبة من
 المعدنين النقيين A و B

تركيز مكونات السبيكة

تعريف اليوتكتك:

• اليوتكتيك: هو لفظ يوناني معناه (سهولة الذوبان) وهو عبارة عن طبقات رقائعية متعاقبة من معدنين نقيين او محلولين جامدين او اي اطوار اخرى.

• تتصرف سبيكة اليوتكتيك تصرف المعدن النقي (لها بداية ونهاية انصهار او انجماد واحدة) وسبيكة اليوتكتيك لها اقل درجة انصهار او انجماد على المخطط.


رسم التركيب المجهرية

رسم التركيب المجهرية


سبيكت
رقم ٢



سائل

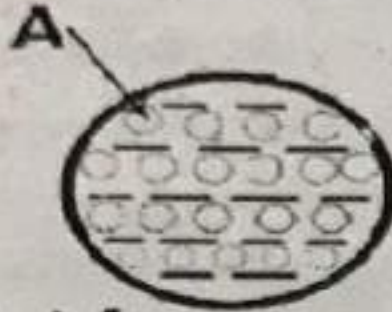

L+A

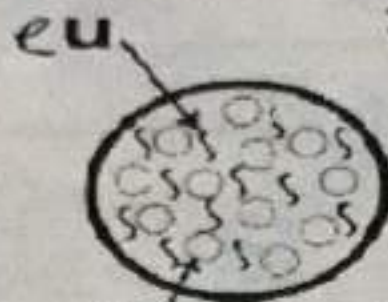

A

A+eu




سائل




eu

سبيكت
رقم ٣

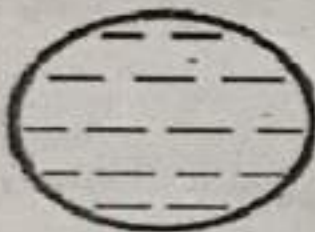


L

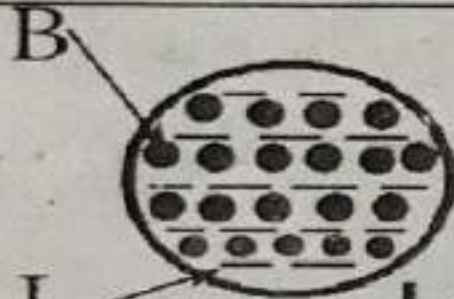

L

L+B

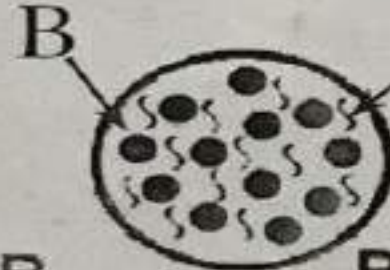


B

eu

B+eu

سبيكت
رقم ٤

رسم منحنيات التبريد

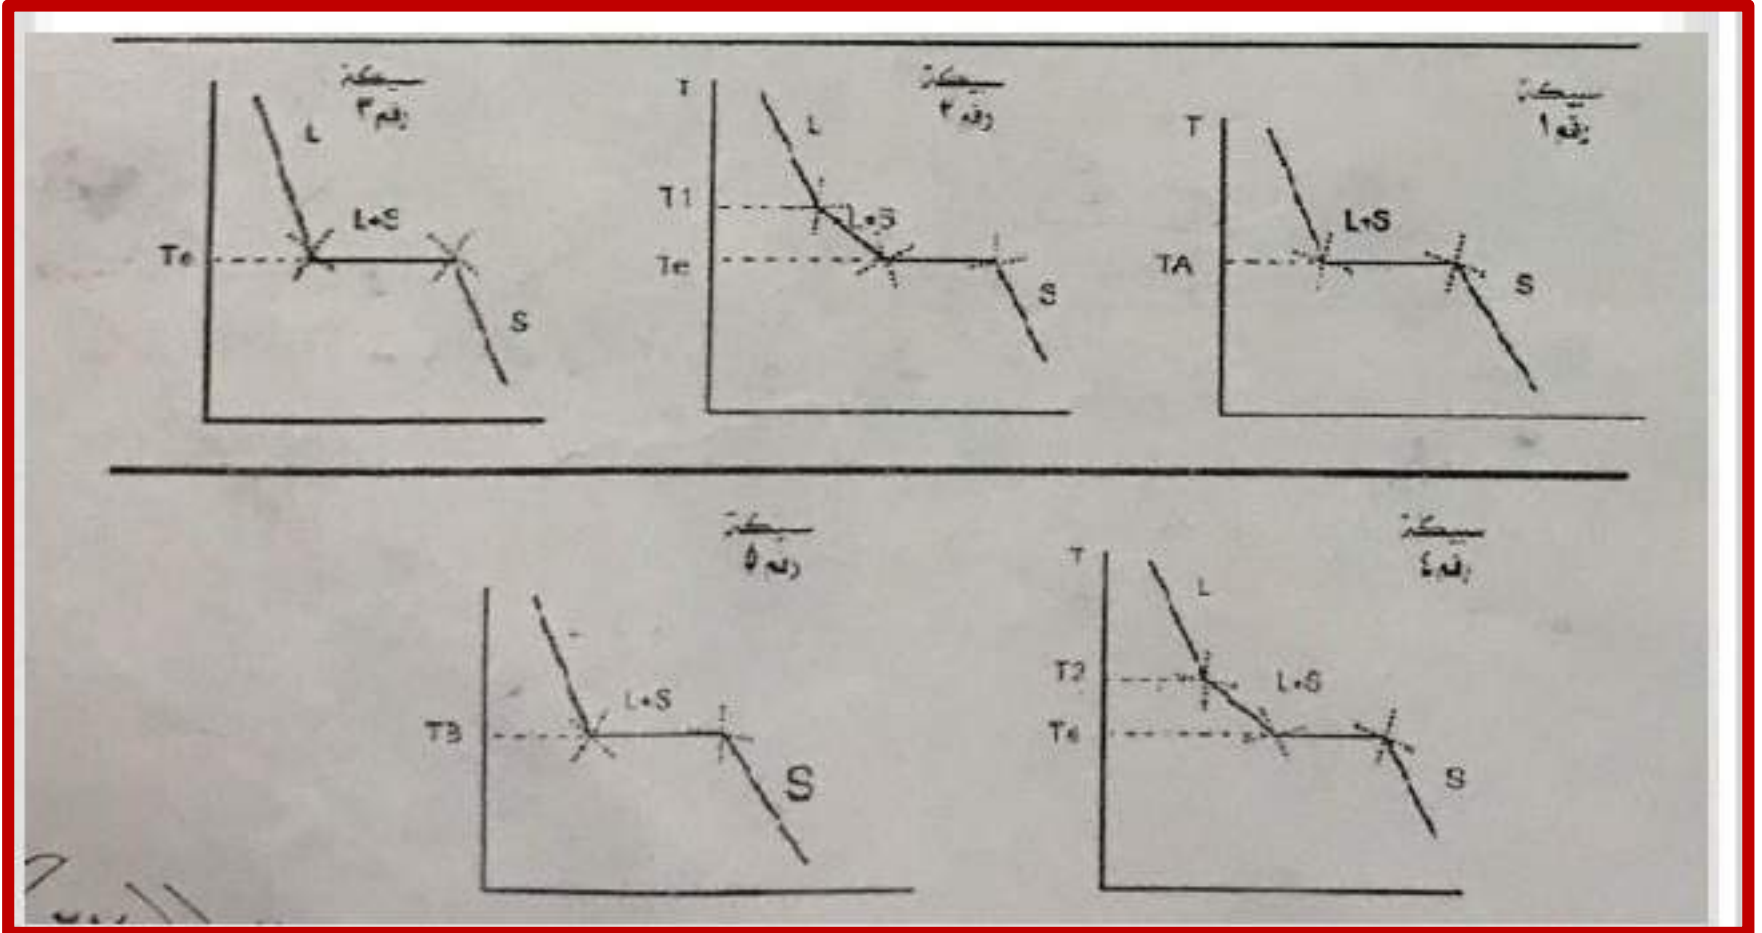

سؤال رياضي عن مخطط اليوتكتك

سؤال :- النتائج التالية مأخوذة من منحنيات التبريد لسبائك متعددة من الزنك والكاديميوم .

رقم السبيكة	نسبة الزنك	درجة بداية التبلور	درجة نهاية التبلور
1	100	420	420
2	80	380	265
3	60	345	265
4	40	310	265
5	20	265	265
6	10	280	265
7	0	320	320

المطلوب :- بالاستعانة بمعلومات الجدول أعلاه أجب عما يلي :-

- ١- أرسم وأشر الاطوار على المخطط .
- ٢- أذكر أسم هذا النوع من المخططات .
- ٣- صف أنجماد سبيكة ذات تركيز ٢٥% كادميوم عندما تبرد من ٦٠٠م° الى ٣٠٠م° .
- ٤- أوجد درجة نهاية الانصهار لسبيكة ١٥% كادميوم .
- ٥- حدد درجة نهاية انجماد لسبيكة ذات تركيز ٣٥% زنك .
- ٦- جد درجة نهاية انجماد لسبيكة ذات تركيز ١٠٠% كادميوم .
- ٧- ارسم التركيب المجهرى لسبيكة ذات تركيز ٣٠% زنك . عند درجة ٢٧٥ م°
- ٨- أرسم منحنى التبريد لسبيكة ذات تركيز ٧٠% كادميوم .
- ٩- لسبيكة ذات وزن (٧٥) كغم وتركيز ٦٦% زنك حدد ما يلي
 - أ- النسبة بين الاطوار المختلفة عند درجة ٢٠٠م°
 - ب- النسبة المئوية الوزنية عند درجة ٣٠٠م°



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة والصلبة **(المحلول الجامد)**
- مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة وعديم الاذابة في الحالة الصلبة **(اليوتكتك)**

المحتويات


مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة
السائلة ومحدود الذوبان في الحالة الصلبة
(مخطط محدود الذوبان)

مخطط محدود الذوبان

مخطط الاتزان الحراري لسبائك ثنائية تامة الذوبان في الحالة السائلة ومحدودة الذوبان في الحالة الصلبة

ان هذا النوع من المخططات يمثل حالة وسط بين النوع الاول والنوع الثاني من المخططات فهو يجمع بين المحلول الجامد واليوتكتيك. من الامثلة على هذا النوع من المخططات (سبائك نحاس - فضة) و (سبائك بزموت - رصاص).

مخطط محدود الذوبان

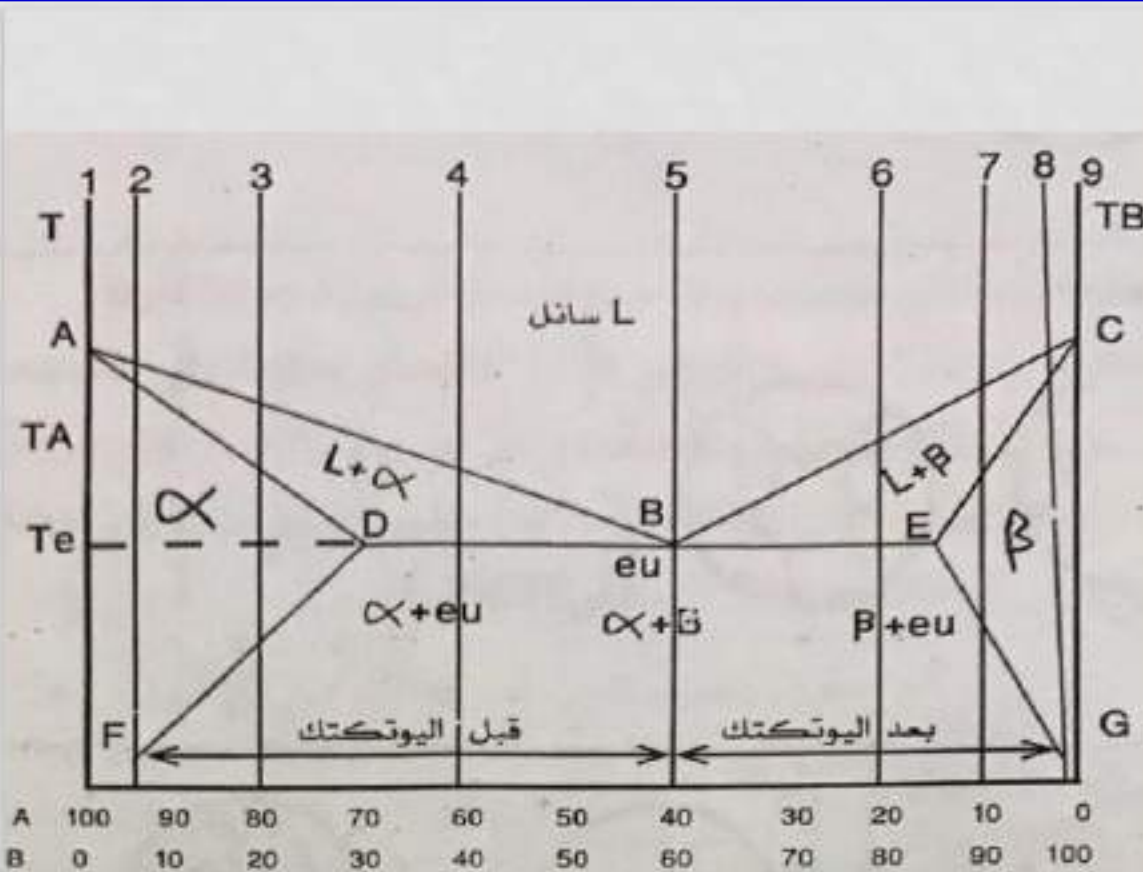

اليوتكتك : طبقات رقائقية متعاقبة من المحلولين الجامدين

خط السيولة : ABC
خط التجمد : ADBEC
خط اليوتكتك : DBE

D : قابلية الذوبان القصوى
للعنصر B في A عند درجة اليوتكتك

F : قابلية الذوبان القصوى للعنصر
في A عند درجة حرارة الغرفة

E : قابلية الذوبان القصوى للعنصر
في B عند درجة حرارة اليوتكتك

G : قابلية الذوبان القصوى للعنصر
في B عند درجة حرارة الغرفة






DF : تغيير قابلية ذوبان B في A مع
تغير درجة الحرارة

EG : تعتبر قابلية ذوبان A في B مع
تغير درجة الحرارة

α : محلول جامد من العنصر B مذاب
في A



β : محلول جامد من العنصر A مذاب في B

منحنيات التبريد

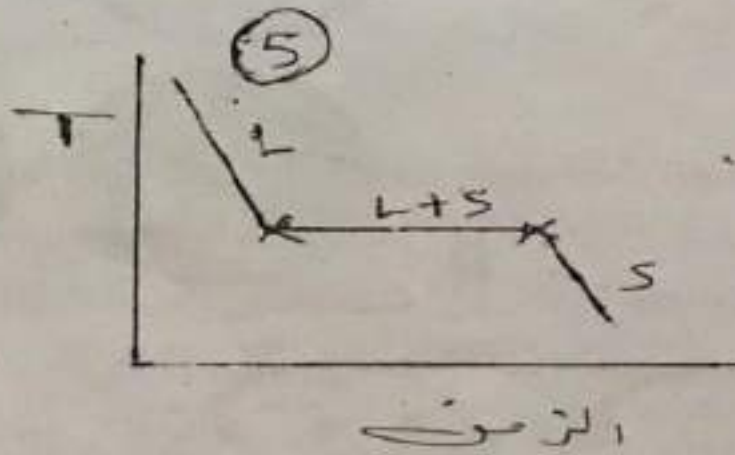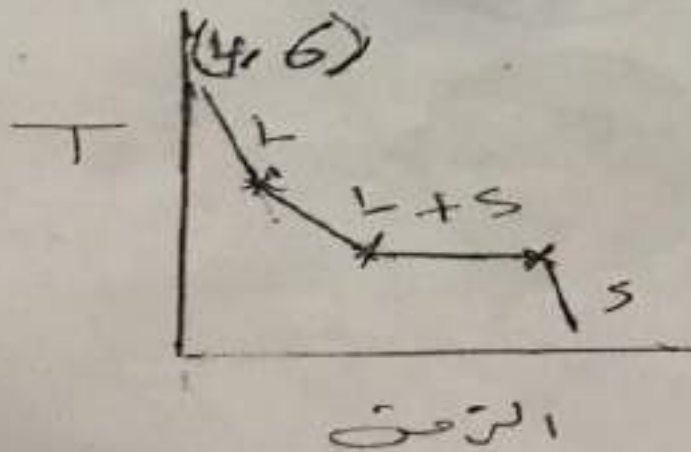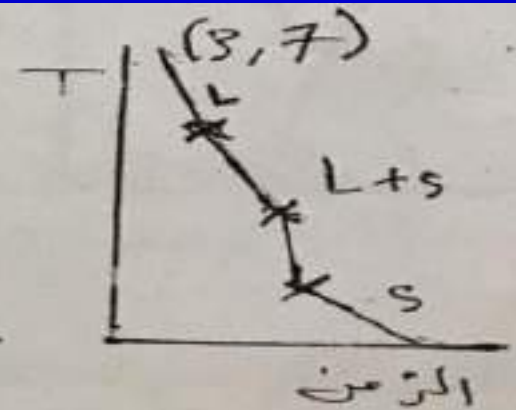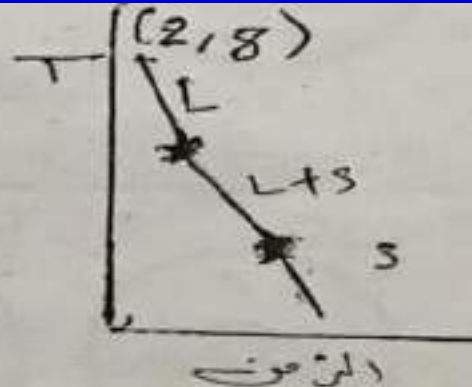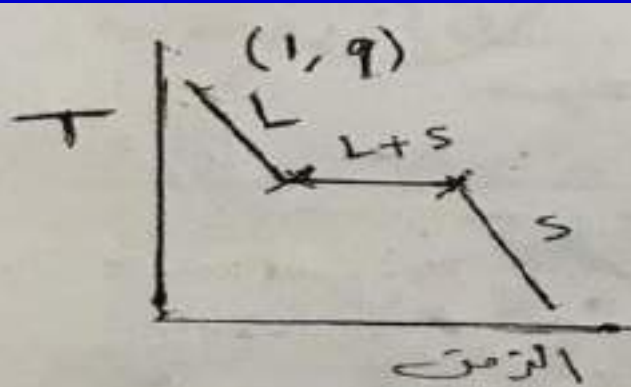


منحنيات التبريد لسبائك عظام حدود لزوبان

التركيب المجهرى

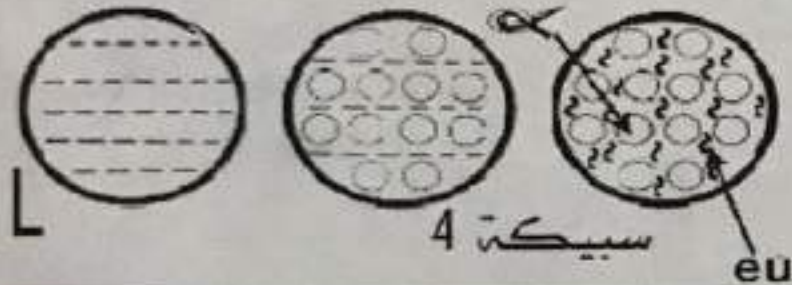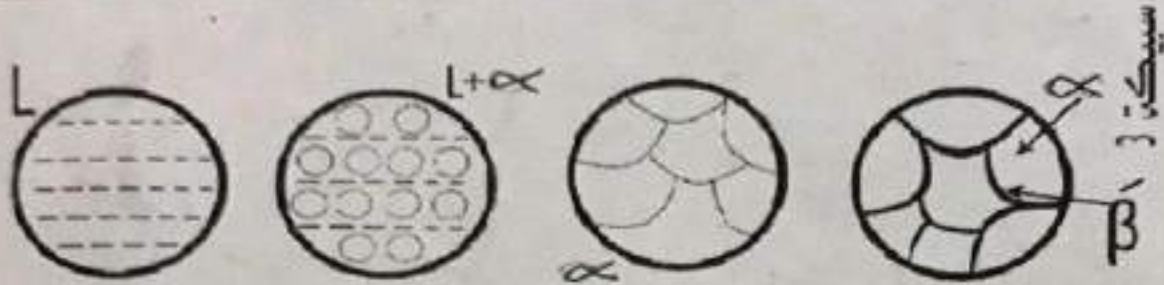

التركيب المجهرى

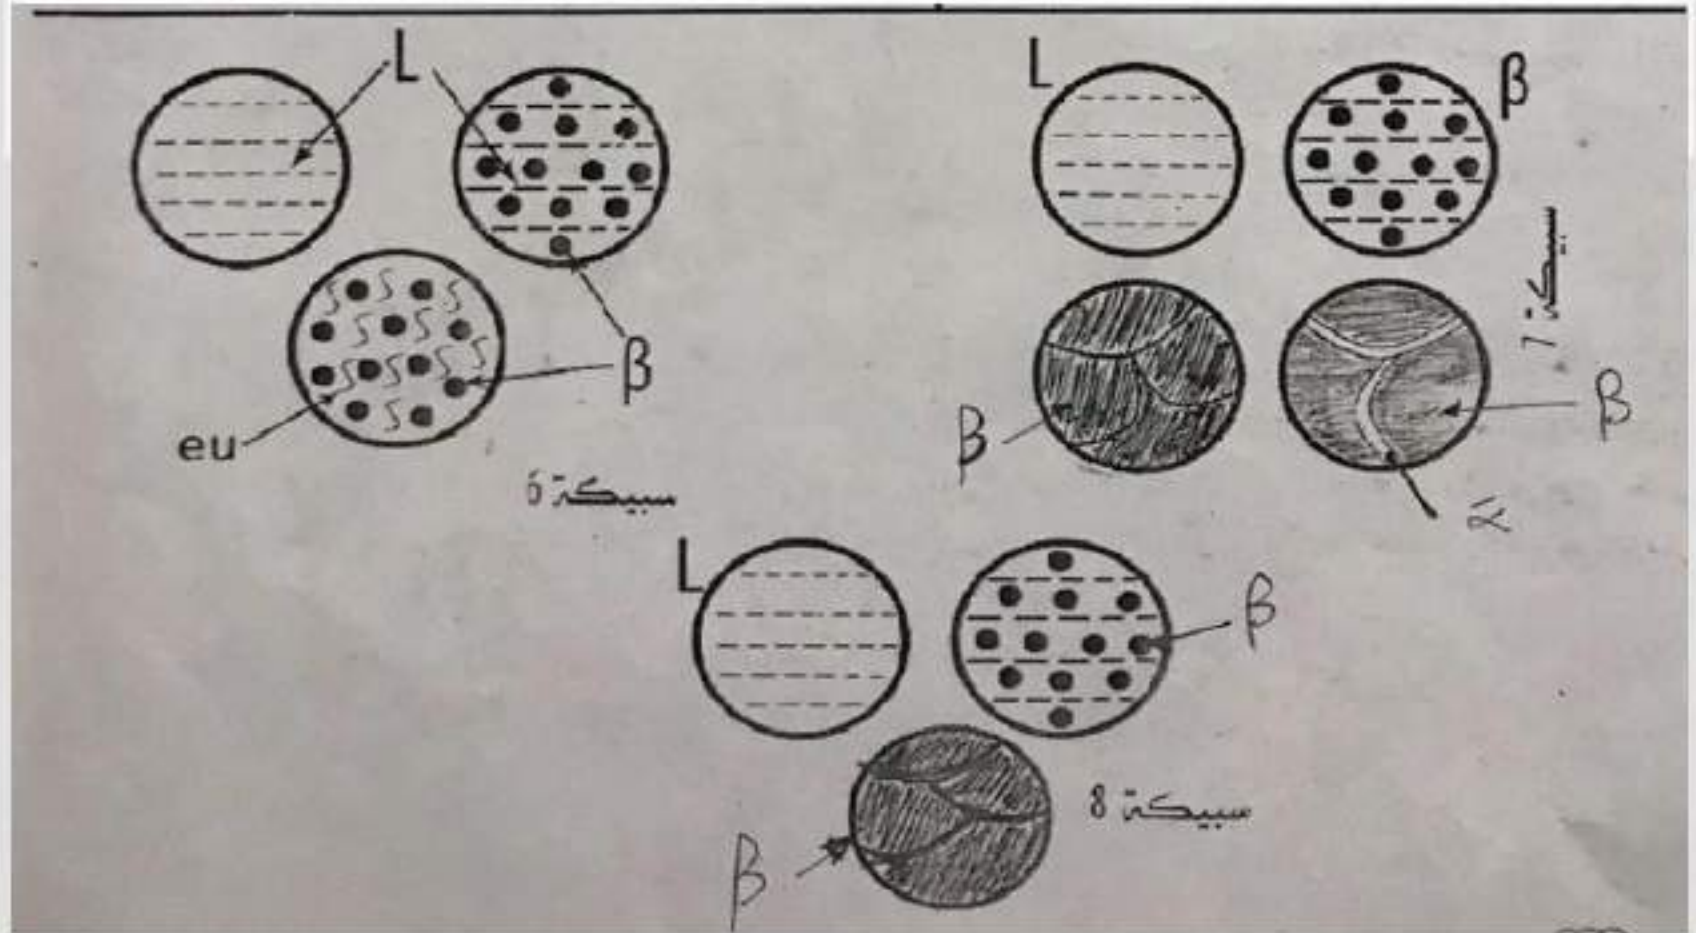

مسائل على مخططات التوازن الحراري

س : - المعلومات التالية تعود لأحد الأنظمة السبائك المتكونة من معدنين (A, B) :-

١- إن درجة انصهار المعدن A هي 1000°C ودرجة انصهار المعدن B هي 800°C .

٢- المعدن A يذوب في المعدن B لحد نسبة 15% عند درجة 700°C ولحد نسبة 2% عند درجة الغرفة.

٣- يذوب المعدن B في المعدن A لحد نسبة 20% عند درجة 700°C ولحد نسبة 8% عند درجة الغرفة.

٤- يتكون المركب عند نسبة 40% A .
أ- أرسم مخطط الاتزان الحراري .

ب- حدد الأطوار

ج- أذكر اسم المخطط .

د- صف ماذا يحدث لسبيكة تتكون من 70% A عند تبريدها من نقطة السيولة حتى الوصول الى درجة حرارة الغرفة .

سؤال على مخطط محدود الذوبان

س / المعدنان (أ، ب) لهما درجتا انصهار 900 ، 800 على التوالي هذان المعدنان يذوبان في بعضهما جزئياً في الحالة الصلبة، وان جزئ خط السيولة يتقاطعان في نقطة (60% ب ، 500م) وفي درجة 500م يكون هناك محلولان جامدان يحتويان على (20% ب ، 80% ب) على التوالي، أما في درجة الصفر المنوي فإن هذين المحلولين يحتويان على (5% ب ، 95%) على التوالي .

١- ارسم وأشر وأذكر أسم مخطط التوازن الحراري

٢- صف التغيرات التي تحصل عند إجراء ما يلي :-

أ- تبريد سبيكة بنسبة 15% ب ببطن من درجة 1000م⁰ الى درجة الغرفة .

ب- تبريد نفس السبيكة من درجة 1000م⁰ الى درجة 300م⁰ .

ج- تبريد السبيكة بنسبة 70% ب في درجة 700م⁰ الى درجة الغرفة .



شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة
السائلة ومحدود الذوبان في الحالة الصلبة
(محدود الذوبان)

المحتويات


مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة ويكون مركب كيميائي عند الانجماد

(مركب كيميائي)

مخطط المركبات الكيميائية

المخططات الكيميائية :-

مخطط التوازن الحراري لسبائك ثنائية تامة الذوبان في الحالة السائلة وتكون مركبات كيميائية في الحالة الصلبة .

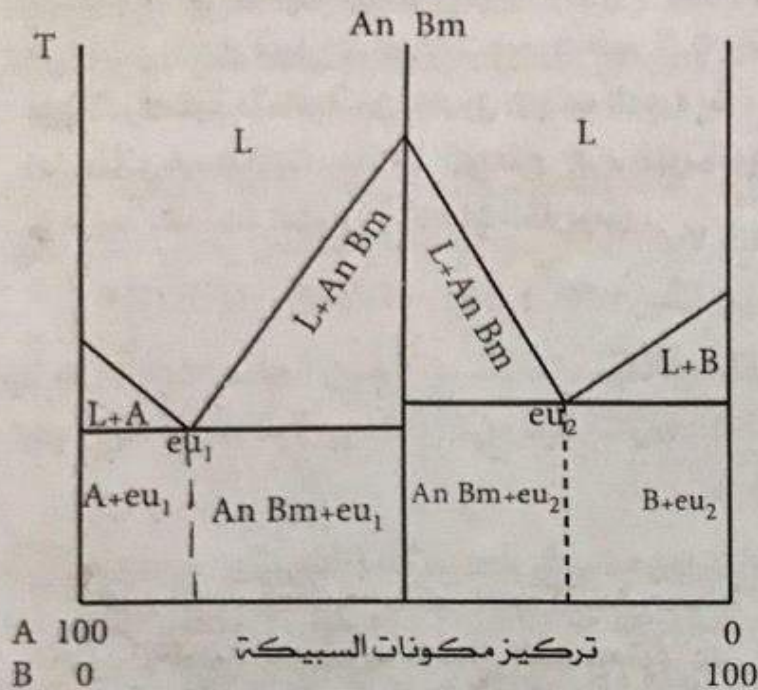

بعض الأنظمة السبائكية تتكون من معادن لها قابلية على الاتحاد فيما بينها أثناء الانجماد وتكون مركب كيميائي يظهر تحت المجهر على شكل جسيمات مستطيلة تعطي السبيكة صلادة عالية وان وجود المركب الكيميائي يؤدي إلى تقسيم المخطط إلى جزئين متشابهين وهما عبارة عن مخططي اليوتكتك حيث يتكون اليوتكتك في الجزء الأول من المخطط من معدن نقي (A) ومركب كيميائي (An Bm) أما في الجزء الثاني من المخطط فيتكون اليوتكتك من المعدن النقي (B) والمركب الكيميائي (An Bm) يمثل المركب الكيميائي أعلى الدرجات الحرارية على المخطط المثال على السبائك من هذا النوع من الأنظمة هي سبيكة (مغنيسيوم - سيليكون) (مغنيسيوم - زنك) (مغنيسيوم - قصدير).

قانون العتلة

قانون العتلة :- يمكن تعيين النسبة بين مكونات أي سبيكة عند أي درجة حرارية ، استعمال قانون العتلة الذي ينص على ما يلي (كمية السائل X المسافة القريبة منه - كمية الصلب X المسافة القريبة منه)
 مثال تطبيقي :- سبيكة تزن 40 كغم تحتوي على عنصر (B) بنسبة 60% والعنصر (A) بنسبة 40% . المطلوب

١- أحسب النسبة بين الأطوار المختلفة عند درجة حرارة مقدارها (Tm) .


٢- أحسب النسبة المئوية الوزنية عند نفس درجة الحرارة .

٣- احسب وزن كل طور عند نفس درجة الحرارة .

ملاحظة :- لا يجوز حل المطلوب الثالث دون حل المطلوب الثاني .

حل المثال :- الفرع الأول

المطلوب الأول / الطريقة الأولى :- طريقة فرق التراكيز .

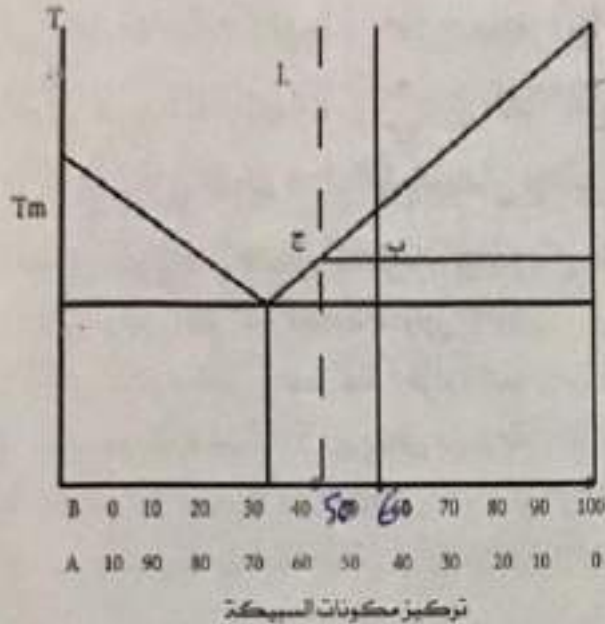

$$\frac{\text{وزن الصلب}}{\text{وزن السائل}} = \frac{\text{ب ج}}{\text{أ ب}} = \frac{60-50}{100-60} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

حل الفرع الثاني /

$$\frac{\text{وزن الصلب}}{\text{وزن السبيكة}} = \frac{\text{ب ج}}{\text{أ ج}} = \frac{60-50}{100-50} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\text{وزن الصلب} \% = 0.2 * 100 = 20\%$$

$$\text{وزن السائل} \% = 100 - 20 = 80\%$$

قانون العتلة


ملاحظة / في الامتحان يعطيك أحد المطالبين وهو المطلوب الثالث في هذا السؤال ولا يعطيك المطلوب الثاني فيجب حل المطلوب الثاني

حل المطلوب الثالث :- وزن الصلب =

$$8\text{Kg} = 0,20 \times 40$$

$$\text{وزن السائل} = 0,80 \times 40 = 32\text{Kg}$$

$$\text{أو وزن السائل} = 40 - 8 = 32\text{Kg}$$

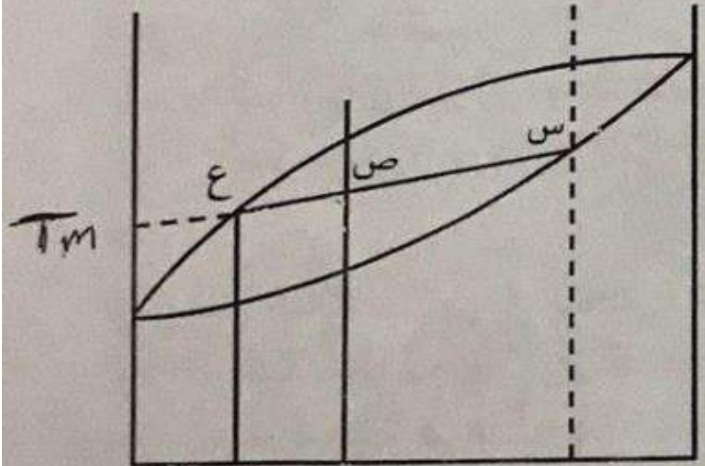

B 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ملاحظة :- دائما يكون الخط الغامق في الرسم داخل رسم المخطط

مثال واجب :- سبيكة تزن (40 كغم) تحتوي على نسبة (40%) B على (A) بنسبة (60%). المطلوب ؟

1- احسب وزن كل طور عند درجة الحرارة مقدارها (Tm)

2- احسب النسبة بين الأطوار المختلفة عند نفس درجة الحرارة

مسائل على مخططات التوازن الحراري

س : - المعلومات التالية تعود لأحد الأنظمة السبائكية المتكونة من معدنين (A, B) :-

١- إن درجة انصهار المعدن A هي 1000°C ودرجة انصهار المعدن B هي 800°C .

٢- المعدن A يذوب في المعدن B لحد نسبة 15% عند درجة 700°C ولحد نسبة 2% عند درجة الغرفة.

٣- يذوب المعدن B في المعدن A لحد نسبة 20% عند درجة 700°C ولحد نسبة 8% عند درجة الغرفة.

٤- يتكون المركب عند نسبة 40% A .
أ- أرسم مخطط الاتزان الحراري .

ب- حدد الأطوار

ج- أذكر اسم المخطط .

د- صف ماذا يحدث لسبيكة تتكون من 70% A عند تبريدها من نقطة السيولة حتى الوصول الى درجة حرارة الغرفة .

مسائل على مخططات التوازن الحراري

س / ينصهر المعدن (R) عند درجة (500) م⁰ وينصهر المعدن (M) عند درجة (700) م⁰ ويكون هذان المعدنان يوتكتك عند درجة (300) م⁰ وبنسبة (R 45%) وعند درجة اليوتكتك يذوب M في R لحد نسبة 10% ويذوب R في M لحد نسبة 20%

ارسم مخطط التوازن الحراري ، وحدد الأطوار وأذكر أسم هذا النوع من المخططات ، تابع تصرف سبيكة ذات تركيز R 56% عندما تبرد في درجة 900 م⁰ حتى درجة 200 م⁰

مسائل على مخططات التوازن الحراري

س / نظام سبائك يتكون من النحاس والفضة لهما القابلية على ذوبان تامة في الحالة السائلة وجزئية في الحالة الصلبة ، فإذا علمت ان درجة انصهار النحاس (1083) م^o ، ودرجة انصهار الفضة (960) م^o ، وان أقصى قابلية ذوبان للنحاس في الفضة هي 15% عند درجة 750 م^o تنخفض إلى 5% عند درجة الغرفة بينما أقصى قابلية الذوبان للفضة في النحاس هي 20% عند درجة (750) م^o وتنخفض إلى 10% عند درجة الغرفة وان اليوتكتك يتكون في درجة (750) م^o والنسبة 70% فضة .

المطلوب :- رسم مخطط التوازن الحراري و اشر عليه كافة الأطوار وأذكر أسمه إذا كانت لديك سبيكة ذات تركيز 60% نحاس ووزن (40) كغم ، حدد ما يلي

١- درجة بداية ونهاية الانصهار.

٢- أحسب النسبة المئوية الوزنية للأطوار عند درجة 800 م^o .

٣- ارسم العينة المهيجية عند درجة الغرفة .



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

❖ مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة ويكون مركب كيميائي عند الانجماد


❖ قانون العتلة

المحتويات

مخطط الاتزان الحراري لنظام الحديد - كربون


مخطط الحديد - كربون

مخطط التوازن الحراري لحديد - كربون
(Fe-c) Equilibrium diagram

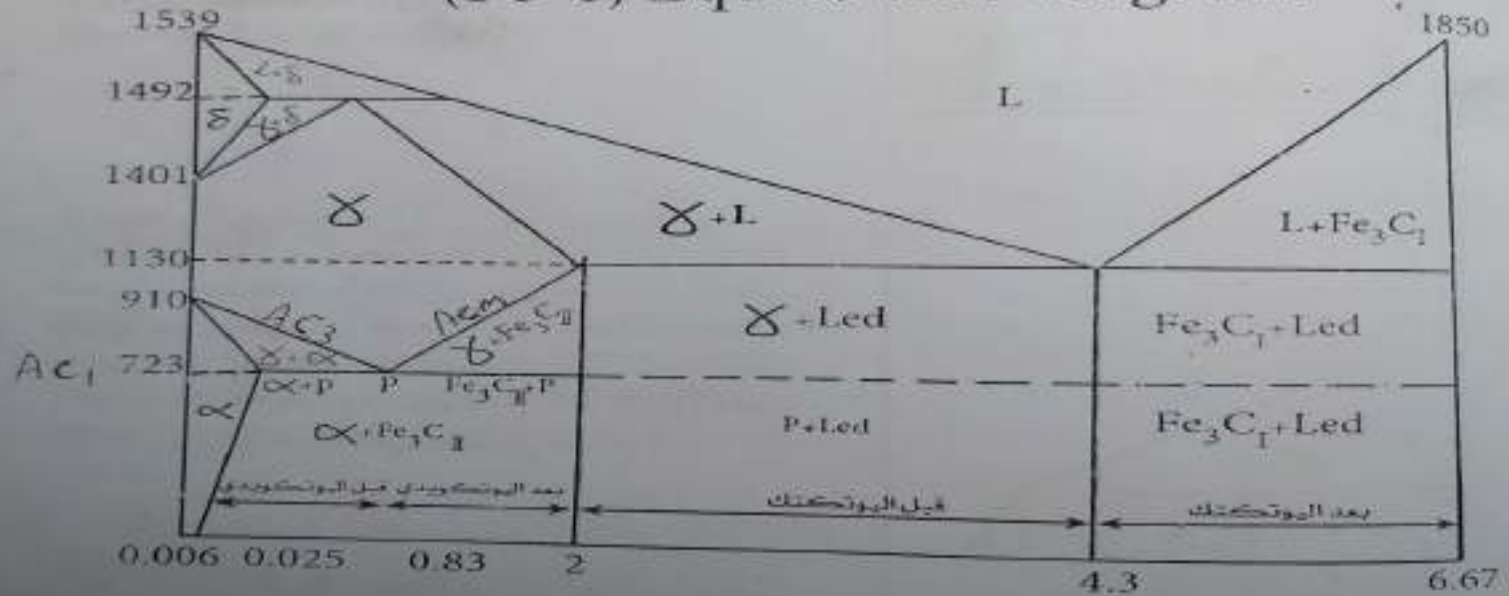

Fe_3C_1 السمنتايت الثانوي
 L السائل
 Led ليدبورايت
 δ دلتا

 α الفا والعرايت بمحلول حيا حر
 δ دلتا والاولستايت بمحلول جامد
 P البيرلايت
 Fe_3C السمنتايت
 Fe_3C_1 السمنتايت الاولى



اهم الاطوار على مخطط الحديد - كربون

محاليل جامدة من الكربون مذاب في الحديد

α : حديد الفا (الفيرايت)

γ : حديد جاما (الاورستنايت)

δ : حديد دلتا

P: البيرلايت (خليط ميكانيكي)

Fe₃C : السمنتايت (مركب كيميائي)

Fe₃C₁ : السمنتايت الاولي

Fe₃C₁₁ : السمنتايت الثانوي

L : السائل

Led: الليدبورايت (خليط ميكانيكي)



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة


مراجعة المحاضرة السابقة

مخطط الاتزان الحراري لنظام الحديد - كربون

المحتويات

اهم التفاعلات على مخطط الحديد - كربون

الجزء اليوتكتويدي (Eutectoid)

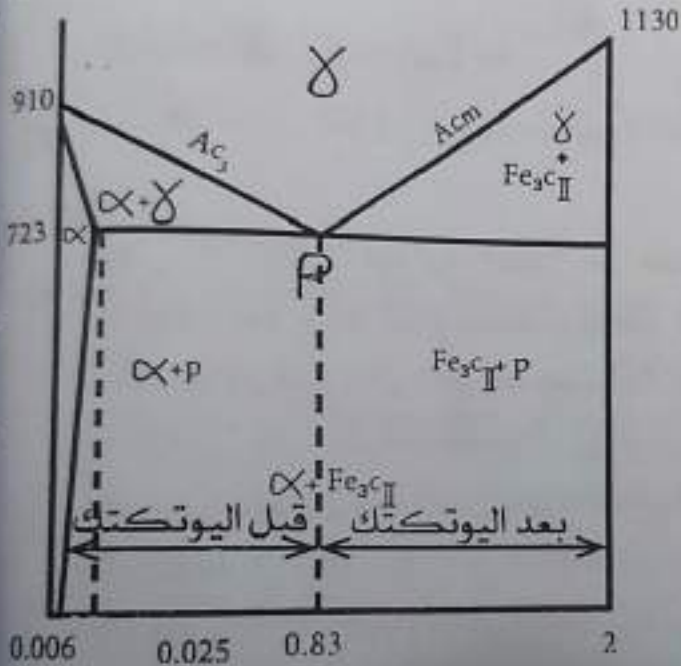


الجزء اليوتكتويدي (الخاص بدراسة الصلب)

١- الجزء اليوتكتويدي :-


يتكون اليوتكتيد البيلايت عند نسبة كربون 0.83% ودرجة حرارة 723 (A_{C1}) حيث يتحول الاوستنايت (δ) عند التبريد إلى أقل من (723) لمقدار قليل إلى بيلايت ويعرف البيلايت بأنه (عبارة عن طبقات رقائقية متعاقبة من المحلول الجامد الفيلايت (α) والمركب الكيميائي السمنتايت (Fe_3C) ويعتبر جزء اليوتكتويدي مهم جداً في دراسة المعاملات الحرارية للصلب الكربوني .

الجزء اليوتكتك (Eutectic)

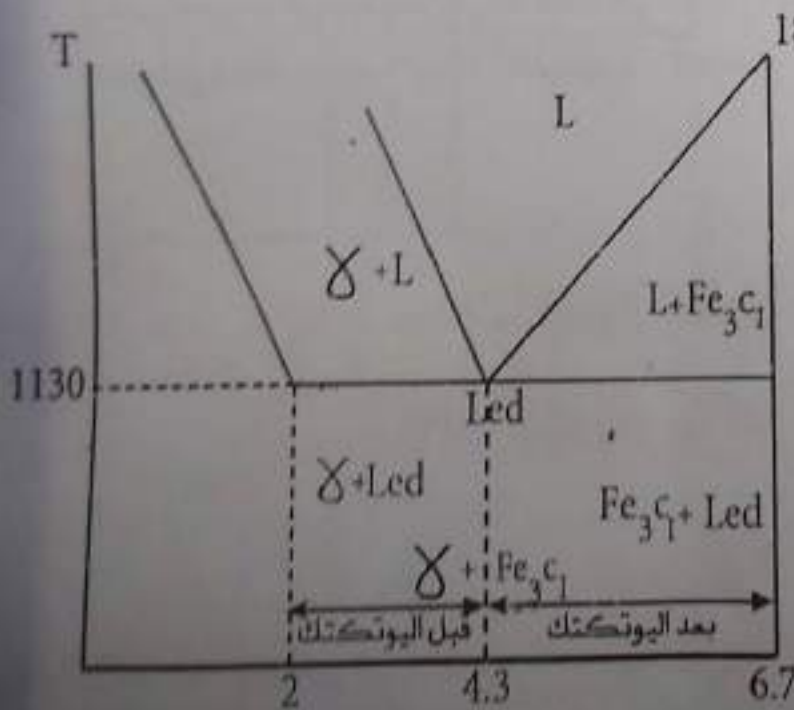


٢ - جزء اليوتكتك :- يتكون اليوتكتك في مخطط الحديد الكربون عند تبريد السائل الذي يحتوي على كربون بنسبة (43%) الى درجة اقل من (1130) بـمقدار قليل حيث يتم تحول السائل الى خليط أليوتكتك يسمى الليدبوريت الذي يعرف بأنه ((عبارة عن طبقات رقائعية متعاقبة من محلول جامد الاوستنايت والمركب الكيميائي السمنتايت الاولي)) ويعتبر هنا الجزء من المخطط مهم في دراسة حديد الزهر .

الجزء البريتكتك (Prectetic)

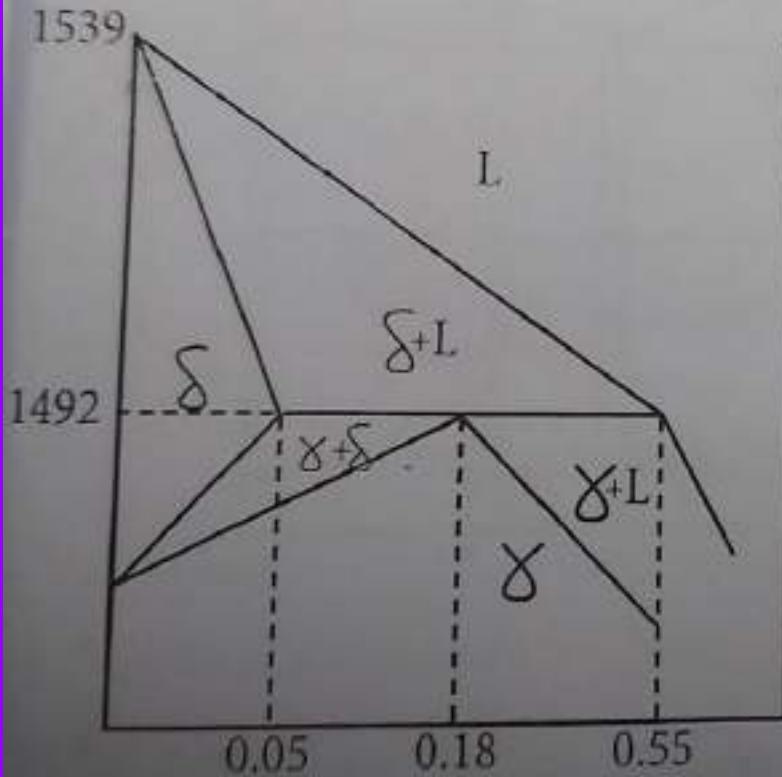

٣ - جزء البريتكتك

يتكون جزء البريتكتك عند درجة (1492) وذلك باتحاد الجزء المتجمد دلتا (δ) بتركيز معين مع السائل المتبقي بتركيز معين ينتج عن ذلك محلول جامد هو الاوستنايت بتركيز معين أيضاً وهذه الحالة تمثل 100% بريتكتك وكما في العلاقة رقم (1) وتوجد حالات أخرى لا تمثل 100% بريتكتك وكما في العلاقتين (2) و(3).

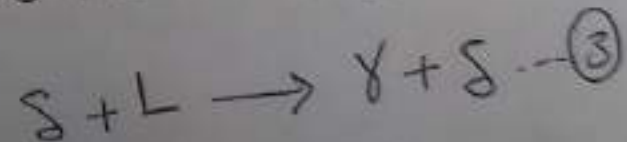

الاطوار المهمة على مخطط الحديد - كربون

تعريف الاطوار المهمة على مخطط الحديد - الكربون :-

١- الفيرلايت (α) :- هو عبارة عن محلول جامد بيني من الكربون مذاب في الحديد الفا الذي يكون من النوع (BCC) ويحتوي هذا المحلول على كربون بنسبة (0.025%) عند درجة حرارة مقدارها (723) وتنخفض نسبة الكربون في الفيرلايت الى (0.006%) عند درجة حرارة الغرفة ويتميز الفيرلايت بأنه طري وعالي المطيلية ويتمكن تشكيله على البارد بسهولة .

٢- السمنتايت (Fe_3C) :- هو مركب كيميائي صلد جداً يتكون من اتحاد الحديد مع الكربون ويرمز له كيميائياً (Fe_3C) ويوجد بنوعين أولي وثانوي ويمكن ان يتواجد ضمن التركيب البيرلايت (P) أو يتواجد بشكل منقصل يترسب على حدود البيرلايت وعندما يكون التركيب 100% سمنتايت فان نسبة الكربون تكون (6.67%) ودرجة انصهاره (1850) .

٣- البيرلايت (P) :- هو عبارة عن بنية يوتكيوتدية من طبقات رقانقية متعاقبة من المحلول الجامد الفيرلايت و المركب الكيميائي السمنتايت الثانوي وعندما تكون نسبة الكربون (0.83%) فان التركيب من 100% بيرلايت ودرجة حرارة يكون مقدارها (723) وتكون صلادة البيرلايت أعلى من صلادة الفيرلايت () .

٤- الاوستنايت (γ) :- هو عبارة عن محلول جامد بيني من الكربون مذاب في الحديد كاما الذي تكون شبكته البلورية من نوع (FCC) ويحتوي الاوستنايت على كربون بنسبة (2%) عند درجة حرارة (1130) ويكون الاوستنايت طري وغير مغناطيسي ويوجد في الصلب الكربوني فوق درجات الحرارة الحرجة العليا وقد يتواجد في درجة الحرارة بعض أنواع الصلب السبائكي .



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة


مراجعة المحاضرة السابقة

اهم التفاعلات على مخطط الحديد - كربون

المحتويات


- تكوين الأوستنايت
- الية تحول البيرلايت الى اوستنايت

تكوين الأوستنايت

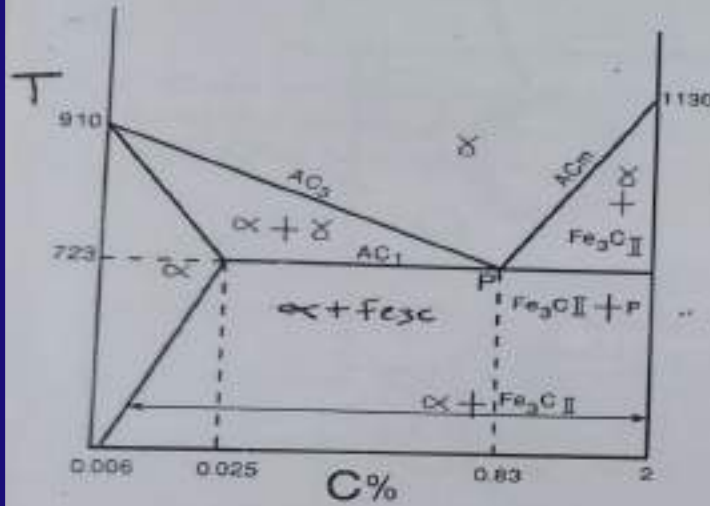

تكوين الأوستنايت :

يتم الحصول على الأوستنايت عند تسخين البرلايت بنوعيه الكروي أو الشرائحي الذي تكون فيه نسبة الكربون (0.83%) والذي يتكون من طبقتين هما الفريت والسمنتايت الثانوي إلى درجة حرارة أعلى بقليل من درجة (Ac1/723) حيث يحصل التحول من البرلايت إلى الأوستنايت بسبب اختلاف الطاقة الحرة للبرلايت والأوستنايت، فلا يحدث التحول بأي اتجاه أما في درجة حرارة أعلى من (723) تكون الطاقة الحرة للأوستنايت أقل من الطاقة الحرة للبرلايت فيكون الأوستنايت أكثر استقراراً ويتم التحول من البرلايت إلى الأوستنايت وفي درجة حرارة أقل من (723) فيحدث العكس ويتم التحول من الأوستنايت إلى البرلايت والشكل التالي يوضح العلاقة بين الطاقة الحرة ودرجة الحرارة للأوستنايت والبرلايت.

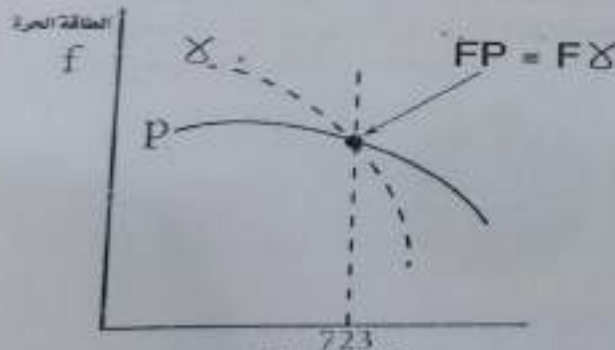

درجة الحرارة (T)
العلاقة بين الطاقة الحرة ودرجة الحرارة
(للأوستنايت والبرلايت)

 
مواصفات وخصائص عملية تكوين الأوستنايت

- مواصفات وخصائص عملية تكوين الأوستنايت :-


تتصف عملية تكوين الأوستنايت بما يلي :

١. عملية انتشارية : تتم بانتشار ذرات الكربون مع ارتفاع درجة الحرارة حيث إن البيرلايت (P) يتكون من (الضرايت والسمنتايت) وتكون نسبة الكربون في الضرايت (0,025%) أما نسبته في السمنتايت (6,67%) في حين إن نسبة الكربون في الأوستنايت هي (2%).

٢. عملية تبلور : يتم تخليق وتمبولورات الأوستنايت وتظهر مراكز تكوين الأوستنايت (نويات الأوستنايت) على الحدود الفاصلة بين الضرايت والسمنتايت) وكما في الشكلين التاليين :




مؤسسة المعادن / المعهد التقني متفرعاً

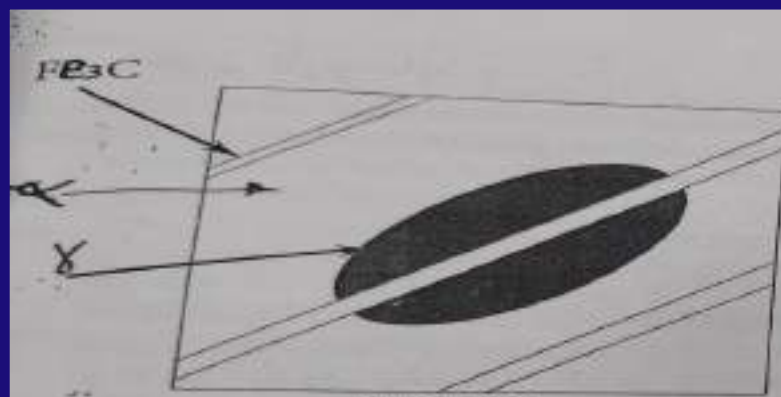

شكل رقم (٢)

اماكن تكون نويات الأوستنايت في البيرلايت الشرائحي (الطبقي)

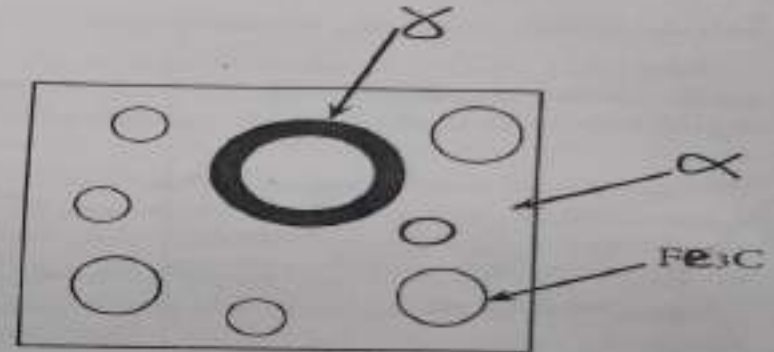

شكل رقم (١)

اماكن تكون نويات الأوستنايت في البيرلايت الجوهري (الكروي)

آلية تحول البيرلايت الى اوستنايت

آلية تحول البيرلايت (P) إلى أوستنايت (A):
 تدرس آلية التحول بأخذ بيرلايت (P) يوتكتويدي نسبة الكربون فيه (0.83%) ذو تركيب حبيبي وطبقي حيث تتم مراحل التحول كما في الشكلين التاليين:



شكل رقم (1) آلية تحول البيرلايت حبيبي إلى أوستنايت



شكل رقم (2) آلية تحول البيرلايت الشراعي إلى أوستنايت

في الشكلين أعلاه تبين أن الصلب في درجة حرارة الغرفة (1) في خطوة واحد في كلا الرسمين، ويتكون من السمنتايت بنوعيه الكروي والشراحي مغروس في أرضية من الفيررايت وعند تسخين هذا الصلب أعلى من (723) تظهر نويات الأوستنايت على الحدود الفاصلة بين الفيررايت والسمنتايت (2) في كلا الرسمين وتلخص مراحل تكوين نويات الأوستنايت كما يلي:



الآلية تحول البيرلايت إلى أوستنايت

١. تحلل السمنتايت ليعطي كاربون.

٢. تحول الفيرايت إلى الأوستنايت.

٣. ذوبان الكاربون الناتج من تحلل السمنتايت إلى الأوستنايت.


من هذه المراحل الثلاث نلاحظ إن تحول الفيرايت إلى الأوستنايت أسرع من تحلل السمنتايت ولهذا السبب يبقى جزء من السمنتايت لم يكتمل تحلله في الخطوة (٢) في كلا الرسمين ينتهي تحلل هذا السمنتايت في الخطوة (٤) في كلا الرسمين. وكذلك (تعليل) يجب إبقاء الصلب لفترة زمنية أطول أو رفع درجة الحرارة أكثر حتى يتم تجانس الكاربون وتعتبر هذه العملية مهمة جداً في المعاملات الحرارية اللاحقة كما في الخطوة رقم (٥).


نمو بلورات الأوستنايت

نمو بلورات الأوستنايت :

إن تسخين الصلب البوتكتويدي إلى درجة حرارة أعلى من الحد المطلوب وكذلك التثبيت لفترة زمنية أطول من الفترة المطلوبة يؤديان إلى كبر حجم بلورات الأوستنايت وخشونتها مما يؤدي إلى الحصول على خواص ميكانيكية غير جيدة بعد عملية التبريد في المعاملات الحرارية ، وتتم عملية نمو بلورات الأوستنايت بثلاث مراحل أساسية وكما يلي :

١. فترة التريث : هي الفترة الزمنية التي لا يحصل فيها أي نمو وتأتي مباشرة بعد تحول البرلايت إلى أوستنايت .
٢. النمو غير المنتظم : خلال هذه الفترة نمو ثلاثة أنواع من الحجوم (كبيرة - متوسطة - صغيرة) .
٣. النمو المنتظم : في هذه الفترة تستقر وتنمو الحجوم الكبيرة وهي تمثل (حجوم البلورات الاعتيادية أما الحجوم الصغيرة والمتوسطة فتحاول الوصول إلى الحجوم الاعتيادية .

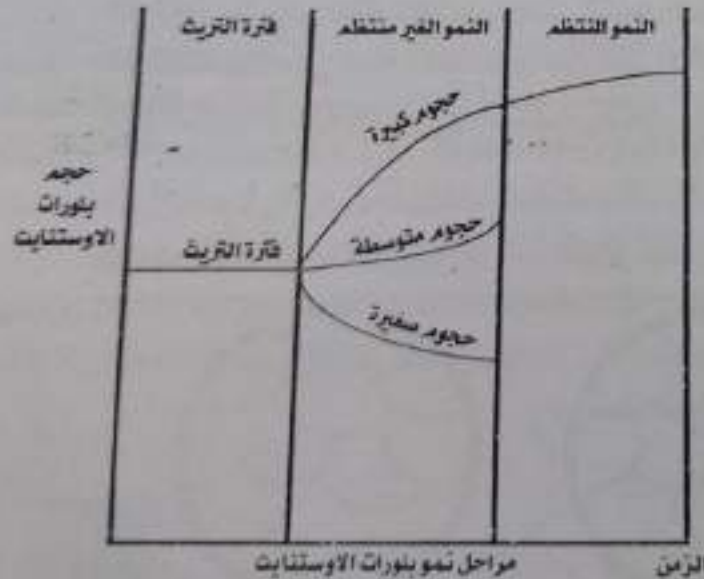

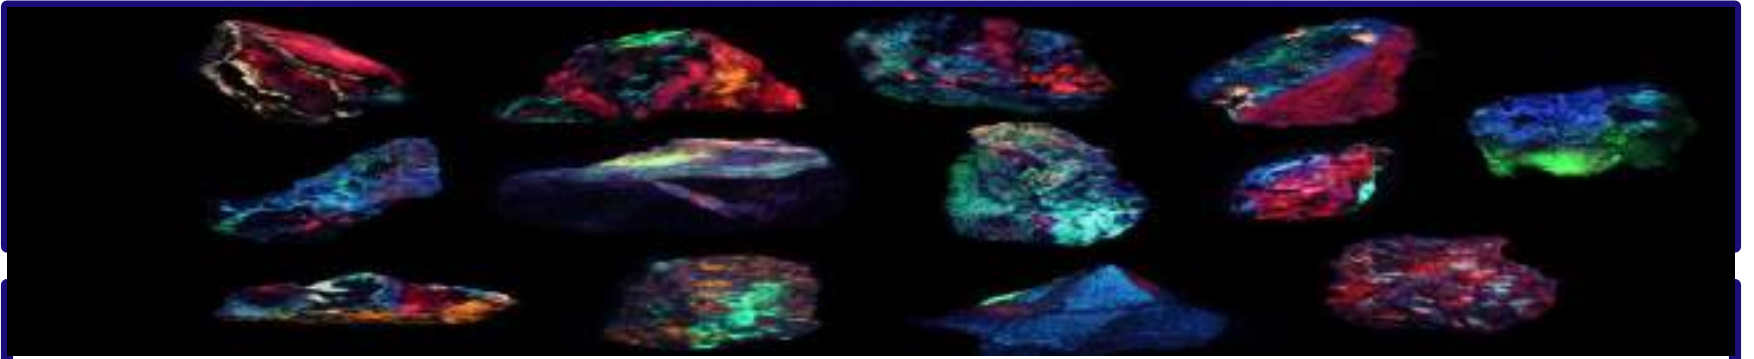

شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة


مراجعة المحاضرة السابقة

- تكوين الأوستنايت
- آلية تحول البيرلايت الى اوستنايت

المحتويات

- تحولات الاوستنايت بثبوت درجة الحرارة
- تحولات الاوستنايت بالتبريد المستمر

رسم التراكيب المجهرية

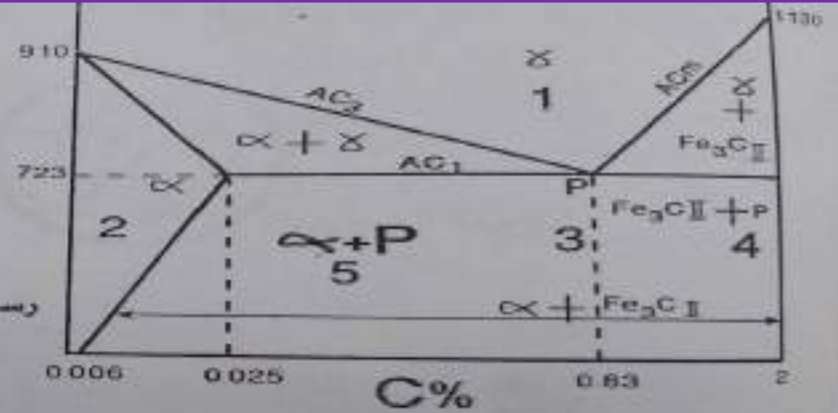

رسم التركيب المجهرى للأطوار على الجزء اليوتكتويدي من مخطط الحديد- كاربون

مقرنبر المعادن - المعهد التقني بكربلاء

رسم التركيب المجهرى للأطوار على مخطط الحديد - كاربون - الجزء اليوتكتويدي




البيرات + سمنتايت
4



البيرات P
3



الفيرايت α
2

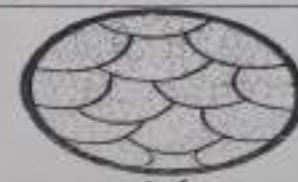

أوستنايت δ
1



البيرات + الفيرايت

5

منحني (TTT)

منحني التحول الايزوثيرمي (التحول عند درجة الحرارة الثابتة) TTT:-
(Isothermal-Transformation diagram)

يرسم منحني التحول الايزوثيرمي بتسخين مجموعة من عينات الصلب اليونكتويدي (البرلايت P) الى درجة حرارة أعلى من A_{c1} بمقدار قليل وذلك للحصول على الاوستنايت ثم تبرد العينات في ما يسمى بالحمامات الملحية أو المعدنية ((هي عبارة عن احواض تحتوي عل مصهور ملحي أو معدني مثل مصهور الرصاص)) وتتميز هذه الاحواض بأنها تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة بعد ذلك تسحب العينات وتبرد بالماء وذلك لتجميد المركب الذي تم الحصول عليه في الحمامات الملحية أو المعدنية ثم تؤخذ العينات وتفحص تحت المجهر لتحديد كمية الاوستنايت المتحولة وتسجل النقاط الحرجة ((وهي تمثل نقاط بدايات ونهايات تحول الاوستنايت الى الاطوار الاخرى)) ومن مجموعة النقاط الحرجة يرسم منحني TTT وقد يسمى هذا المنحني بمنحني C او منحني S وذلك اعتمادا على الشكل الناتج وهو كما يلي :-

S : سوربايت .

T : تروستايت .

U.B : باينايت علوي .

L.B : باينايت سفلي .

M .S : بداية تحول الاوستنايت الى مارتنزيت .


MF : نهاية تحول الاوستنايت الى مارتنزيت

فترة التريث : هي الفترة الزمنية التي تسبق خط بداية التحول

فترة التحول : هي الفترة المحصورة بين خطي بداية ونهاية التحول

فترة التريث + فترة التحول ((استقرارية الاوستنايت))


تحولات الأوستنايت بثبوت درجة الحرارة منحني (T.T.T)

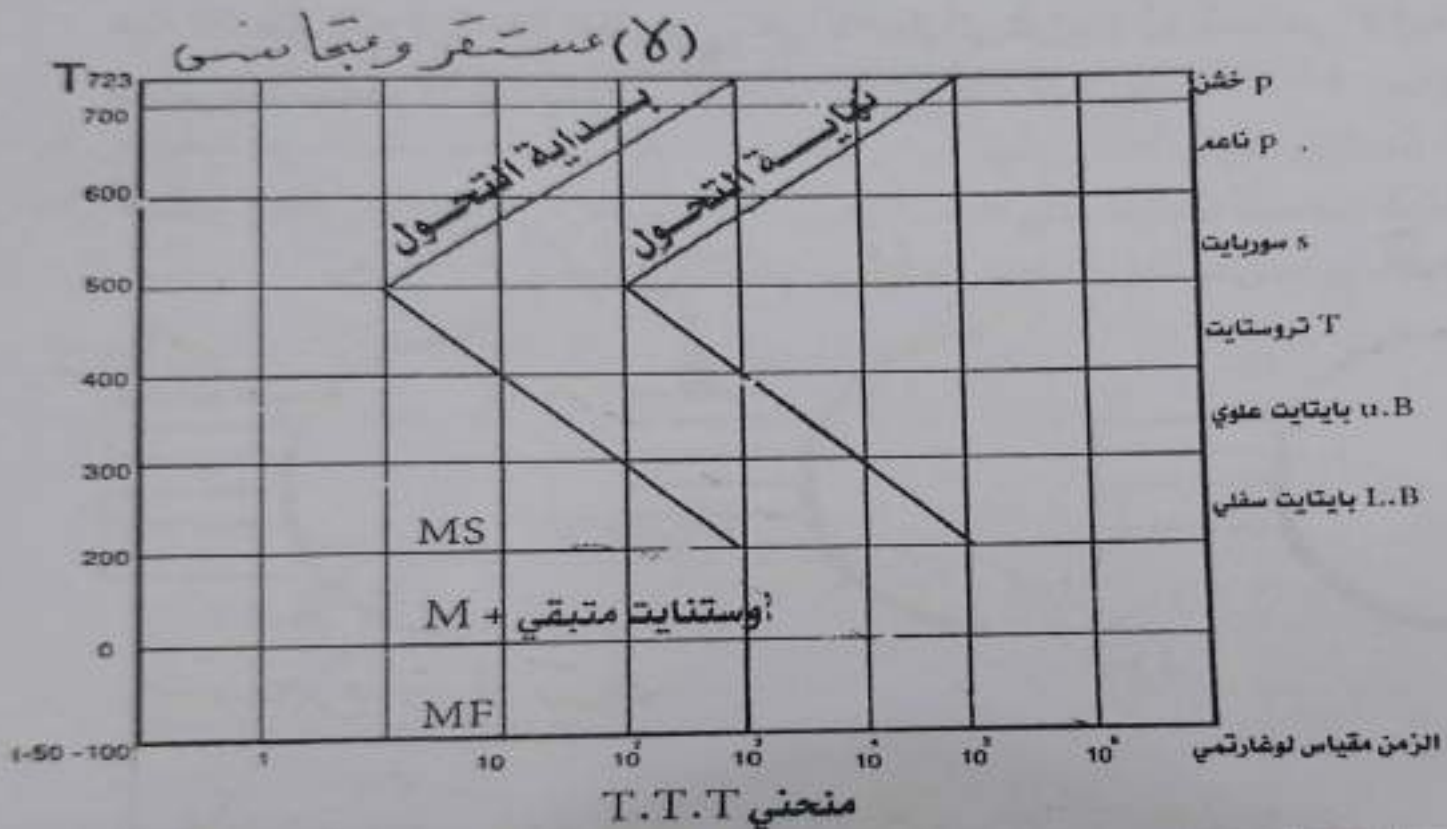

تحولات الاوستنايت بالتبريد المستمر

منحني تحول الاوستنايت عند التبريد المستمر (C.C) :-
(Continuous-Transformation diagram)

يلبس منحني التبريد المستمر من خلال رسم منحني (TTT) وفي هذه الحالة فان عملية التبريد لا تكون عند درجة حرارة ثابتة وإنما تكون باستعمال سرعة تبريد مختلفة توفر معدلات تبريد مختلفة وكلما ازدادت سرعة التبريد كلما انخفضت درجة الحرارة التي يتحول فيها الاوستنايت الى الاطوار الاخرى فمثلاً تكون درجة الحرارة (T1) عند سرعة (V1) وهكذا حتى الوصول الى سرعة تبريد مقدارها (V4) في هذه السرعة لا يتحول الاوستنايت بشكل كامل الى برلايت بل يتحول جزء منه الى برلايت ويبقى الجزء الاخر بدون تحول حتى الوصول الى درجة (MS) حيث سيتحول الى (مارتنزيت) وبزيادة سرعة التبريد أكثر نصل الى سرعة تبريد يطلق عليها (VC) سرعة التبريد الحرجة (وتعرف سرعة التبريد الحرجة (VC)) (باتها السرعة التي يتحول عندها الاوستنايت مباشرة الى مارتنزيت) وهكذا فان كل السرعة التي تأتي بعد (VC) مثل (V5) و (V6) تؤدي الى تحول الاوستنايت الى مارتنزيت والشكل التالي يوضح منحني (C.C).

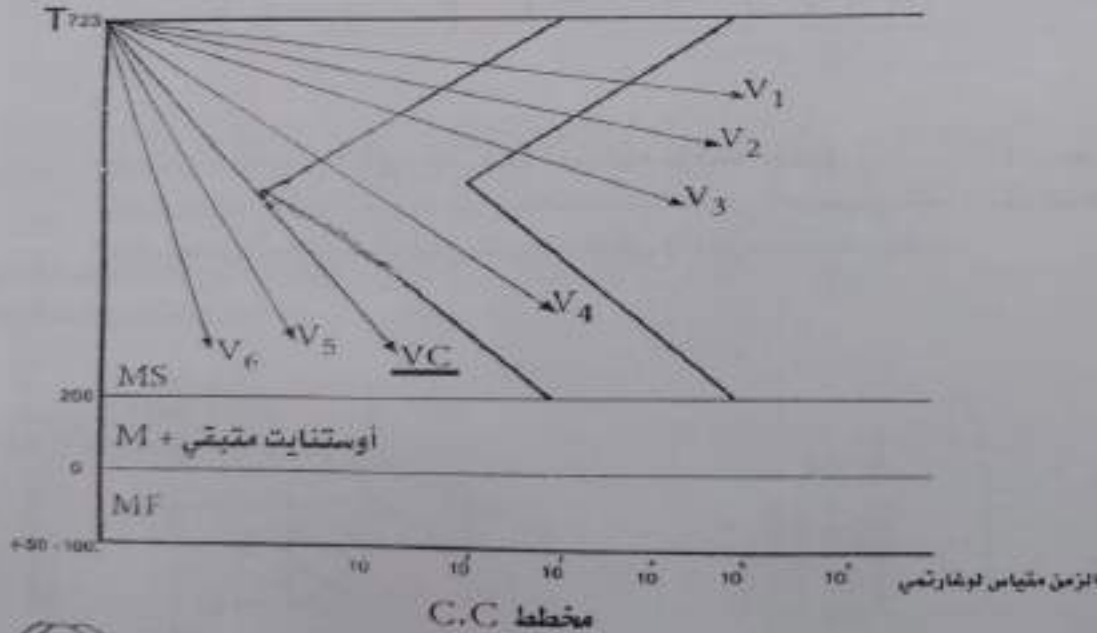



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة


- تحولات الاوستنايت بثبوت درجة الحرارة
- تحولات الاوستنايت بالتبريد المستمر

المحتويات

- الية تحول الاوستنايت الى بيرلايت
- الية تحول الاوستنايت الى باينايت علوي وسفلي
- تعريف المعاملات الحرارية
- التلدين (التخمير)
- المعادلة
- التقسية


الآلية تحول الأوستنايت إلى بيرلايت

الآلية تحول الأوستنايت إلى بيرلايت :- تتم هذه العملية بين درجتي حرارة (AC1 - 550) وتبدأ بظهور أنبات من السمنتايت على الحدود البلورية للأوستنايت ثم ينمو هذا الأنبات نتيجة لسحب الكربون من المناطق المجاورة فتصبح هذه المناطق فقيرة بنسبة الكربون . أي تتحول إلى فرايت ثم تستمر الآلية بظهور أنبات آخر من السمنتايت وتنمو مكونة ما يسمى بالمستعمرة البرلايتية .

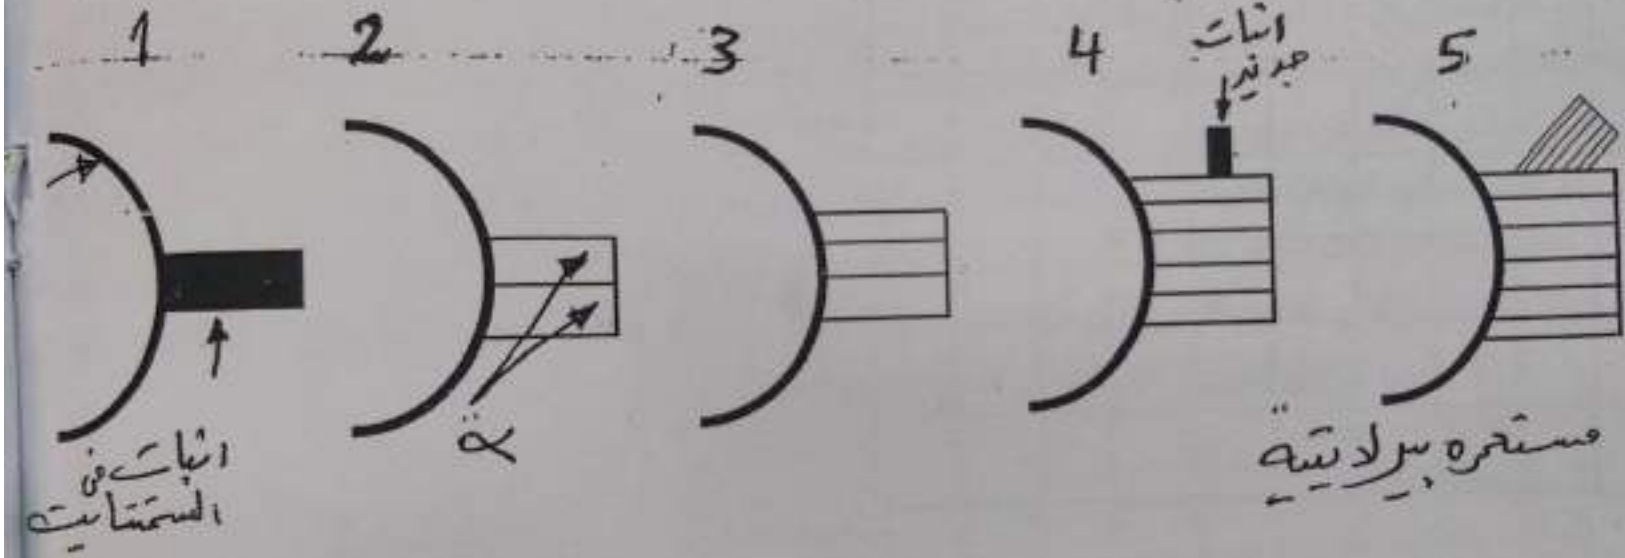


الآلية تحول الأوستنايت إلى باينايت

الآلية تحول الأوستنايت إلى باينايت : وتنقسم هذه الطريقة إلى قسمين وحماليين .
أ- الآلية تحول الأوستنايت إلى باينايت علوي :- تبدأ بظهور أنبات من الفرايت ثم ينمو هذا الأنبات ويترسب السمنتايت على الحدود البلورية للفرايت ويستمر النمو بهذه الطريقة ليبدو الشكل الناتج أشبه بالريش لذلك يسمى البايينايت العلوي أو البايينايت الريشي والشكل التالي يوضح هذه الآلية وتتم هذه الآلية بدرجة حرارة بين (300 - 550) .

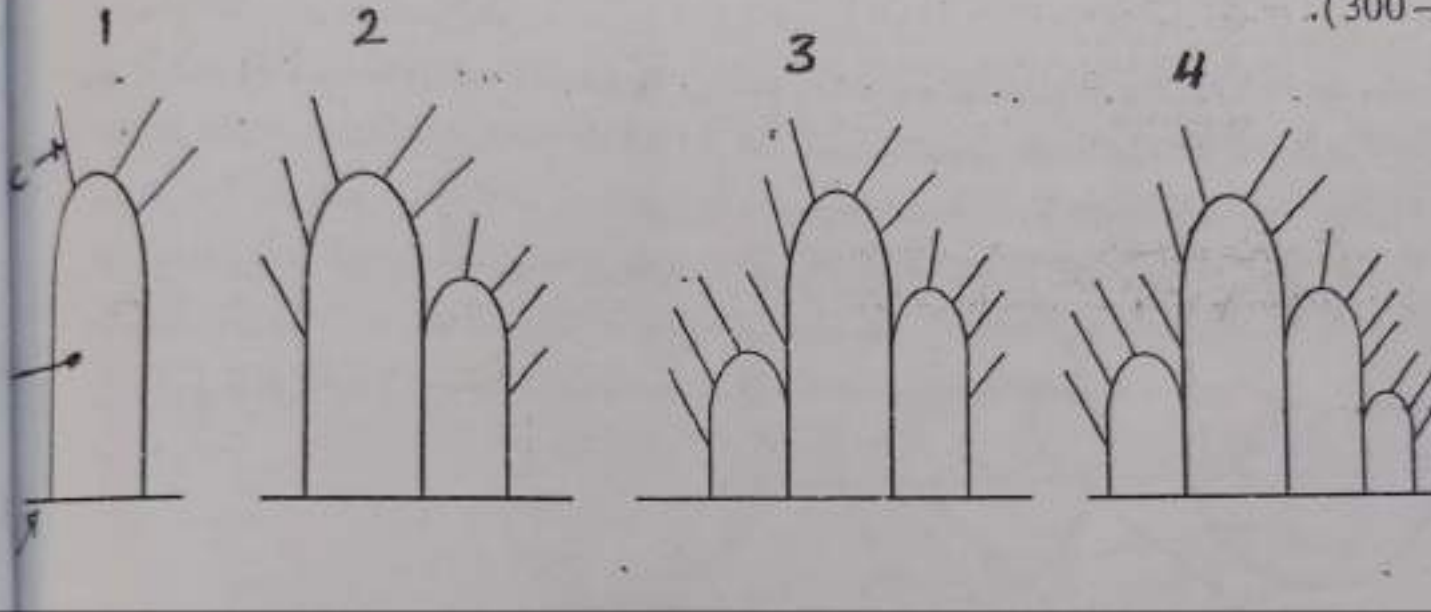


الآلية تحول الأوستنايت إلى باينايت

ب- الآلية تحول الأوستنايت إلى باينايت سفلي (L. B) :- تتم بين درجتي حرارة (MS-300) وتبدأ بظهور أنبات من الفريت يتم بترسب السمنتايت داخل الفريت ويستمر النمو بهذه الطريقة ليبدو الشكل الناتج أشبه بالأبري لذلك يسمى البايينايت السفلي الأبري والشكل التالي يوضح هذه الآلية.

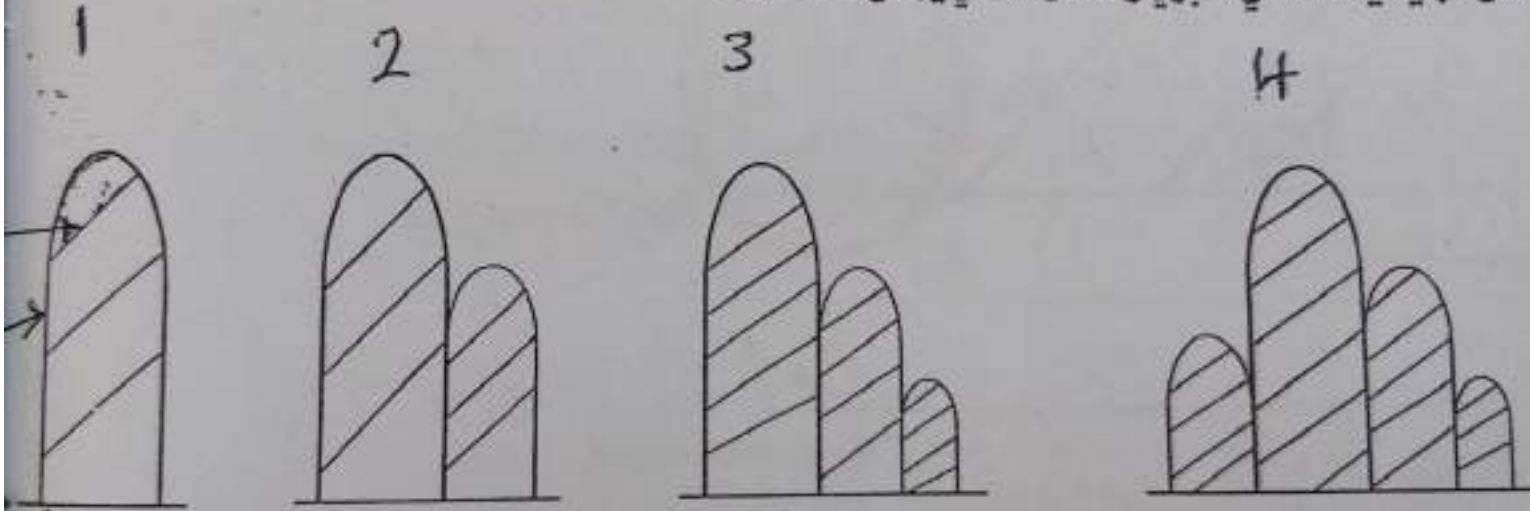


المعاملات الحرارية للصلب الكربوني (Heat Treatment of Carbon Steel)

المعاملات الحرارية للصلب الكربوني :- Heat treatment of carbon - steel
تعرف المعاملة الحرارية بأنها عبارة عن عملية تسخين الصلب الكربوني الى درجة حرارة معينة تعتمد على نسبة الكربون في الصلب ثم التثبيت عند تلك الدرجة لفترة زمنية مناسبة تعتمد على حجم أو وزن القطعة لغرض التجانس يتبع ذلك تبريد بمعدل معين حسب الخاصية الميكانيكية المطلوبة . ويمكن تمثيل المعاملة الحرارية بالشكل التالي :-

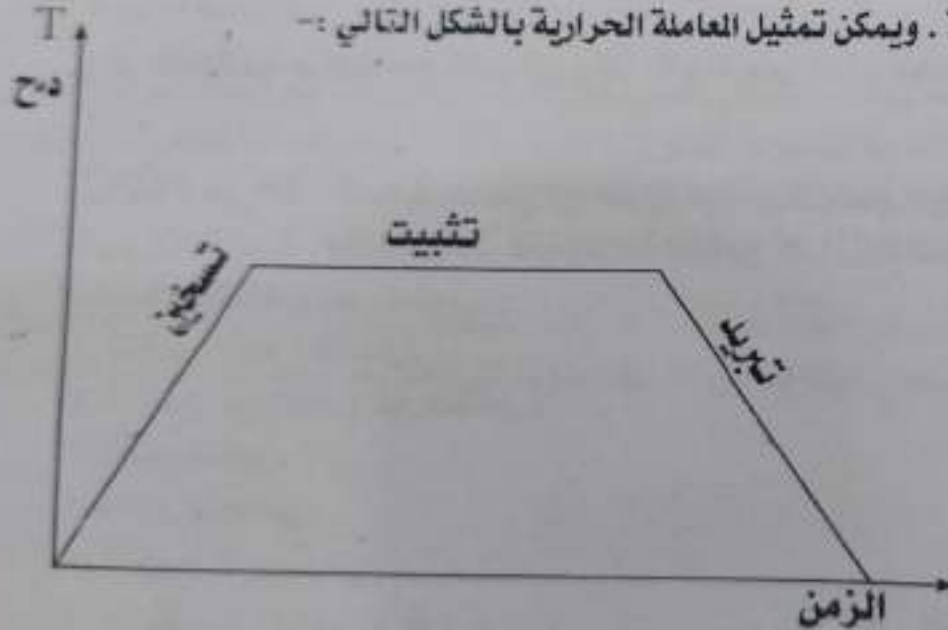

انواع المعاملات الحرارية

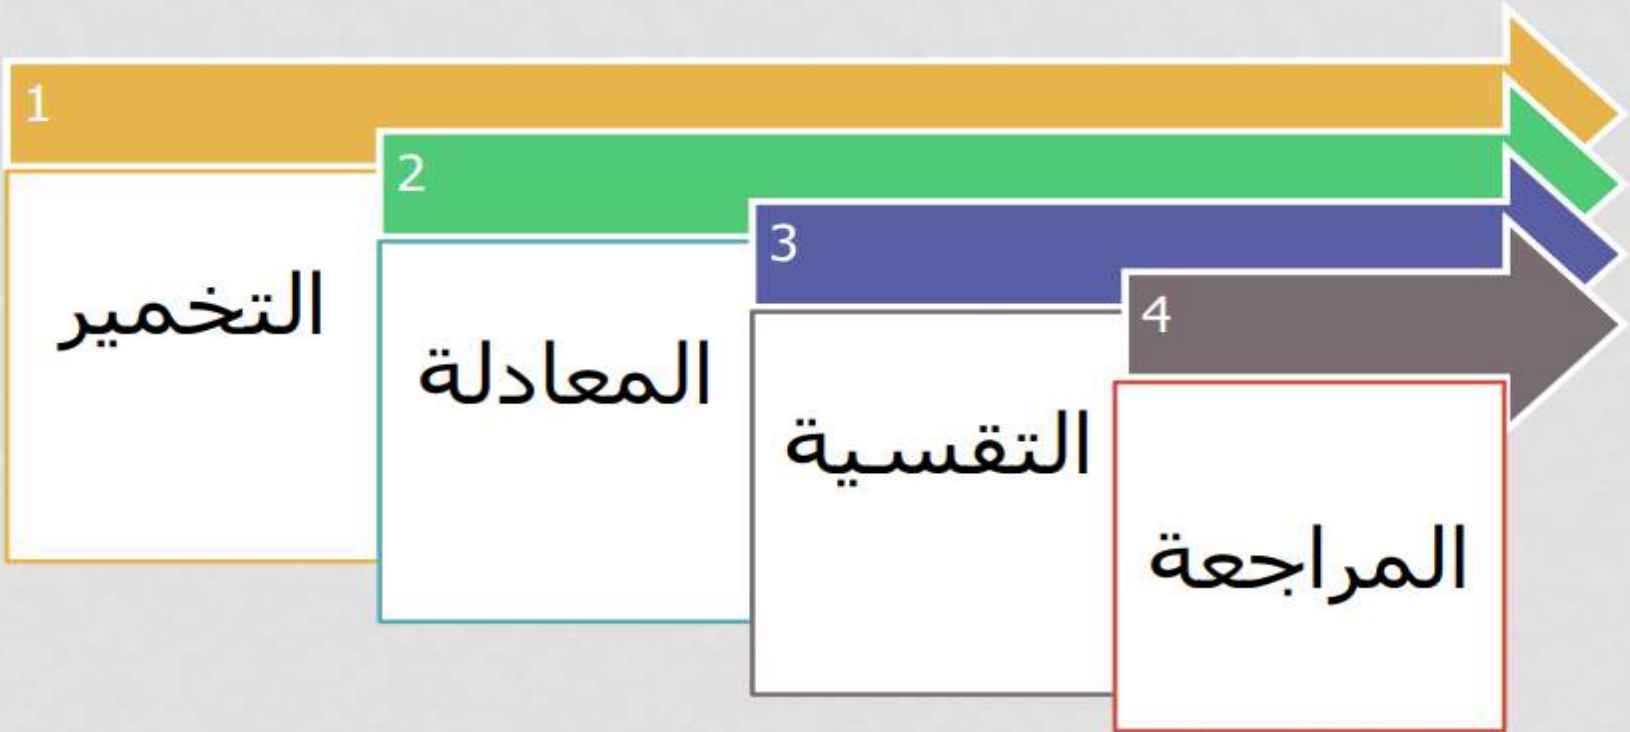

التخمير (التلدين) (ANNEALING)

يجري التخمير بتسخين الصلب الكاربوني الى درجة حرارة معينة ثم التثبيت لفترة زمنية مناسبة يتبع ذلك تبريد بطيء جدا في الفرن.

يجري التخمير للأسباب التالية:

1. ازالة الاجهادات الداخلية
2. تقليل الصلادة
3. زيادة اللدونة (المطيلية)
4. التخلص من عدم التجانس وتحسين خواص التشغيل

مراحل التخمير

- 1. مرحلة ازالة الاجهادات الداخلية (الاستعادة) (Recovery)**
تتم بدرجة حرارة واطئة تكفي لاعطاء المعدن طاقة حرارية تمكن ذراته من التحرك الى مواضع اكثر استقرارا وهذه الحركة تقلل او تزيل الاجهادات الداخلية ولا تؤثر هذه المرحلة على الخواص الميكانيكية.
- 2. مرحلة اعادة التبلور (crystallization recovery):** تحدث هذه المرحلة بدرجات حرارية اعلى من المرحلة الاولى, حيث تبدأ نويات جديدة بالظهور على الحدود البلورية للحبيبات المشوهة. لكل معدن درجة اعادة تبلور خاصة به.
توجد علاقة تربط بين درجة اعادة التبلور ودرجة الانصهار لكل معدن, وكما موضح ادناه:

$$T_r = 0.4 * T_m$$

حيث ان :

T_r = درجة حرارة اعادة التبلور

T_m = درجة حرارة الانصهار

مراحل التخمير

العوامل المؤثرة على درجة اعادة التبلور:

1. وجود الشوائب التي تعيق عملية التبلور
2. مقدار التشوه في المعدن
3. درجة الحرارة

في هذه المرحلة تزداد اللدونة (المطيلية) على حساب الصلادة وامتانة الشد القصوى.

مراحل التخمير


3. مرحلة النمو (Growth)

تنمو البلورات في هذه المرحلة على حساب تلاشي او اختفاء البلورات القديمة, حيث ان زيادة فترة ودرجة حرارة التخمير يعمل على زيادة معدل نمو البلورات ويزيد لدونة المعدن.

انواع التخمير:

1. التخمير التام (لدونة عالية + انعدام اجهادات داخلية)
2. التخمير غيرالتام (التخلص من الاجهادات الداخلية + تحسين قابلية التشغيل)
3. تخمير التكور (لتحويل البرلايت الطبقي الى برلايت كروي)
4. تخمير التجانس (للتخلص من عدم تجانس الحبيبات الكبيرة للصلب السبائكي)
5. التخمير الايزوثيرمي (تسخين الصلب الى حرارة عالية ثم التبريد باستعمال حمام مصهور ملحي)


مراحل التخمير

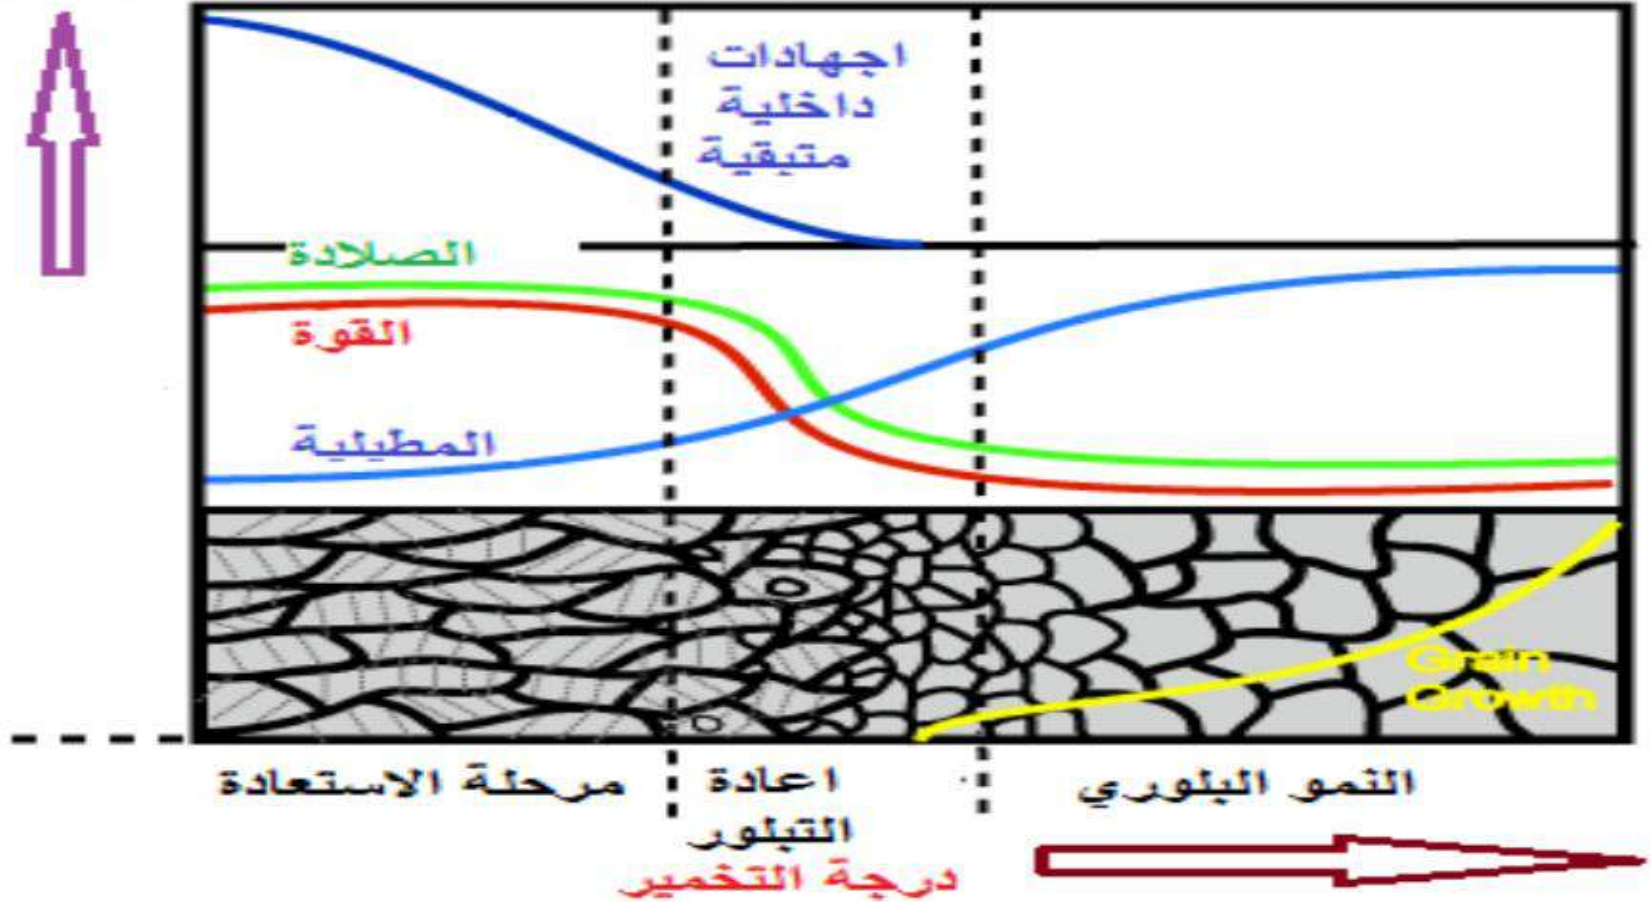

التخمير الشامل

التخمير الشامل

التخمير التام (الشامل) :- يجري هذا النوع من التخمير بتسخين الصلب قبل اليوتكتويدي بدرجة حرارة قداها (30-50) فوق خط AC_3 وتسخين الصلب اليوتكتويدي وبعد اليوتكتويدي (30-50) فوق خط AC_1 ثم لتثبيت عند تلك الدرجة الى فترة زمنية تعتمد على سمك العينة وتقدير بنصف ساعة لكل (25 ملم) من سمك العينة يتبع ذلك تبريد بطيء بالفرن . من خلال هذا النوع من التخمير نحصل على اقصى درجة للدونة ويتم التخلص من الاجهادات لداخلية وتنعيم حجم الحبيبات والتجانس في التركيب . والشكل التالي يوضح درجات التخمير التام

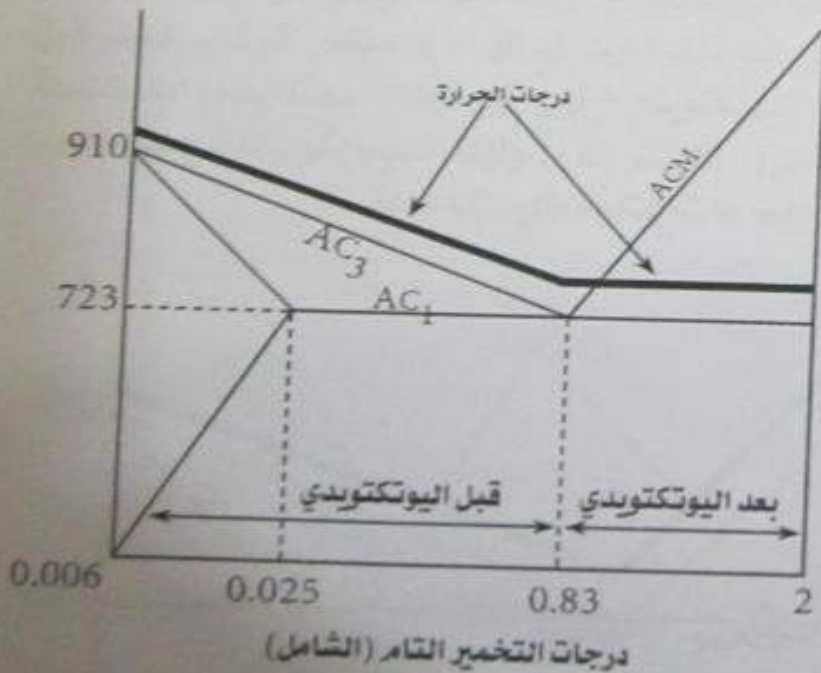


المعادلة (Normalizing)

المعادلة (Normalizing) :-

ان الغرض من اجراء عملية المعادلة ما يلي :-

١. تحسين قابلية التشكيل للصلب المتخفص الكاربوني.
٢. تحسين بنية وصلات اللحام .
٣. تقليل الاجهادات الداخلية .
٤. التخلص من السمنتايت في الصلب فوق اليوتكتويدي.
٥. التخلص من حجور البلورات الكبيرة الناتجة بعد التشكيل بالطرق الميكانيكية .

٦. زيادة مقاومة الشد القصوى وحد المرونة للصلب المتوسط الكاربون ((و تعرف المعادلة بأنها عملية تسخين الصلب قبل اليوتكتويدي (40-50) فوق خط AC_3 وتسخين الصلب اليوتكتويدي وبعد اليوتكتويدي الى درجة حرارة من (40-50) فوق خط ACM ثم التثبيت لفترة زمنية مناسبة يتبع ذلك تبريد في الهواء)) ويكون تركيب الصلب قبل اليوتكتويدي المعادل ((فرايت ، وبرلايت)) اما تركيب الصلب فوق اليوتكتويدي فيكون ((برلايت ، سمنتايت)) اما بالنسبة للصلب السبانكي فان معدل التبريد في الهواء يكون كافي للحصول على ((المارتنزيت)) ولهذا السبب يكون الناتج هش ويجب ان تجري له معاملة حرارية اخرى نهائية للأجزاء التي تعمل عند السرعات العالية مثل صلب العدة . والشكل التالي يوضح درجات المعادلة .

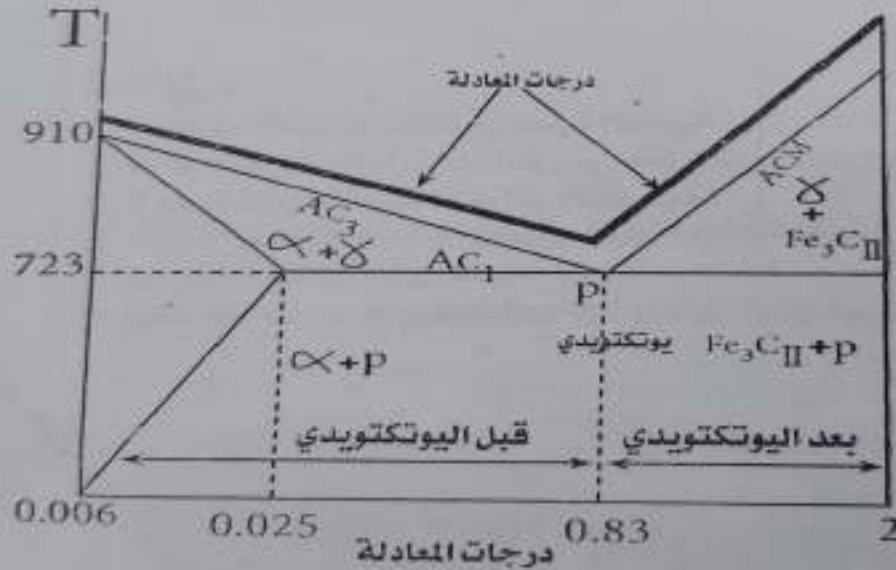


التقسية

التقسية (التصليد) Hardening :-

تعرف التقسية بأنها عملية تسخين الصلب قبل اليوتكتويدي الى درجة حرارة تتراوح بين (30 - 50) فوق خط AC3 وتسخين الصلب اليوتكتويدي وبعد اليوتكتويدي الى درجة حرارة مقداما (30 - 50) فوق خط AC1 ثم يتم التثبيت لفترة زمنية مناسبة تعتمد على سمك العينة يتبع ذلك تبريد سريع في الماء، الماء الملحي، الزيت وذلك لان هذه الاوساط تولد معدل تبريد أعلى من معدل التبريد الحرج (VC) وذلك مما يؤدي الى الحصول على طور المارتنزيت.

ويعرف المارتنزيت بأنه :- طور يتميز بالصلادة العالية والهشاشة ومقاومة الشد العالية والمحييلية القليلة ويظهر تحت المجهر بشكل (أبر) أما شبكته البلورية فهي من نوع (BCT) ونسبة الكربون في الاوستنايت (2%) وعند تبريد الاوستنايت نحصل على الفريت الذي تكون شبكته من نوع (BCC) ونسبة الكربون فيه (0.006%) عند درجة حرارة الغرفة ولا ستيعاب الكمية الاضافية من الكربون يحصل تشوه في ابعاد الفريت يتحول الشكل الى (BCT) ويكون التفرع بالحجم (3%) ويكون ناتج عملية تقسية الصلب قبل اليوتكتويدي هو المارتنزيت فقط أما ناتج تقسية الصلب بعد اليوتكتويدي فهو مارتنزيت وسمنتايت وهذا يؤدي الى زيادة الصلادة بنسبة اكبر ولكون عملية التقسية تؤدي الى تغير المارتنزيت فان الناتج يكون هش وصلادته عالية. لذلك فان كل عملية تقسية متبوعة بمراجعة (وذلك لتحسين الخواص الميكانيكية وزيادة المتانة). والشكل التالي يوضح درجات التقسية

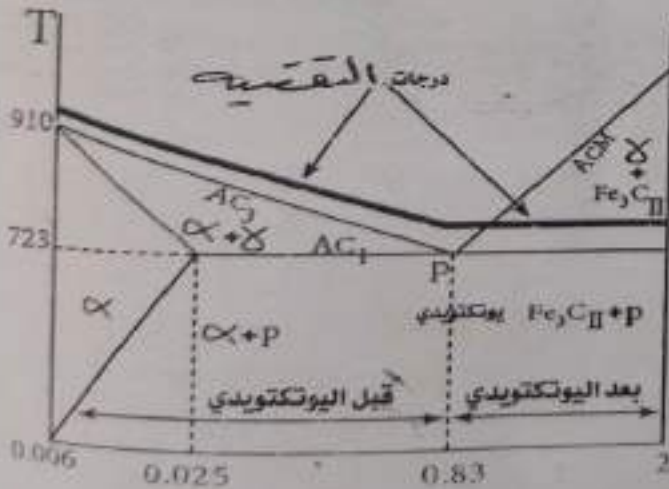

تعاليل :-

تعاليل

تعاليل :-

١- يستعمل الماء كوسط تبريد في عملية التقسية ؟


ج/ وذلك لأنه يوفر معدل تبريد أعلى من معدل التبريد الحرج (VC) مما يؤدي الى الحصول على طور المارتنزيت (M).

٢- لا يصلح ناتج التقسية للأغراض التطبيقية ؟

ج/ وذلك لكون صلابته عالية وهش ومطيليته ومتانته قليلة وتحتوي على إجهادات داخلية .

٣- ان عملية التقسية تكون متبوعة بعملية مراجعة ؟

ج/ وذلك للتخلص من الاجهادات الداخلية وتقليل الصلادة وزيادة المتانة والتخلص من الاوستنايت المتبقي

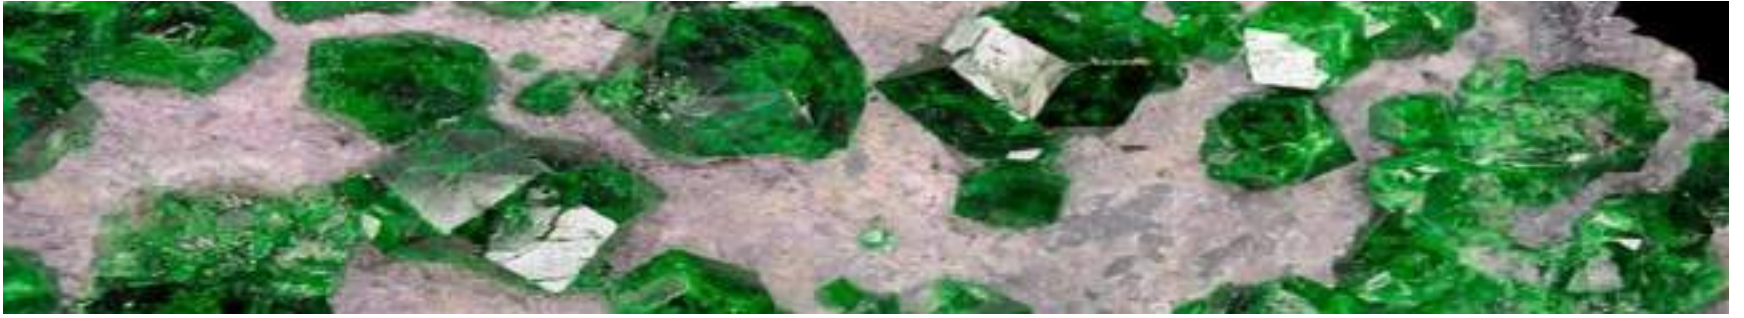

شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تعريف المعاملات الحرارية
- التلدين (التخمير)
- المعادلة
- التقسية

المحتويات

- المراجعة
- المعاملة الحرارية دون الصفرية
- التعقيم


المراجعة (Tempering)

تعرف بانها عملية تسخين الصلب المقسى الى درجة حرارة اقل من (AC1) ثم التثبيت لفترة زمنية مناسبة يتبع ذلك تبريد بمعدل تبريد مناسب.

تجرى المراجعة للأسباب التالية:

1. التخلص من الاجهادات الداخلية
2. تقليل الصلادة والهشاشة
3. زيادة المتانة

طرق المراجعة

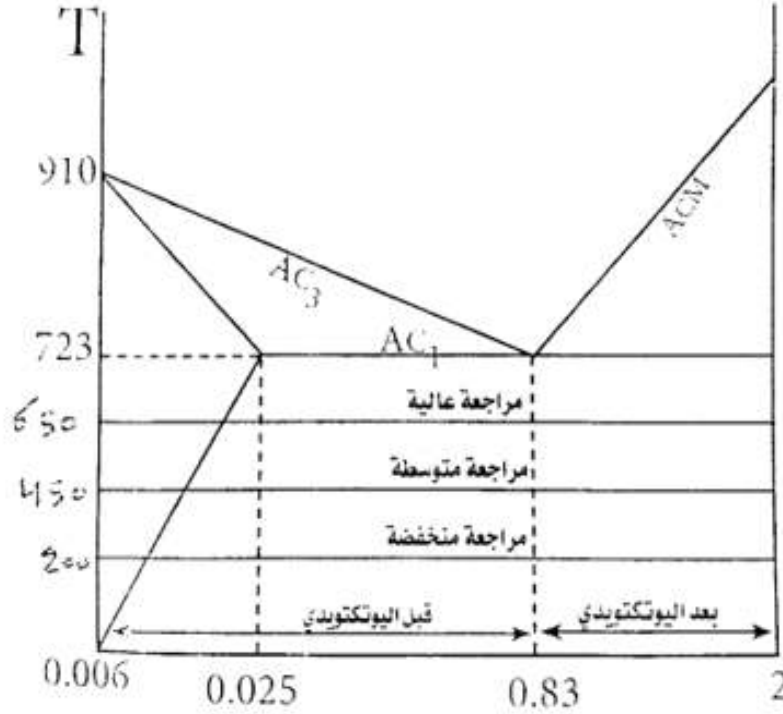


درجات المراجعة شكل رقم (١)

المراجعة بدرجة حرارة منخفضة: تتم بدرجة تتراوح من (100 - 200)م، تكفي لازالة الاجهادات الداخلية ولا تؤثر على الخواص الميكانيكية.

المراجعة بدرجة حرارة متوسطة: تتم بدرجة تتراوح من (200 - 450)م مما يؤدي الى زيادة المتانة على حساب انخفاض الصلادة.

المراجعة بدرجة حرارة عالية: تتم بدرجة حرارة (450 - 600)م، يحصل في هذه المرحلة انخفاض في الصلادة وزيادة المتانة الى القيمة القصوى، وتستخدم هذه المراجعة في تصنيع الاجزاء التي تتعرض الى اجهادات دانيكية مثل الاعمدة المرفقية.

العلاقة بين (الخواص الميكانيكية؛ البنية المجهرية) ودرجة المراجعة لصلب يوتكتويدي مصلد

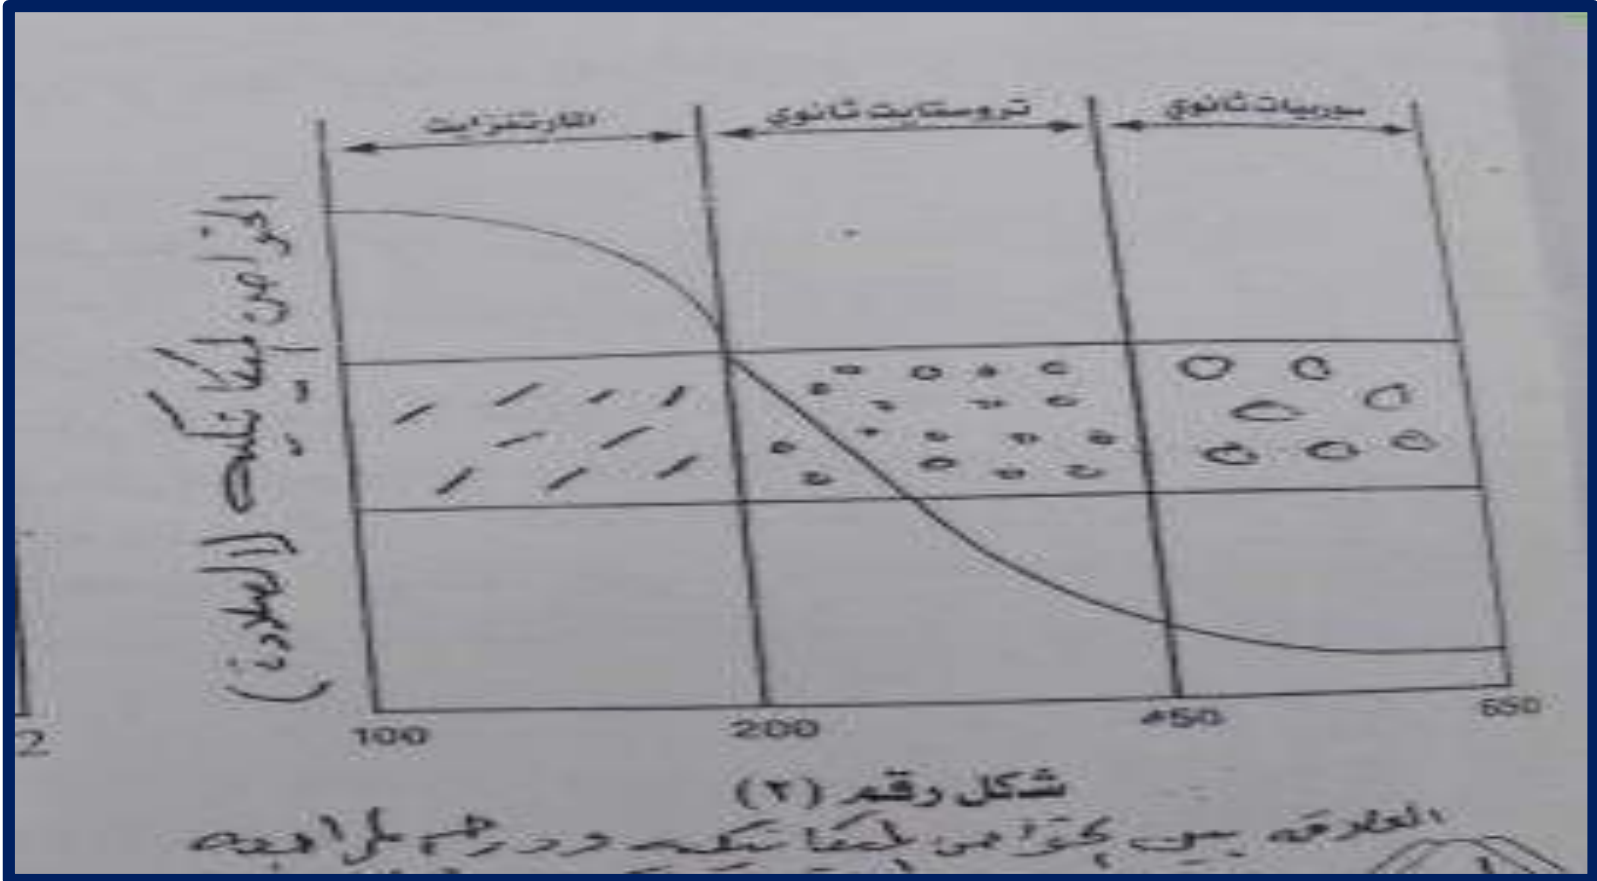

المعاملة دون الصفريّة

تجرى لغرض التخلص من (الأوستنايت المتبقى وازالة الاجهادات الداخلية) وتتم في درجة حرارة اقل من الصفر المئوي وهي احدى اهم طرق التخلص من الأوستنايت المتبقى الناتج في عملية التقسية (التصليد)

وتوجد طريقة اخرى للتخلص من الأوستنايت المتبقى وذلك باجراء (عملية المراجعة) وبذلك تكون طرق التخلص من الأوستنايت المتبقى مايتي:

١. المراجعة

٢. المعاملة دون (تحت الصفريّة)

التعتيق

التعتيق : - هي التحولات التي تحدث في سبائك الحديد - الكاربون والسبائك الحديدية الاخرى بدون تغيير البنية البلورية ويظهر بشكل واضح في مخططات محدودة الذوبان وتتم عملية التعتيق بالمراحل التالية :-

- ١- تجمع ذرات العنصر المذاب الزائدة عن حد الاشباع في اماكن معينة من شبكة المحلول الجامد الفوق المشبع .
- ٢- تتكون شبكة بلورية جديدة خاصة بالطور الجديد تتطابق مع الشبكة البلورية للمحلول الجامد .
- ٣- عند رفع درجة الحرارة تنفصل شبكة الطور الجديد عن شبكة المحلول الجامد وتنمو حبيبات الطور الجديد مع الزمن مما يؤدي الى زيادة المقاومة والصلادة .

تعتيق الصلب المنخفض الكاربون :-

١- التبريد / يحدث عند تبريد الصلب بسرعة من درجة حرارة أعلى من (700) م وسبب ظهور هذا التعتيق هو تغير قابلية ذوبان الكاربون في حديد الفاي يتكون اثناء التبريد محلول جامد فوق الاشباع من الفاي يتحلل اثناء التعتيق عند درجة حرارة الغرفة أو بين 50 - 150 م مما يؤدي الى زيادة الصلادة ونقصان المتانة والمطيلية للصلب .

٢- تعتيق يحدث بعد التشكيل على البارد (تعتيق التشويه) .

يحدث في الواح وصفائح الصلب بعد اجراء تخفيضات في السمك اثناء عمليات الانحناء مما يؤدي الى نقصان قابلية التشكيل ويستغرق تعتيق التشوه من (15 - 60) يوم عند درجة حرارة الغرفة بينما يستغرق بضع دقائق عند درجة تتراوح بين 350 - 800 م .



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- المراجعة
- المعاملة الحرارية دون الصفرية
- التعتيق

المحتويات

١. تعريف التفسية السطحية
٢. الكربنة؛ انواعها؛ المعاملات الحرارية اللاحقة
٣. النتردة
٤. السيندة

طرق التصليد (التقسية) السطحية للصلب الكربوني

طرق التصليد السطحي للصلب الكربوني :- ويقصد بطرق التصليد السطحي للصلب الكربوني : بأنها عملية

تسخين الصلب في وسط نشط كيميائيا مما يؤدي الى تغيير خواص السطح ومن الخواص التي تتغير ما يأتي :-

١. زيادة الصلادة ٢- زيادة مقاومة التآكل بالاحتكاك ٣- زيادة مقاومة التآكل الكيميائي .

٤- زيادة مقاومة الكلال .

وتجري طرق التصليد السطحي لمعاملة سطح المعدن ببعض العناصر الكيميائية مثل الكربون وتسمى (الكربنة) والنايتروجين

وتسمى (النترجة) . والكربون والنتروجين معا تسمى (كاربونترجة أو نتردة) . أو الكروم وتسمى الكرمنة أو لنيوم وتسمى

(المنة) ومن الممكن ان تجري هذه الطرق في اوساط صلبة او سائلة أو غازية ومن الشروط الواجب توفرها لنجاح هذه الطرق

:-

١- ان يكون العنصر الكيميائي بحالة ذرية نشطة .

٢- ان تكون للعنصر الكيميائي قابلية على الانتشار داخل سطح الصلب .

٣- ان تكون للصلب القابلية على امتصاص العنصر المنتشر .

انواع الطرق المستخدمة لغرض التصليد السطحي

الكربنة :- تجري الكربنة للصلب المنخفض الكربوني تتراوح نسبة الكربون فيه من (0.01% - 0.25%) وتتضمن عملية الكربنة تشبع سطح الصلب بالكربون للحصول على صلادة عالية ومقاومة تآكل جيدة في سطح الصلب مع الاحتفاظ بمركز لين وتجري الكربنة بدرجات حرارة أعلى من خط A_{c3}) ويبقى الجزء عند تلك الدرجة لفترة زمنية طويلة لذلك يجب اجراء الكربنة لأجزاء مصنوعة من صلب صغير الحبيبات وذلك لتجنب الزيادة الحاصلة في حجم الحبيبات نتيجة للتسخين لفترة زمنية طويلة وهناك مجموعتين من العناصر تؤثر على عملية الكربنة.

تكملة الكربنة

المجموعة الاولى :- مثل (التيتانيوم Ti ، والتنكستن Tg) تسهل عملية الكربنة . لان هذه العناصر تميل لتكوين الكاربيدات .

المجموعة الثانية :- مثل (النحاس Cu ، والالمنيوم AL) فانها تعيق عملية الكربنة . وذلك لعدم ميل هذه العناصر لتكوين الكاربيدات وتقسم الكربنة حسب الوسط الذي تجري فيه الى ما يلي :-

الكربنة الصلبة :- في هذا النوع من الكربنة تنظف القطع من الزيوت والأتربة وتوضع في سنايق من الصلب محكمة السد بغطاء طيني ومملوء بمادة مكرينة من الفحم النباتي أو فحم الكوك بشك مسحوق مع مادة منشطة مثل كاربونات الباريوم أو كاربونات الصوديوم تضاف بنسب معينة تؤدي الى تجهيز الاوكسجين لغرض الاكسدة لقسم من الكاربون وتحرر غاز اول اول اوكسيد الكاربون ثم تسخن الصناديق بدرجة حرارة (900-950) ولفترة زمنية تتراوح من (3 الى 8) ساعة وذلك اعتماد على سمك الطبقة المكرينة المطلوبة ومن خلال عمليات الاكسدة التي تتم داخل الصندوق يتحرر الكاربون الذري فيتم امتصاصه من قبل الصلب اما الاجزاء التي لا يراد كربنتها فتغطى بطبقة من النحاس .

الكربنة السائلة :- تستعمل هذه الطريقة للاجزاء الصغيرة عندما يكون العمق المطلوب للطبقة المكرينة صغير جداً يتراوح بين (0.3 - 0.5) ملم ومن مميزات هذه الطريقة ما يلي :-

- 1- معدل التسخين عالي ومتجانس
 - 2- احتمالية حدوث العيوب قليلة
 - 3- هذه الطريقة أكثر اقتصادية من الطرق الاخرى للحصول على طبقة رقيقة من الكاربون للأجزاء الصغيرة من الصلب الكاربوني .
- تجري هذه الطريقة بوضع الاجزاء المطلوب كربنتها في وعاء من الصلب ثم تقمر في حوض مصهور ملحي بدرجة حرارة (820 - 850) والمصهور الملحي المستخدم يتكون من خليط من (كاربيد السليكون + كلوريد الصوديوم + كاربونات الصوديوم) وتبقى الاجزاء في المصهور الملحي لمدة ساعة حيث تحدث عملية الكربنة بواسطة الكاربون الذري الناتج من تحلل أملاح المصهور الملحي ثم تبرد الاجزاء بعد ذلك الى درجة حرارة الغرفة بواسطة الماء أو الزيت .

 
تكملة الكربنة

الكربنة الغازية :- يتم تشبع سطح الصلب بالكربون في وسط غازي وتعتبر أفضل طرق الكربنة وعند مقارنتها بالكربنة الصلبة فانها :-

١- لا تحتاج الى صناديق خاصة لوضع القطع.

٢- المواد المكربنة لا تحتاج الى الوقت لتسخينها كما هو الحال في مواد المكربنة الصلبة ذات التوصيل الحراري الرديء

وتجري الكربنة الغازية بوضع القطع في الافران وأحاطتها بتيارات من الغازات المكربنة مثل (غاز الميثان CH₄) ثم التسخين الى درجة حرارة من (900-950) حيث يحصل التالي :-



ثم يمتص الكربون الذري الناتج من المعادلة أعلاه من قبل الصلب ويكون سمك الطبقة المكربنة (0,25 - 1) ملم بعد ذلك يجري تبريد سريع اذا كانت الحبيبات ناعمة أما اذا كانت الحبيبات خشنة فتجري معادلة .

المعاملات الحرارية للصلب المكربن :- بعد الكربنة يحصل اختلاف في نسبة الكربون بين المقشرة الخارجية وقلب القطعة أو مركزها . حيث تزداد نسبة الكربون في سطح القطعة وتصل في بعض الحالات الى (0.83%) او أكثر قليلاً مما يؤدي الى ترسب جزء من السمنتايت في مناطق حدود الحبيبات بعد التبريد وأن ترسب السمنتايت يؤثر على الخواص فيؤدي الى زيادة هشاشة الصلب وتتشرب طبقة الكربون المتكونة على السطح أثناء الاستعمال وكذلك فإن التسخين لفترة زمنية طويلة أثناء الكربنة يؤدي الى كبر حجم الحبيبات وخشونتها مما يؤثر على الخواص الميكانيكية ولذلك يجب معاملة الصلب المكربن

 
المعاملة الحرارية بعد الكربنة

أولاً :- المعاملة الحرارية لقلب القطعة :- تتضمن هذه المعاملة تسخين الصلب الى درجة حرارة اعلى بقليل من (AC3) وتكون بحدود (870) حيث يتحول تركيب قلب القطعة الى حبيبات ناعمة من الاوستنايت وبعد مرور فترة زمنية مناسبة تبرد القطعة بالماء أو الزيت وذلك للحصول على حبيبات ناعمة من المارتنزيت ولكن هذه العملية تؤدي الى تركيب سلد وهش في القشرة الخارجية للقطعة . وهذا التركيب عبارة عن حبيبات خشنة من المارتنزيت والسبب أن التسخين لدرجة (870) أعلى بكثير من الدرجة المطلوبة لمعاملة السطح الخارجي فنحصل على أوستنايت خشن يتحول في التبريد السريع الى مارتنزيت خشن ولهذا السبب يجب ان تجرى معاملة حرارية أخرى لتحسين خواص السطح الخارجي .

ثانياً :- المعاملة الحرارية للسطح الخارجي :- تتضمن هذه المعاملة تسخين الصلب الى درجة حرارة أعلى بقليل من AC1 وهذه الدرجة حوالي (760) وذلك للحصول على حبيبات ناعمة من الاوستنايت في السطح تتحول بعد التبريد الى حبيبات ناعمة من المارتنزيت وعند هذه الدرجة يكون قلب القطعة محتويًا على حبيبات ناعمة من الاوستنايت مغمورة في أرضية الفريت وعند التبريد نحصل على حبيبات من المارتنزيت مغمورة في ارضية من الفريت مع كمية من التروستايت ثم تجرى مراجعة بدرجة (١٥٠) (مراجعة منخفضة) لإزالة الاجهادات الداخلية .

النتردة

النتردة :- تؤدي عملية النتردة الى جعل سطح الصلب أعلى صلادة وأكثر مقاومة للتآكل من الكربنة ويستعمل في النتردة عنصر النتروجين وتجري للأجزاء المشكّلة بصورة تامة ونهائية وللأجزاء المعاملة حرارياً . تتم بالتسخين الى درجة حرارة (٥٠٠) م لفترة زمنية تتراوح بين (٢-٤) أيام حيث توضع القطع في وعاء محكم السد ويدور فيه غاز الامونيا (NH3) حيث يؤدي الى تحلل غاز الامونيا الى هيدروجين ونيترجين وحسب المعادلة التالية :-



يتفعل النتروجين الذري الناتج من المعادلة أعلاه داخل سطح الصلب ويؤدي الى تكوين تتريدات صلدة وتجري عملية النتردة لأنواع خاصة من الصلب منها سبيكة يطلق عليها سبيكة النيترا (NITRA-ALLOY) حيث تتكون هذه السبيكة من (الكربون - كروم - حديد - المنيوم - المولبدنيوم) وبذلك تتكون تترائيدات صلدة من الكروم والالمنيوم ووجود المولبدنيوم يؤدي الى تكون حبيبات ناعمة والى تحسين متانة قلب القطعة ويكون سمك الطبقة المنتردة (0.25 - 0.9) ملم ويستخدم الصلب المنترد في تصنيع (قوالب التشكيل - مسامير التوصيل - الأعمدة المرفقة) وتعتبر عملية النتردة مكلفة عندما تجري لعدد قليل من القطع بينما تكون الكلفة أقل عندما تجري لعدد كبير من القطع .

مزايا عملية النتردة :-

- ١- تفادي حدوث التصدعات والتشققات والاجهادات الداخلية والسبب في ذلك ان المعاملة الحرارية تجري قبل النتردة .
- ٢- عدم فقدان الصلادة للسطح المنترد في حالة ارتفاع درجة الحرارة الى (٥٠٠) درجة مئوية بينما يبدأ السطح الكربن بفقدان الصلادة عند درجة حرارة (٢٠٠) م .
- ٣- ان السطح المنترد يكون ذو مقاومة تآكل جيدة ولكي تكون مقاومة التآكل في أقصى درجاتها يجب استعمال الاجزاء بعد النتردة مباشرة .

السيندة (الكربونتردة)

الكربونتردة (السيندة) :- هذه المعاملة تتم بتشبع السطح بالكربون والنيتروجين الذريين في نفس الوقت مما يؤدي الى زيادة الصلادة ومقاومة التآكل في سطح الصلب وتتم السيندة في اوساط سائلة وغازية تحتوي على الكربون والنيتروجين وكما يلي :-

الكاربونتردة أو السيندة السائلة :- تجري بدرجة حرارة تتراوح بين (820 - 850 م) في احواس تحتوي على الاملاح التالية :-

١- سيانيد الصوديوم NaCN بنسبة 45% .

٢- كلوريد الصوديوم NaCl بنسبة 20% .

٣- كاربونات الصوديوم Na₂CO₃ بنسبة 35% .

ويستمر التسخين لمدة ساعة حيث يحصل التفاعلين التاليين .



ثم يتم تشبع سطح الصلب بالكربون والنيتروجين الناتجين من المعادلتين أعلاه . الى عمق يصل (0.35mm) بعد ذلك تبرد القطع بالماء أو الزيت ثم تجري لها مراجعة بدرجة حرارة منخفضة .

السيئدة (الكربونتردة)

السيئدة الغازية :- في هذه الطريقة يتشبع سطح الصلب بالكربون والنتروجين الذريين في وسط غازي يتكون من غاز مكرين بنسبة (70% - 80%) وغاز الامونيا (20-30%) ثم تسخين لدرجة حرارة (900-950 م) والتثبيت لفترة زمنية مناسبة تعتمد على سمك الطبقة المطلوبة ثم تجري لها مراجعة بدرجة حرارة منخفضة .



التصليد باللهب :- هي أقصر طرق التصليد السطحي تتضمن تسخين سطح الصلب الى درجة حرارة أعلى من (AC3) بواسطة مشعل الاوكسي أستيلين ثم تبرد بواسطة رشاش ماء متصل بالمشعل والصلب المستعمل يجب ان يحتوي على كربون بنسبة (0.4% - 0.6%) وذلك لضمان حصول على صلادة عالية في سطح الصلب تتراوح من (600 - 650) فيكرز وعمق التصليد يصل الى (3 ملم) وتسنعمل هذه الطريقة لتصليد التروس والكامات والنواب الحلزونية وأعمدة الدوران .

التصليد بالحث الكهربائي :- في هذه الطريقة يحاط السطح المراد تصليده بجزء خاص بالحث الكهربائي يحتوي على عدة ثقوب يمر خلالها تيار ذو ذبذبات عالية وبذلك يسخن السطح بسرعة عالية بواسطة تيارات الحث الدوامة الى درجة حرارة أعلى بقليل من (AC3) خلال زمن يتراوح بين (3-5) ثانية يتبع ذلك تبريد برشاش ماء من خلال الثقوب الموجودة في جزء الحث الكهربائي الى عمق يصل من (2-3) ملم .



شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

١. تعريف التفسية السطحية
٢. الكربنة؛ انواعها؛ المعاملات الحرارية اللاحقة
٣. النتردة
٤. السيندة

المحتويات

✓ الصلب السبائكي

✓ تأثير اضافة عناصر السبك على خواص الصلب

الصلب السبائكي

الصلب السبائكي :- (ALLOY-STEEL)

هو الصلب الذي يحتوي على شوائب بصفة دائمة مثل (المنغنيز - السليكون - الفسفور - الكبريت) وبالإضافة الى هذه الشوائب فإنه يحتوي على عنصر أو أكثر من العناصر السبائكية ومن العناصر السبائكية المضافة للصلب هي (الكروم - الفناديوم - التنتس - الالنيوم - النيكل - الكوبلت - الخ) ونظراً لتطور الصناعة وخاصة السيارات والطائرات والصناعات والميكانيكية ولحدودية استعمال الصلب الكربوني وعدم أيفائه بجميع متطلبات الصناعة ظهرت الحاجة الى استعمال الصلب السبائكي .

تصنيف الصلب السبائكي :- توجد عدة تصنيفات للصلب السبائكي وهي كما يلي :-

أ- تصنيف الصلب السبائكي حسب التركيب الكيميائي :- يتم التصنيف حسب العنصر الكيميائي المضاف الى الصلب فهناك صلب كرومي عندما يضاف اليه كروم ، وصلب نيكلي عندما يضاف اليه نيكل ، وصلب منغنيزي عندما يضاف اليه منغنيز الخ .

ب- تصنيف الصلب السبائكي حسب الاستعمال :- حيث يصنف الى صلب أنشاءات ، صلب عدد وأدوات ، صلب الاستعمالات الخاصة الخ .

ج- تصنيف الصلب السبائكي حسب نوع البنية :- هناك صلب سبائكي برلايتي وصلب مارتنزيتي و صلب أوستنايتي وصلب فرايتي وصلب ذو بنية كاربيدية .

تأثير اضافة العناصر السبائكية على خواص الصلب

تأثير اضافة العناصر السبائكية على خواص الصلب :-

١- ان اضافة بعض العناصر السبائكية مثل الكروم والفناديوم تؤدي الى تكوين كاربيدات ثابتة جداً، وتؤثر هذه الكاربيدات على صلادة الصلب خاصة اذا كانت ذات صلادة أعلى من صلادة كاربيد الحديد (السمنتايت Fe_3C) وأذا تواجد أكثر من عنصر


فان الكاربيدات تكون معقدة بينما وجود عناصر أخرى مثل السليكون - الالمنيوم يؤدي الى تفكك كاربيد الحديد واعطاء الكرافيت وحسب المعادلة التالية :-



ويطلق على هذه العناصر (العناصر المجرهنة) تمثل (السليكون - الالمنيوم) وتضاف هذه العناصر بشكل كبير للصلب المنخفض الكربون اما عند اضافتها للصلب عالي لكربون فيجب ان يضاف أحد العناصر المكونة للكربيدات وذلك لمعادلة تأثير على العناصر المجرهنة.

٢- ان اضافة جميع العناصر السبائكية عدا الكوبلت (CO) تؤدي الى زيادة أستقرارية الاوستنايت أي انتقال (TTT) الى جهة اليمين مما يؤدي الى أنخفاض السرعة الحرجة للتبريد ويمكن تصليد الصلب السبائكي حتى باستعمال الهواء عند وجود نسبة عالية من العناصر السبائكية المضافة والاشكال التالية توضح تأثير اضافة العناصر السبائكية على منحني الايزوثيرمي


(TTT).

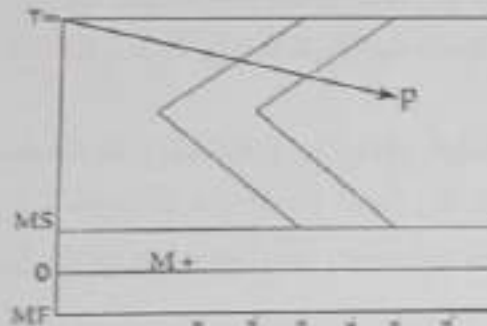

تبريد في الهواء يتحول P في الصلب الكربوني




تبريد في الهواء يحول M عند اضافة نسبة قليلة من العناصر السبائكية

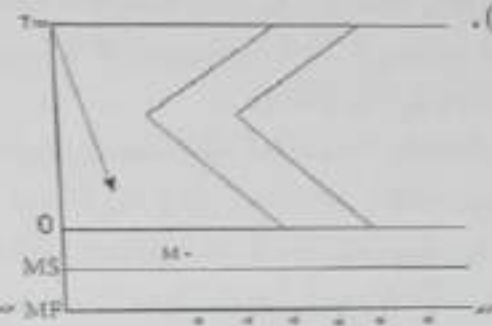

تبريد في الهواء يبقى الاوستنايت بدون تحول يخضع الى MS الى اقل من الصفر عند اضافة نسبة عالية من العناصر السبائكية

تأثير اضافة العناصر السبائكية على نمو الحبيبات ونقطة اليوتكتويدي

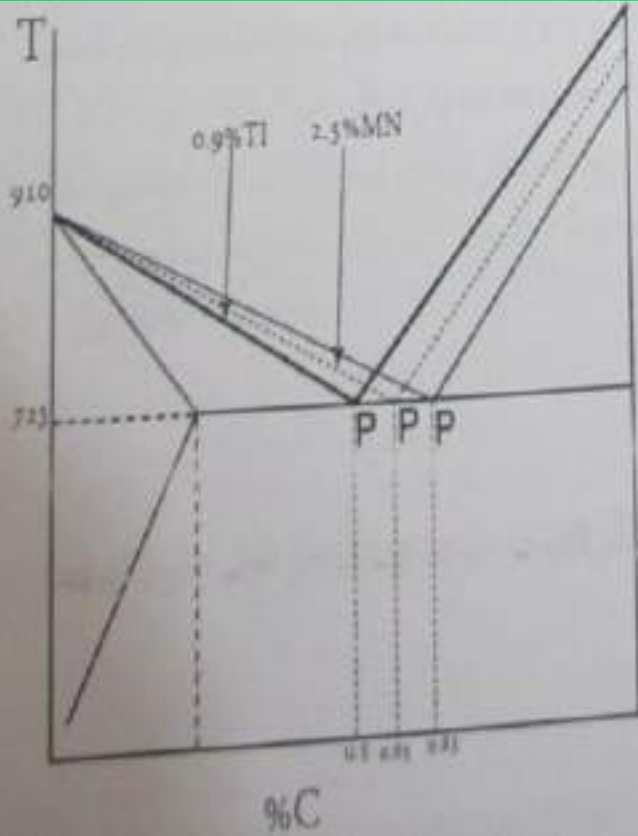

٢- ان وجود بعض العناصر السبائكية مثل (الكروم ، المنغنيز) تؤدي الى زيادة معدل نمو الحبيبات وخاصة عند درجة الحرارة العالية لذلك يجب الحذر عند تسخين الصلب الذي يحتوي على هذه العناصر الى درجات أعلى من الحد المطلوب ، أو الاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة عند نفس الدرجة الحرارية وذلك تجنباً لحدوث الهشاشة بتأثير نمو الحبيبات بينما توجد عناصر أخرى مثل (النيكل ، الفولاذيوم) تعيق نمو الحبيبات بسبب تكوينها كاربيدات وأكاسيد صعبة الذوبان في الأوستنايت وتوجد مجموعة تالفة من العناصر السبائكية مثل (التيتانيوم ، الزركونيوم) تؤدي الى اعاقه نمو الحبيبات بشكل أكبر من العناصر السابقة بسبب ان هذه العناصر تكون كاربيدات أكثر ثباتاً وأصعب ذوباناً في الأوستنايت .

٣- تؤدي اضافة بعض العناصر السبائكية الى انحراف نقطة اليوتكتويدي الى جهة اليسار في منحنى التوازن الحراري للحديد - الكاربون (أي ان الصلب يكون تركيبه 100% برلايت حتى لو احتوى على نسبة كاربون أقل من 0.83% حيث تؤدي اضافة 2.5% منغنيز الى الصلب ، الى الحصول على برلايت عند نسبة كاربون 0.65% والشكل التالي يوضح تأثير اضافة العناصر السبائكية على نقطة اليوتكتويدي .

تأثير اضافة العناصر السبائكية على مقاومة التآكل؛ الدرجات الحرجة؛ التحولات المارتنزائتية

٥- ان اضافة بعض العناصر السبائكية مثل (الكروم - السليكون - الالمنيوم) تؤدي الى تحسين مقاومة التآكل للصلب حيث تكون هذه العناصر طبقة رقيقة غير مسامية من الاكاسيد على سطح الصلب تحميه من استمرار التآكل . وفي حالة الحاجة الى الحصول على خواص ميكانيكية لهذه الطبقة فان اهم عنصر يضاف هو (الكروم) . اما اذا اضيف (النيكل) بكميات كافية للصلب فان الاوستنايت يكون ثابت عند درجة حرارة الغرفة وتكون بنية الداخلية عبارة عن محلول جامد .

٦- تأثير اضافة العناصر السبائكية على درجات التحول الحرجة :- تؤدي اضافة بعض العناصر السبائكية (النيكل - المنغنيز - الكوبلت) الى رفع درجة A4 وخفض درجة A3 مما يؤدي الى ثبات (X) أي زيادة مجال درجات الحرارة التي يتواجد فيها الاوستنايت كطور ثابت . بينما تؤدي اضافة (الكروم - التنتكس - السليكون) الى رفع درجة A3 وخفض درجة A4 وزيادة مجال تواجد (X) كطور ثابت وتضييق منطقة (X) مكونة ما يعرف بحلقة كاما .

٧- تأثير اضافة العناصر السبائكية على التحولات المارتنزائتية :- تؤدي معظم العناصر السبائكية عدا (الكاربون - الالمنيوم) الى الصلب الكاربوني . الى خفض درجة (MS) وزيادة كمية (X) المتبقي ، ووجود (X) المتبقي يخفض الصلادة ويقلل الاستقرار في أبعاد المنتوجات المصنوعة من الصلب المقسى لذلك تجرى عملية مراجعة كذلك فان جميع العناصر السبائكية تخفض (MF) ولكن بدرجة أقل من تخفيضها لـ (MS) ولا تؤثر العناصر السبائكية في التحول المارتنزائت ألا اذا كانت ذائبة في الاوستنايت .

٨- تأثير العناصر السبائكية على الخواص الميكانيكية للصلب :- اضافة العناصر السبائكية يؤدي الى زيادة مقاومة الصلب بسبب تكوين محلول جامد مما يؤدي الى تشويه بنيته (الشبكة البلورية) وبدوره يؤدي الى زيادة الصلادة والمقاومة . أن العناصر تكون كبريدات صلدة مما يؤدي الى زيادة صلادة الصلب . وكذلك العناصر السبائكية تكون الكرافيت مما يؤدي الى نقصان في قيمة المقاومة وزيادة مقاومة الصدمات .

العناصر تخفض معدل التبريد الحرج مما يؤدي الى زيادة قابلية التصليد ، زيادة مقاومة التآكل في درجات الحرارة العالية .



شكرا لحسن الاصفاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

✓ الصلب السبائكي

✓ تأثير اضافة عناصر السبك على خواص الصلب

المحتويات

- تعريف الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ
- استخدامات الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ
- انواع الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ

الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ

- الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصلب المقاوم للصدأ (Stainless Steel) هو سبيكة معدنية حديدية تحتوي على خليط من العناصر حيث نسبة الحديد فيها لا تقل عن ٥٠%، ونسبة الكروم من ٥% إلى ٣٠% والنيكل والمولبدنيوم حوالي (٨,٥%) ونسبة الكربون بحد أقصى (٢%)، وتكتسب مقاومتها للصدأ والتآكل بسبب تكوين طبقة رقيقة متماسكة وغير مرئية من أوكسيد الكروم تلتصق بسطح المعدن وتقيه من التآكل، وتكون هذه الطبقة واقية بدرجة كافية كلما كانت نسبة الكروم في الفولاذ عالية.
- عرف الفولاذ المقاوم للصدأ لأول مرة من قبل (هاري بريسلي) في العام (١٩١٢) حيث استطاع الحصول على سبيكة تحتوي على (١٢-١٣%) كروم لا تصدأ في الجو وفي أوساط أخرى وقد استعملت لصناعة أدوات المائدة ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ظهرت أنواعا عديدة خصوصا تلك التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل بسبب وجود وسط قاس مساعد على التآكل مثل الأوساط الموجودة في الصناعات الكيميائية والبتروولية.

نماذج مصنوعة من الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ



استخدامات الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ

- يدخل هذا النوع من الصلب في صناعات متعددة ولكن يستعمل بصفة أساسية للصناعات التي تحتاج إلى مقاومة عالية جداً للصدأ (كالأدوات المنزلية وعلب المشروبات وشفرات الحلاقة)
- يستخدم في أدوات الجراحة وأدوات المائدة وتتميز أواني الطبخ المصنوعة من الصلب (الفولاذ) الذي لا يصدأ بأنها موصلة جيدة للحرارة وذات صلابة وقوة شديديتين، وهي رخيصة الثمن وتقاوم الصدأ عند تعرضها للماء أو تخزينها دون تجفيفها، ويمكن استعمالها بشكل مستمر لفترة طويلة.

انواع الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ

- يقسم الفولاذ المقاوم للصدأ او الصلب المقاوم للصدأ حسب التركيب الميتالورجي إلى أربع مجاميع رئيسية تختلف عن بعضها البعض في مقاومتها للتآكل وخواصها الميكانيكية وكذلك كلفتها.
- إن كل مجموعة تحوي على أنواع قياسية تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي وكذلك في استخداماتها، وكل نوع يشار إليه برقم يسمى الرقم الدال أو رقم الدلالة وحسب الأنظمة المختلفة مثل النظام الأمريكي الخاص بجمعية الحديد والفولاذ الامريكية (AISI).

الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ المارتنسايتي

- تسمى هذه المجموعة بهذا الاسم لكونها لها قابلية على تكوين المارتنسايت عند تبريدها تبريدا سريعا من الحالة التي يكون تكوينها اوستنايت أي من درجات الحرارة العالية. تتميز سبائك هذه المجموعة باحتوائها على الكربون ولها قابلية لحام منخفضة، ومقاومة تآكل معتدلة ، كما أن مقاومة الشد والصلادة لها تكون عالية لذلك فهي تستخدم في الأغراض التي تتطلب مقاومة شد وصلادة عاليتين ومقاومة تآكل معتدلة نسبيا.
- وتستخدم السبيكة (٤٢٠) لصناعة الادوات الجراحية.
- اما السبيكة (٤٤٠) تستخدم في صناعة أجزاء الصمامات ومحامل الكريات

نماذج مصنوعة من السبيكة (٤٢٠)



الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ الفيرايّتي

يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من الكروم مقارنة مع الأنواع الأخرى مما تؤدي إلى استقرارية الفيرايّت كما أنه غير قابل للتصليد. ومن أشهر أنواع سبائك هذه المجموعة هي (السبيكة ٤٣٠) والتي تتميز بمقاومة تآكل جيدة في الجو لذلك فإنها تستعمل بشكل واسع في صناعة:-

- أجزاء زخارف السيارات
- وفي صناعة أدوات الطعام المنزلية مثل الصحون والقدر
- وكذلك الثلاجات والغسالات ...

الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ الأوستنايتي

- أو كما يعرف بالسلسلة (٢٠٠) و(٣٠٠): إن سبائك هذه المجموعة هي أكثر أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ استعمالاً نظراً لما تمتاز به من خواص ميكانيكية ومقاومة تآكل جيدتين ويمكن أن تكون ملحومة كما أنها غير مغناطيسية ولا تتصلد عند التبريد السريع ذلك لاحتوائها على المنغنيز والنيكل والنتروجين.
- السلسلة (٢٠٠):
 - النوع (٢٠٠): يعد مناسباً للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة.
 - النوع (٢٠٢): هو الفولاذ المقاوم للصدأ للعرض العام: يكون ذو مقاومة تآكل ضعيفة بسبب انخفاض مستوى النيكل وزيادة المنغنيز.
- السلسلة (٣٠٠):
 - النوع (٣٠٤): يعتبر أول وأكثر الأنواع استخداماً ويُعرف أيضاً باسم ١٨/٨ لكونه يتكون من ١٨٪ كروم و ٨٪ نيكل
 - النوع (٣٠٦): يعد ثاني أكثر أنواع السلسلة (٣٠٠) استخداماً ، ويستخدم بشكل أساسي نتيجة قدرته العالية على مقاومة التآكل لكونه يحتوي على ١٨٪ كروم و ١٠٪ نيكل ولهذا السبب فهو يُعرف أيضاً باسم الفولاذ (١٨/١٠) ، وغالباً ما يُستخدم في صناعة السكاكين وتجهيزات المطابخ ذات الجودة العالية.

الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ القابل للتصليد بالتعتيق

سبائك هذه المجموعة تصلد بالتعتيق أو بالترسيب ويمكن تعزيز قوتها بإضافة (النحاس والالمنيوم والنيوبيوم)؛ أما مقاومة التآكل لها هي أقل من مقاومة التآكل للفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنايتي (٣٠٤). تدخل استعمالاتها في:

- صناعة الصواريخ والطائرات.

شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تعريف الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ
- استخدامات الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ
- انواع الصلب (الفولاذ) المقاوم للصدأ

المحتويات

- تعريف حديد الزهر
- بنية الحديد الزهر
- المزايا والعيوب
- العوامل المؤثرة على شكل وجود الكربون في الحديد الزهر
- تعريف الحديد الزهر الرمادي
- تعريف الحديد الزهر الابيض
- مقارنة بين الحديد الزهر الابيض والرمادي

تعريف حديد الزهر

حديد الزهر (Cast Iron) :-

يتكون حديد الزهر أساساً من حديد الغفل الذي يعاد صهره وصبه أما وحده أو بخلطه مع الحديد المستهلك وتتم عملية الصهر عادة في أفران الدست وتعتبر درجة انصهار حديد الزهر واطنة مقارنة بدرجة انصهار الصلب حيث يتراوح بين (150-1250) لذلك فإنه يمكن صهر حديد الزهر بسهولة وبتكاليف واطنة ويكون للزهر المنصهر سيولة جيدة وقابلية على اتخاذ شكل القالب بعد الانجماد ويحتوي حديد الزهر على نفس العناصر الموجودة في الصلب الكربوني ولكن بنسبة أعلى مما في الصلب الكربوني حيث تكون النسبة كما يلي :-

كربون (2.8-3.6) (% C) ، سليكون (1-3%) (SI) ، منغنيز (0.4-1%) (Mn) ،
كبريت (0.35-0.1) (% s) ، فسفور (0.05-1%) (p).

العوامل المؤثرة على شكل وجود الكربون في الحديد الزهر

١- معدل التبريد :- ان التبريد السريع يؤدي الى استقرارية السمنتايت والذي يؤدي بدوره الى تكوين حديد الزهر الابيض الذي يتميز بانه صلد بينما معدل التبريد البطيئ يساعد على تكوين الكرافيت أي تكوين حديد الزهر الرمادي ويعتمد معدل التبريد على سمك المقطع ونوع القالب المستعمل .

٢- التركيب الكيميائي :-

أ-الكاربون / ان هذا العنصر يخفض درجة الانصهار ويكون الكرافيت . أي يؤدي الى الحصول على حديد الزهر الرمادي .

ب-السليكون / يساعد على تكوين الكرافيت أي يؤدي الى الحصول على حديد الزهر الرمادي .

ج- الكبريت / أن التأثير المباشر لهذا العنصر هو استقرارية السمنتايت وبذلك فإنه يؤدي الى تكوين حديد الزهر الابيض .

د- المنغنيز / يتحد مع الكبريت ويكون كبريتيد المنغنيز . وهو يساعد بصورة غير مباشرة على تكوين الكرافيت بواسطة تأثيره على ابطال فعل الكبريت وبذلك يتكون حديد الزهر الرمادي أما التأثير الاخر للمنغنيز فهو تأثير مباشر حيث يساعد على استقرارية السمنتايت (تكوين حديد الزهر الابيض) ويحدث هذا فقط عندما تكون كمية المنغنيز أعلى من الكمية اللازمة للاتحاد مع الكبريت .

هـ- الفسفور / ليس له أي تأثير على شكل تواجد الكاربون في حديد الزهر ولكن هذا العنصر يحسن من قابلية السيولة لحديد الزهر .

تعريف حديد الزهر الرمادي

الحديد الزهر الرمادي : (Gray cast iron)

هو سبيكة من الحديد الزهر لها بنية مجهرية جرافيتية رقائقية. يرجع تسميتها بالرمادي لأنه اللون الذي يظهر داخلها عند الكسر، الذي يدل على وجود الجرافيت. الحديد الزهر الرمادي هو أشهر سبائك الحديد الزهر وأكثرها استخداماً. يستخدم الحديد الزهر الرمادي في التطبيقات التي لا تتعرض لإجهادات شد عالية، مثل محرك الاحتراق الداخلي وأجسام المضخات والصمامات والصناديق الكهربائية والمسبوكات التجميلية. كما أن للحديد الزهر الرمادي سعة حرارية وتوصيلية حرارية عاليتان، كانت تستغل في كثير من الأحيان في بعض تجهيزات المطابخ

مزايا وعيوب حديد الزهر الرمادي

- الحديد الزهر الرمادي من السبائك الشائع استخدامها في التطبيقات الهندسية، نظراً لتكلفتها المنخفضة نسبياً وقابليتها للتشغيل (Machinability)، كما أن له مقاومة جيدة للبلية، لوجود الجرافيت الذي يقلل الاحتكاك المعدني ويجعل المعدن يتقصف في صورة رقائق.
- الحديد الزهر الرمادي أقل سبائك الحديد الزهر قابلية للانكماش، نظراً لوجود الجرافيت في بنيته المجهرية. كما يعزز السيليكون من مقاومة السبيكة للتآكل وتزيد من سيولتها عند الصب. ويعتبر عموماً الحديد الزهر الرمادي سبيكة يسهل لحامها. ومقارنة بالسبائك الحديدية الحديثة، فإن الحديد الزهر الرمادي له قوة شد وليونة ضعيفتان. وبالتالي، فإن مقاومتها للصدمات تكاد تكون معدومة.

تعريف حديد الزهر الابيض

حديد الزهر الابيض: (White cast iron)

هو سبيكة من الحديد الزهر لها بنية مجهرية كربيدية يرجع تسميته بالابيض لأنه اللون الذي يظهر داخلها عند الكسر، الذي يدل على وجود السمنتايت. يتميز بانه هش؛ صلد؛ لا يمكن تشغيله

مقارنة بين الحديد الزهر الابيض والحديد الزهر الرمادي

نقاط المقارنة	حديد الزهر الابيض	حديد الزهر الرمادي
الشكل الذي يوجد فيه شكل الكربون	متحد بشكل سمنايت	حر بشكل كرافيت
التركيب الكيميائي	نسبة السيلكون (Si) واطنة ونسبة الكبريت عالية	نسبة السيلكون (Si) عالية ونسبة الكبريت واطنة
معدل التبريد في قالب الصب	سريع	بطيئ
خواص	صلد ، هش ، غير قابل للتشغل بالمكائن صلادة برينل (400-500)	طري نسبيا ، قابل للتشغيل بالمكائن صلادة برينل (180-240)
الاستعمالات	الدرافيل المصلدة ، القوالب ، الصفائح المقاومة صناعة حديد الزهر الطروق	اسطوانات و مكابس و وسائط النقل أنايبب المياه الرئيسية

شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تعريف حديد الزهر
- بنية الحديد الزهر
- المزايا والعيوب
- العوامل المؤثرة على شكل وجود الكربون في الحديد الزهر
- تعريف الحديد الزهر الرمادي
- تعريف الحديد الزهر الابيض
- مقارنة بين الحديد الزهر الابيض والرمادي

المحتويات

- تكملة انواع الحديد الزهر
- المعاملات الحرارية لحديد الزهر

انواع اخرى من الحديد الزهر

• حديد الزهر الطروق:-

يتم الحصول على هذا النوع من الحديد الزهر بتخمير حديد الزهر الابيض لفترة تتراوح من (١٠٠-٤٠٠) ساعة ويعتمد ذلك على سمك القطعة ثم التحكم بطريقة التبريد اللاحقة ويوجد نوعان من الحديد الزهر الطروق هما (حديد الزهر الطروق الابيض القلب؛ حديد الزهر الطروق الاسود القلب) ويستخدم الحديد الزهر الطروق في صناعة المواد الانشائية الصغيرة وبعض اجزاء السيارات

• حديد الزهر المطعم:-

يمكن الحصول على حديد زهر يحتوي على شرائح كرافيت رقيقة وموزعة بصورة منتظمة وذلك باضافة كمية قليلة من مادة مطعمة تساعد على تكوين الكرافيت في بودقة الصب قبل البدء بعملية الصب مباشرة

• حديد الزهر السبائكي:-

ان اهم العناصر السبائكية التي تدخل في تركيب حديد الزهر السبائكي (النيكل؛ الكروم؛ النحاس؛ المولبدنيوم) ومن اهم هذه العناصر هو عنصر النيكل الذي يؤثر بشكل كبير على (تكوين الكرافيت؛ يحد من نمو الحبيبات ويخفض معدل التبريد الحرج).

• حديد الزهر الكروي الكرافيت :- في هذا النوع يكون الكرافيت بشكل عقد صغيرة يمكن الحصول عليه باضافة كمية من المغنسيوم على شكل سبيكة من المغنسيوم والنيكل الى بودقة الصب بنسبة (٢%) قبل عملية الصب وهناك نوعان من حديد الزهر الكروي الكرافيت هما (المسبوك والمخمر).

أنواع حديد الزهر الكروي الكرافيت

حديد الزهر الكروي الكرافيت الفيرائتي:


الفيرائتي: هو أحد أنواع الحديد ، يتبلور طبق نظام بلوري مكعب ويرمز له بالرمز ألفا وتركيبه مكعب

متمركز الجسم . يكون الحديد النقي في صورة الفيرائتي تحت درجة حرارة ٩١٠ مئوية. حديد الفا

ذو ذوبانية ضعيفة للكربون حيث تصل أعلى ذوبانية للكربون في حديد ألفا ٠,٠٢٥ % عند درجة

حرارة ٧٢٣ مئوية، أي عند درجة حرارة الايوتيكرويد وتنخفض إلى ٠,٠٠٦ % عند درجة

حرارة الغرفة.

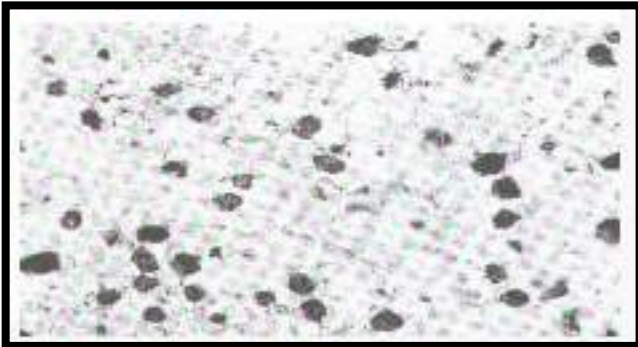

أنواع حديد الزهر الكروي الكرافيت

حديد الزهر الكروي الكرافيت البيرلايتي:

البيرلايت: بنية رقائقية تتكون من طبقات متبادلة من الفيرايت ٨٨٪ من الوزن والسمنتايت ١٢٪ من الوزن وهو الطور الذي يتواجد في بعض أنواع الحديد الزهر. وفي الواقع فإن المظهر الطبقي مضلل لأن تلك الطبقات ثلاثية الأبعاد؛ لذا فكل رقاقة من الفيرايت أو السمنتايت محاطة برقائق أخرى من الفيرايت والسمنتايت. في سبائك الحديد والكربون، يتكون البيرلايت خلال التبريد البطيء للأوستينيت من خلال تفاعل ايوتكتويدي يتم عند (٧٢٣). يحتوي الأوستينيت عند نقطة الإيوتكتويد حوالي ٠.٧٧٪ كربون، وإذا احتوى الصلب على نسبة كربون أقل فستكون بالصلب نسبة من بلورات الفيرايت النقية نسبيًا والتي لا تشارك في التفاعل الإيوتكتويدي ولا يمكن تحويلها إلى بيرلايت. وعلى العكس إذا احتوى الصلب على نسبة كربون أكثر من ٠.٧٧٪ كربون، فسيكون بالصلب بلورات من السمنتايت قبل وصوله إلى نقطة الإيوتكتويد. يمكن حساب نسبة الفيرايت أو السمنتايت التي تكونت فوق نقطة الإيوتكتويد من منحنى الحديد والكربون باستخدام قاعدة العتلة.




انواع حديد الزهر الكروي الكرافيت

حديد الزهر الكروي الكرافيت الاوستنايتي:

يتمتع هذا الخليط المعدني بمواصفات ميكانيكية مثل المقاومة العالية للصدأ حيث بنيته

تتكون من الأوستنايت وكمية محدودة من البيرلايت

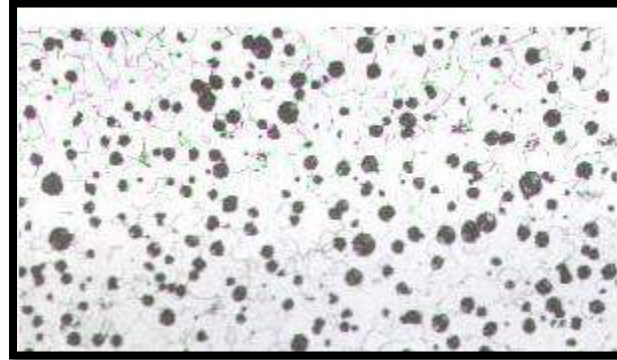

المعاملات الحرارية لحديد الزهر

ان حديد الزهر الابيض يتميز بانه صلد وهش ونظرا لهشاشيته واحتمال تشققه اثناء التسخين والتبريد فلذلك تجرى له معاملة حرارية عبارة عن عملية تخمير. اما حديد الزهر الرمادي الطري الكروي الكرافيت فتجرى له معاملات حرارية عديدة لاكسابه خواص جيدة مثل (الصلادة؛

المتانة؛ اللدونة)

صلب العدد

صلب العدد:-

ان الصلب الكربوني غير ملائم لصناعة عدد التشغيل بالمكائن التي تستعمل السرعة العالية لذلك طورت سبيكة تسمى (hss) ومن اهم انواعها السبيكة المحتوية على العناصر التالية:-

(كربون ٠.٦%)؛ (تنكستن ١٨%)؛ (فناديوم ١%)؛ كروم (٤%) . لهذه العناصر قدرة على تكوين كربيدات صلبة وقد يحتوي الصلب اعلاه على كوبلت الذي يؤدي الى رفع قيمة الصلادة.

المعاملات الحرارية لصلب عدد القطع السريع:-

لغرض اذابة كافة الكربيدات قبل التبريد يتطلب تسخين الصلب الى درجة حرارة عالية بحدود (١٢٥٠-١٣٥٠) وهذا التسخين يؤدي الى نمو الحبيبات وانصهار موضعي لذلك يصبح من الضروري معاملته حراريا بطريقة اخرى لتجنب العيوب؛ حيث يتم ذلك بتسخين الصلب في فرن غازي ذو حجرتين وتتم عملية التسخين بمرحلتين؛ الاولى يسخن فيها الصلب في الحجرة العليا لدرجة (٨٥٠) ثم ينقل الى الحجرة السفلى حيث يسخن لدرجة حرارة (١٢٥٠-١٣٥٠) ويترك (١-٣) دقيقة ثم يبرد بالزيت وتكون البنية جسيمات من الكربيدات في ارضية من الاوستنايت المتبقي والمارتنسايت. وبالإمكان زيادة صلادة الصلب اكثر وذلك بتطبيعها بدرجة حرارة (٥٥٠-٥٧٠) ويسمى ذلك التصليد الثانوي. وتجرى المراجعة ٣ مرات لمدة ساعة لكل منها او اجراء المعاملة دون الصفيرية بعد التقسية لتقليل عدد مرات المراجعة الى اثنين

شكرا لحسن الاصغاء والمتابعة

المعادن النظرية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

التدريسي

أ.م.د. سناء علي حمزة

مراجعة المحاضرة السابقة

- تكملة انواع الحديد الزهر
- المعاملات الحرارية لحديد الزهر

المحتويات

- ▶ - تعريف التاكل
- ▶ مظاهر التاكل
- ▶ الاضرار الاقتصادية للتاكل
- ▶ - العوامل المؤثرة على معدل التاكل
- ▶ انواع التاكل
- ▶ تاثير التصميم على معدل التاكل
- ▶ طرق وقاية المعادن من التاكل

التآكل (Corrosion)

► تعريف التآكل:

ان ايسط تعريف للتآكل هو (تدهور او انحلال المادة تحت تاثير العوامل البيئية والتي تكون بشكل اوساط مساعدة على التآكل). ويؤدي الى تلف المعدن وتغير في خواصه الفيزيائية والكيميائية.

يعتبر التآكل من المشاكل الصناعية الخطيرة التي تؤدي الى خسائر مادية كثيرة.

أمثلة على التآكل

والأمثلة عديدة على التآكل منها:

✓ تآكل هياكل السيارات

✓ تآكل علب المواد الغذائية

✓ تآكل الصفائح والمقاطع الفولاذية

✓ تآكل الأنابيب المدفونة في التربة

وهناك أمثلة أخرى على تآكل أجزاء معدنية عديدة تتعرض إلى أوساط صناعية

مثل (الأحماض والقواعد والمياه المالحة وغيرها).

احدى صور التاكل



احدى صور التاكل



مظاهر التآكل

تغير الأبعاد وفقدان الوزن وتأثر الخواص الميكانيكية:



يؤدي التآكل إلى فقدان الوزن بسبب انحلال المعدن وبالتالي إلى تغير أبعاده ، لذلك

تعطى في الغالب بعض السماحات للتآكل (Corrosion Allowance)

عند التصميم ولتغير أبعاد القطعة المعدنية بسبب التآكل تأثير في الخواص

الميكانيكية ، حيث تقل قابليتها لتحمل الأحمال الخارجية ، وتزداد قابليتها للتشويه

اللدن (Plastic Deformation) والتشويه المرن (Elastic Deformation)

مظاهر التآكل

إن استخدام المعدن في أوساط مساعدة على التآكل يؤدي إلى التأثير على قيم العديد من الخواص الميكانيكية ومنها:-

- انخفاض مقاومة الكلال للمعدن (Fatigue Strength)
- ونشوء التشققات (Cracks) التي تؤدي إلى حصول الكسر الهش السريع (Fast Fracture)

تشوه المظهر

يتأثر مظهر المعدن بدرجة كبيرة عند إصابته بالتآكل حيث يظهر المعدن دائماً بمظهر سيء لذلك يجب:-

- استخدام معادن مقاومة للتآكل الجوي: مثل الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الفولاذ الكربوني ،

(كمواد بناء ظاهرية مثل الشبابيك ومواد واجهات الأبنية الخارجية) ويعزى المظهر الحسن لهذه المواد إلى

مقاومتها للتآكل الجوي.

- أما المعادن ذات المقاومة الضعيفة للتآكل: فإنها تظلى بأنواع خاصة من الطلاء المختلفة لتحسين مظهرها من

خلال الحد من تأكلها.

فقدان السلامة

يؤدي التآكل في كثير من الأحيان إلى حصول كوارث إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بإيقافه أو الحد منه فمثلاً:

- ❖ مثل الغازات السامة وحامض الهيدروفلوريك والأحماض المركزة مثل حامض الكبريتيك والنيتريك والمواد القابلة للاشتعال والمواد المشعة والمواد الكيميائية في درجات حرارة عالية وعند ضغط عال يتطلب (استعمال مواد معدنية معينة لا تتآكل بدرجة كبيرة في مثل هذه الظروف)
- ❖ **وفي كثير من الأحيان يؤدي** حصول تآكل في جزء معدني صغير إلى انهيار أو سقوط منشأة كاملة ، نواتج التآكل تسبب كل أحياناً إلى تحول مواد غير مضرّة إلى مواد متفجرة .

الأضرار الاقتصادية للتآكل

- الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التآكل عديدة ومهمة ، حيث يسبب هذا الفشل في كثير من الأحيان توقف المصانع عن العمل توقف غير مبرمج ، مما يؤدي إلى التسبب بحدوث كلف اقتصادية إضافية غير متوقعة .
- كذلك فإن حصول التآكل يؤدي إلى ارتفاع كلف الصيانة الدورية حيث يتطلب في كثير من الحالات تبديل الجزء المعدني التالف بجزء جديد آخر.
- وبهذا الخصوص يكون بالإمكان أحياناً توفير بعض المبالغ عند اختيار مادة معدنية ذات مقاومة تآكل أعلى لتصنيع هذا الجزء التالف.
- وتتوفر العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن (اختيار مادة عالية التكاليف نسبياً ، ولكنها ذات مقاومة جيدة للتآكل) من الناحية الاقتصادية أفضل من استخدام مادة معينة أرخص ثمناً ولكنها تتعرض للتلف السريع بسبب التآكل ، مما يتطلب عندئذ تغييره بصورة دورية وفي كلتا الحالتين يلاحظ بأن التآكل يسبب أضراراً اقتصادية بسبب زيادة التكاليف كما أن الإجراءات الوقائية للحد من التآكل تدخل ضمن كلف التشغيل والصيانة .

الاضرار الاقتصادية للتآكل

❖ إن التآكل يؤدي أحياناً إلى حدوث فشل غير متوقع في الأجزاء المعدنية في المصنع وهنا تكمن أساساً خطورة مشكلة التآكل ، حيث أن حدوث الفشل بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى حصول أضرار كبيرة أكبر من تلك التي يسببها التآكل المتوقع حصوله.

❖ ولذلك يجب الوقوف بدقة على معدلات التآكل في الأجزاء المعدنية أثناء سير عملية التصنيع وذلك عن طريق القياسات المستمرة والدورية لمعدلات التآكل والفحص المستمر للقطع المعدنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وصول درجة التآكل إلى الحد الذي يسبب توقف المصنع عن العمل أو التأثير في سير العملية التصنيعية .

العوامل المؤثرة على معدل التآكل

▶ **أولاً :- العوامل التي تتعلق بطبيعة المعدن وتشمل :**

▶ أ - موقع المعدن في السلسلة الكهروكيميائية

▶ ب - اتصاله بمعادن ذات طبيعة مختلفة عنه

▶ ج - البنية المجهرية

▶ د- وجود اجهادات داخلية

▶ **ثانياً :- العوامل التي لها علاقة بالمحيط الخارجي : وتتضمن**

▶ أ - الرطوبة

▶ ب - الشوائب

▶ ج - الاجهادات الخارجية

تأثير التصميم على معدل التآكل

ان مقاومة التآكل يمكن زيادتها عند تصميم القطع تصميمًا جيدًا حيث نأخذ بنظر الاعتبار عدة نقاط منها :

١ – منع اتصال القطعة المعدنية بالاعتماد على الواسط المؤكسدة او تقليل ذلك الى اقل حد ممكن

٢ – توفير تهوية مناسبة له اهمية كبيرة في تقليل حدة التآكل

٣ – منع حدوث الفجوات او انحباس الرطوبة

٤ – عزل الوصلات المعدنية ومنع تسرب السوائل المتآينة اليها

انواع التآكل

١ - التآكل الكيميائي المباشر:- يتضمن هذا النوع من التآكل اتحاد مباشر بين المعدن والغازات الجافة مثل (الاوكسجين؛ ثاني اوكسيد الكبريت؛ الكلور) ويحدث في

درجات الحرارة العالية.

٢ - التآكل الكهروكيميائي:- يشمل كافة انواع التآكل التي تحدث في محيط رطب ناقل للكهرباء مثال على ذلك عندما يكون المعدن متصل بسائل او بخار والنظرية

الكهروكيميائية تنص على : (كافة المعادن تتآكل او تذوب عندما تتحرر منها ايونات ذات شحنة موجبة تنتقل الى المحيط الخارجي او المحلول ان انتقال الايونات الموجبة يؤدي الى جعل المعدن ايون ذو شحنة سالبة او جهد سالب وكلما كان الجهد سالب اكبر كلما تآكل المعدن اكثر وان موقع المعدن في السلسلة الكهروكيميائية يحدد قيمة الجهد السالب ومقاومة المعدن للتآكل. وتوجد انواع اخرى من التآكل وهي كما يأتي:-

٣ - التآكل العام او السطحي:- هو التآكل الذي يحدث في سطح المعدن عند وجود ذلك المعدن في وسط يساعده على التآكل ولا توجد اي اشارة على هذا النوع من

التآكل ويمكن تمييزه عند حدوثه بتغير لون او مظهر المعدن

٤ - التآكل الكلفاني:- هو التآكل الذي يحدث نتيجة لوجود معدنين مختلفين في الجهد اي لهما موقعين مختلفين في السلسلة الكهروكيميائية مما يساعد على التآكل

انواع التآكل

٥ – التآكل النقري:- يحدث نتيجة لوجود نقرة او فجوة حيث يبدأ التآكل من هذه النقرة التي تكون انود وباقي اجزاء

المعدن كاثود

٦ – التآكل الجهدى:- يحدث نتيجة الفعل المشترك للاجهادات الداخلية والعوامل المساعدة على التآكل والفسل الذي

يحدث بسبب هذه الاجهادات يكون اما حبيبي او عبر حدود الحبيبات

٧ – التآكل التجويفى:- يحدث هذا التآكل للمواد التي تتحرك بسرعة في محيطات سائلة مثل الانابيب حاملة للمياه

الجارية

٨ – التآكل الحبيبي:- هو التآكل الذي يحدث في بعض انواع الصلب وفي بعض عمليات اللحام وعند التبريد لدرجة

حرارة معينة بعد اللحام يحدث هذا النوع من التآكل بأنفصال الحبيبات عن بعضها البعض

طرق الوقاية من التآكل

► بعض المعادن والسبائك لها مقاومة ذاتية جيدة لمختلف انواع التآكل ومن ضمن انواع السبائك الصلب المقاوم للصدأ وهذا النوع من السبائك يعتبر مكلف جدا . لذلك فأن استخدامها يكون محصورا على بعض الاغراض مثل الصناعات الكيميائية اما بالنسبة للمعادن الارخص او التي ليس لها مقاومة ذاتية عالية للتآكل فيجب ان تجري لها بعض الطرق الوقائية من التآكل ومن الطرق المتبعة لحماية المعادن من التآكل وما يلي :-

► **اولا :- الحماية الكاثودية :-** ان الصلب يمكن حمايته من التآكل وذلك بجعل بعض المعادن مثل المغنيسيوم انودا بالنسبة له حيث ان المغنيسيوم يحتل موقع اعلى من الصلب في السلسلة الكهروكيميائية لذا فإنه يتآكل على حساب الصلب ويحميه كاثوديا وتتم الحماية الكاثودية لخطوط الانابيب بطريقة تسليط جهد كهربائي خارجي متغير يؤدي الى تعزيزها بالالكترونات مما يعيق تأكلها اي جعلها كاثودا

طرق الوقاية من التآكل

▶ **ثانياً :- الطلاء بالمواد اللا معدنية :-** وتشمل ترسيب اغشية الفوسفات والاكاسيد الرقيقة على سطوح المعادن

وكذلك الطلاء بالاصباغ المختلفة والوارنيش وهناك عدة طرق للطلاء بالمواد اللامعدنية وكما يلي :-

١- انود سبائك الالمنيوم ((الحماية الانودية))

٢- الطلاء بالكرومات

٣- الطلاء بالفوسفات

وفيما يلي شرح لاحد هذه الطرق :- أ

أنودة سبائك الالمنيوم :- يمتاز الالمنيوم بمقاومة جيدة للتآكل وذلك يعود الى الغشاء الصلد من الاوكسيد الذي

يلتصق بصورة طبيعية بسطح الالمنيوم

ان الغاية من الانودة هو زيادة سمك الغشاء ويتم ذلك بجعل القطع انودا في اليكتروليت اما من حامض الكروميك او

من حامض الكبريتيك . اما الكاثود فهو اما صلب مقاوم للصدأ او رصاص

ثالثا :- الطلاء بالمعادن ويشمل :-

أ - التغطية على الساخن

ب - الترسيب الكهربائي

ج - التصفيح

د - الرش

هـ - السمنتة او الطلاء بالتغلغل

ثالثا :- الطلاء بالمعادن

أ - التغطية على الساخن :-

تستخدم هذه الطريقة لوقاية صفائح الصلب التي توضع فيها المواد الغذائية وذلك بطلائها بالقصدير والواح الصلب للاغراض المختلفة وذلك بطلائها بالزنك ويسمى في هذه الحالة الصلب المغلفن وتتضمن طريقة الطلاء تنظيف سطح القطعة تنظيفا كاملا و يتم التغطية بالزنك او القصدير المنصهر بحيث تتكون طبقة رقيقة من سبيكة الحديد - الزنك او سبيكة الحديد - القصدير . ان موقع الزنك في السلسلة الكهروكيميائية هو اعلى من موقع الصلب لذلك فان الزنك يعتبر انودا بالنسبة للصلب وبناءا على هذا فان حصول اي خدش او شق في طبقة الزنك يؤدي الى بدأ تآكل الزنك مضحيا بنفسه لحماية الصلب بيما يكون موقع القصدير اوطى من الصلب في السلسلة الكهروكيميائية . ولذلك فان حصول اي خدش في طبقة القصدير فان ذلك يؤدي الى التآكل الصلب ولذلك يجب ان تكون طبقة القصدير ذات نوعية جيدة وخالية من الخدوش والتشققات.

ب - الطلاء بالترسيب الكهربائي:-

تتضمن جعل المعدن المراد طلاؤه كاثودا بالنسبة لمعدن الطلاء في الكتروليت مكون من محلول واملاح معدن الطلاء مع بعض المواد المساعدة وهذه الطريقة لا يصحبها تتكون سبائك على سطح المعدن وانما تعتمد اعتمادا كليا على التصاق طبقة الطلاء بسطح المعدن لذلك فأن القطعة المراد طلاؤها يجب ان تكون نظيفة تماما.

ج- التصفية:-

ظهر استعمال الصلب المصفح بناءا على الصناعات الكيميائية وذلك لتجنب استعمال الواح سميكة مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل مثل النيكل او الصلب المقاوم للصدأ لما يترتب فيه على ذلك من تكاليف اقتصادية ويصنع الصلب المصفح بطريقة الدرفلة على الساخن وذلك للحصول على طبقة تصفيح ذات سمك مساوي الى (٥-٢٠%) من سمك اللوح الاصلي. ان سبائك الالمنيوم تحمي من التآكل بتصفيحها بواسطة رش معدن الطلاء بالالمنيوم النقي وبطريقة الدرفلة على الساخن.

د - الرش :-

تستخدم طريقة الرش كاحدى طرق الطلاء المعدني لطلاء الالمنيوم؛ الزنك؛ القصدير؛ النحاس؛ النحاس الاصفر او البرونز. تتم الطريقة بواسطة رش معدن الطلاء وهو في الحالة المنصهرة وذلك باستعمال مسدس خاص يحشى فيه المعدن وهو على شكل سلك حيث يصهر بواسطة القوس الكهربائي او شعلة الاوكسي استيلين ينفخ بعد ذلك بواسطة هواء مضغوط وتكون قوة تلاصق الطبقة المرشوشة اقل مما في الطرق الاخرى ولايحصل في هذه الطريقة تكوين سبائك ويجب ان يكون سطح المعدن نظيف ويفضل ان يكون خشن.

طرق الوقاية من التآكل

هـ - **السمنتة او الطلاء بالتغلغل:-** تتم عن طريق التغلغل في الزنك ؛ الالمنيوم؛ الكروم وطريقة

الطلاء لكل من الحالات السابقة تتم باحاطة القطعة المعدنية المراد طلاؤها بمسحوق معدن الطلاء ثم يتم تسخينها حتى تتكون سبيكة على سطح المعدن.

▶ **السلبية:-** ان بعض السبائك ومنها الصلب المقاوم للصدأ لها قابلية على تكوين غشاء رقيق واقى

من الكربيدات يلتصق بسطحها التصاقا قويا وذلك عندما تستخدم في اوساط مؤكسدة مثل (حامض

النتريك) وتعرف السبيكة في هذه الحالة بانها اصبحت (سالبة) اي ان مقاومتها للتآكل قد ازدادت زيادة

كبيرة في هذه الاوساط المؤكسدة.

شكرا لحسن الاصفاء